

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/70509/25/09/18
commission/ damage No. :
Date of commission: 18-09-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :
Tomasz Kurek
PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0133946
Manufacturer	ALFA ROMEO
Model	Giulia 16-22
Type / version	Giulia 2.0 Turbo Veloce TI Q4 aut
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1545
Gross vehicle weight [kg]	2120
Wheelbase 1/2	2820
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1995
Engine Power [hp/kW]	280/206
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WZ878ES
VIN / serial number	ZAREAFDN0M7657525
Date of first registration	28-12-2021
Date of next. tech. test	27-12-2024
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	34 623 (read)
Body color / type of coating	red/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	225/40 19 93H	6,0 mm
	left	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	225/40 19 93H	6,0 mm
back	right	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	255/35 19 96V	6,5 mm
	left	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	255/35 19 96V	6,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 3-point seatbelt rear, middle, Headrest rear, middle | 36. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel |
| 2. Alcantara upholstery, Upholstery with leather inserts | 37. Light Alloy wheels 19'', Runflat tyres |
| 3. Android Auto, Apple CarPlay | 38. Mirror: others |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 39. Navigation system, Other |
| 5. Automatic Emergency Call | 40. On board monitor |
| 6. Automatic dimlight activation | 41. On board monitor, Touchscreen monitor |
| 7. Battery with enhanced capacity / 2nd battery | 42. Other |
| 8. Bi-Xenon Head lamps, Cornering Headlights | 43. Other |
| 9. Bluetooth interface, mp3 Player, Navigation system, On board monitor, Radio, Touchscreen monitor | 44. Other |
| 10. Bord communication: other | 45. Other |
| 11. Brake Assist | 46. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 12. Bumpers: other | 47. Passenger seat height adjustable, Passenger seat with adjustable inclination |
| 13. Carbon finish | 48. Power windows front, Power windows rear |
| 14. DAB radio | 49. Rain sensor |
| 15. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 50. Rear bench foldable in two separate parts |
| 16. Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 51. Rear-view mirror autodimming |
| 17. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 52. Remote controlled central locking |
| 18. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 53. Selectable driveline characteristics |
| 19. Dualzone automatic climate control | 54. Sport seats front |
| 20. Exterior design: other | 55. Start/Stop system |
| 21. Exterior design: other | 56. Steering wheel heated |
| 22. Exterior design: other | 57. Steering wheel manually adjustable |
| 23. Exterior lighting: other | 58. Steering wheel with gear-switches |
| 24. Extra power outlet | 59. Steering: other |
| 25. Floor mat | 60. Storage facilities in general |
| 26. Headlamp wash | 61. Tinted rear windows |
| 27. Heated seat driver, Heated seat passenger | 62. Tyre pressure control (RDC) |
| 28. Interior decoration: other | 63. USB in |
| 29. Interior decoration: other | 64. USB in |
| 30. Interior: other | 65. USB in |
| 31. Interior: other | 66. Uni-Lackierung |
| 32. Interior: other | 67. Vehicle immobilizer |
| 33. Keyless entry | 68. Wheels: other |
| 34. LED rear lights | 69. Windscreen wash-nozzle heated |
| 35. Lane control assistant | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | - |
| 2. Automated High-beam assist, Blind spot warning, Door mirrors autodimming, Driver conditioning monitoring, Exterior lighting: other | - |
| Czujnik stref martwego pola | |
| Światła mijania, automatyczne | |
| System utrzymania pasa ruchu | |
| System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy | |
| Lusterka boczne elektrochromatyczne | |
| 3. Rear view camera | - |
| 4. Soundsystem | - |
| 5. Wheels: other | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationEquipmentTyresOther

The validity of the technical examination -

Current market situation -


Braki, uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 07-10-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

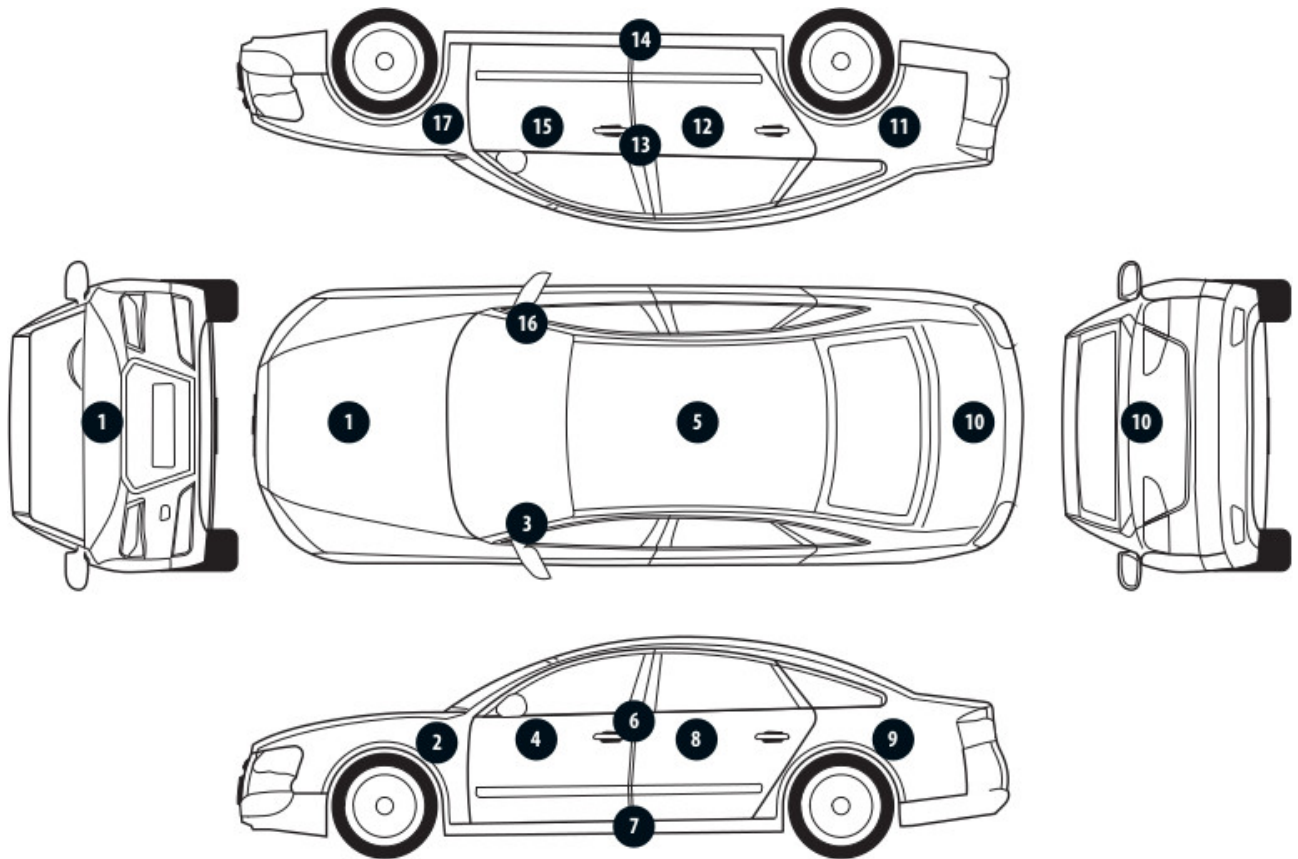Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Informacja wymienić olej silnikowy. Upłynął czas okresowego przeglądu. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Czujniki parkowania przód do weryfikacji serwisowej. Długotrwały postój pojazdu. Poziom płynu chłodniczego poniżej minimum.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z przodu



Photo 6.
Bok prawy z tyłu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Przekątna tylna prawa



Photo 8.
Tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Przekątna tylna lewa



Photo 10.
Bok lewy z tyłu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Bok lewy z przodu



Photo 12.

Próg lewy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Numer identyfikacyjny



Photo 14.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 16.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 18.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Konsola środkowa



Photo 20.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Kierownica (na wprost)



Photo 22.
Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Komora silnika



Photo 24.
Bagażnik

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

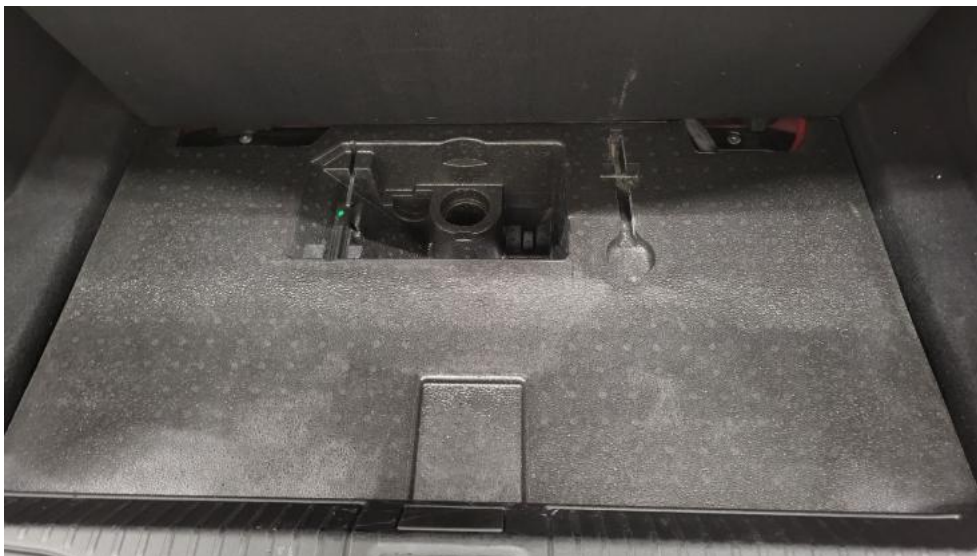


Photo 25.
Koło zapasowe



Photo 26.
Spód pojazdu przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Spód pojazdu tył



Photo 28.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 30.

Tarcza hamulcowa tylna prawa


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

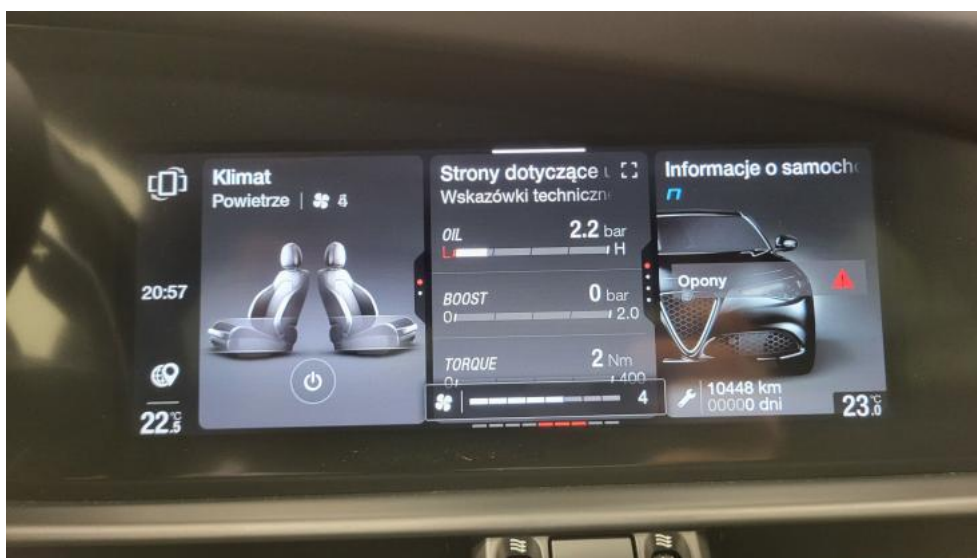**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu

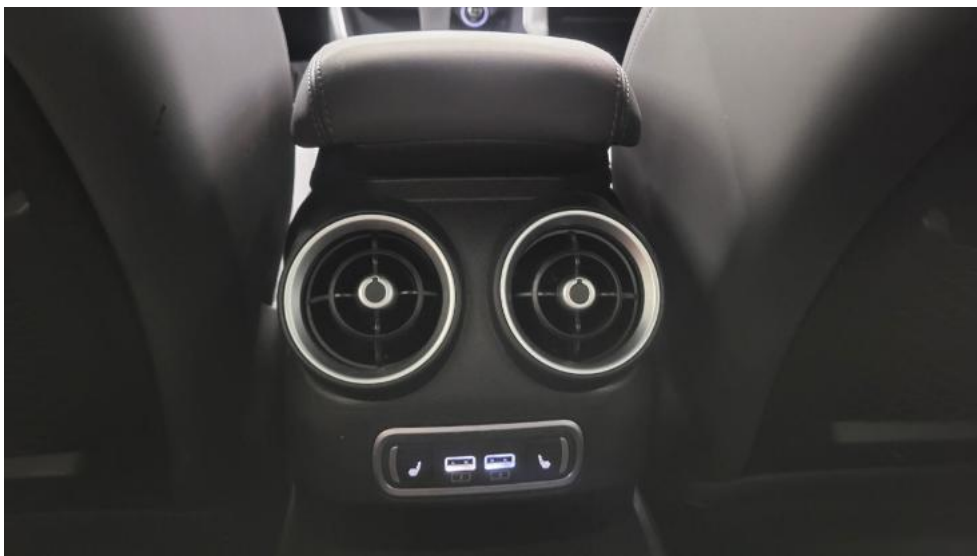


Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

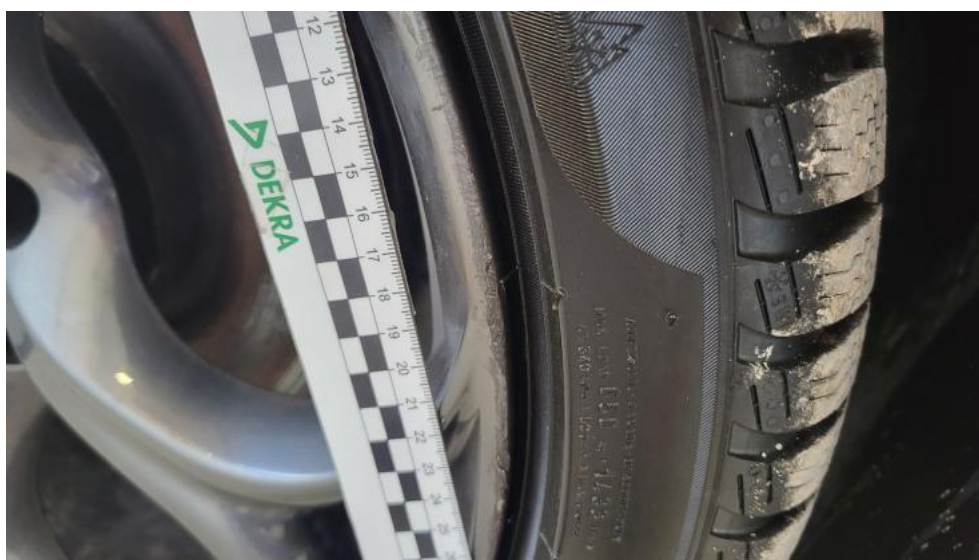


Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 54.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

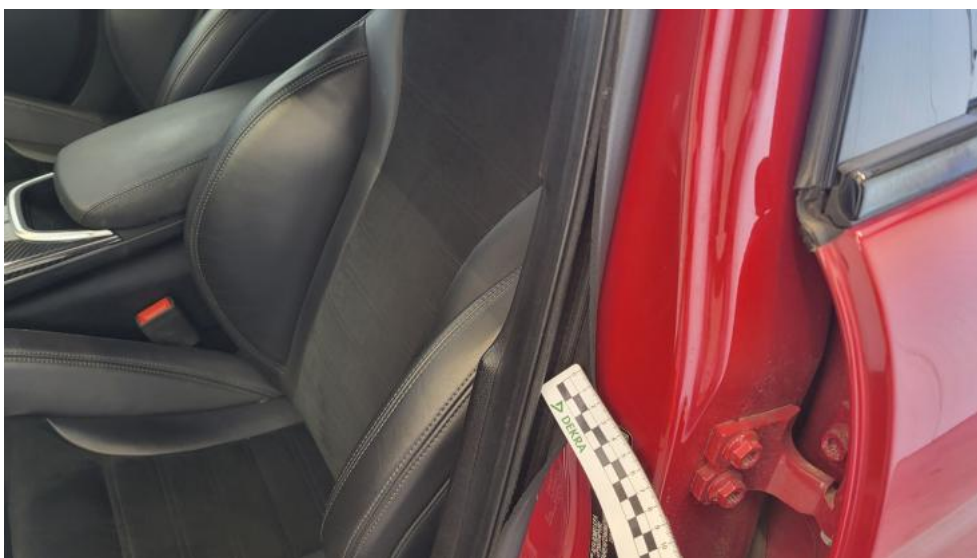


Photo 64.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1