

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/84108/25/10/31
commission/ damage No. : 20/029213
Date of commission: 31-10-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0093640
Manufacturer	AUDI
Model	A4 Avant [8K] 12-15
Type / version	A4 2.0 TDI Multitronic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1650
Gross vehicle weight [kg]	2145
Wheelbase 1/2	2808
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KOX
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	177/130
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	CB415LM
VIN / serial number	WAUZZZ8K6FA052384
Date of first registration	22-10-2014
Date of next. tech. test	17-10-2024
Year of manufacture	2014 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	256 648 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KORMORAN, SNOW	245/40 18 97V	4,0 mm
	left	KORMORAN, SNOW	245/40 18 97V	4,0 mm
back	right	KORMORAN, SNOW	245/40 18 97V	6,5 mm
	left	KORMORAN, SNOW	245/40 18 97V	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Antilock-Brake-System (ABS) | 15. Fog lamps |
| 2. Automatic climate control | 16. Light Alloy wheels 16" |
| 3. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 17. On board computer |
| 4. CD-player, Radio | 18. Other |
| 5. Diminished spare wheel | 19. Power steering |
| 6. Distribution of braking force electronically | 20. Power windows front, Power windows rear |
| 7. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 21. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 8. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 22. Remote controlled central locking |
| 9. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 23. Roof railing |
| 10. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 24. Start/Stop system |
| 11. Exterior design: other | 25. Textile upholstery |
| 12. Exterior design: other | 26. Tyre pressure control (RDC) |
| 13. Extra power outlet | 27. Uni-Lackierung |
| 14. Floor mat | 28. Vehicle immobilizer |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Armrest (s) front | - |
| 2. Automatic dimlight activation, Rain sensor | - |
| 3. Cruise control | - |
| 4. Door mirrors heated | - |
| 5. Exterior design: other | - |
| 6. Exterior design: other, Interior decoration: other, Interior: other, Leather steering wheel, Light Alloy wheels 18", Metal finish, Sport suspension, Sports steering wheel | - |
| Logo S-Line na listwach progowych drzwi | |
| Zawieszenie sportowe S-line - Audi exclusive | |
| Logo S-line na przednich błotnikach | |
| Wnętrze, deska rozdzielcza i podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym | |
| Fotele przednie sportowe S-Line z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa | |
| Kierownica sportowa 3-ramienna S-Line pokryta skórą | |
| Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Aluminuim (mat) | |
| Felgi aluminiowe 18 (5-podwójnych ramion) z ogumieniem 245/40 - Audi exclusive | |
| 7. Headlamp wash | - |
| 8. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 9. Interior: other | - |
| 10. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel | - |
| 11. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric | - |
| 12. Navigation system | - |
| 13. Park Distance Control rear | - |
| 14. Rear-view mirror autodimming | - |
| 15. Roof railing | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 12-11-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Bartłomiej Chodakowski (NEW)

Document issued electronically valid without signature.

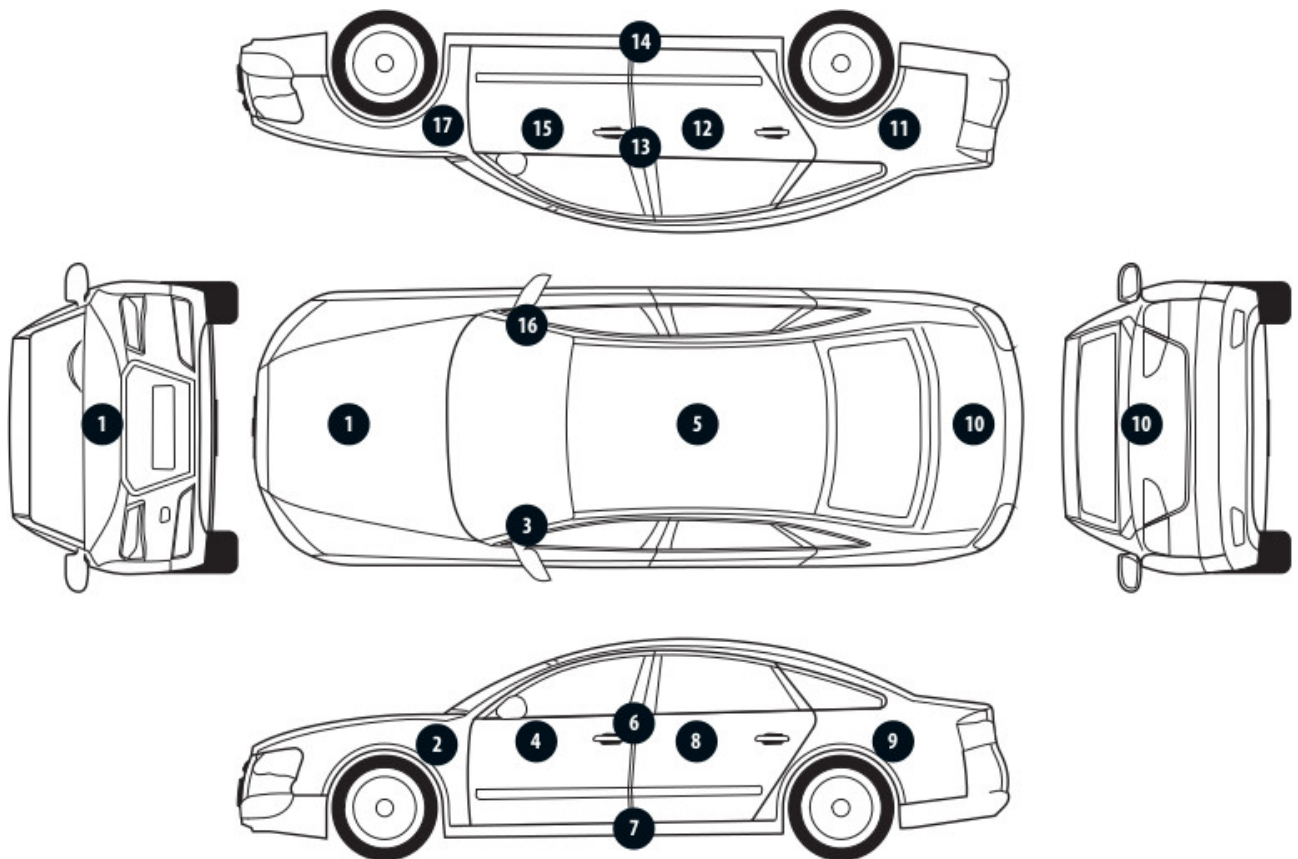Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 200
9	Rear left fender	150 - 300
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 2000
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	150 - 300
17	Front right fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

Elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

Warunki parkingowe.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/53

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. niesprawny akumulator. Pierwsza rejestracja w kraju 25-05-2018. Rysy na samochodzie. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Informacja prawe tylne światło cofania. Uszkodzony błotnik tylny prawy. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady polerowania. Nieprofesjonalne naprawy.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

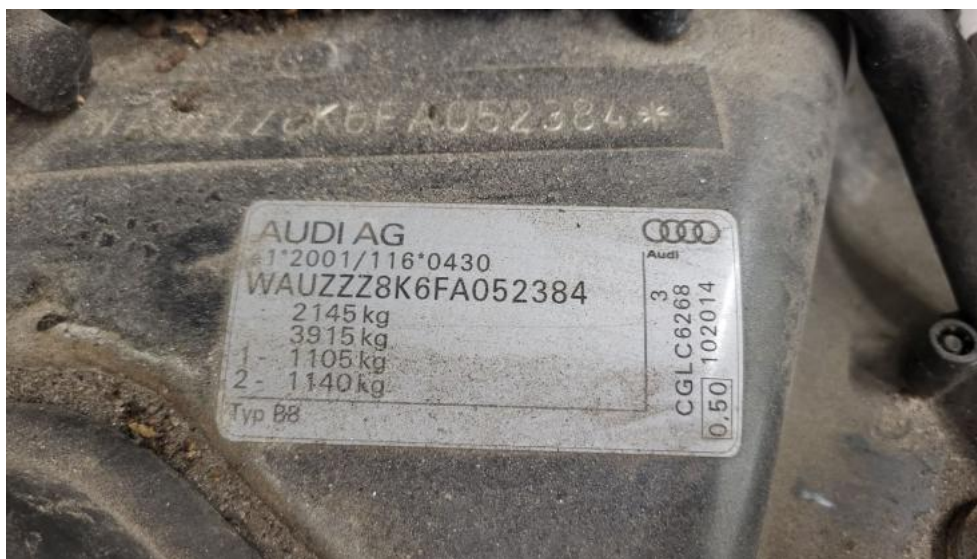


Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Atrapa przednia - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Atrapa przednia - Inne 2



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

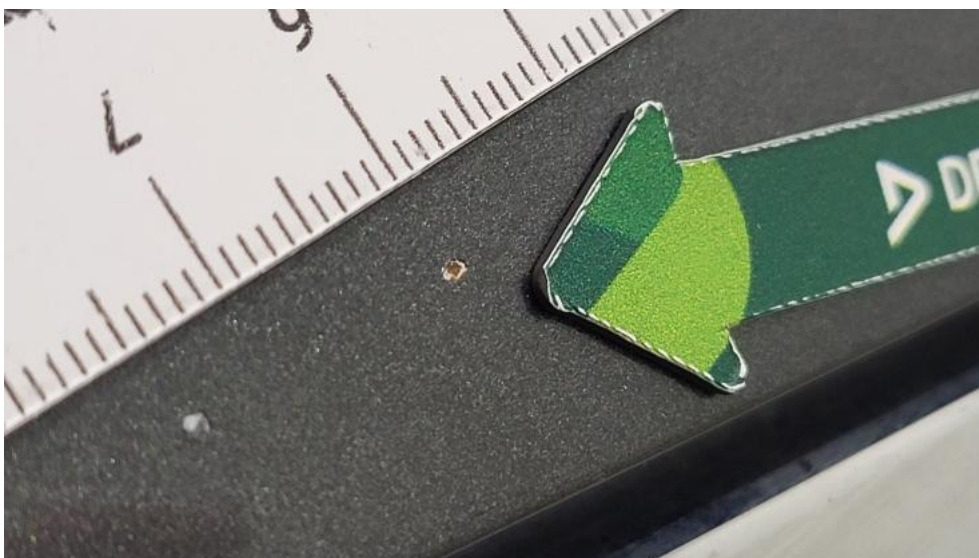


Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Photo 42.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Inne 2



Photo 50.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Nadkole przednie P - Inne 1

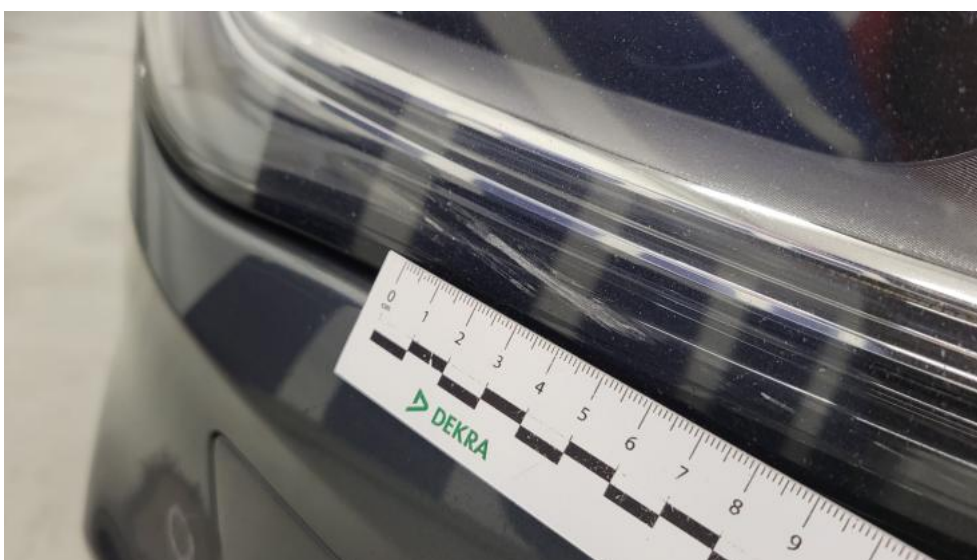


Photo 54.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

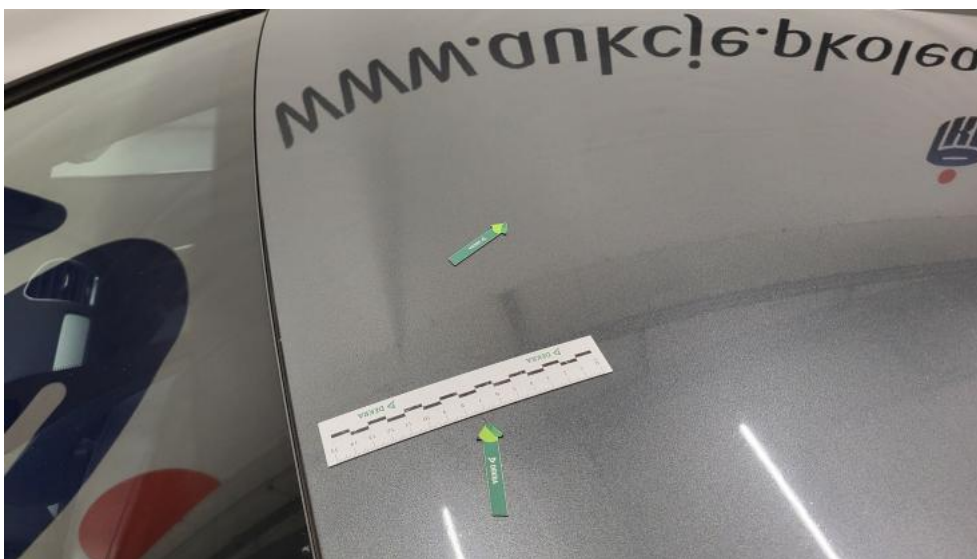


Photo 67.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

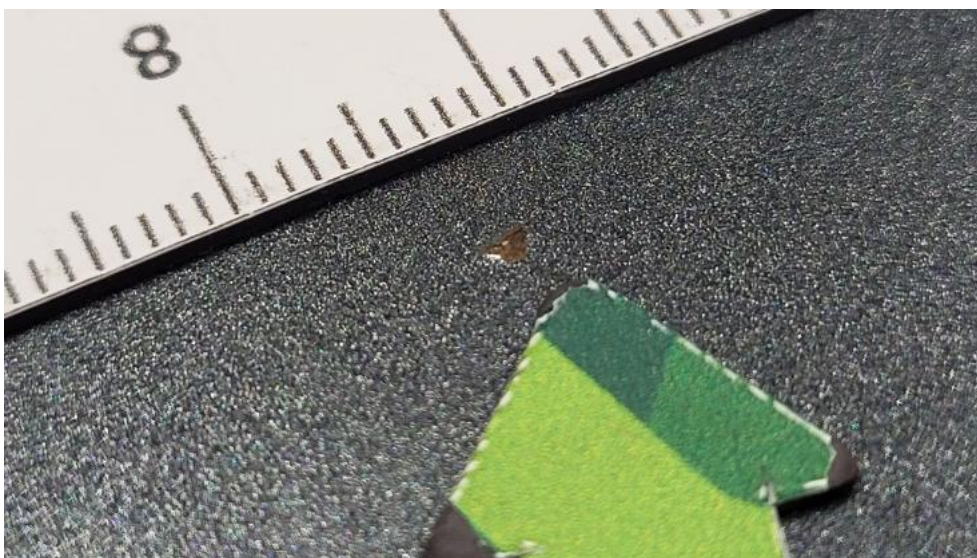


Photo 68.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Photo 74.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

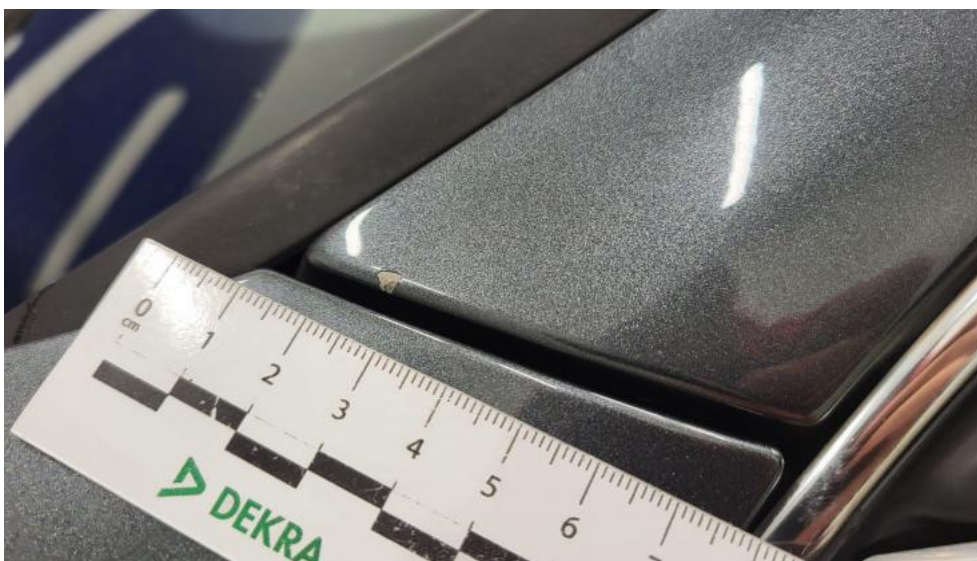


Photo 79.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Koło kierownicy - Inne 1



Photo 84.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Konsola tunelu śr. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 86.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 88.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Uchwyt drzwi tyl L - Inne 1



Photo 90.

Uchwyt drzwi tyl P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Photo 92.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie pogładowe 1



Photo 94.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1