

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/05109/26/01/21
commission/ damage No. : 24/008613
Date of commission: 21-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0159356
Manufacturer	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Type / version	520i mHEV M Sport aut
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1725
Gross vehicle weight [kg]	2335
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WZ594HN
VIN / serial number	WBA11FJ000CS30720
Date of first registration	11-04-2024
Date of next. tech. test	11-04-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	51 704 (read)
Body color / type of coating	granatowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	245/45 19 102Y	4,0 mm
	left	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	245/45 19 102Y	4,0 mm
back	right	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	245/45 19 102Y	3,5 mm
	left	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	245/45 19 102Y	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Additional gauges
2. Antilock-Brake-System (ABS)
3. Automatic climate control
4. Automatic dimlight activation, Rain sensor
5. BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wysł. wskaźników 12.3", wysł. 14.9", USB, Bluetooth, asys. głosowy)
6. BMW iDrive
7. Bord communication: other
8. Bord communication: other
9. Bord communication: other
10. Bord communication: other
11. Child seat fixation
12. Collision Warning System, Other
13. DAB radio
14. Dywaniki podłogowe welurowe
15. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
16. Elementy stylistyczne zewnętrzne M Sport (grill, listwy progowe, zderzaki, oznaczenia, kluczyk)
17. Exterior design: other
18. Exterior design: other
19. Exterior lighting: other
20. Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 935 M Bicolour Black Grey, z ogumieniem 245/45
21. Filtr cząstek stałych
22. Follow me home
23. Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją wysokości, kąta nachylenia, nachylenia oparcia
24. Funkcja My Modes
25. Gniazda USB typu C (2x w przednim środkowym podłokietniku, 2x w tylnym środkowym podłokietniku)
26. Gniazda zasilania 12V
27. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
28. Heated seat driver, Heated seat passenger
29. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto)
30. Interior lights: other accessories
31. Interior: other
32. Interior: other
33. Kierownica skórzana sportowa M, trójramienna, wielofunkcyjna
34. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
35. Listwy ozdobne M Aluminium Rhombicle z akcentem Dark Silver
41. Osłony przeciwsłoneczne
42. Other
43. Other
44. Other
45. Other
46. Other
47. PC iBrake
48. Pakiet lusterek zew. rozszerzony (składane elektrycznie, lusterko kierowcy przyciemniane automatycz.)
49. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera
50. Pasek interakcji BMW Interaction Bar
51. Podręcznik użytkownika zintegrowany
52. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
53. Power windows front, Power windows rear
54. Rear seat-backs foldable in two separate parts
55. Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
56. Schowek na rękawiczki
57. Selectable driveline characteristics
58. Servotronic
59. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 8-biegowa
60. Soundsystem
61. Speed limiter
62. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
63. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
64. Tapicerka materiałowa M Alcantara łączona ze skórą ekologiczną Veganza
65. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
66. Telematic
67. Telematic
68. Tempomat z funkcją hamowania
69. Tie-down ring
70. Uchwyty
71. Układ wspomagania hamowania
72. Uni-Lackierung
73. Vehicle immobilizer
74. Wheel bolt locks
75. Windscreen wash-nozzle heated

- | | |
|--|--|
| 36. Mobile Tire System | 76. Wireless device charging |
| 37. Mobile phone | 77. Wiązka światła sterowana automatycznie |
| 38. Opcje przechowywania | 78. Zapobieganie przed kolizją z tyłu |
| 39. Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulców | 79. Zawieszenie M Sport |
| 40. Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny (bez funkcji otwierania, roleta przyciemniająca elektryczna, czarny połysk) | - |
| 2. Exterior design: other | - |
| 3. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie | - |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek | |
| Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym | |
| 4. Listwy ozdobne drewno szlachetne Grey Blue Ash z akcentem Dark Silver, z otwartymi porami | - |
| 5. Metallic paint | - |
| 6. Pakiet Komfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, rozszerzony zakres funkcji | |
| Fotele przednie i tylne ogrzewane | |
| Fotele przednie z aktywną wentylacją | |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek | |
| 7. Pakiet Travel | - |
| Dostęp komfortowy z BMW Digital Key | |
| Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana | |
| System Travel & Comfort (interfejsy i uchwyty do tabletów w oparciach przednich foteli, port USB) | |
| 8. Rear spoiler | - |
| 9. Steering wheel heated | - |
| 10. System Bowers & Wilkins Surround Sound (18 głośników, wzmacniacz 9 kanałów, moc 655W) | - |
| 11. Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana i pikowana | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 02-02-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating

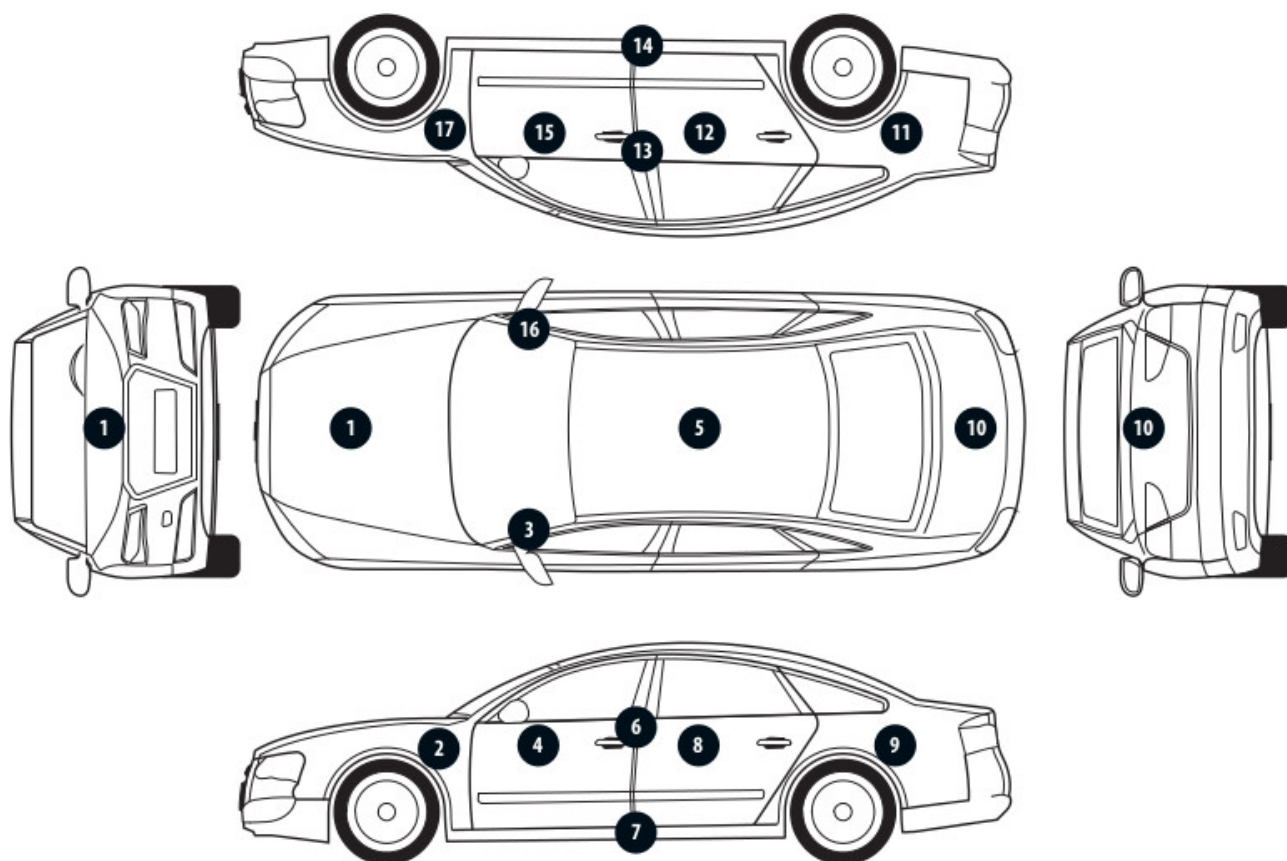

No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/39

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

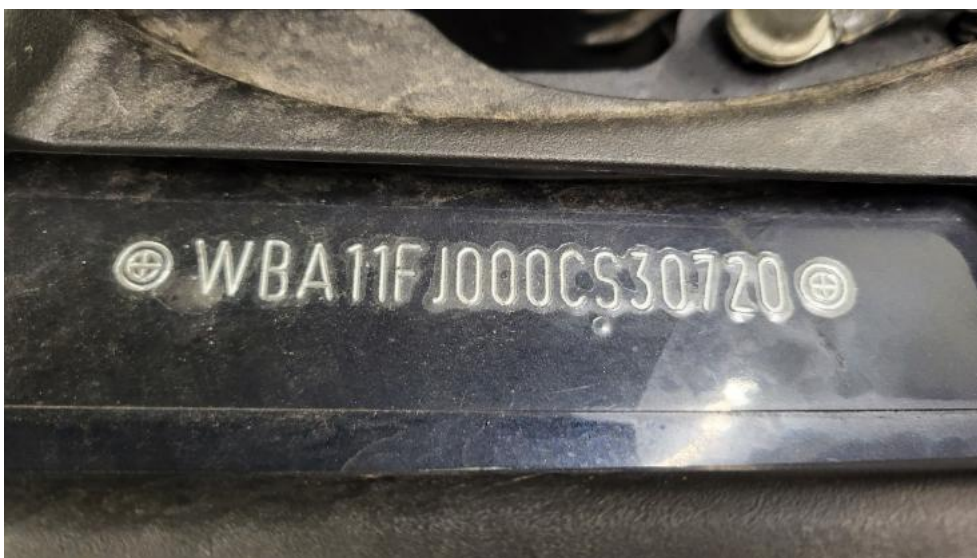


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa

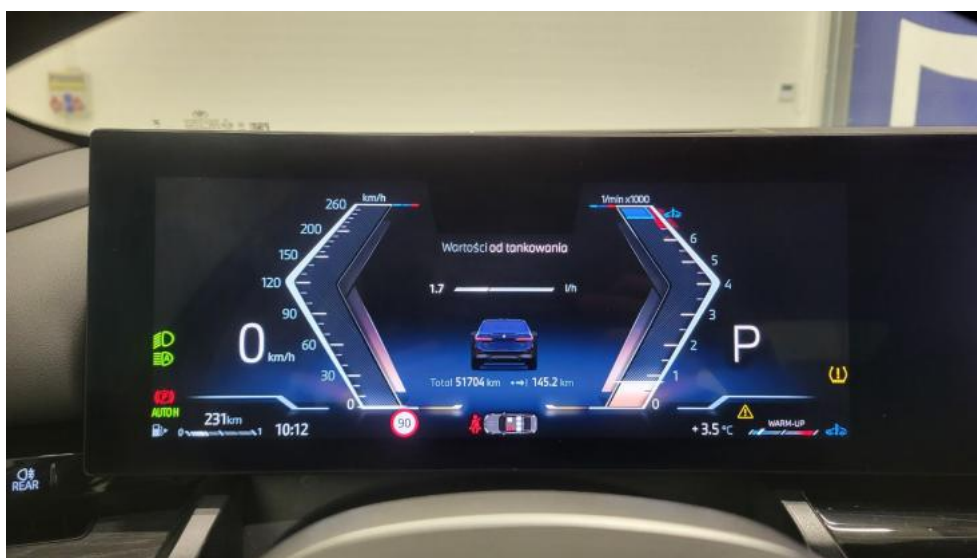


Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

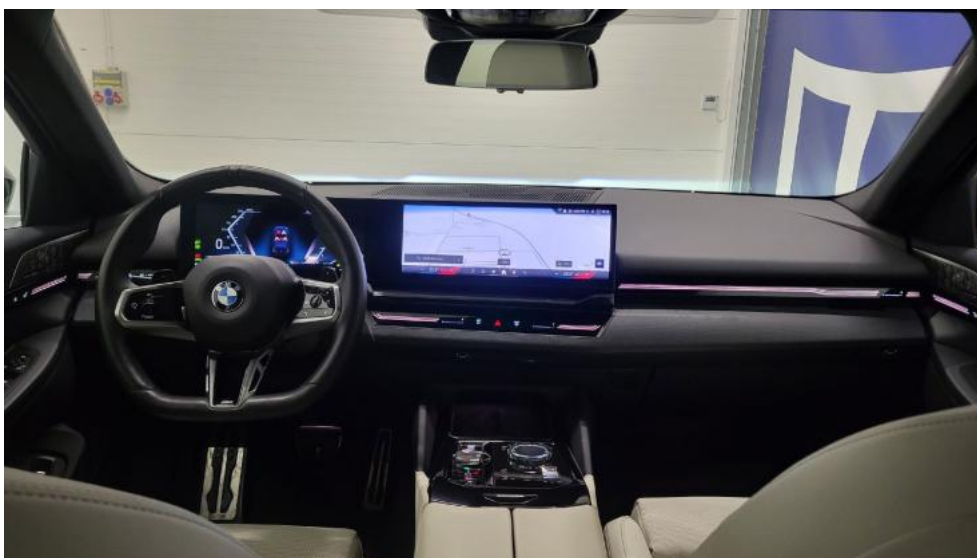


Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



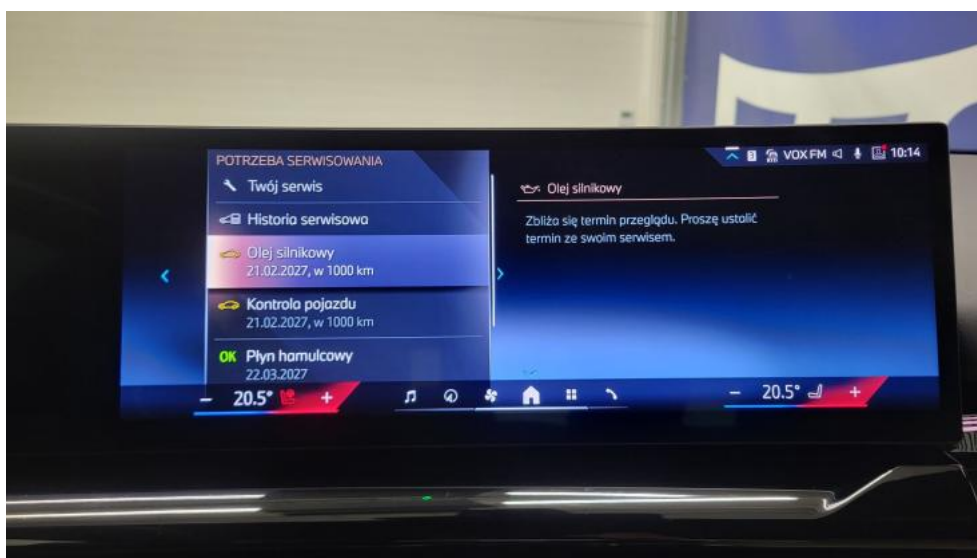
Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

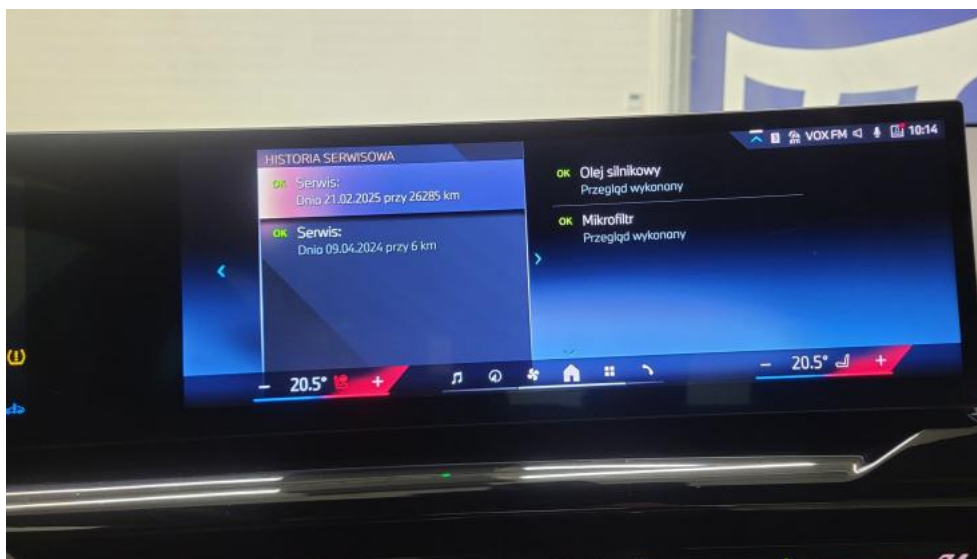


Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

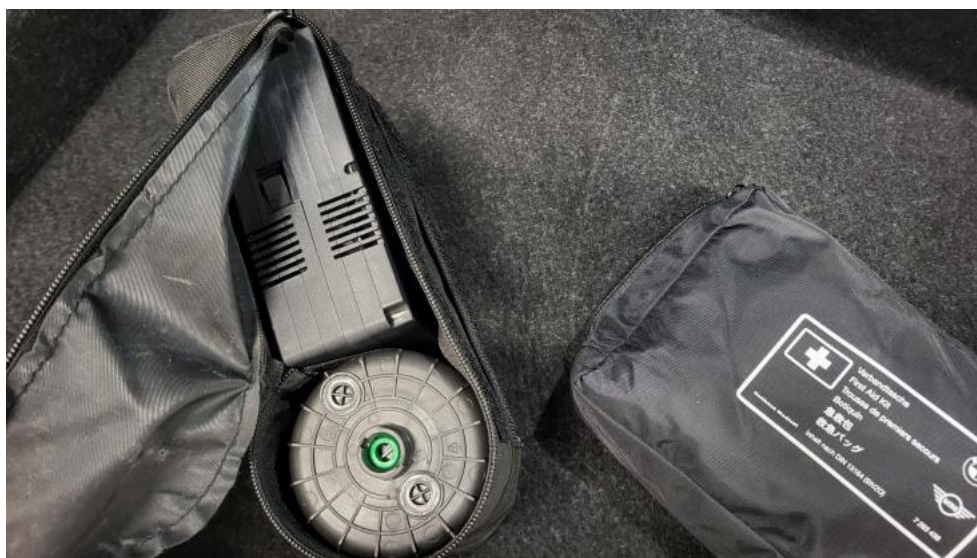


Photo 36.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu

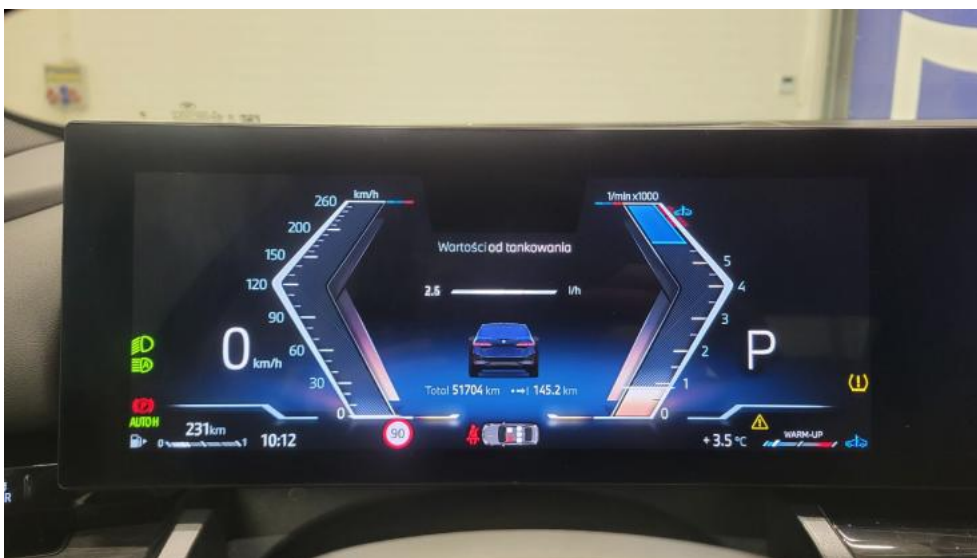


Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 46.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1