

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/21072/25/03/21
commission/ damage No. : 21/032900
Date of commission: 21-03-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0109314
Manufacturer	AUDI
Model	A6 Allroad 14-19
Type / version	A6 Allroad 3.0 TDI Quattro S tronic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1890
Gross vehicle weight [kg]	2520
Wheelbase 1/2	2905
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	2967
Engine Power [hp/kW]	218/160
Gearbox	automatic
Registration /record No.	RZ977AX
VIN / serial number	WAUZZZ4G3GN131765
Date of first registration	31-03-2017
Date of next. tech. test	05-08-2025
Year of manufacture	2016 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	232 425 (read)
Body color / type of coating	granatowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	NEXEN, NFERA RU1 SUV	255/45 19 100V	4,0 mm
	left	NEXEN, NFERA RU1 SUV	255/45 19 100V	4,5 mm
back	right	NEXEN, NFERA RU1 SUV	255/45 19 100V	4,0 mm
	left	NEXEN, NFERA RU1 SUV	255/45 19 100V	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 26. Light Alloy wheels 18" |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 27. Metal finish |
| 3. Armrest (s) front | 28. On board computer, On board monitor |
| 4. Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 29. On board monitor |
| 5. Automated High-beam assist | 30. Other |
| 6. Automatic climate control, Bord climate: other | 31. Other |
| 7. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 32. Other |
| 8. Automatic headlight elevation control, Bi-Xenon Head lamps, Headlamp wash | 33. Other |
| 9. Bumpers: other | 34. Other |
| 10. Child seat fixation | 35. Other |
| 11. Colored glass | 36. Power windows front, Power windows rear |
| 12. Cruise control | 37. Pre-Crash System |
| 13. Diminished spare wheel | 38. Radio |
| 14. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 39. Rear bench foldable in two separate parts |
| 15. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 40. Rear-view mirror autodimming |
| 16. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 41. Remote controlled central locking |
| 17. Electric tailgate | 42. Roof railing |
| 18. Exterior design: other | 43. Selectable driveline characteristics |
| 19. Exterior design: other | 44. Servotronic |
| 20. Floor mat | 45. Start/Stop system |
| 21. Full Cabin Spoiler | 46. Steering wheel manually adjustable |
| 22. Hydro pneumatic suspension | 47. Textile upholstery |
| 23. LED Daytime running lights | 48. Tyre pressure control (RDC) |
| 24. LED rear lights | 49. Uni-Lackierung |
| 25. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 50. Wheel bolt locks |

Dealer's equipment (selected items)

1. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Door mirror with memory, Driver seat electrically adjustable, Floor mat, Leather upholstery, Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable, Wood finish -
- Fotele konturowe z funkcją pamięci ustawień
- Tapicerka skórzana Valcona (perforowana) w kolorze szary Flint ze szwem kontrastowym
- Dolna część konsoli środkowej i wnętrza drzwi pokryte skórą w kolorze szary Flint ze szwem kontrastowy
- Elementy dekoracyjne wnętrza - Drewno Jesion Naturell z wstawkami z mosiądzu
- Górna część deski rozdzielczej w kolorze szary Granit, dolna w kolorze szary Flint
- Kierownica w kolorze szary Granit
- Dywaniki w kolorze szary Flint ze szwem ozdobnym w kolorze mosiądzu
2. Cornering Headlights, LED front dim light -
3. Door mirror with memory, Door mirrors autodimming -
4. Exterior design: other, Roof railing -
- Klamki zewnętrzne aluminiowe
- Relingi dachowe i listwy wokół szyb pokryte anodowanym aluminium
- Zewnętrzne poszycie słupków bocznych w połyskującej czerni
- Listwy progowe z elementami stali szlachetnej
5. Glass sunroof fixed -
6. Heated seat driver, Heated seat passenger -
7. Light Alloy wheels 19" -
8. Metallic paint -
9. Navigation system -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOtherState of the vehicle -
Uszkodzenia, stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 25-03-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/51

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

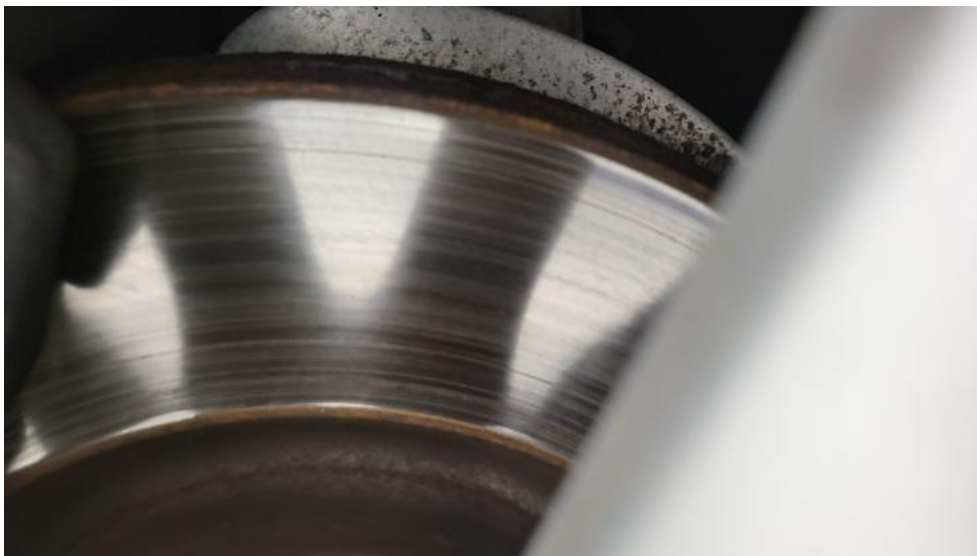


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

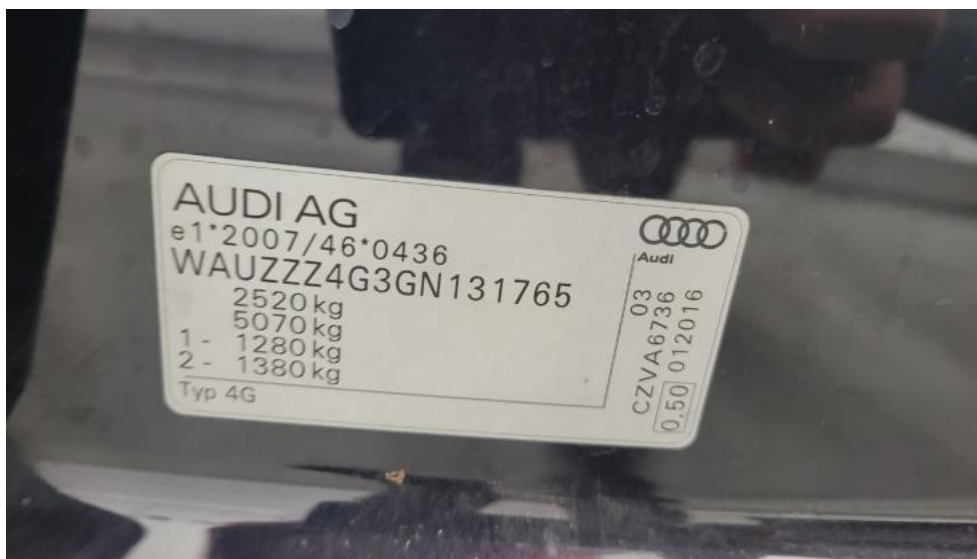


Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa

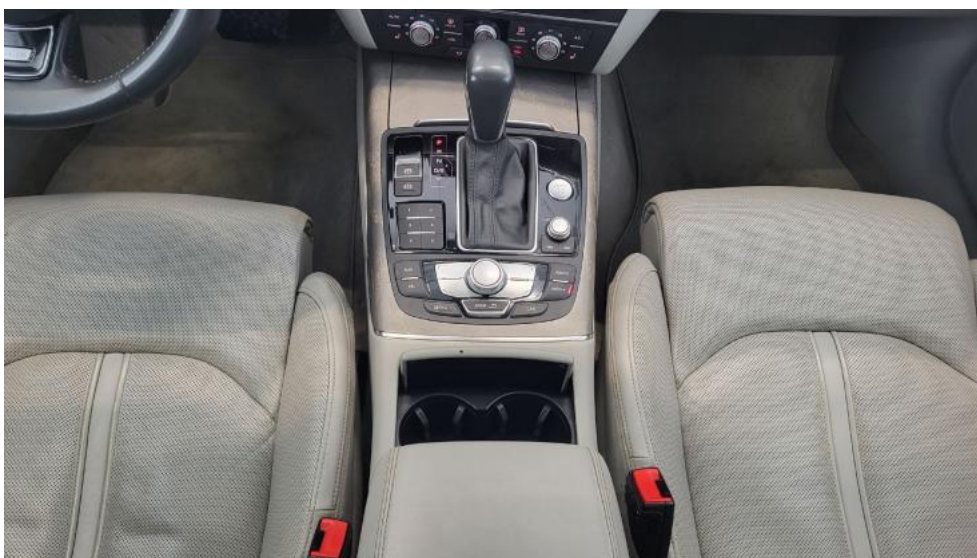


Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

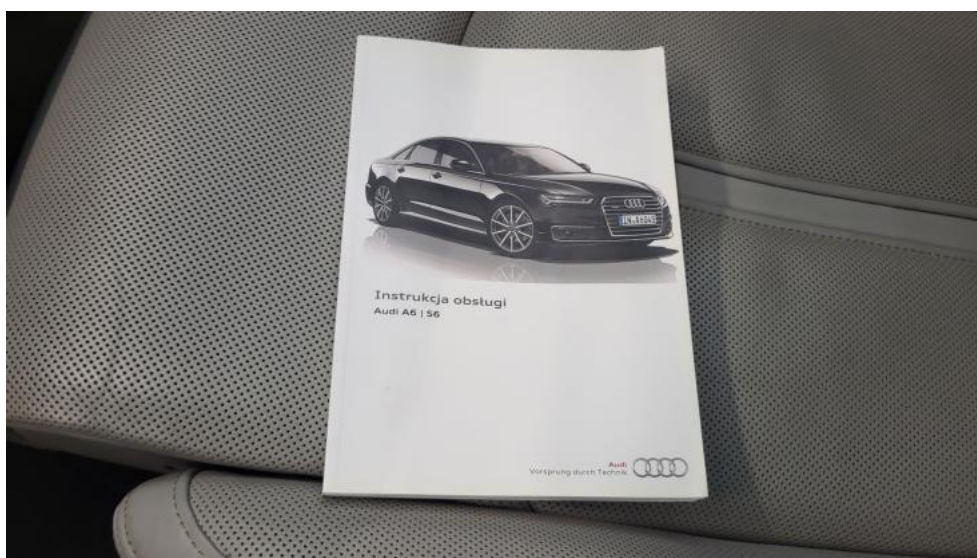


Photo 34.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Zdjęcie do protokołu

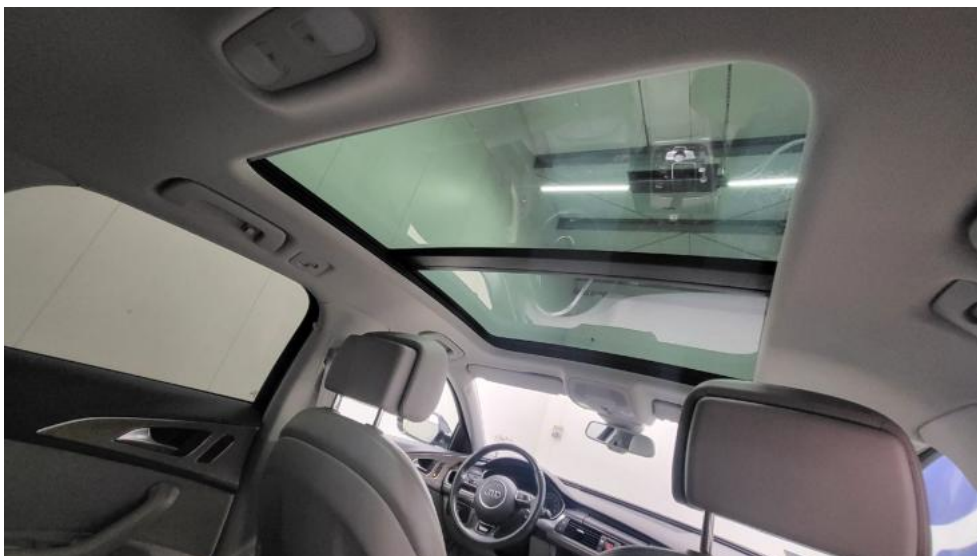


Photo 36.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Listwa zderzaka prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 50.

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Lusterko zew P - Inne 1



Photo 52.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 58.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

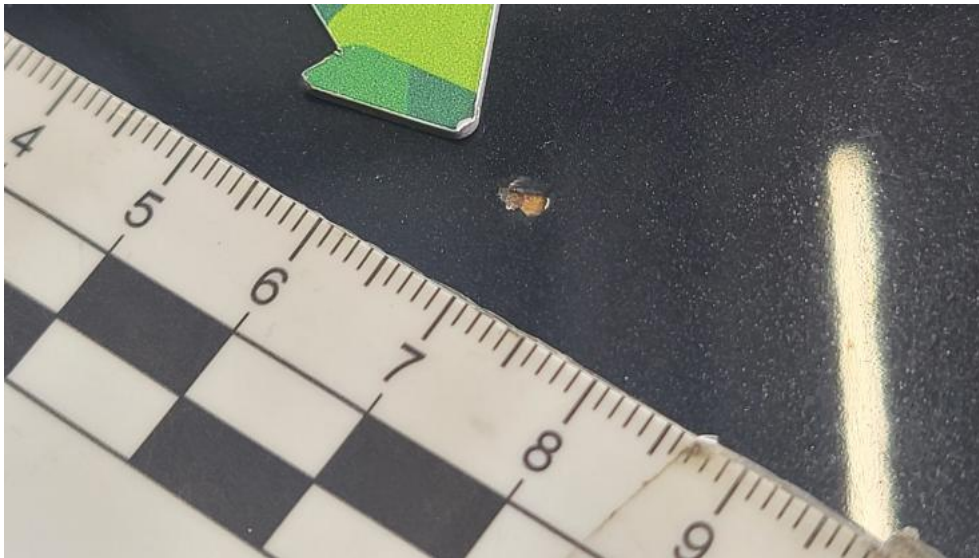


Photo 59.
Dach - Inne 1



Photo 60.
Dach - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Listwa zderzaka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Drzwi tylne L - Inne 1



Photo 66.
Słupki przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Photo 70.

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

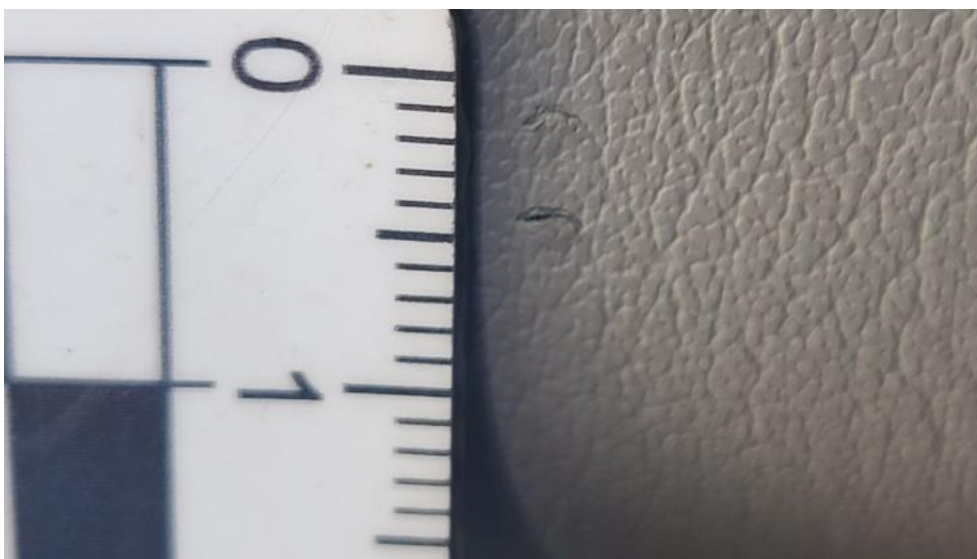


Photo 71.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 72.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Fotel prz. lew. - Inne 2



Photo 74.

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 76.
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

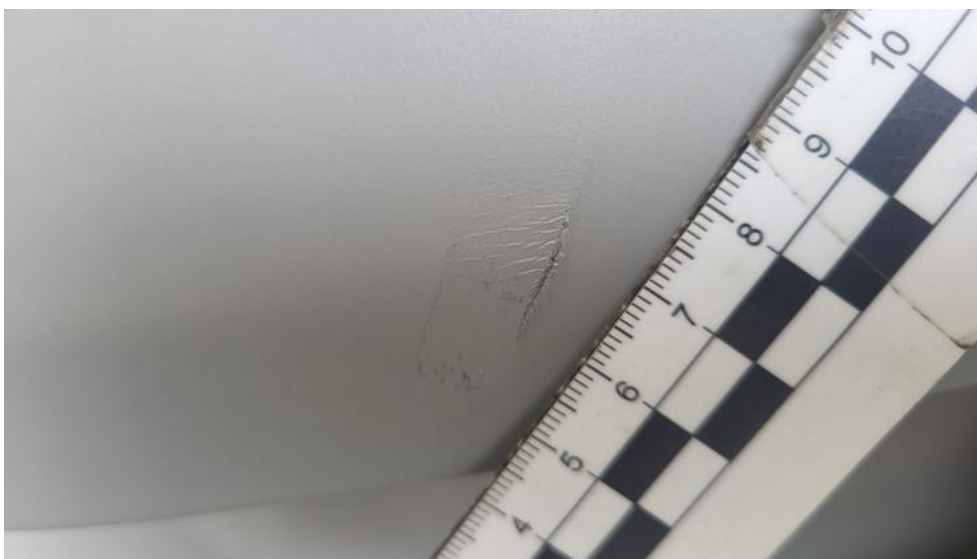


Photo 77.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 78.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1



Photo 80.

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

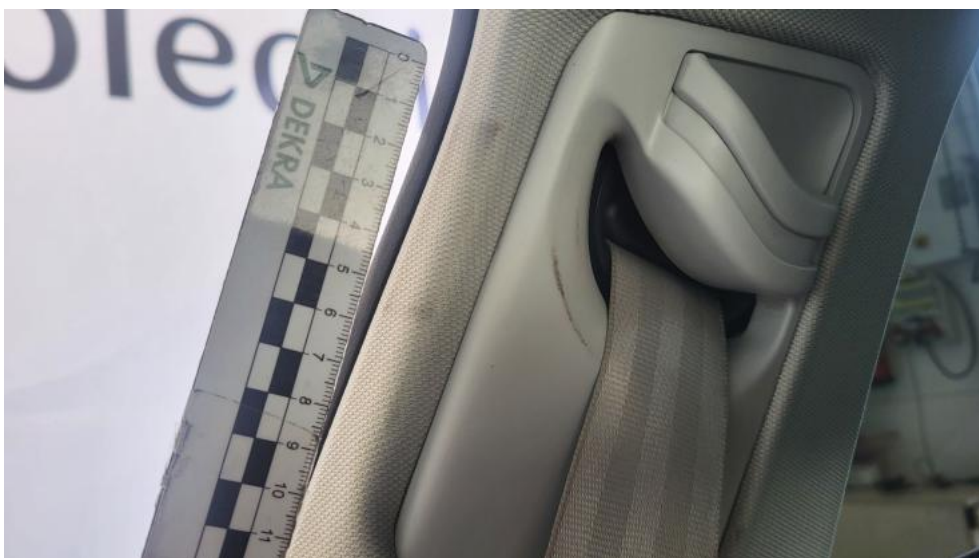


Photo 82.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Listwy progowe lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Listwy progowe praw. - Inne 1



Photo 86.

Listwy progowe praw. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina podłogi - Inne 1