

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/59714/26/06/30
Nr zlecenia/szkody: PS21/08162
Data zlecenia: 30-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0128382
Producent	LEXUS
Model	NX 17-21
Typ/wersja	NX 300h F Sport AWD
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1864
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2395
Rozstaw osi 1/2	2660
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2494
Moc silnika [KM/kW]	155/114
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	KR7XF50
VIN	JTJBjRBZ802099013
Data 1. rejestracji	05-10-2018
Data nast. bad. techn.	09-05-2026
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	115 313 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, DUELER H/L 33	235/55 18 100V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DUELER H/L 33	235/55 18 100V	3,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D	235/55 18 100H	3,5 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D	235/55 18 100H	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
2. Airbag kierowcy i pasażera
3. Alarm z lokalizacją GPS - możliwość sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament na 0.5 roku)
4. Aluminiowe nakładki pedałów
5. Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
6. Czarna podsufitka F Sport
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik zmierzchu
9. Czujniki parkowania, przód i tył
10. Dywaniki podłogowe
11. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
12. El. podnoszenie szyb, przód i tył
13. Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika
14. Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi
15. Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
16. Emblematy F SPORT
17. Felgi aluminiowe 18 F Sport (grafitowe) z ogumieniem 235/55
18. Filtr przeciwpyłkowy
19. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
20. Fotele przednie ogrzewane
21. Fotele przednie regulowane elektrycznie: kierowcy w 10 kierunkach, pasażera w 8 kierunkach
22. Fotele typu F Sport
23. Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana F SPORT
24. Hak holowniczy - przystosowanie do montażu
25. Interfejs Remote Touch Pad do obsługi multimedii
26. Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
27. Kanapa tylna składana
28. Kierownica skórzana F Sport ze zmiany biegów i panelem sterującym audio, telefonem i wyświetlaczem
29. Kierunkowskazy LED - przód i tył
30. Kierunkowskazy LED sekwencyjne - przód i tył
31. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
32. Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją wysokości i wysunięcia
33. Konstrukcja foteli przednich zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji WIL
34. Koło zapasowe dojazdowe (z podnośnikiem)
45. Podłokietnik tylny
46. Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami
47. Reflektory przednie w technologii Full LED L-Shape
48. Relingi dachowe chromowane
49. Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco. Normal, Sport)
50. Silnik uruchamiany za pomocą przycisku
51. Spoiler przedni F SPORT
52. Spryskiwacze reflektorów
53. Sterowanie głosowe
54. System Bluetooth
55. System Inteligentny kluczyk
56. System aktywnej kontroli dźwięku silnika (ASC)
57. System antykradzieżowy
58. System antykradzieżowy z czujnikiem wtargnięcia
59. System dynamicznych adaptacyjnych świateł długich (AHS)
60. System kontroli ciśnienia w ogumieniu
61. System kontroli trakcji TRC
62. System monitorowania martwego pola (BSM)
63. System nawigacji GPS Lexus Premium Navigation (CD, DAB, 10 głośników, wyświetlacz 10,25 cala)
64. System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem pieszych
65. System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)
66. System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
67. System rozpoznawania znaków drogowych
68. System stabilizacji toru jazdy VSC
69. System wspomagający ruszanie pod górę HAC
70. System wspomagania hamowania awaryjnego (EBD)
71. Szyby tylne przyciemniane
72. Szyby z filtrem UV
73. Tapicerka skórzana F Sport
74. Tempomat
75. Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości (all-speed ACC)
76. Tryb samochodu elektrycznego EV
77. Tuner cyfrowy DAB
78. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnych siedzeniach

- | | |
|--|---|
| 35. Lakier uni
36. Lampy tylne LED
37. Lampy tylne z sygnalizacją gwałtownego hamowania
38. Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane
39. Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
40. Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
41. Nakładki progowe F SPORT
42. Obudowy lusterek w kolorze czarnym
43. Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down
44. Podłokietnik przedni | 79. Wejście USB i AUX dla zewnętrznych urządzeń audio
80. Wloty powietrza - wypełnienie siatkowe
81. Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS)
82. Wykończenie wnętrza: wstawki z włókna węglowego
83. Wyświetlacz informacyjny, dodatkowy, 4,2-calowy
84. Zaczepy w podłodze przestrzeni bagażowej (6 szt.)
85. Zamek centralny z podwójną blokadą
86. Zawieszenie sportowe F Sport
87. Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów |
|--|---|

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Lakier metalik/perła | - |
| 2. Pakiet Touch | - |
| Dach szklany, panoramiczny | |
| Ładowarka bezprzewodowa | |
| Kierownica podgrzewana | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

- | | |
|--|---|
| Ważność badania technicznego | - |
| Stan dbałości o pojazd | - |
| Aktualna sytuacja rynkowa | - |
| Wcześniejsze naprawy | - |
| Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

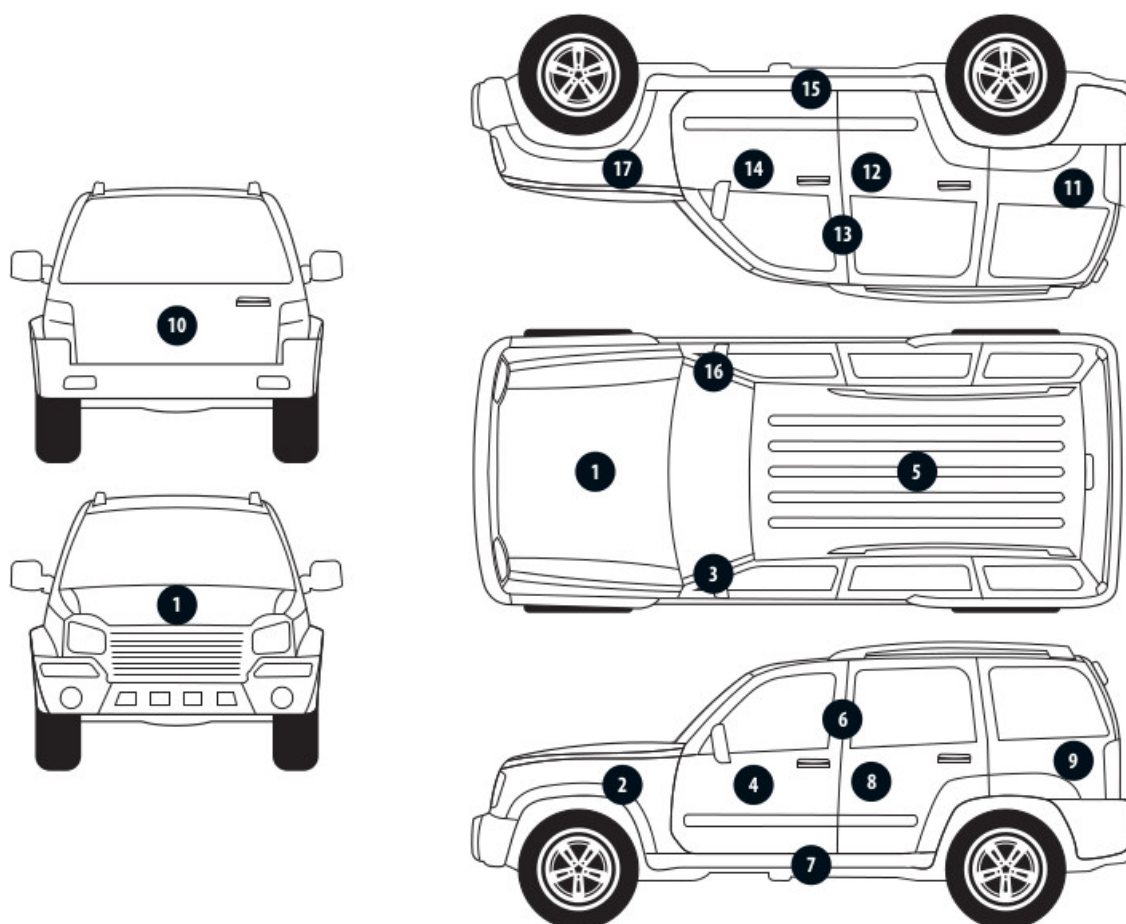

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 500
9	Ściana boczna lewa	150 - 200
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/57

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Wymagana wymiana oleju. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Ruchomy podłokietnik przedni. Awaria asystenta parkowania. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika

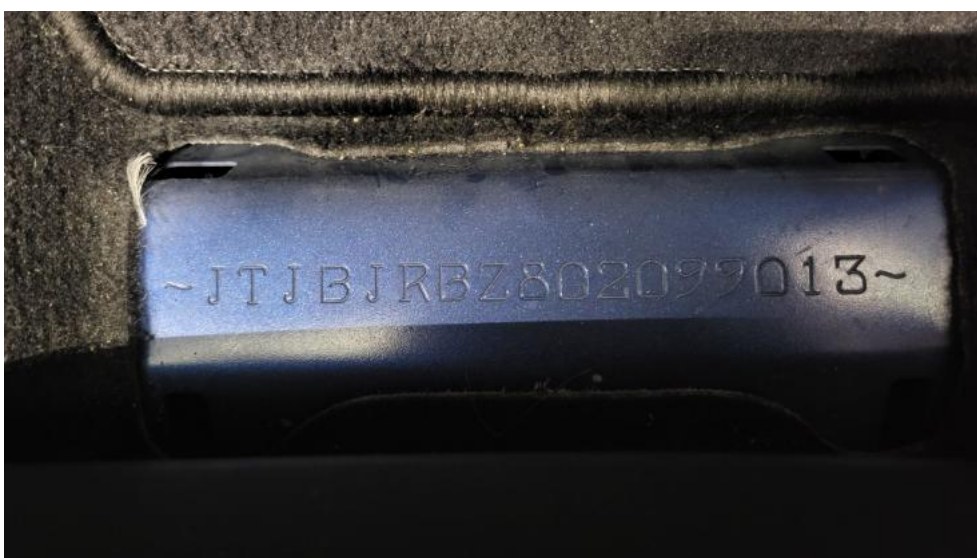

Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa




Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis

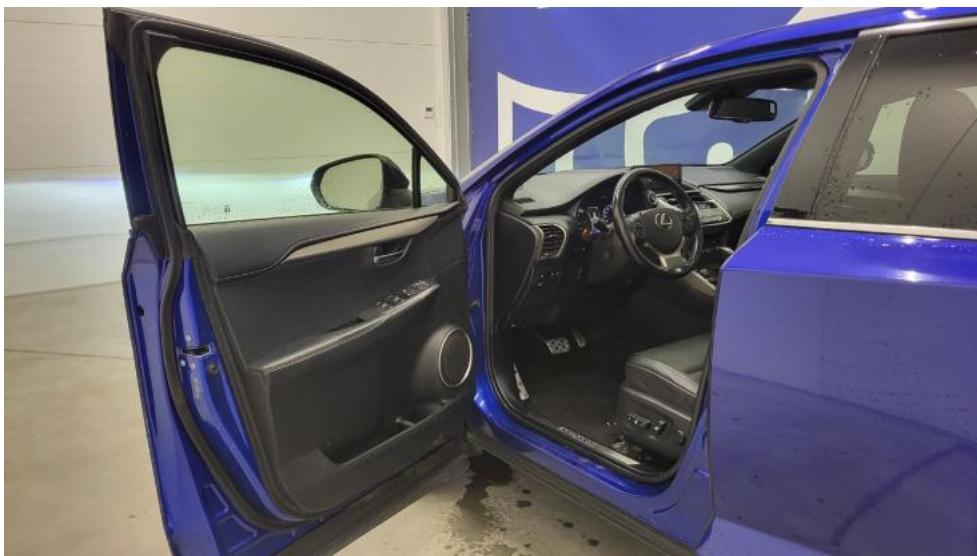

Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Kluczyki




Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

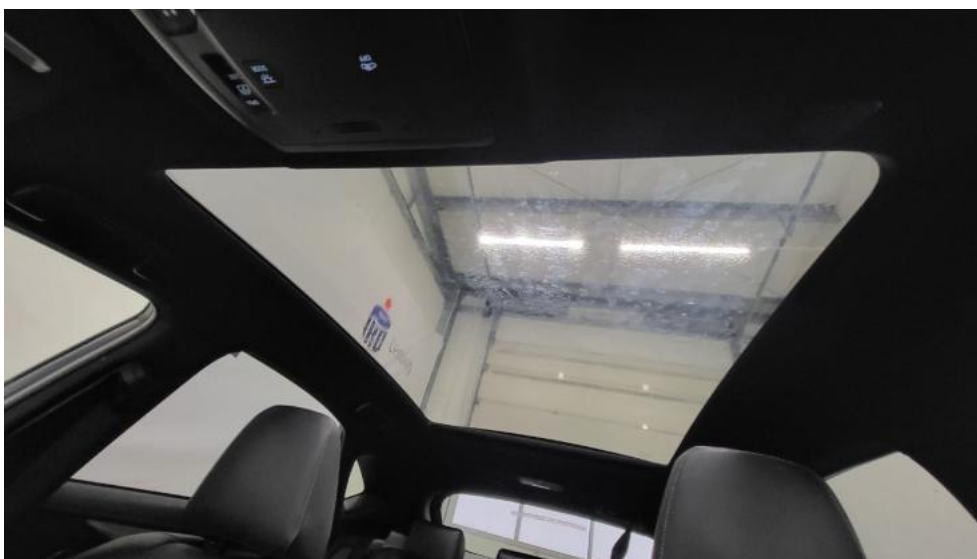

Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu

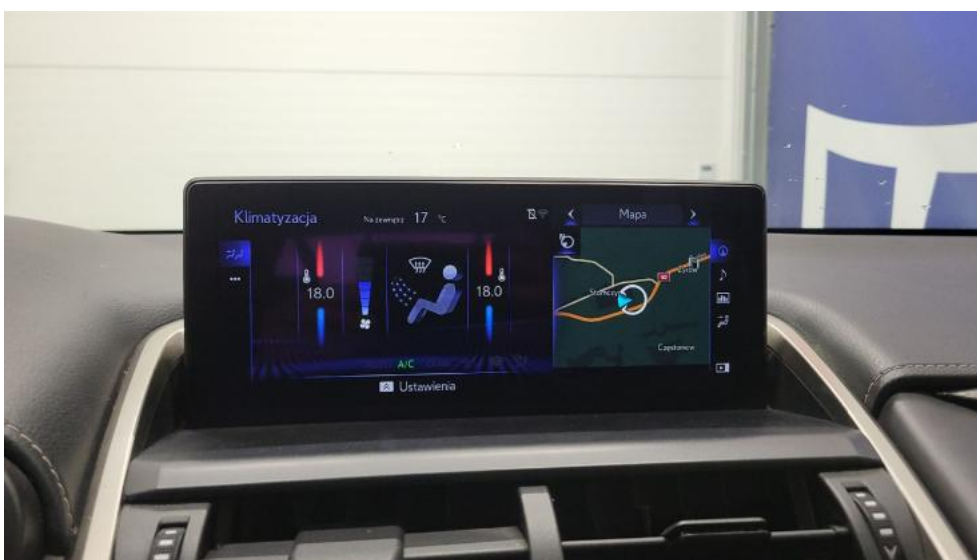

Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Listwa śr zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

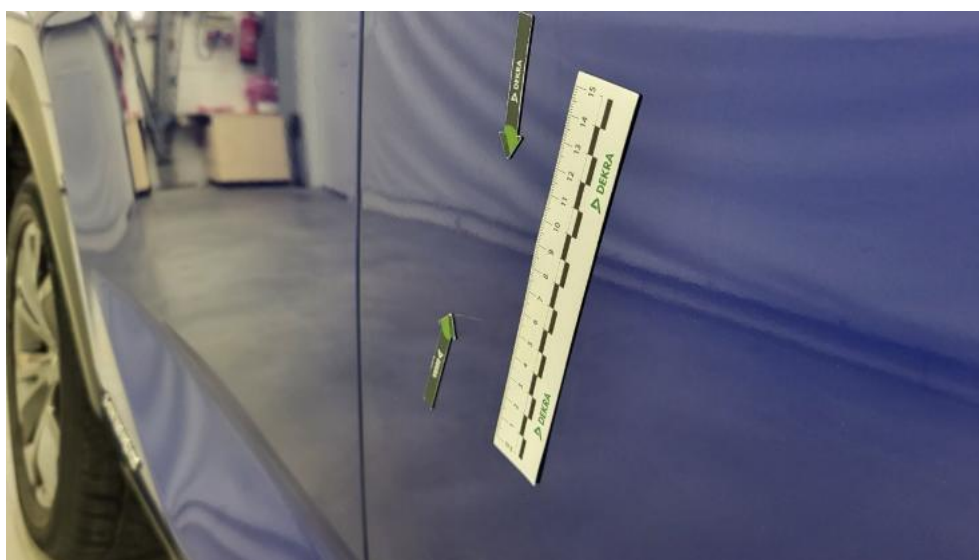

Fot. 48.


Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

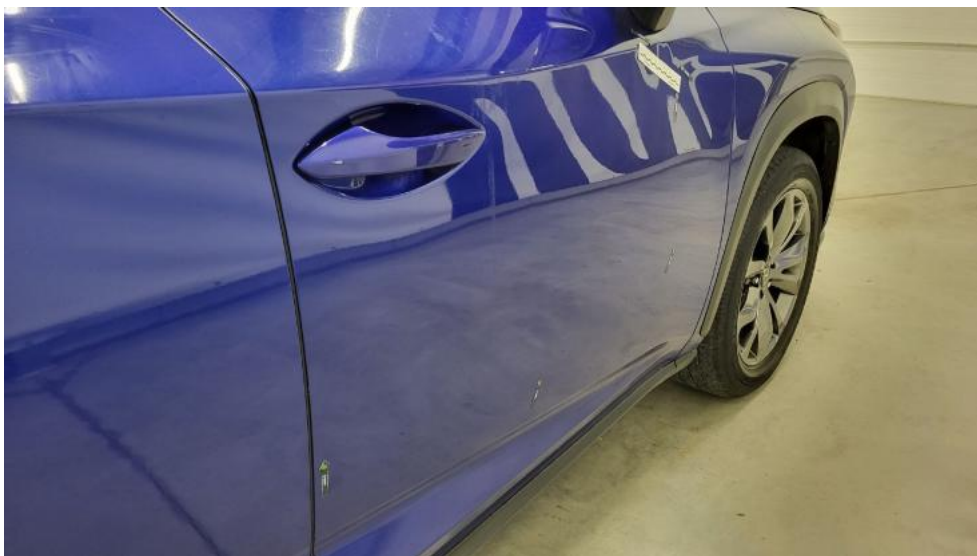

Fot. 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.


Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

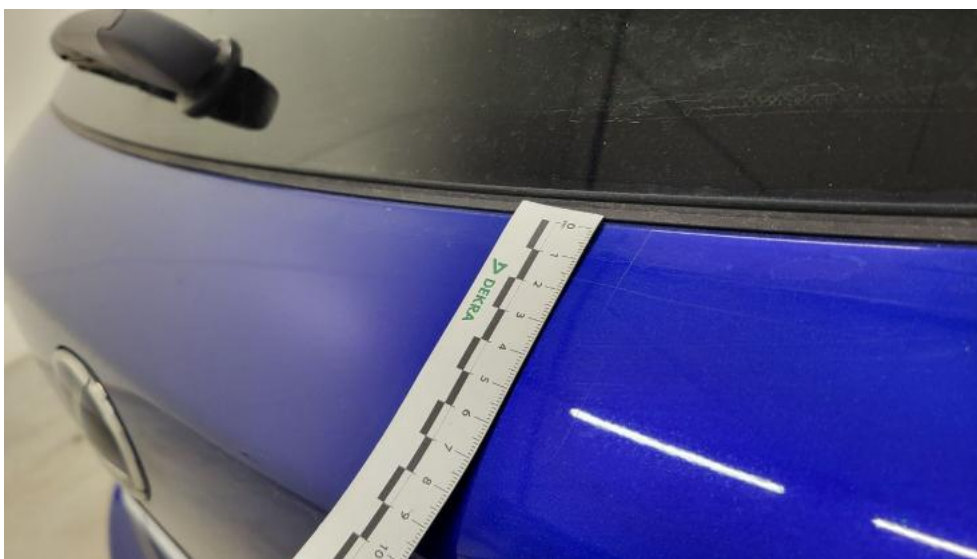

Fot. 63.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.


Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

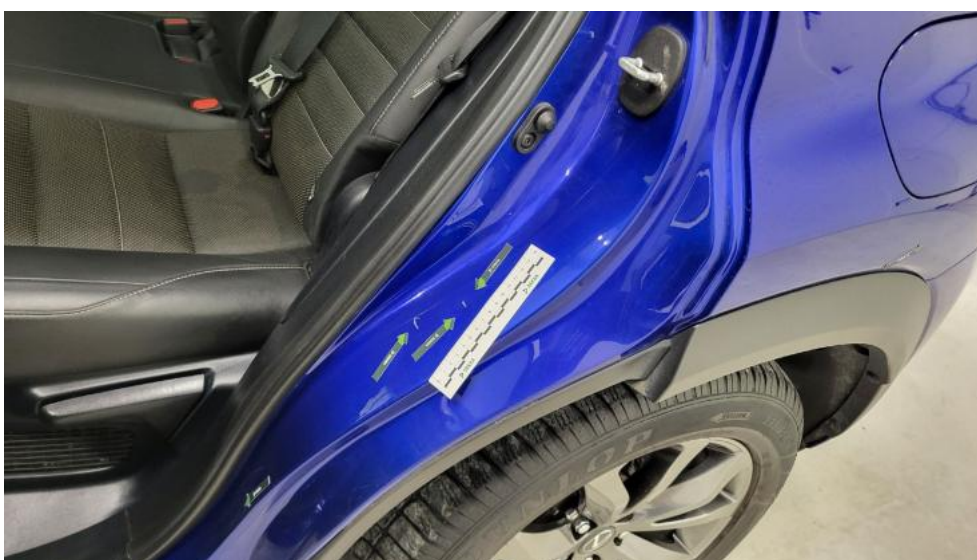

Fot. 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

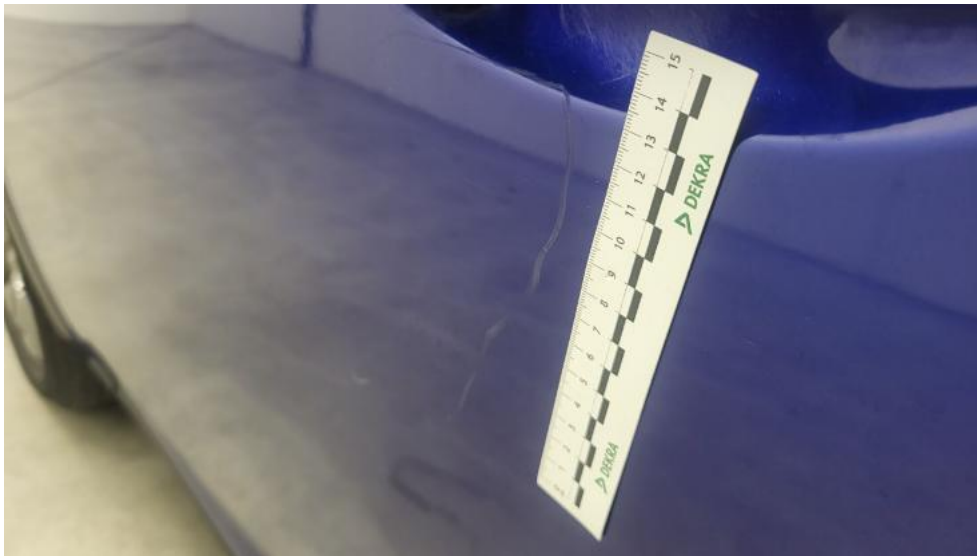

Fot. 73.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

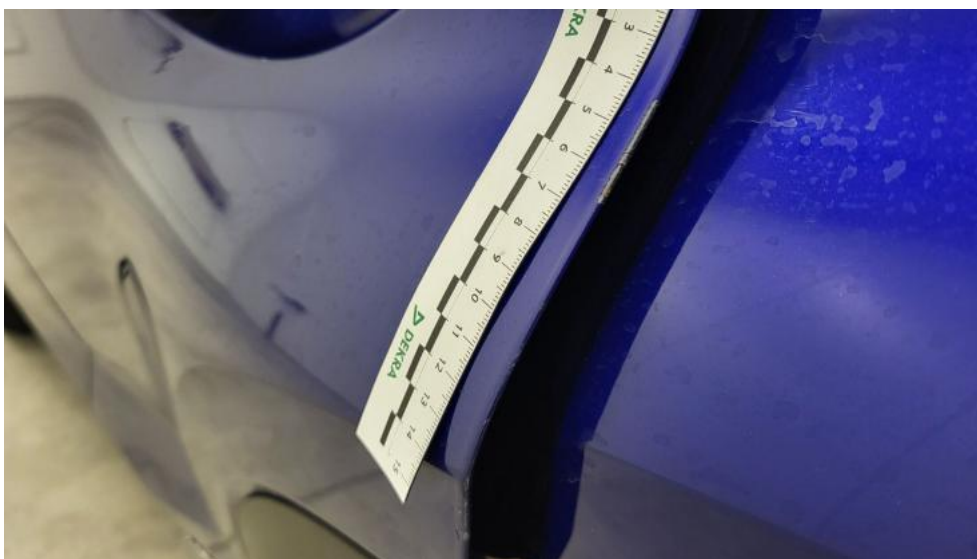

Fot. 75.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

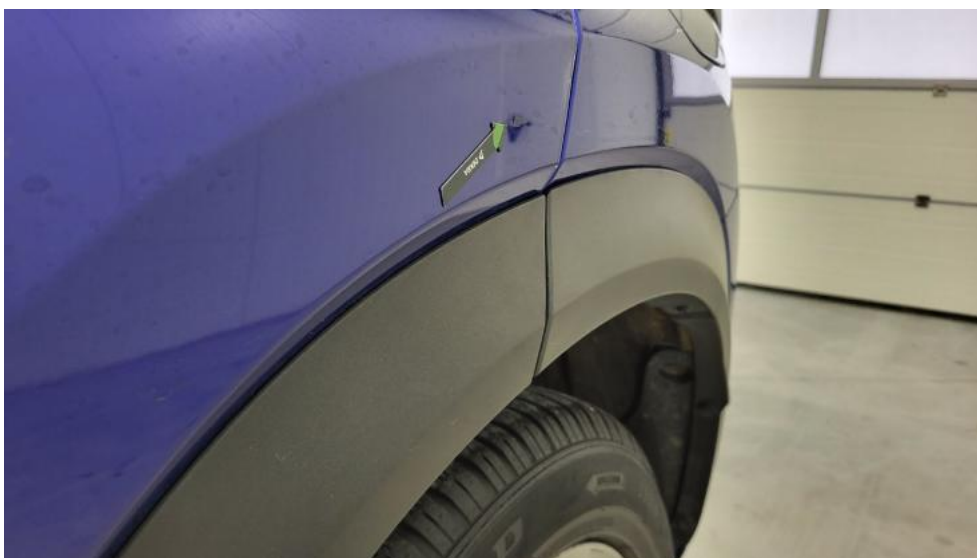


Fot. 76.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Drzwi tylne L - Inne 1

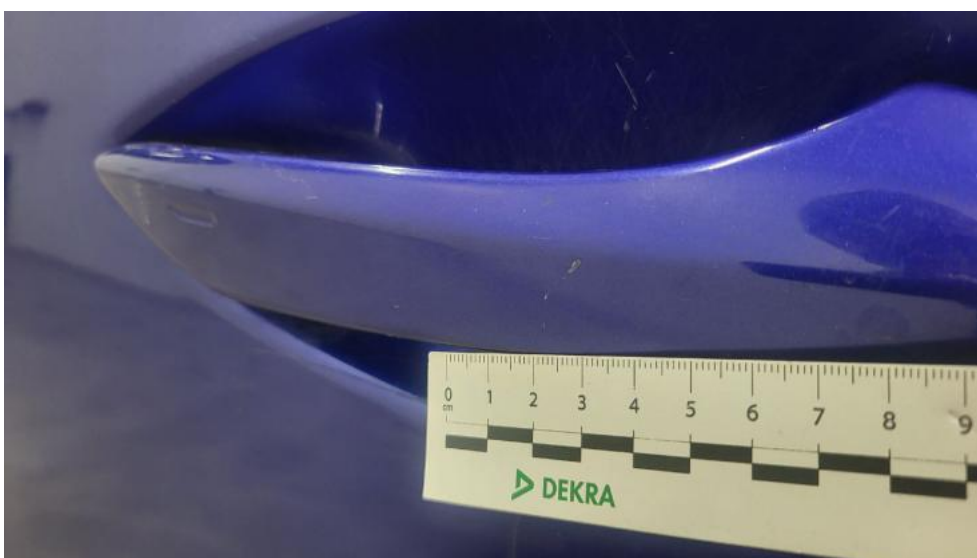

Fot. 78.
Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.


Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

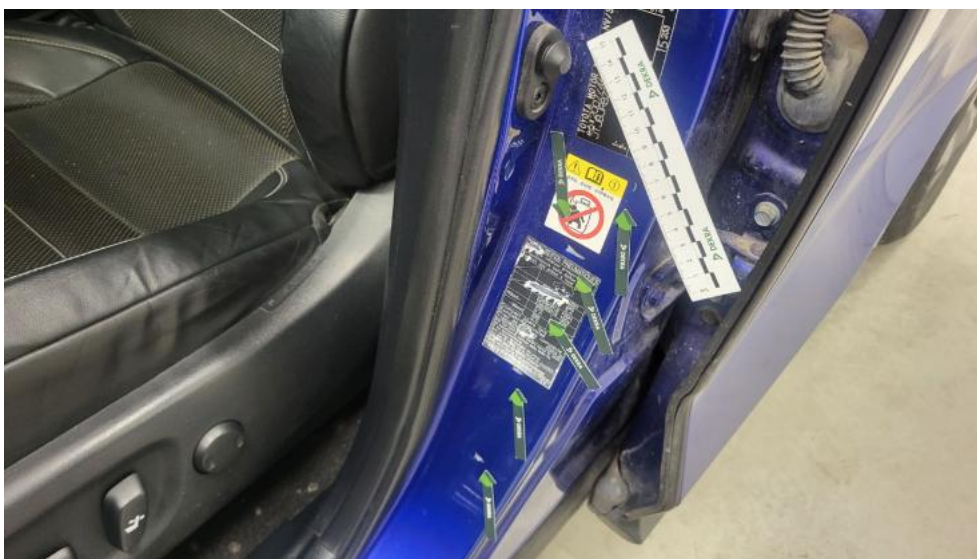

Fot. 81.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

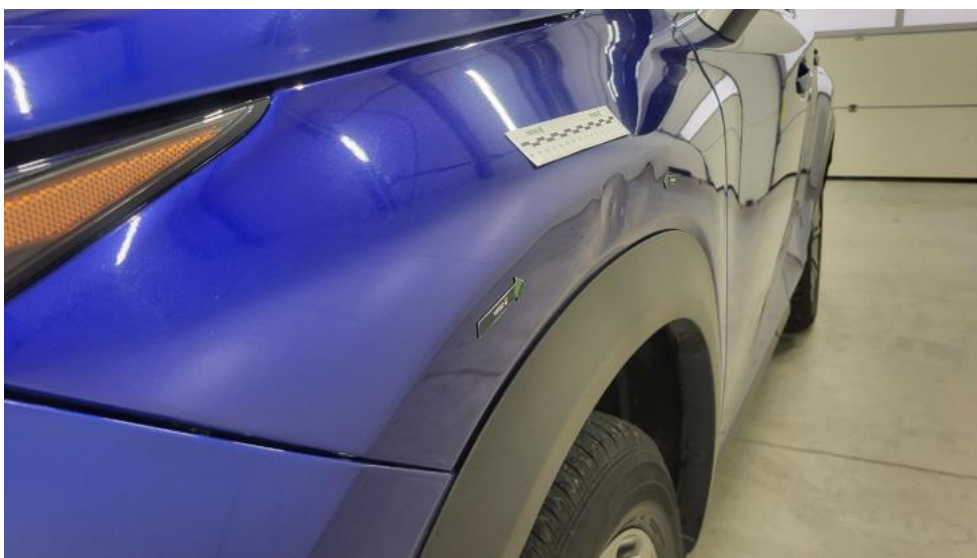

Fot. 82.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.


Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

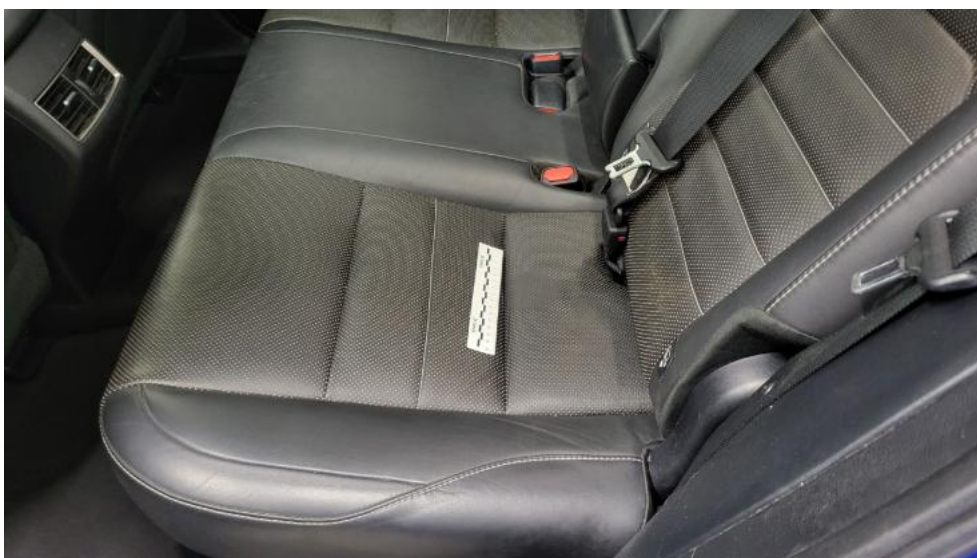

Fot. 88.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 90.

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Ośłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 92.

Dywanik prze P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 94.

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Wykładzina podłogi - Inne 2



Fot. 96.

Wykładzina podłogi() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 98.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1