

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/61977/26/07/06
commission/ damage No. : 25/038213
Date of commission: 06-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0159213
Manufacturer	SKYWORTH/SKYWELL
Model	ET5 22-24
Type / version	ET5 72kWh Luxury
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1930
Gross vehicle weight [kg]	0
Wheelbase 1/2	2800
Engine type	elektryczny
Pollution reduction system	-
Engine capacity [ccm]	0
Engine Power [hp/kW]	204/150
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WGM0493E
VIN / serial number	LMELBL1PXRRC50106
Date of first registration	21-10-2024
Date of next. tech. test	27-08-2026
Year of manufacture	2024
Readout [km]	67 376 (read)
Body color / type of coating	white/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	COMPASAL, WINTER BLAZER UHP	235/50 19 103V	5,5 mm
	left	COMPASAL, WINTER BLAZER UHP	235/50 19 103V	5,5 mm
back	right	COMPASAL, WINTER BLAZER UHP	235/50 19 103V	5,5 mm
	left	COMPASAL, WINTER BLAZER UHP	235/50 19 103V	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. ABS
2. Apple CarPlay i Android Auto
3. Asystent ruszania pod górę, asystent zjazdu ze wzniesienia
4. Automatyczna 4-strefowa klimatyzacja
5. Blokada drzwi centralna
6. Bluetooth
7. Czujniki parkowania przód
8. Czujniki parkowania tył
9. Felgi aluminiowe 19cal, dwukolorowe z ogumieniem 235/50
10. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
11. Fotel kierowcy regulowany w sześciu płaszczyznach
12. Fotel pasażera regulowany elektrycznie
13. Fotel pasażera regulowany w czterech płaszczyznach
14. Fotele przednie podgrzewane i wentylowane
15. Fotele tylnej kanapy składane w proporcji 40/60
16. Gniazda USB szt 4
17. Gniazdo zasilania 12V wewnątrz samochodu
18. Gniazdo zasilania 220V wewnątrz samochodu
19. Głośniki 8szt
20. Inteligentny kluczyk
21. Interfejs szybkiego ładowania
22. Interfejs wolnego ładowania
23. Kamera cofania
24. Kierownica obszyta skórą
25. Kierownica wielofunkcyjna
26. Kłapa tylna otwierana elektrycznie z regulacją wysokości otwarcia
27. Kolumna kierownicy regulowana w 4 kierunkach
28. Komputer pokładowy
29. Lakier metalizowany
30. Lusterka boczne automatycznie podgrzewane
31. Lusterka boczne elektrycznie regulowane
32. Lusterko do makijażu w osłonie przeciwsłonecznej
33. Lusterko wsteczne wewnętrzne automatycznie się przyciemniające
34. Nawiew klimatyzacji w schowku podłokietnika
35. Ochrona automatycznego podnoszenia szyb
36. Oświetlenie LED do czytania w podsufitce przednich i tylnych foteli
37. Oświetlenie ambient w 128 kolorach dopasowujących się do muzyki
38. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przednie
41. Połączenie z telefonem komórkowym (Easy Connection aplikacja)
42. Reflektory przednie Laserowe
43. Relingi dachowe do mocowania bagażnika dachowego chromowane
44. System Auto Hold
45. System kontroli trakcji ARS/TCS
46. System monitorowania ciśnienia w oponach
47. System oczyszczania powietrza w kabinie (PM2,5)
48. System ograniczenia siły przednich pasów bezpieczeństwa
49. System rozpoznawania znaków drogowych
50. System sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa, we wszystkich fotelach
51. System wspomagania awaryjnego hamowania BA/EBA
52. System wyboru trybu jazdy
53. Systemy DAB,PAB,SAB,CAB
54. Systemy dystrybucji siły hamowania EBD/CBC
55. Szyberdach panoramiczny
56. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
57. Szyby tylne przyciemniane
58. Tapicerka skórzana
59. Technologia redukcji hałasu i wibracji w pojeździe NVH
60. Tempomat adaptacyjny ACC
61. Tryb kamping
62. Tryb odpoczynku
63. Tryb oświetlenia dyskotekowego (iluminofonia)
64. Tryb spania
65. Tryb zasilania V2L
66. Uchwyt na kubek, tylny
67. Uchwyty do montażu fotelików dziecięcych na tylnych fotelach ISOFIX
68. Układ kontroli prędkości zjazdu ze wzniesienia
69. Układ stabilizacji toru jazdy ESC/DSC
70. Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
71. Wycieraczki tylnej szyby
72. Wykończenia ozdobne deski rozdzielczej
73. Wykończenie dolnej części zderzaka przedniego w kolorze srebrnym
74. Wyświetlacz kolorowy LCD 12,3 cala na desce rozdzielczej
75. Wyświetlacz kolorowy LCD 12,8 cala dotykowy, centralny
76. Zamek centralny sterowany pilotem
77. Ładowarka bezprzewodowa telefonu
78. Światła do jazdy dziennej LED

39. Podłokietnik środkowy, przedni
40. Podłokietnik środkowy, tylny

79. Światła przednie przeciwmgielne
80. Światła przednie z elektroniczną regulacją
wysokości świecenia

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Tyres

Other

Earlier repairs -
The specific type of the operation -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Braki uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

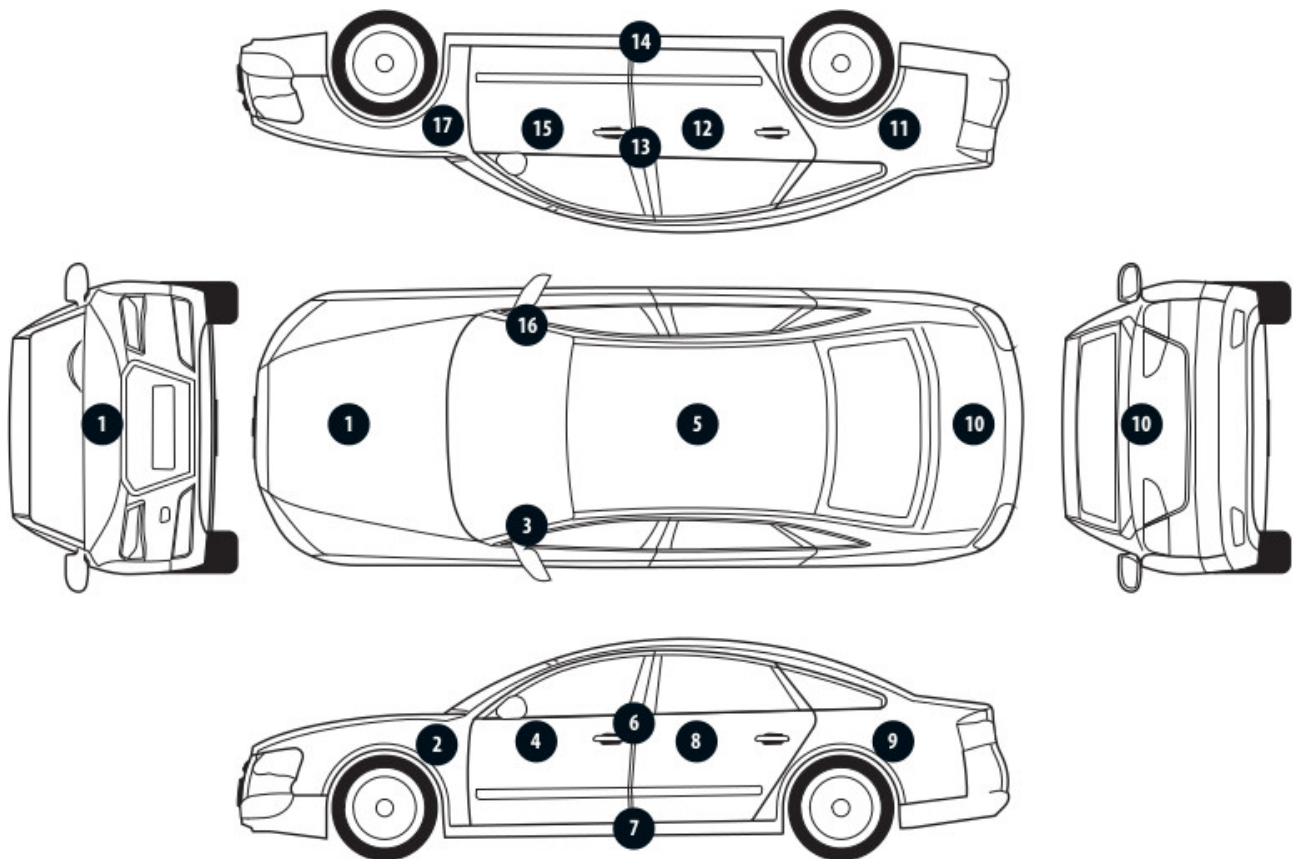Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	150 - 1000
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/50

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pojazd w CEPIK jako TAXI. elektryczny. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa

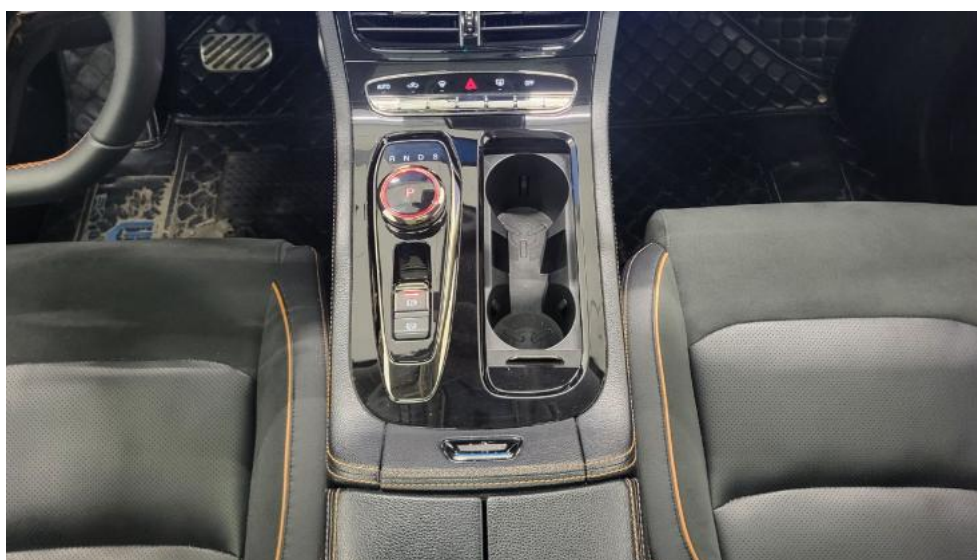


Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



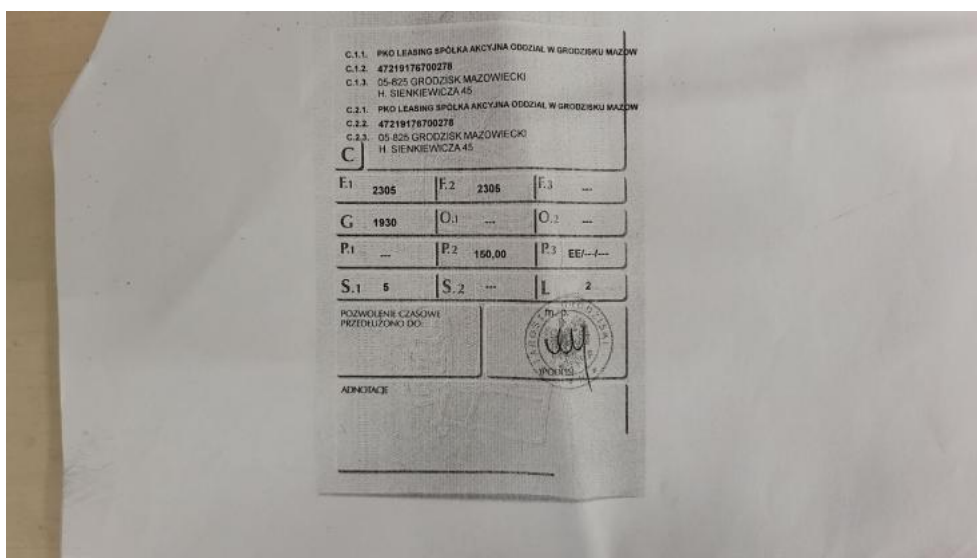
Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dowód rej. ksero Str. 1

**Photo 34.**

Dowód rej. ksero str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zestaw naprawy koła



Photo 36.

Gniazdo ładowania / tankowania

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 37.**

Kluczyki

**Photo 38.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

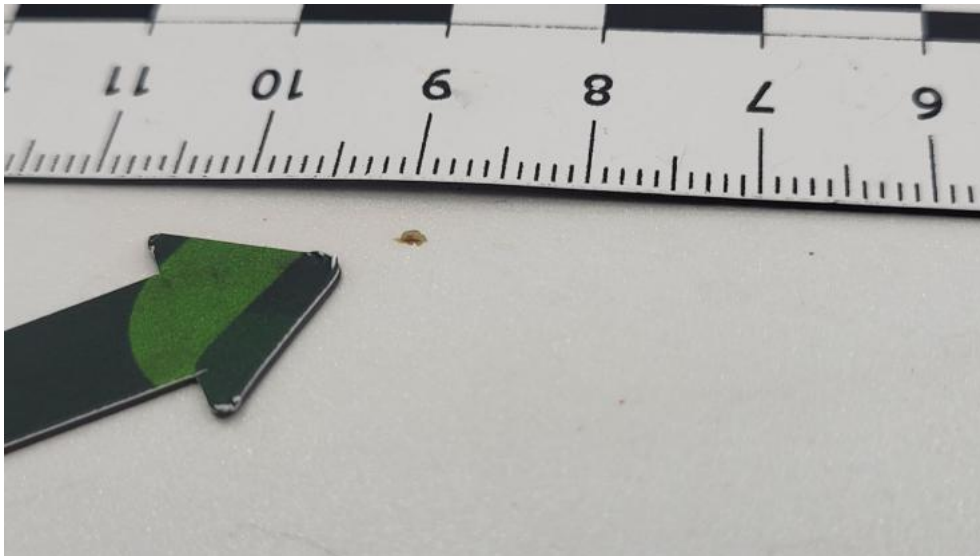


Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 48.

Zaślepka prz haka hol. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

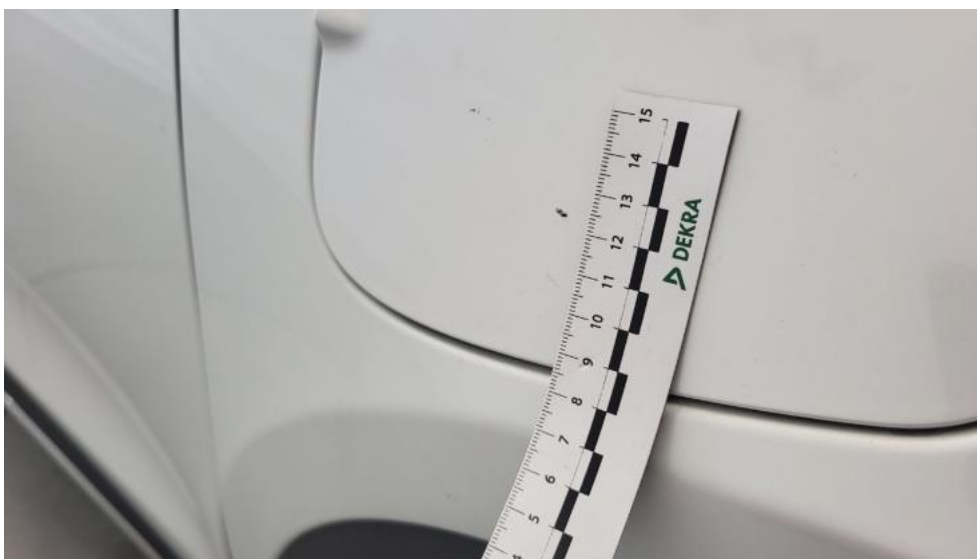


Photo 51.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Inne 1



Photo 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 74.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Słupek przedni L - Inne 1



Photo 76.

Ślotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

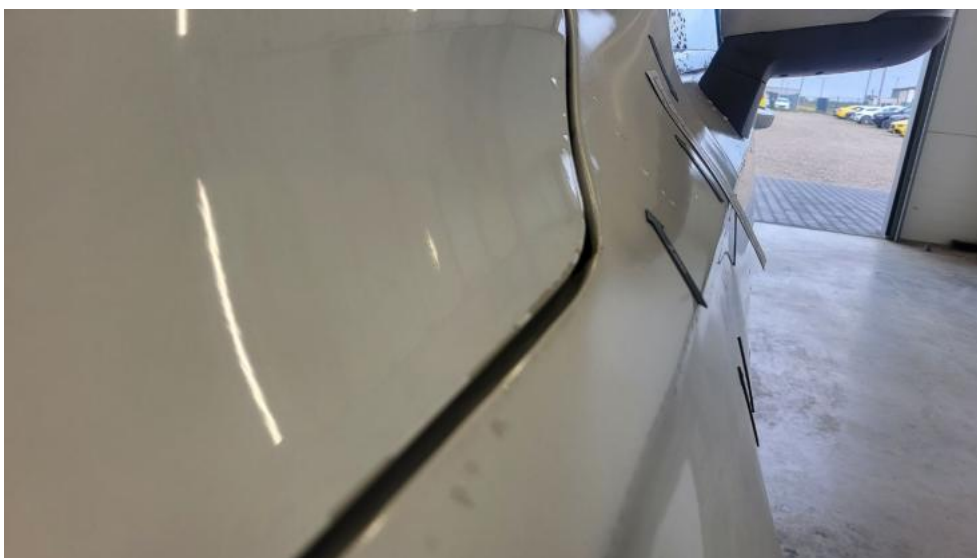


Photo 78.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

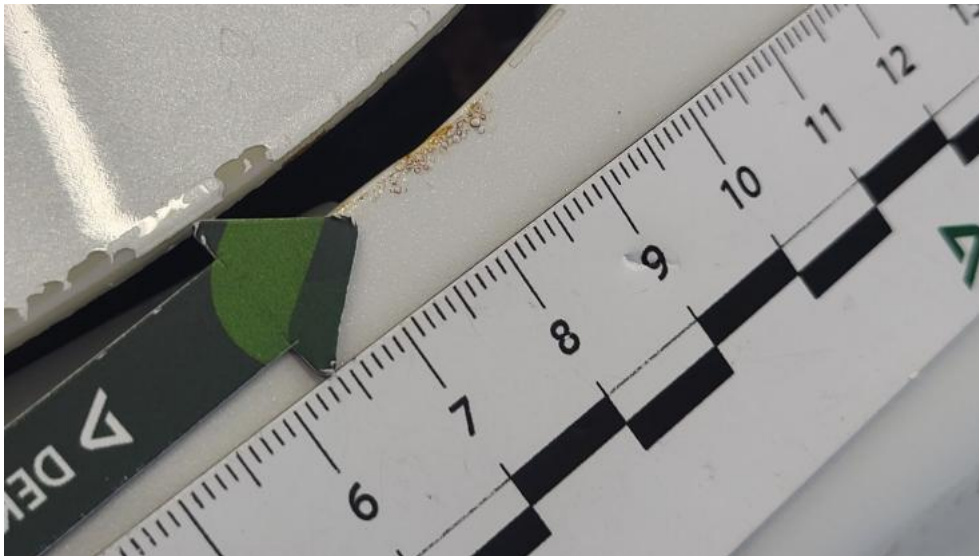


Photo 79.

Błotnik przedni L - Inne 1



Photo 80.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 82.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Dywanik prze P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 84.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1