

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/71534/26/07/31
Nr zlecenia/szkody: 21/022032
Data zlecenia: 31-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0142098
Producent	OPEL
Model	Grandland X 17-21
Typ/wersja	Grandland X 1.2 T GPF Edition S&S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1366
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1900
Rozstaw osi 1/2	2675
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	RDE60925
VIN	W0VZRHNS3M6813444
Data 1. rejestracji	11-05-2021
Data nast. bad. techn.	06-06-2027
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	50 949 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	215/65 17 103V	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	215/65 17 103V	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	215/65 17 103V	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	215/65 17 103V	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS z ESP oraz HSA | 16. Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu |
| 2. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 17. Reflektory EcoLED |
| 3. Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 215/65 | 18. System Multimedia, kolorowy ekran dotykowy 7", USB, AUX, Bluetooth, 6 głośników, obsługa głosowa |
| 4. Fotel kierowcy z regulacją 6-kierunkową | 19. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 5. Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach | 20. System przypominania o zapięciu pasów przód-tył |
| 6. Fotele przednie komfortowe | 21. Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu |
| 7. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie | 22. Tapicerka materiałowa Berson |
| 8. Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości | 23. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 9. Kierownica skórzana, z przyciskami sterowania | 24. Tuner cyfrowy DAB |
| 10. Klimatyzacja manualna | 25. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu |
| 11. Komputer pokładowy | 26. Wycieraczka szyby tylnej |
| 12. Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem | 27. Wyświetlacz graficzny 3,5 cali między zegarami |
| 13. Lakier uni | 28. Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz fotelu pasażera |
| 14. Lampy tylne LED | 29. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 15. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia | 30. Zestaw naprawczy do opon |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Listwy okienne wzdłuż górnej linii okien bocznych, chromowane | - |
| 2. Pakiet Parkuj i Jedź 2 | - |
| Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych | |
| Pilot parkowania, zaawansowany | |
| Kamera cofania z czujnikami parkowania przód/tył | |
| Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyWypożyczenieOgumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Wcześniejsze naprawy -
Braki uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 07-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Światła przednie lewe	150 - 200
3	Słupka przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Światła tylne lewe	150 - 200
11	Światła tylne prawe	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupka przedni prawy	150 - 200
17	Światła przednie prawe	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak kompresora zestawu naprawczego. Zbiornik płynu zestawu naprawczego pusty. Poziom oleju silnikowego poniżej minimum. Aktywna kontrolka silnika. Informacja usterka silnika, napraw pojazd. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

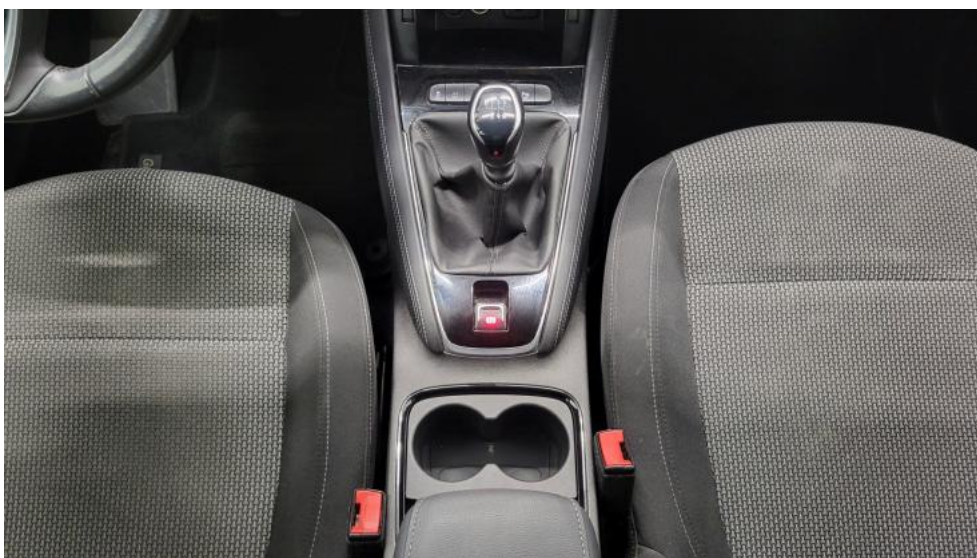

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

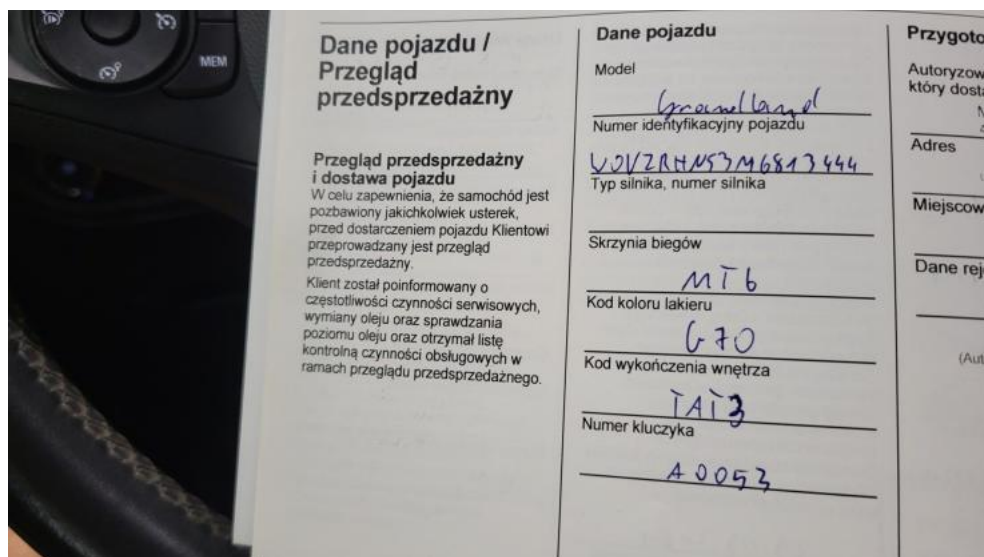

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Groenellaser
Numer identyfikacyjny pojazdu: VJYVZRH453M681344
Typ silnika, numer silnika: MT6
Skrzynia biegów: MT6
Kod koloru lakieru: G70
Kod wykończenia wnętrza: TA13
Numer kluczyka: A0053

Przygotowanie
Autoryzacja, który dostawca: M
Adres: ul. ...
Miejscowość: ...
Dane rejestracyjne: ...

Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 08.05.2024 km: 39 853

Olej silnikowy: OW 20
Jakość: OW 20
Lepkość: OW 20
Środek przeciwzapalny: zamarzaniu, płyn chłodzący °C
Tak Nie

☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtr przeciwpyłkowy
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wieloramienny
☒ Pasek zębany
☒ Filtr paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy

☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębany
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy

DEKRA

Klasa: 39-300 km
Data: 08.05.2024 km: 39 853
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

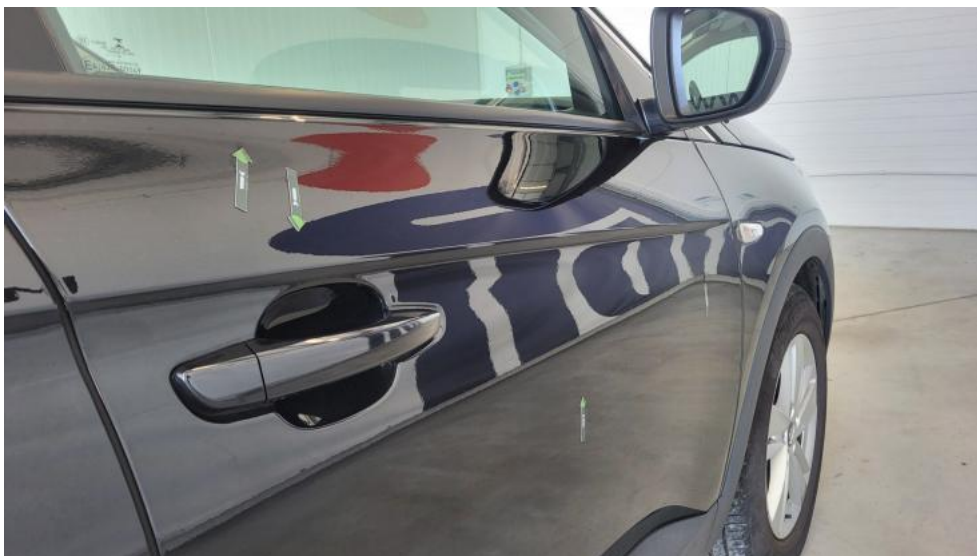

Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59.
Fotel prz. lew. - Inne 1




Fot. 60.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

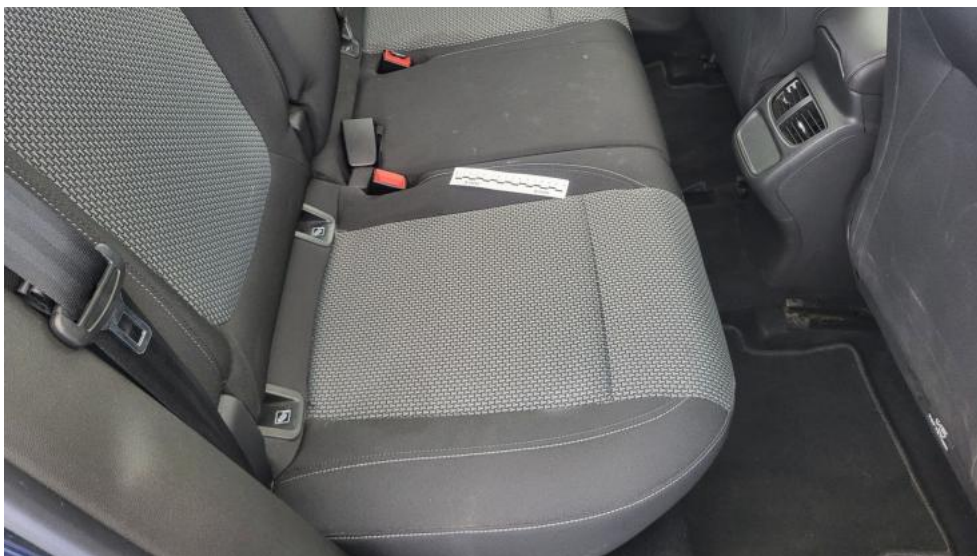

Fot. 61.
Kanapa tyl. - Inne 1

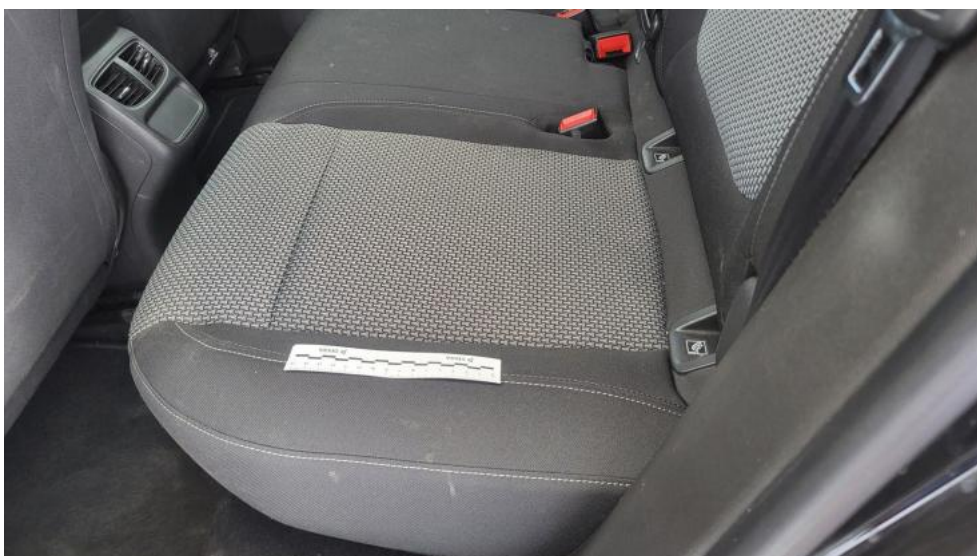

Fot. 62.
Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1




Fot. 66.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

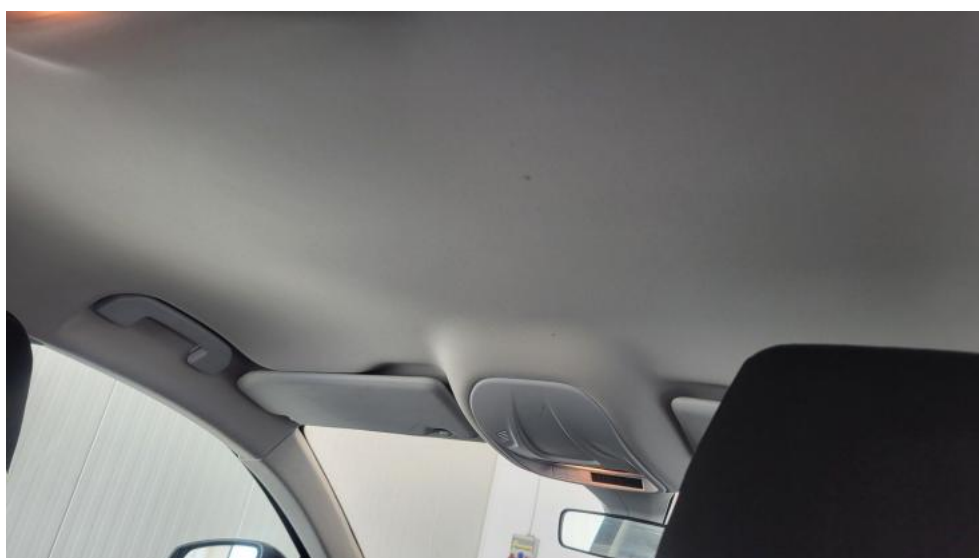

Fot. 68.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Podsufitka - Inne 2



Fot. 70.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1