

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/90117/26/09/25
commission/ damage No. : 22/010960
Date of commission: 25-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0143469
Manufacturer	VOLVO
Model	V60 18-21
Type / version	V60 B4 B Inscription aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1707
Gross vehicle weight [kg]	2240
Wheelbase 1/2	2872
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1969
Engine Power [hp/kW]	197/145
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	LU520NC
VIN / serial number	YV1ZWK9VDM2420549
Date of first registration	29-09-2020
Date of next. tech. test	16-01-2027
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	91 072 (read)
Body color / type of coating	silver/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240 SERIE II	235/45 18 98V	4,5 mm
	left	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240 SERIE II	235/45 18 98V	4,0 mm
back	right	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240 SERIE II	235/45 18 98V	4,5 mm
	left	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240 SERIE II	235/45 18 98V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Airbag: other | 39. On board monitor, Radio, Soundsystem |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 40. Other |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 41. Other |
| 4. Automatic climate control | 42. Other |
| 5. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, Hands-free system | 43. Other |
| 6. Cargo net | 44. Other |
| 7. Child seat fixation | 45. Other |
| 8. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Leather upholstery | 46. Other |
| 9. Cruise control | 47. Other |
| 10. DAB radio | 48. Other |
| 11. Distance control | 49. Other |
| 12. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 50. Other |
| 13. Door mirrors electrically foldable | 51. Park Distance Control rear |
| 14. Driver airbag, Passenger airbag | 52. Power assisted brakes |
| 15. Driver knee airbag | 53. Power assisted brakes |
| 16. Driver seat electrically adjustable, Memory seat | 54. Pre-Crash System |
| 17. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 55. Pre-Crash System |
| 18. Electric parking brake | 56. Pre-Crash System |
| 19. Exterior design: other | 57. Rain sensor |
| 20. Exterior design: other | 58. Rear bench foldable in two separate parts |
| 21. Exterior thermometer | 59. Rear headrests electrically adjustable |
| 22. Extra power outlet | 60. Remote controlled central locking |
| 23. Floor mat | 61. Remote controlled central locking |
| 24. Fog lamps, LED front dim light | 62. Roof railing |
| 25. Hill holder | 63. Seatbelts vertically adjustable front |
| 26. Interior decoration: other, Interior: other, Other | 64. Seats: other |
| 27. Interior lights: other accessories | 65. Seats: other |
| 28. Interior lights: other accessories | 66. Selectable driveline characteristics |
| 29. Interior: other | 67. Side airbag driver and passenger |
| 30. Keyless entry, Keyless go | 68. Traction control |
| 31. LED front dim light | 69. Traffic sign recognition |
| 32. Lane control assistant | 70. Tyre pressure control (RDC) |
| 33. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with radio operation | 71. Uni-Lackierung |
| 34. Light Alloy wheels 18'' | 72. Vehicle immobilizer |
| 35. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric | 73. Whiplash-protection-system |
| 36. Navigation system | 74. Wood finish |
| 37. On board computer | 75. {System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepty - TSA} |
| 38. On board monitor | |

Dealer's equipment (selected items)

1. 360 view camera, 4 or more zone automatic climate control, Glass sunroof fixed, Head-Up Display, On board monitor, Park Distance Control front, Soundsystem -
- Dach panoramiczny
- Wyswietlacz Head-Up
- System audio High Performance Pro Harman/Kardon (wyswietlacz dot. 9 cali/14 glosnikow 600W/AUX/USB)
- Kamera parkowania 360 stopni
- Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa ECC
- Czujniki odleglosci przy parkowaniu - przód

- 2. Adaptive Cruise Control, Blind spot warning, Rear Cross Traffic Alert -
System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
Tempomat adaptacyjny ACC z Pilot Assist II generacji
- 3. Cornering Headlights, Headlamp wash, LED front dim light -
Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy
Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów
- 4. Heated seat driver, Heated seat passenger, Independent vehicle heater, Rear seat
heating, Steering wheel heated, Windscreen wash-nozzle heated -
Ogrzewanie tylnych foteli
Podgrzewane koło kierownicy
Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
Fotele przednie podgrzewane
Ogrzewanie postojowe z możliwością programowania czasu
- 5. Metallic paint -
- 6. Towbar -
- 7. Windows: other -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle -
Earlier repairs -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 02-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

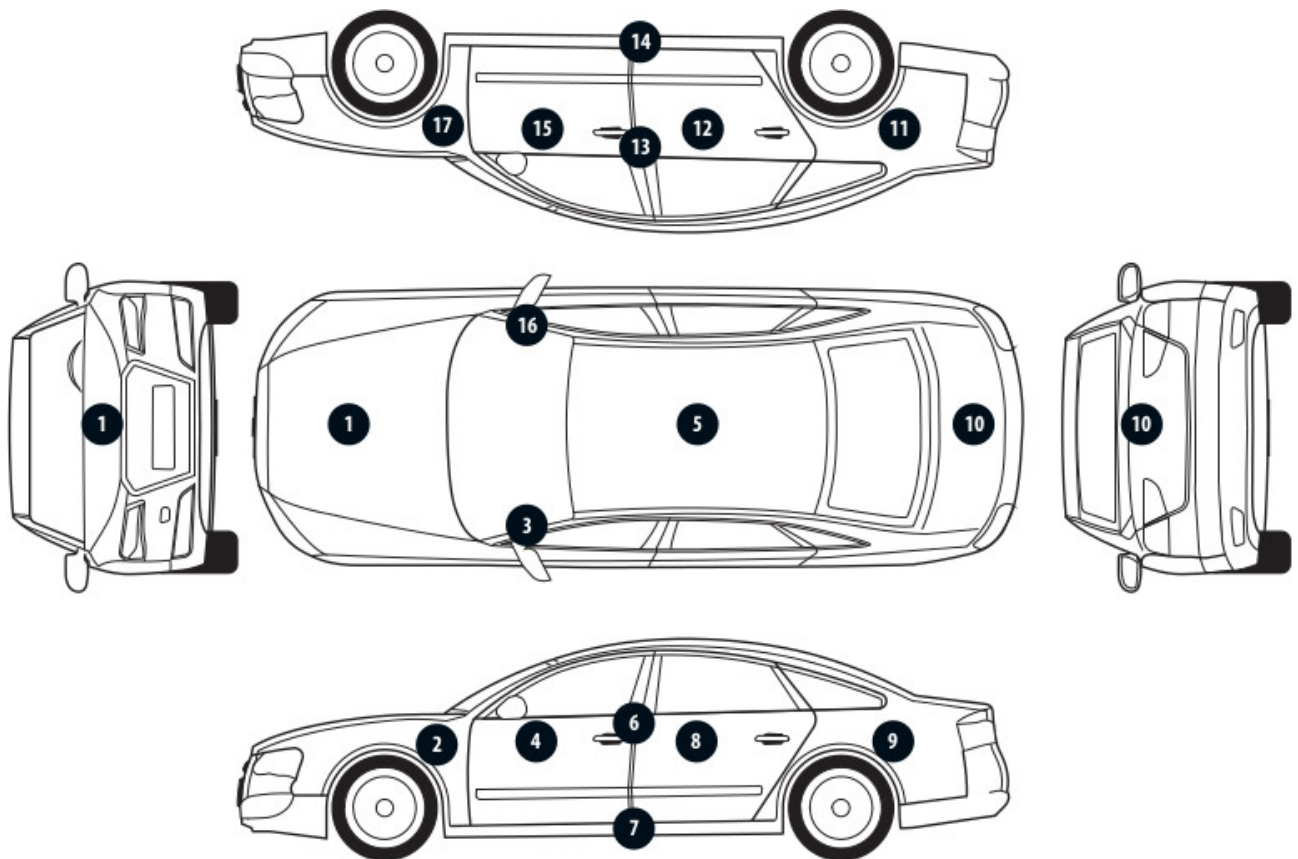Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	150 - 500
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	150 - 200
7	Right side sill	150 - 300
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 300
10	Cover/lid	150 - 300
11	Right rear fender	150 - 500
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	150 - 200
14	Right side sill	150 - 300
15	Front right door	150 - 500
16	Right front pillar	150 - 500
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

The test drive has been conducted on a distance and in time enabling rough estimation of the technical condition of the vehicle.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Nieprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Pierwsza rejestracja w kraju 15-02-2022. Widoczne wady lakiernicze. Cztery dywaniki w bagażniku. Cztery opony w bagażniku MICHELIN primacy 4 235/45 R18 98W letnie 4x4.0mm. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

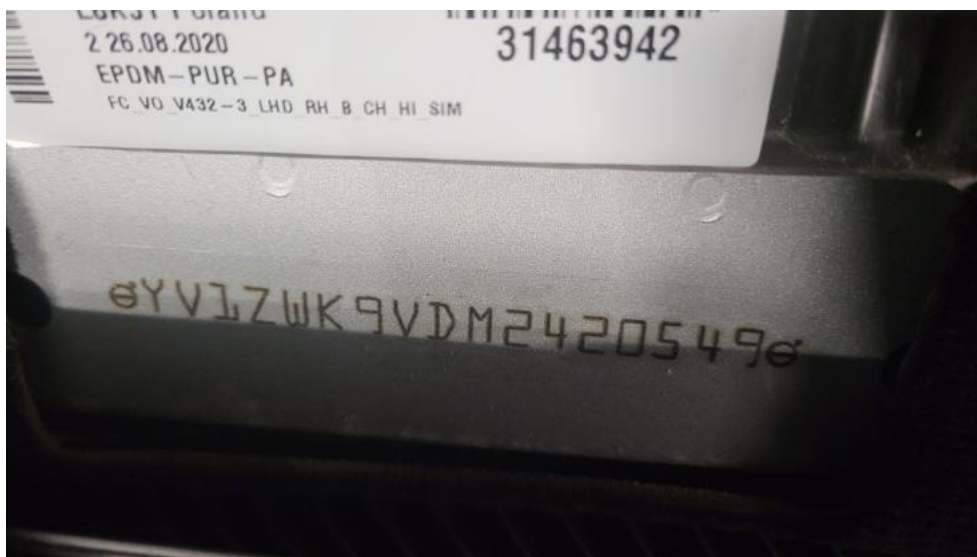


Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa

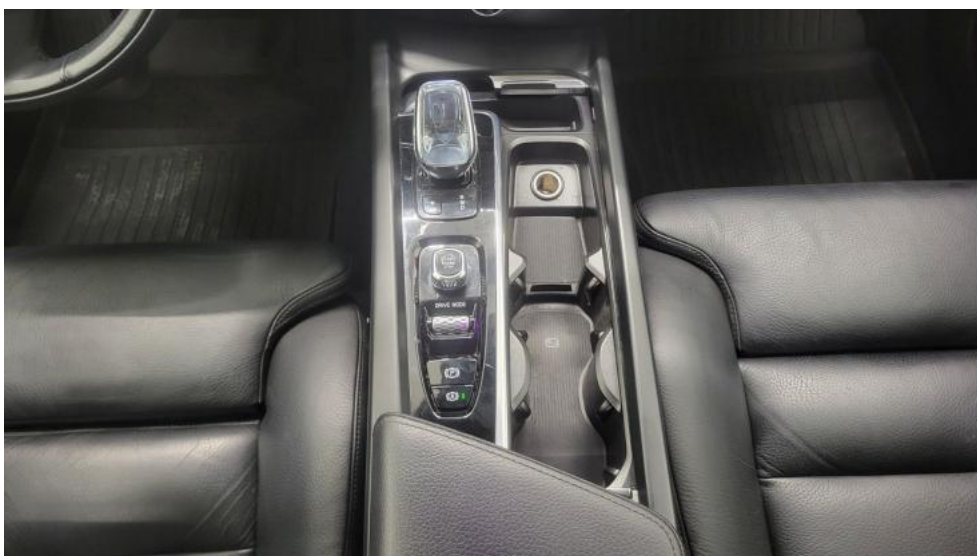


Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

GARANTICERTIFIKAT

Version 225K9130D1107

Typ/chassinr 225/420549

Modellår 2021

Reg.nr WBD185

Leveransdatum

2	0	2	0	0	9	1	4
Y	Y	Y	Y	M	M	D	D

Återförsäljare

Bilen har följande intervall:
☒ 30 000 km/12 månad
 * Det som inträffar förs

Ägare 1

Adress

Telefon

Ägare 2

Photo 33.

Książka serwisowa – dane

Service Nr. 1	Service Nr. 2	Service Nr. 3	Service Nr. 4
Utförd km: 5896	Utförd km: 22244	Utförd km: 46.400 km	Utförd km:
Datum: 2021-12-07	Datum: 28-11-2022	Datum: 22-11-2025	Datum:
Arbetsorder nr: 2449844	Arbetsorder nr: 52401/2L	Arbetsorder nr:	Arbetsorder nr:
Typ av service	Typ av service	Typ av service	Typ av service
Baservice	Baservice: Oly Vao Olyw Foly	Baservice: Olyw Olyw Foly	Baservice:
Underhållsservice	Underhållsservice: Foly Foly	Underhållsservice	Underhållsservice

AUTO SERVICE

Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. Str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Zdjęcie do protokołu



Photo 46.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu

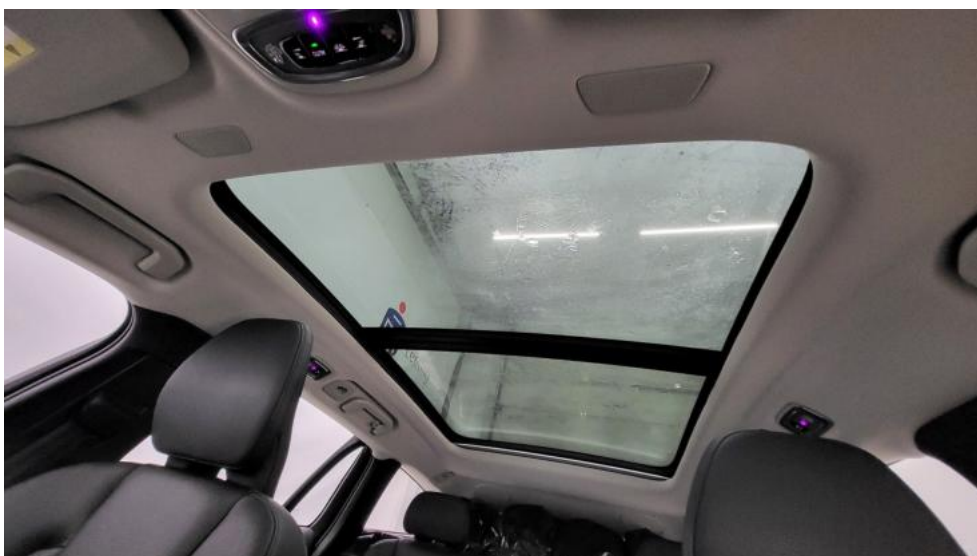


Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zdjęcie do protokołu



Photo 50.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zdjęcie do protokołu



Photo 52.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 54.

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Photo 58.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 74.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.
Podsufitka - Inne 1



Photo 80.
Półka/roleta tylna - Inne 1