

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/79680/26/08/26
commission/ damage No. : 25/020502
Date of commission: 26-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0129619
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	CLS [C 257] 17-20
Type / version	CLS 400 d 4-Matic 9G-TRONIC
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1935
Gross vehicle weight [kg]	2545
Wheelbase 1/2	2939
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2925
Engine Power [hp/kW]	340/250
Gearbox	automatic 9- gear
Registration /record No.	FG6578S
VIN / serial number	WDD2573231A037214
Date of first registration	22-10-2019
Year of manufacture	2019 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	134 594 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PRIMACY 3	245/40 19 98Y	3,0 mm
	left	MICHELIN, PRIMACY 3	245/40 19 98Y	3,0 mm
back	right	MICHELIN, PRIMACY 3	275/35 19 100Y	1,0 mm
	left	MICHELIN, PRIMACY 3	275/35 19 100Y	2,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Alarm | 23. Other |
| 2. Alarm | 24. Other |
| 3. Automatic climate control | 25. Other |
| 4. Bord communication: other | 26. Other |
| 5. Brake Assist | 27. Other |
| 6. Comfort suspension | 28. Other |
| 7. Comfort suspension, Sport suspension | 29. Other |
| 8. Distance control, Pre-Crash System | 30. Other |
| 9. Driver knee airbag | 31. Other |
| 10. Floor mat | 32. Other |
| 11. Interior decoration: other | 33. Other |
| 12. Interior lights: other accessories | 34. Radio |
| 13. Interior lights: other accessories | 35. Rear bench/seats foldable |
| 14. Interior: other | 36. Rear view camera |
| 15. Interior: other | 37. Selectable driveline characteristics |
| 16. LED front dim light | 38. Steering wheel with gear-switches |
| 17. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel | 39. Telephone fixed |
| 18. Light Alloy wheels 18" | 40. Textile upholstery |
| 19. Metal finish | 41. Uni-Lackierung |
| 20. Mobile Tire System | 42. Wood finish |
| 21. On board monitor | 43. {Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny)} |
| 22. Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 360 view camera, Park Assistant | - |
| Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360 | |
| 2. Air suspension, Exterior design: other, Light Alloy wheels 19", Sport suspension | - |
| Stylizacja AMG | |
| Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem p: 245/40 t: 275/35, wysoki połysk | |
| 3. Automatic Emergency Call | - |
| 4. Blind spot warning | - |
| 5. Bluetooth interface, CD-player, Driver seat electrically adjustable, DVD-player, Glass tilt/slide sunroof electric, Heated seat driver, Heated seat passenger, Internet access, Memory seat, Navigation system, On board monitor, Other, Radio, Soundsystem, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system, Voice control for telephone | - |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| Dach szklany - elektryczny | |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | |
| System nagłośnienia Burmester Surround | |
| Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów | |
| System COMAND Online (system nawigacji) | |
| 6. Bord communication: other, iPod Interface | - |
| 7. Bord communication: other, iPod Interface, Mobile phone preparation | - |
| Apple CarPlay | |
| Android Auto | |
| 8. Cornering Headlights, LED Daytime running lights, LED front dim light | - |
| Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe | |
| Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych | |
| 9. Door mirror with memory, Memory seat, Other | - |
| Fotele przednie z pamięcią ustawienia | |
| Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie z pamięcią | |
| Kolumna kierownicy i lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci | |
| 10. Door mirrors electrically foldable, Rear-view mirror autodimming | - |
| Lusterka boczne składane elektrycznie | |

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane	
11. Electric tailgate, Keyless go	-
Zdalne zamykanie pokryw bagażnika	
System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka	
System HANDS-FREE	
12. Hydro pneumatic suspension	-
13. Interior: other	-
14. Interior: other	-
15. Keyless go	-
16. Metallic paint	-
17. Other	-
18. Other	-
19. Other	-
20. Runflat tyres	-
21. Tinted rear windows	-
22. Tyre pressure control (RDC)	-
23. Ventilated front seat	-
24. Winter tyres	-
25. Wood finish	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle	-
Earlier repairs	-
Weryfikacja serwisowa	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 31-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

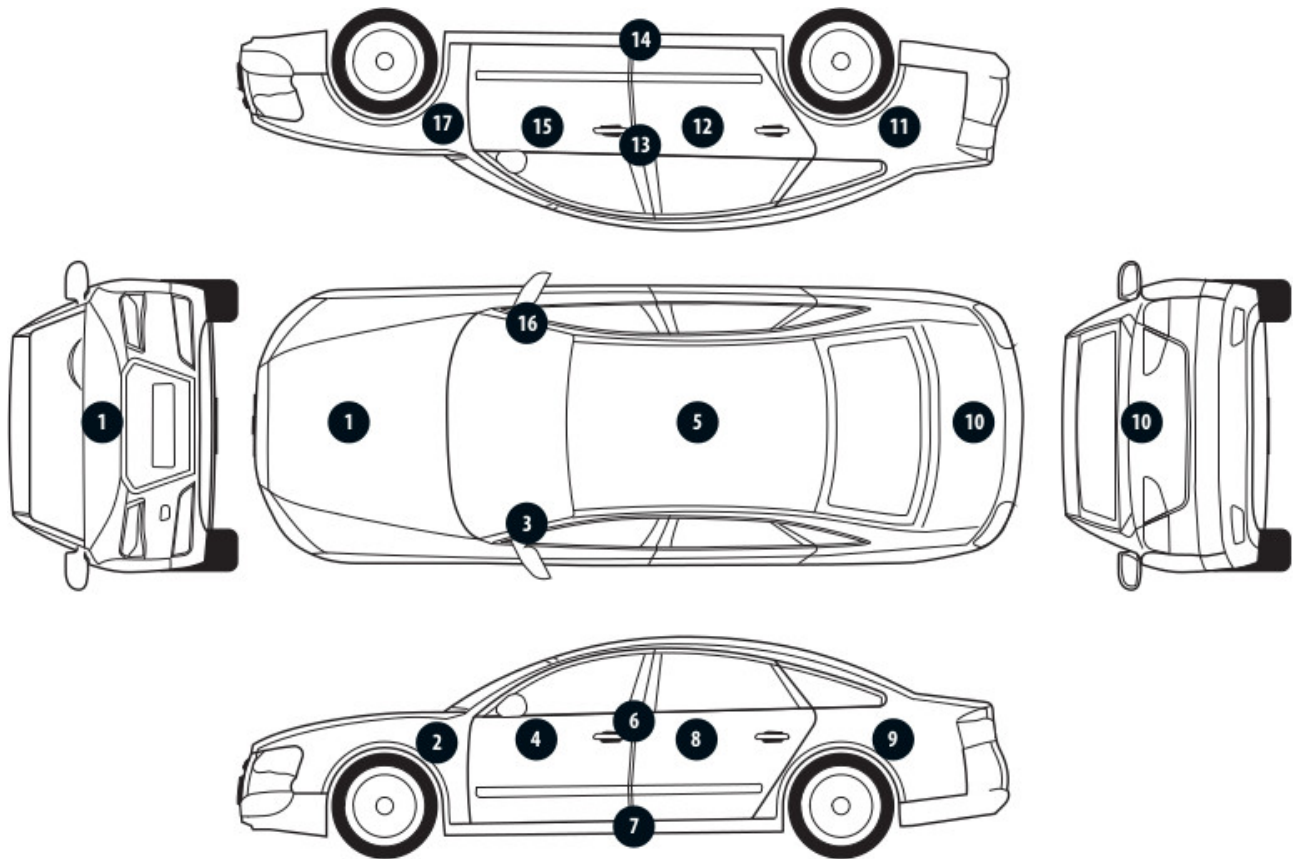Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 1000
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

Ksero DR

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

The test drive has been conducted on a distance and in time enabling rough estimation of the technical condition of the vehicle.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja uzupełnij AdBlue. Informacja sprawdzić okładziny hamulcowe. Przegląd AD wymagany od 12100km. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Widoczne wady lakiernicze. Substancja na samochodzie. Rysy na samochodzie. Podczas skręcania i przyspieszania nietypowe odgłosy pracy samochodu, do weryfikacji serwisowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

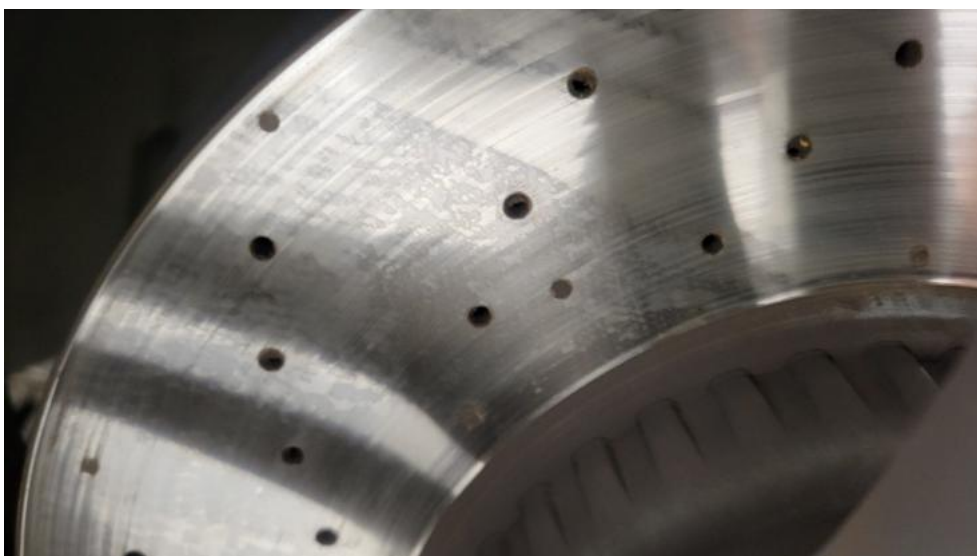


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik

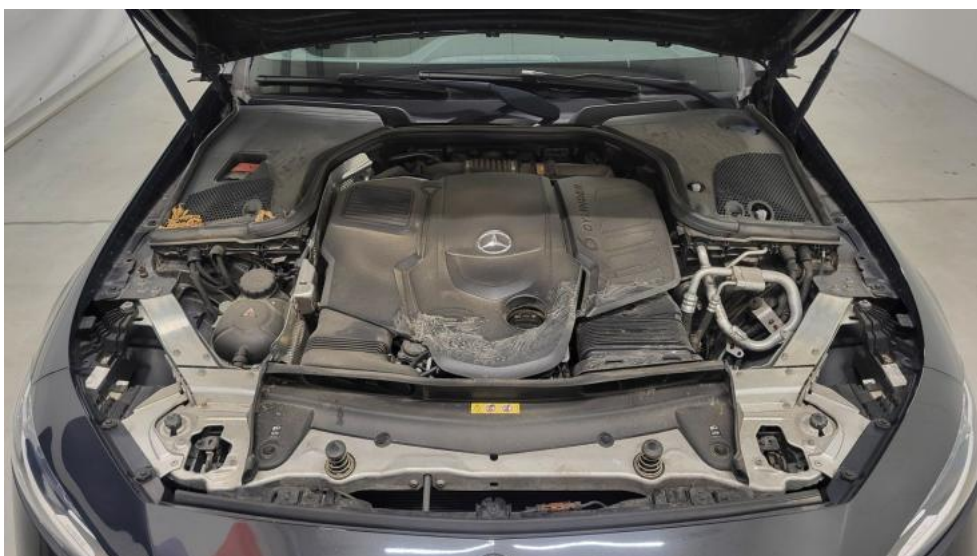


Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



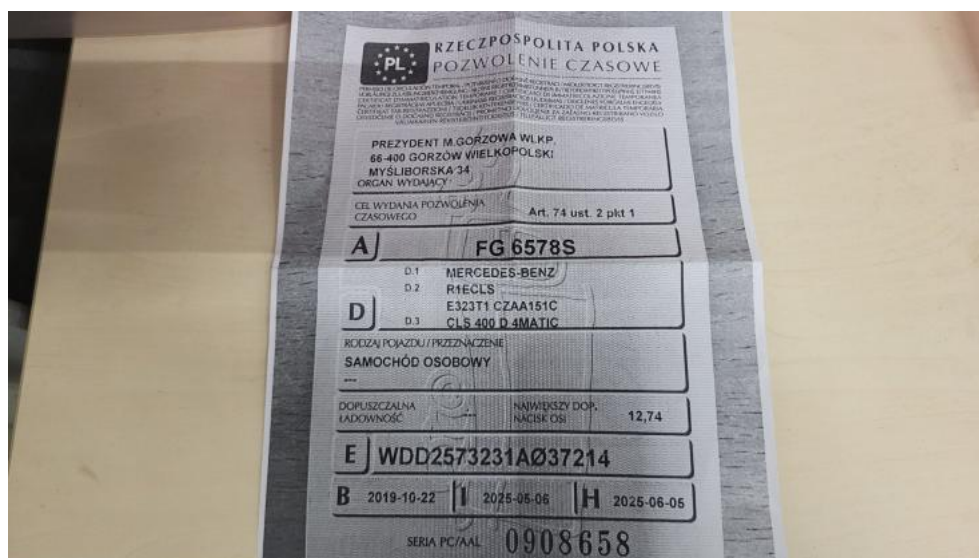
Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

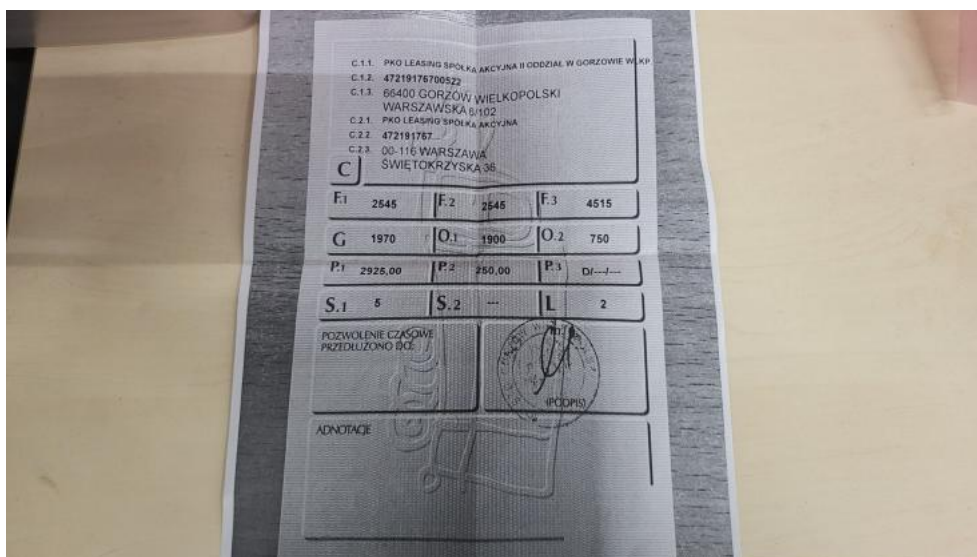PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str. 2

**Photo 36.**

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

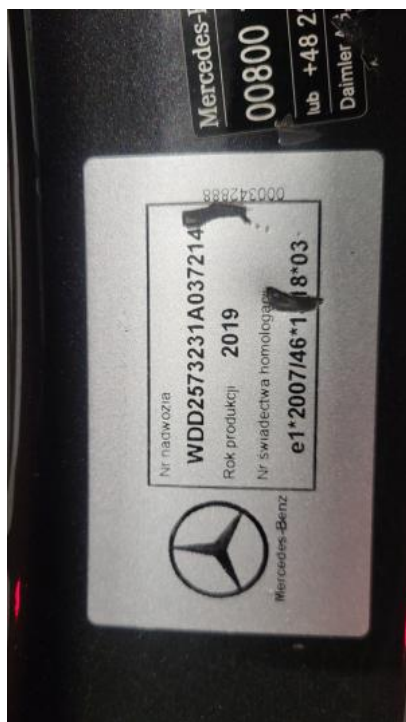


Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

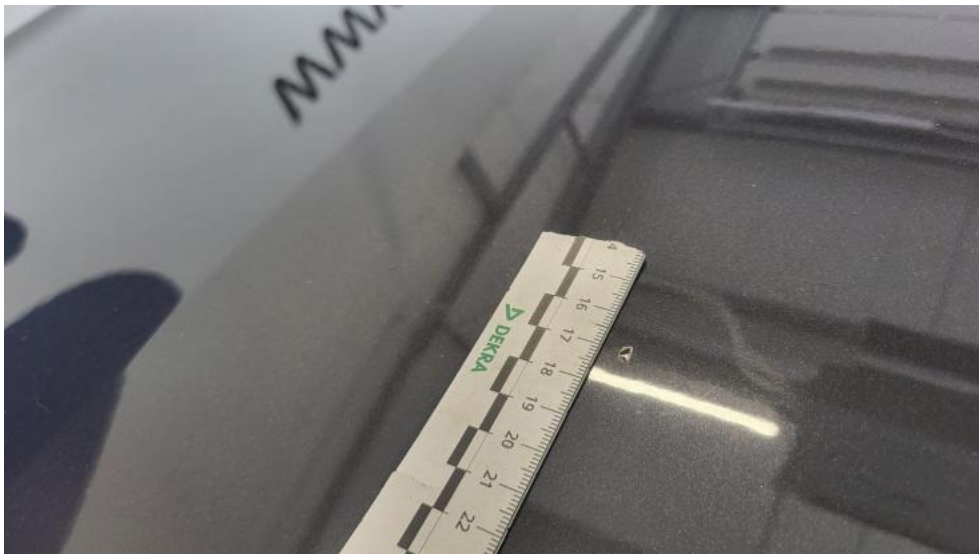


Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Photo 46.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

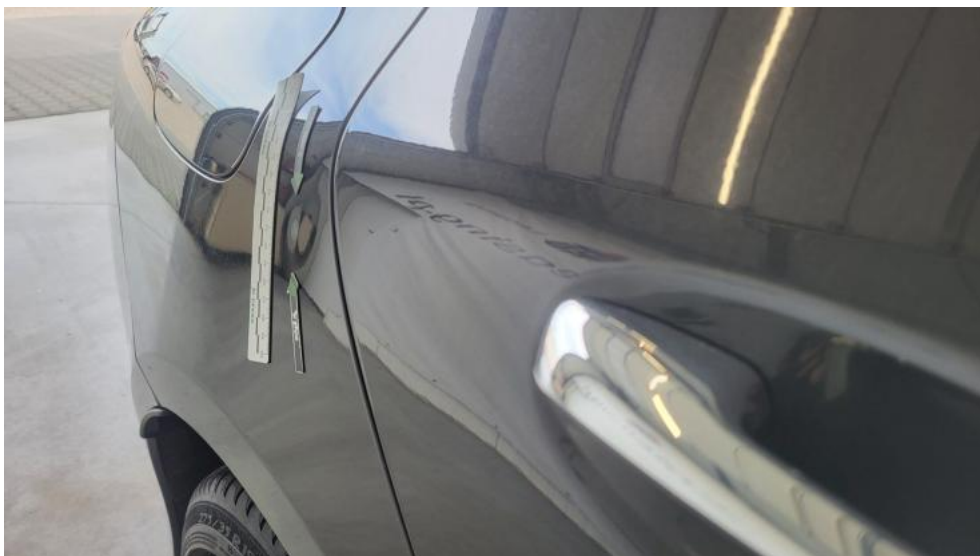


Photo 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Photo 58.

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 60.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 64.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

A photograph of a dark-colored car, likely a Mercedes-Benz, with a white card placed on the hood. The card features the Mercedes-Benz logo and text: 'Mercedes-Benz South Africa', 'Mercedes-Benz South Africa', and 'Mercedes-Benz South Africa'. The license plate on the car reads '00800 1777-78'. The card also displays the phone number '0021 234 40 01' and the website 'www.mercedes.co.za'. The card is held in place by several green clips. The background shows a light-colored floor and a wall.

Słupki środkowe L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

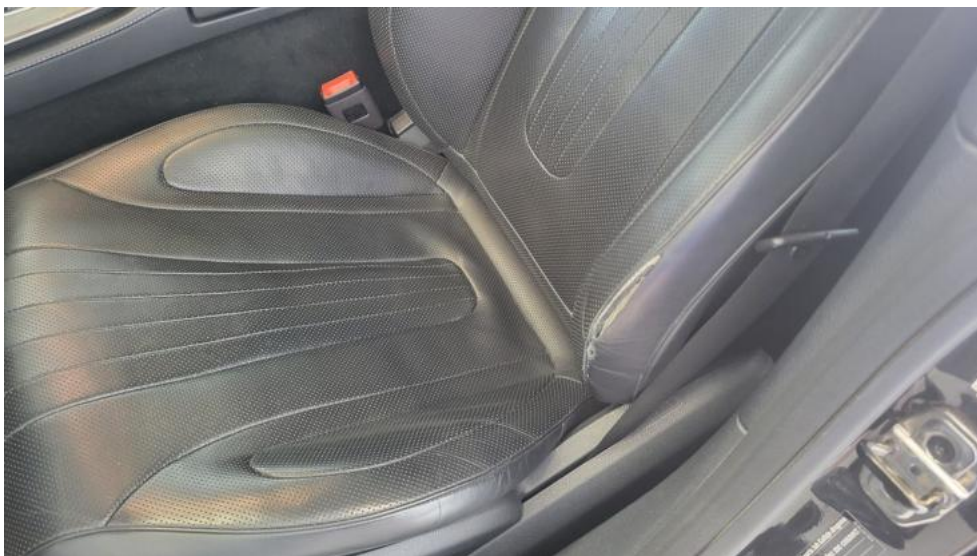


Photo 73.

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

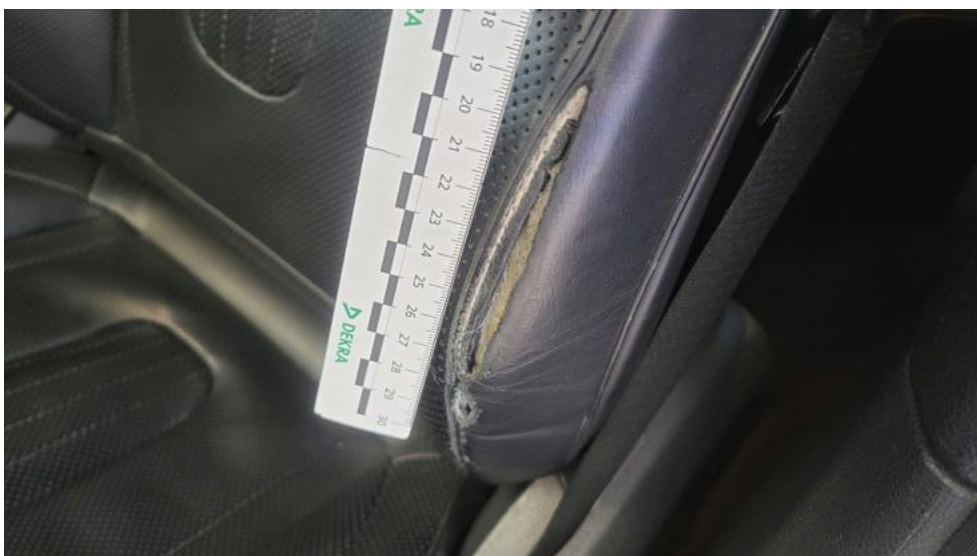


Photo 74.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1