

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/53692/26/06/10
Nr zlecenia/szkody: 24/046106
Data zlecenia: 10-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0159325
Producent	BMW
Model	X5 [G05] 23-
Typ/wersja	X5 xDrive40d mHEV M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2240
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2985
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	340/250
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WI561PH
VIN	WBA21EV0709X67168
Data 1. rejestracji	10-10-2024
Data nast. bad. techn.	10-10-2027
Rok produkcji	2024
Stan licznika [km]	63 384 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy metalizowany
Data oględzin	2026-06-11

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	275/35 22 104V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	275/35 22 104V	5,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	315/30 22 107V	5,0 mm

lewe

PIRELLI, WINTER 2
SCORPION

315/30 22 107V

4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard
3. Asystent martwego pola z aktywną interwencją kierownicy
4. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
5. Asystent uwagi
6. Asystent świateł drogowych
7. BMW ID
8. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, USB, zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9"
9. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
10. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych
11. Czujnik kolizji
12. Czujnik poziomu i klasy oleju
13. Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym
14. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
15. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
16. Dywaniki podłogowe welurowe
17. Elementy stylistyczne M Sport (pedały, zestaw wskaźników, kluczyk, oznaczenia, progi)
18. Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat
19. Filtr cząstek stałych
20. Fotele przednie ogrzewane
21. Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy
22. Fotele przednie sportowe
23. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
24. Funkcja Follow-Me-Home
25. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
26. Gniazda 12V (2x w tablicy rozdzielczej, 1x w przedziale bagażowym)
27. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku)
28. Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu
29. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku
30. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
31. Haczyki wielofunkcyjne
32. Hamulec parkingowy, elektromechaniczny z funkcją automatycznego zatrzymania
33. Nakładki na lusterka w kolorze nadwozia
34. Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk
35. Ochrona pieszych - pasywna
36. Ochrona przed uderzeniem bocznym
37. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie
38. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
39. Ostrzeżenie o włączonym świetle
40. Oznaczenia modelu
41. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
42. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu
43. Oświetlenie powitalne
44. Pakiet aerodynamiczny M
45. Panel podłogowy bagażnika ze zintegrowaną półką do przechowywania
46. Podsufitka M Anthracite
47. Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
48. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
49. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
50. Podłokietnik przedni i tylny
51. Przełącznik właściwości jezdnych
52. Przycisk Start/Stop
53. Real Time Traffic Information
54. Reflektory LED
55. Remote 3D View
56. Remote Services (Usługi zdalne)
57. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
58. Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową
59. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic, 8-biegowa z dźwigienkami zm.biegów przy kierownicy
60. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania
61. System Active Protection (boczne poduszki dla tylnych zew. siedzeń, automatyczne zamykanie szyb)
62. System Auto Start Stop
63. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
64. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny

- | | |
|--|---|
| 33. Immobilizer elektroniczny | 88. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu |
| 34. In-Car Experiences | 89. System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu |
| 35. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto | 90. System ostrzegania przed kolizją podczas opuszczania pojazdu |
| 36. Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 91. System ostrzegania przed kolizją z tyłu |
| 37. Karta osobista eSIM | 92. System zamykania z centralnym zamkiem |
| 38. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa | 93. Szyby atermiczne |
| 39. Kierownica wielofunkcyjna | 94. Szyby elektryczne |
| 40. Klakson dwutonowy | 95. Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń |
| 41. Kłapa tylna obsługiwana automatycznie (dolna część zwalniana ręcznie) | 96. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem |
| 42. Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa | 97. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 43. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 98. Tele Services |
| 44. Końcówki układu wydechowego w geometrii M | 99. Tempomat z funkcją hamowania |
| 45. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane | 100. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 46. Lakier niemetalizowany | 101. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 47. Lampy tylne LED | 102. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 48. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku | 103. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 49. Listwy progowe z napisem BMW z przodu i tyłu, podświetlane | 104. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 50. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 105. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 51. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, asferyczne | 106. Zawieszenie adaptacyjne M |
| 52. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne | 107. Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W |
| 53. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera z automatyczną funkcją parkingową | 108. Zestaw naprawczy do opon |
| 54. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX | 109. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 55. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej | 110. Światła hamowania dynamiczne |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 22", BMW Individual Multi-Spoke 745 I Bicolour, z ogumieniem mieszanym | - |
| 2. Hak holowniczy, obracany elektrycznie z monitorem stabilizacji przyczepy | - |
| 3. Lakier metalizowany | - |
| 4. Pakiet Innowacji | - |
| Obsługa za pomocą gestów | |
| Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | |
| Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | |
| Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | |
| BMW Live Cockpit Professional, navi, RDS, LTE, BT, zakrzywiony wyż. wskaźników 12.3" i wyż. dot. 14.9", HUD | |
| 5. Pakiet Komfort | - |
| Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica) | |
| 6. Pakiet Komfort Plus | - |
| Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa | |
| Fotele przednie komfortowe | |
| Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne | |

- Pakiet Ambient Air
 Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
 System łagodnego domykania drzwi
 Fotele przednie z aktywną wentylacją
 Szyby przeciwsłoneczne, mocniej przyciemnione szyby tylna i boczne tylne
7. Pakiet M Sport Pro -
 Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk
 Reflektory M Shadow Line
 Układ wydechowy sportowy M
 Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie
 Pasy bezpieczeństwa z paskami w barwach M
8. Pakiet Travel -
 Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych
 System Travel & Comfort
 Dach szklany panoramiczny, dwuczęściowy, elektryczny, z osłoną przeciwsłoneczną oraz przeciwwiatrową
 Pakiet przedziału bagażowego, szyna przesuwana i antypoślizgowa, dodatkowe siatki, rolety elektryczne
9. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
 Wcześniejsze naprawy -
 Braki uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

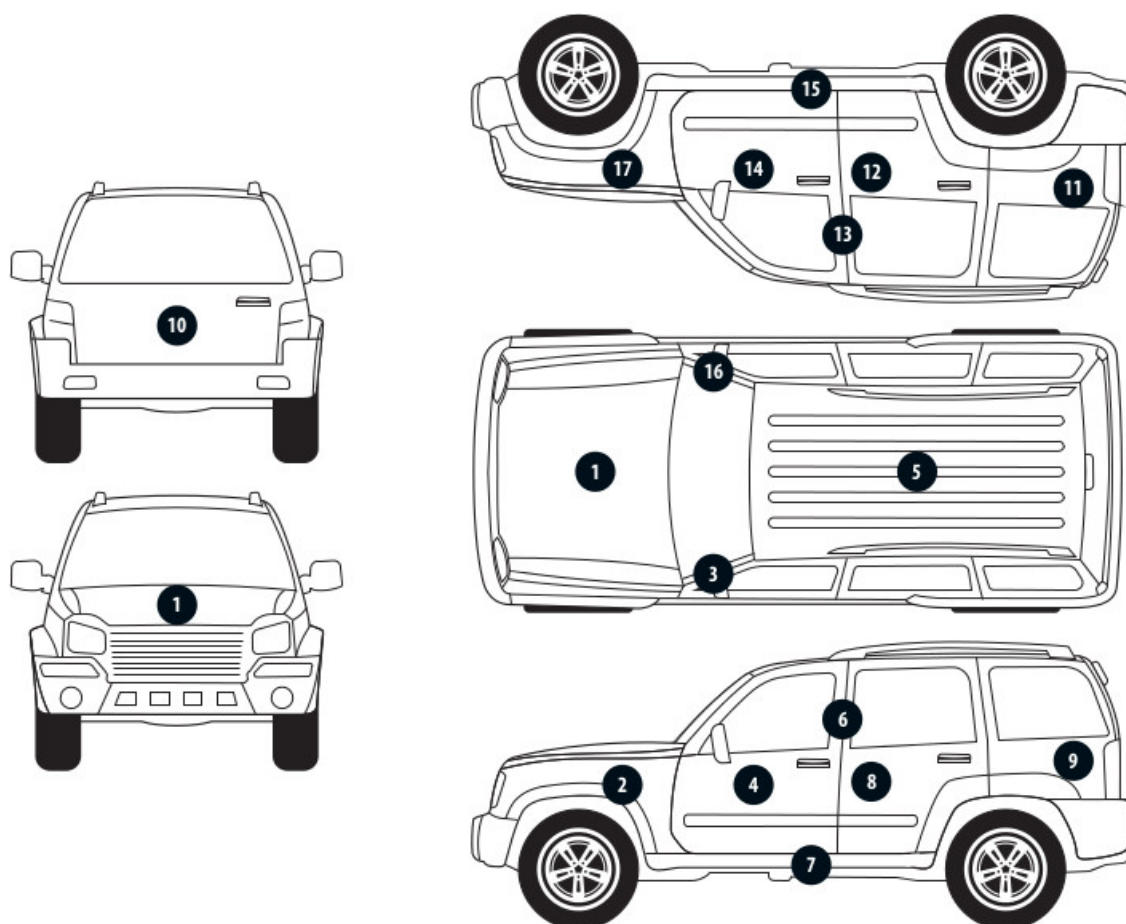

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Ściana boczna lewa	150 - 200
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Brak zaślepek w tylnej kanapie. W CEPIK informacja o powstałej istotnej szkodzie komunikacyjnej układu kierowniczego. Brak reakcji zawieszenia na przycisk sterowania, brak podświetlania przycisku.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Numer identyfikacyjny



Fot. 22.

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

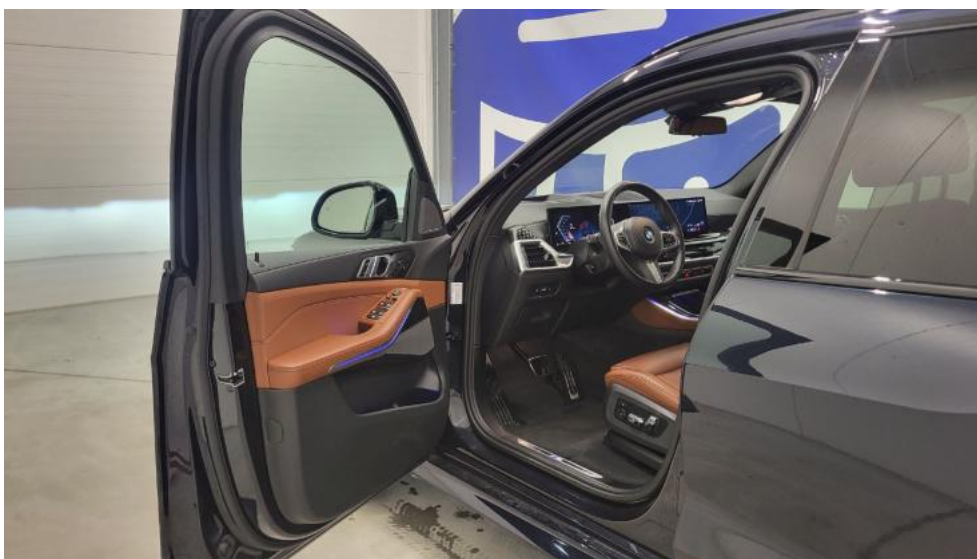

Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

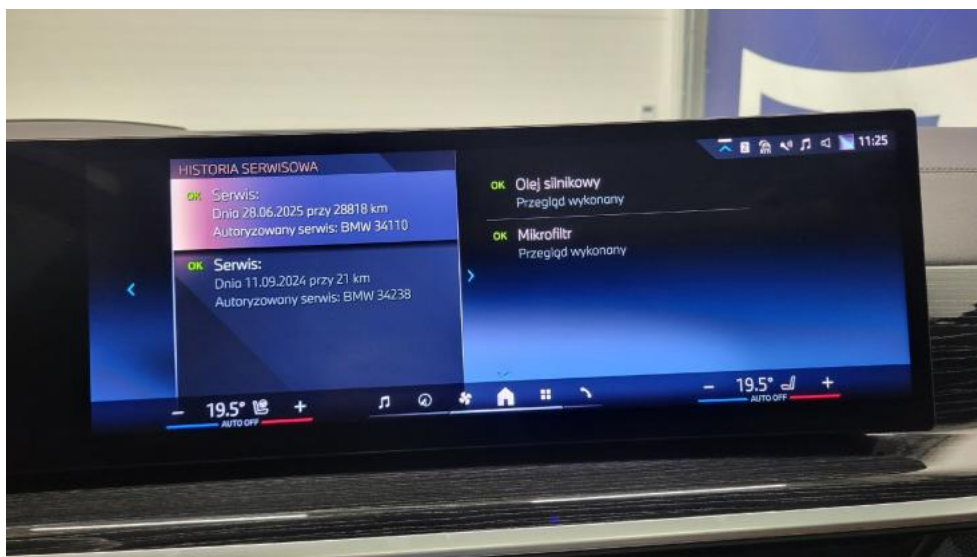

Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd

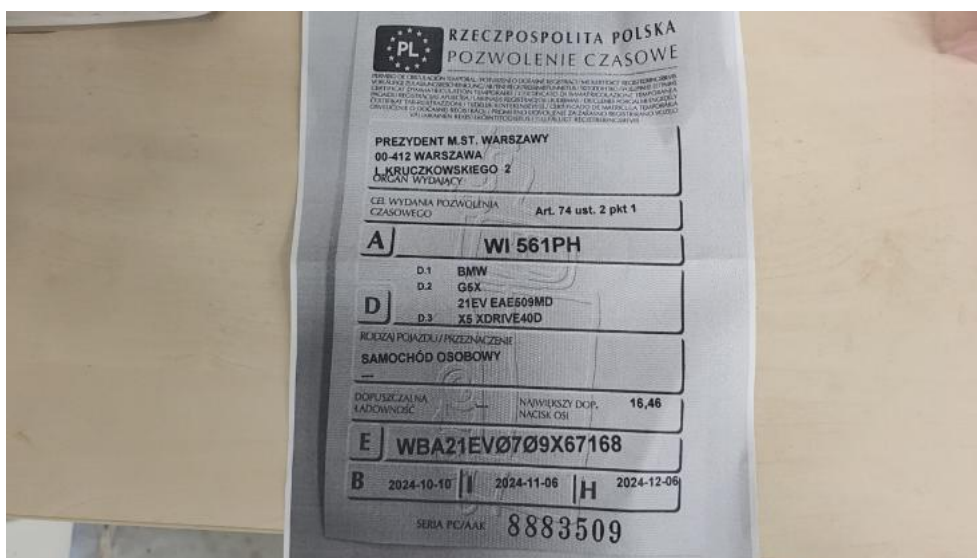

Fot. 34.

Dowód rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

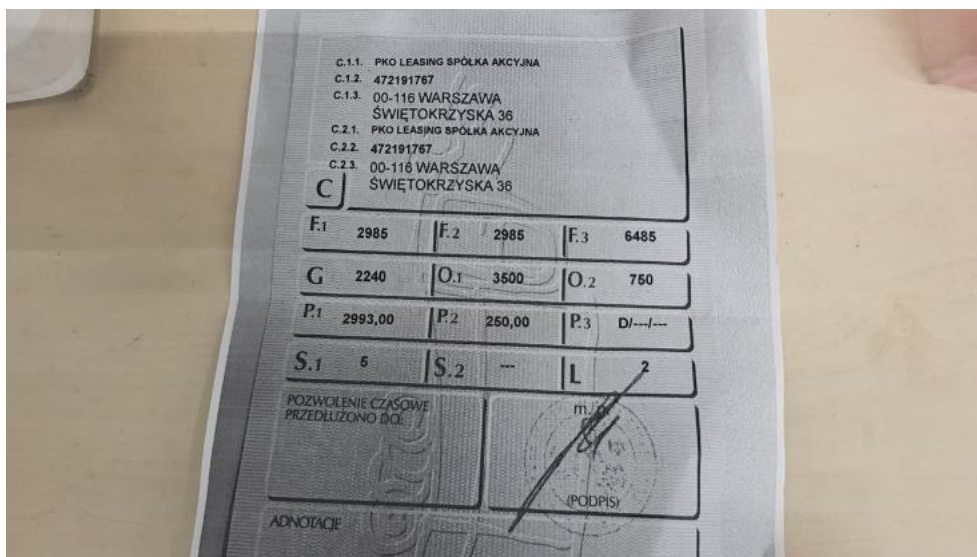

Fot. 35.

Dowód rej. ksero str. 2



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

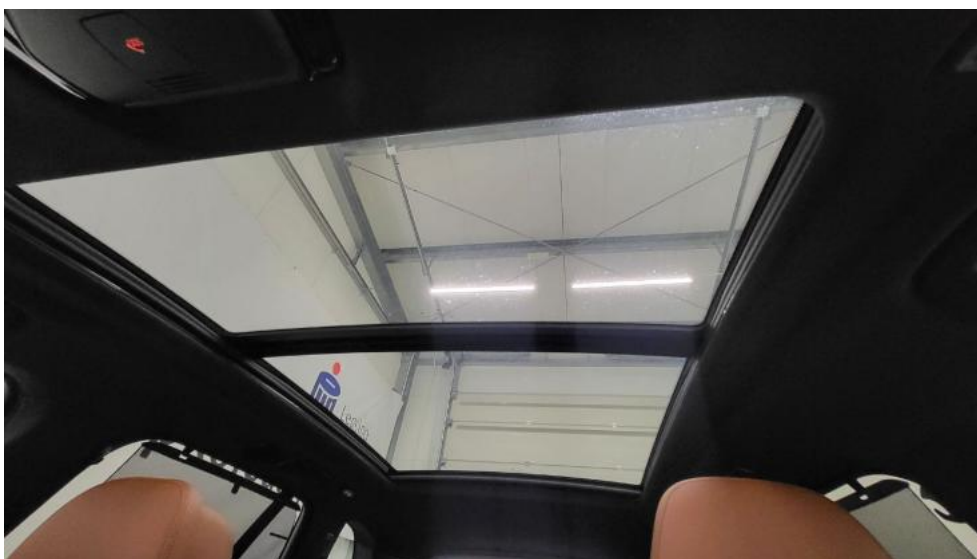

Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50.

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

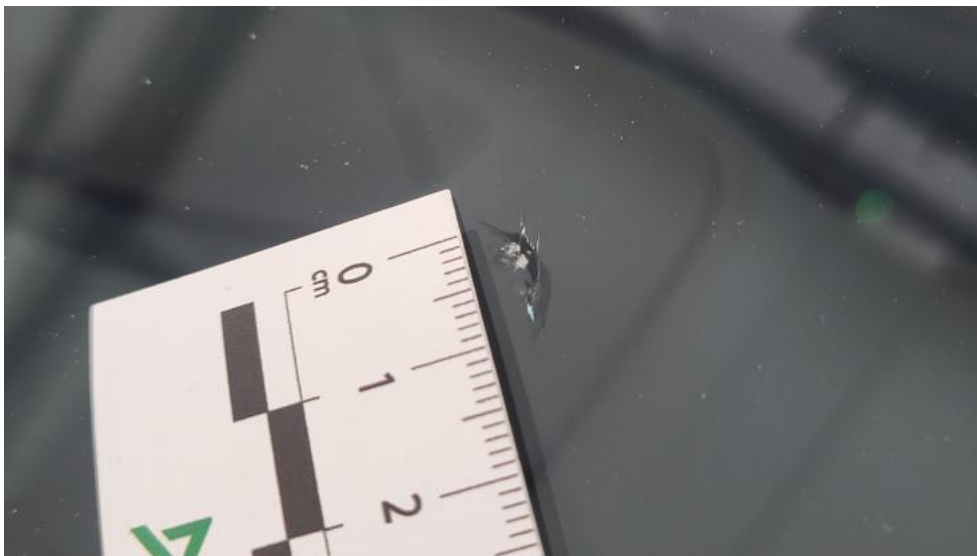

Fot. 51.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.


Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.


Zderzak - Rysa/odprysk 1

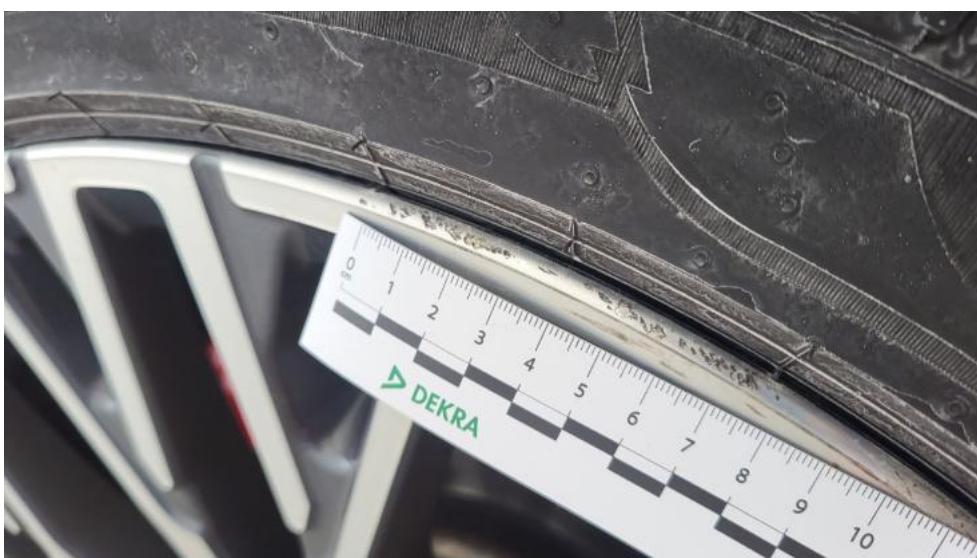

Fot. 54.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

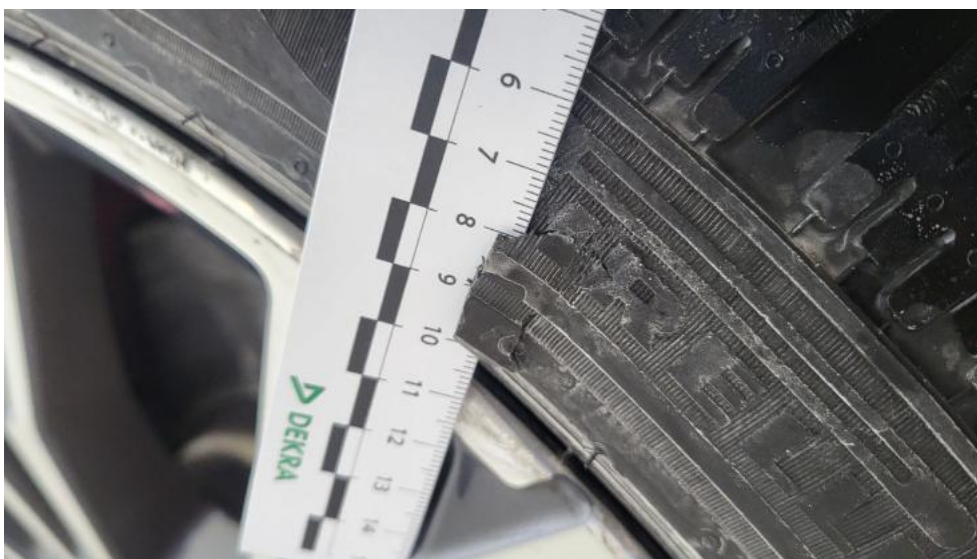

Fot. 55.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

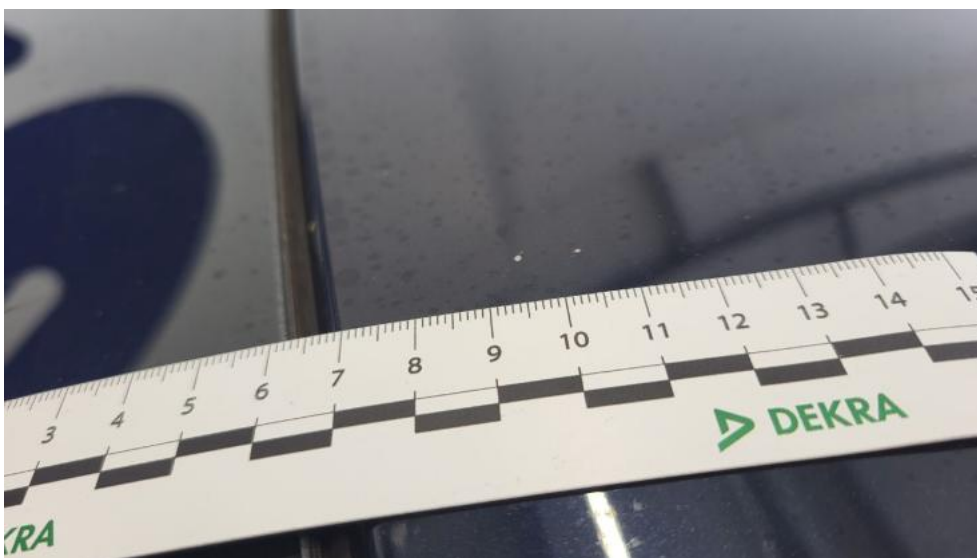

Fot. 60.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

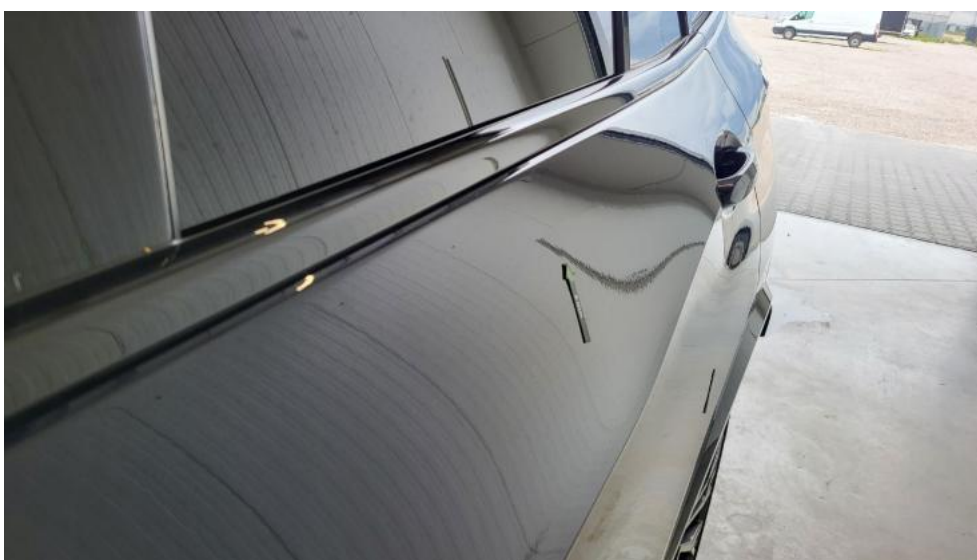

Fot. 64.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1