

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/40482/26/05/11
commission/ damage No. : 23/000580
Date of commission: 11-05-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0129526
Manufacturer	VOLKSWAGEN
Model	Tiguan Allspace 17-21
Type / version	Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Mot. SCR Highline DSG 7os.
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	1825
Gross vehicle weight [kg]	2520
Wheelbase 1/2	2681
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	DW7WF05
VIN / serial number	WVGZZZ5NZKM037574
Date of first registration	21-03-2019
Date of next. tech. test	24-05-2025
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	235 498 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SCORPION VERDE	255/40 20 101V	3,0 mm
	left	PIRELLI, SCORPION VERDE	255/40 20 101V	2,0 mm
back	right	PIRELLI, SCORPION VERDE	255/40 20 101V	3,0 mm
	left	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	255/40 20 101V	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 2 single seats rear | 33. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 2. Adaptive Cruise Control, Distance control | 34. Light Alloy wheels 18" |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS), Brake Assist, Distribution of braking force electronically, ESP (Electronical Stabilizing Program), Power assisted brakes | 35. Limited slip differential in general |
| 4. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 36. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger |
| 5. Armrest (s) rear, Rear seat-backs foldable in two separate parts | 37. Metal finish |
| 6. Automated High-beam assist | 38. On board computer, On board monitor |
| 7. Automatic dimlight activation | 39. Other |
| 8. Automatic headlight elevation control, LED front dim light | 40. Other |
| 9. Bluetooth interface | 41. Other |
| 10. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, CD-player, iPod Interface, mp3 Player, Radio, USB in | 42. Other |
| 11. Body-coloured bumpers | 43. Other |
| 12. Child seat fixation | 44. Other |
| 13. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | 45. Other |
| 14. Cornering Headlights, Fog lamps | 46. Other |
| 15. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated, Mirror: others | 47. Other |
| 16. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 48. Other |
| 17. Driver knee airbag | 49. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 18. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 50. Rain sensor |
| 19. Electric tailgate | 51. Rear-view mirror autodimming |
| 20. Electric tailgate, Keyless go | 52. Roof railing |
| 21. Exterior design: other | 53. Seats: other |
| 22. Exterior design: other | 54. Selectable driveline characteristics |
| 23. Exterior design: other, LED rear lights | 55. Servotronic |
| 24. Extra power outlet | 56. Start/Stop system |
| 25. Extra power outlet | 57. Storage facilities in general |
| 26. Floor mat | 58. Storage facilities in general |
| 27. Headrests front | 59. Textile upholstery |
| 28. Interior lights: other accessories | 60. Tinted rear windows |
| 29. Interior lights: other accessories | 61. Trizone automatic climate control |
| 30. Interior lights: other accessories | 62. Tyre pressure control (RDC) |
| 31. Keyless go | 63. Uni-Lackierung |
| 32. Lane control assistant | 64. Vehicle immobilizer |

Dealer's equipment (selected items)

1. Active Emergency Brake Assist, Lane control assistant, Other, Rear Cross Traffic Alert -
 Side Assist Plus - Asystent zmiany pasa ruchu
 System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
 System Emergency Assist - asystent hamowania np. w przypadku zasłabnięcia kierowcy
 System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
2. Bluetooth interface, Bord communication: other, CD-player, iPod Interface, mp3 Player, Navigation system, Other, Radio, Traffic sign recognition, USB in -
 Mapa Europy
 System rozpoznawania znaków drogowych
 System nawigacji satelitarnej

Interfejs Bluetooth	
System Volkswagen Media Control	
Radio z 8 cal, ekranem dotyk. 8 głoś. CD/MP3/WMA/2xSD/AUX/USB/iPhone/iPod/Bluetooth	
Car-Net App-Connect -Guide & Inform Basic komunikaty drogowe online, Google Street View, Google Eart	
3. Bluetooth interface, iPod Interface, Mobile phone preparation, USB in	-
4. Bord communication: other	-
5. Bumpers: other, Light Alloy wheels 19'', Rear spoiler, Wheel bolt locks	-
Spoiler tylny R-Line w kolorze nadwozia	
Felgi aluminiowe 19 Sebring z ogum. samouszczelniającym 255/45, antykradzieżowe śruby do kół	
Zderzaki i poszerzone progi w stylistyce R-Line	
6. DAB radio	-
7. Driver seat electrically adjustable, Front seat with massage, Heated seat driver, Heated seat passenger, Lumbar adjust driver electric	-
8. Glass sunroof fixed	-
9. Head-Up Display	-
10. Park Assistant, Rear view camera	-
Kamera ułatwiająca parkowanie, tył	
Park Assist - system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem)	
11. Pre-Crash System	-
12. Tyre pressure control (RDC)	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

The validity of the technical examination	-
Current market situation	-
Earlier repairs	-
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 13-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

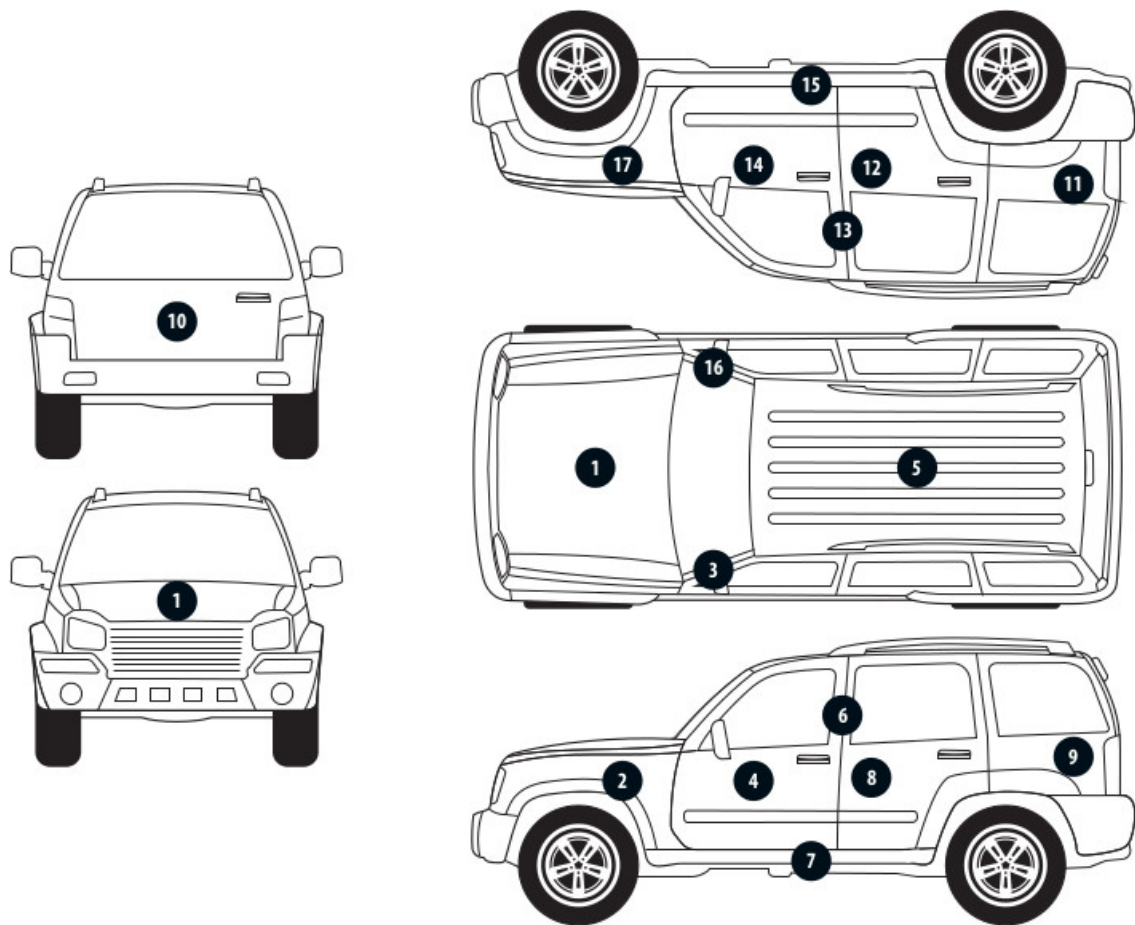Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Pierwsza rejestracja w kraju 13-01-2023. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Informacja funkcja wybierania numeru alarmowego ograniczona. Aktywna kontrolka silnika. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze. Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów, do weryfikacji serwisowej. Zgodnie z informacją dostarczoną od zleceniodawcy widoczny w komorze silnika widoczny wyciek adblue.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa

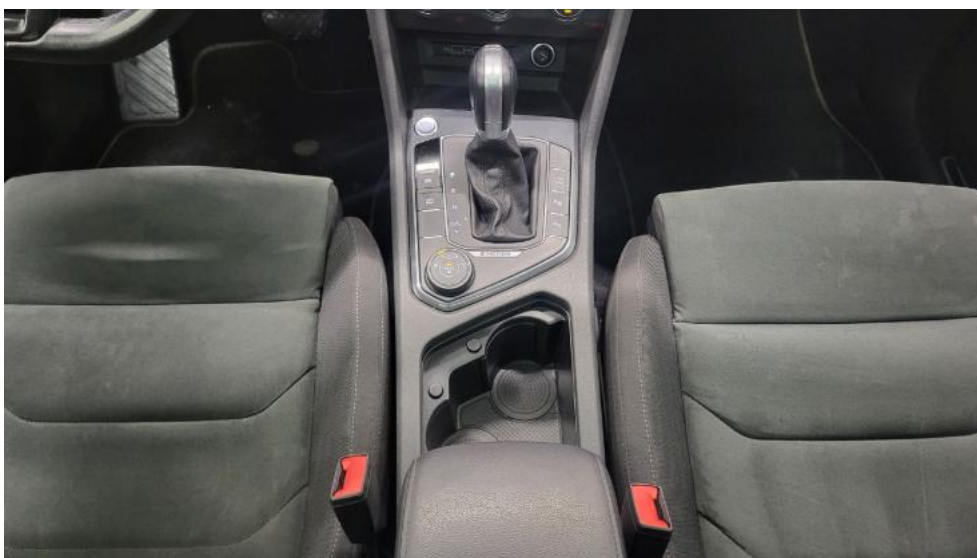


Photo 30.
Tunel środkowy

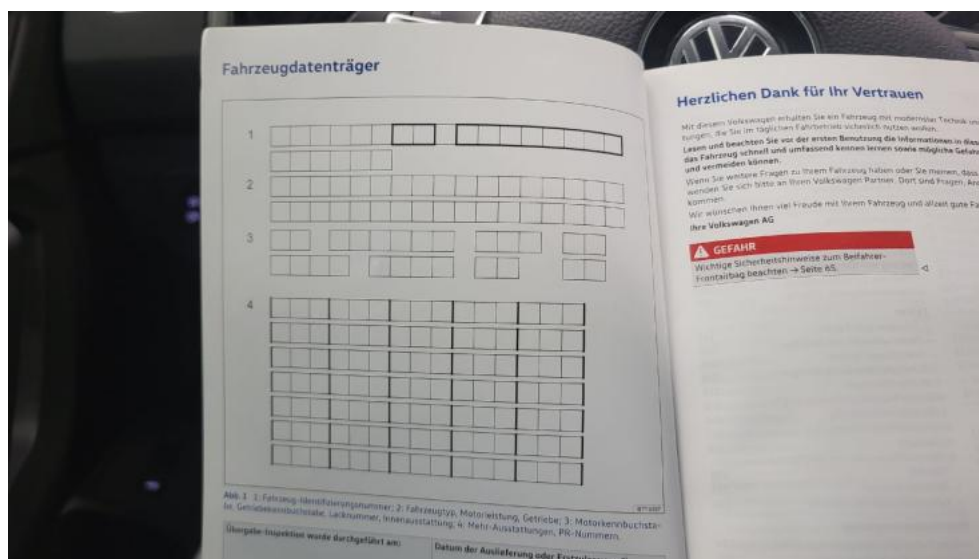
PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – dane

**Photo 34.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Dowód rej. str. 2



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

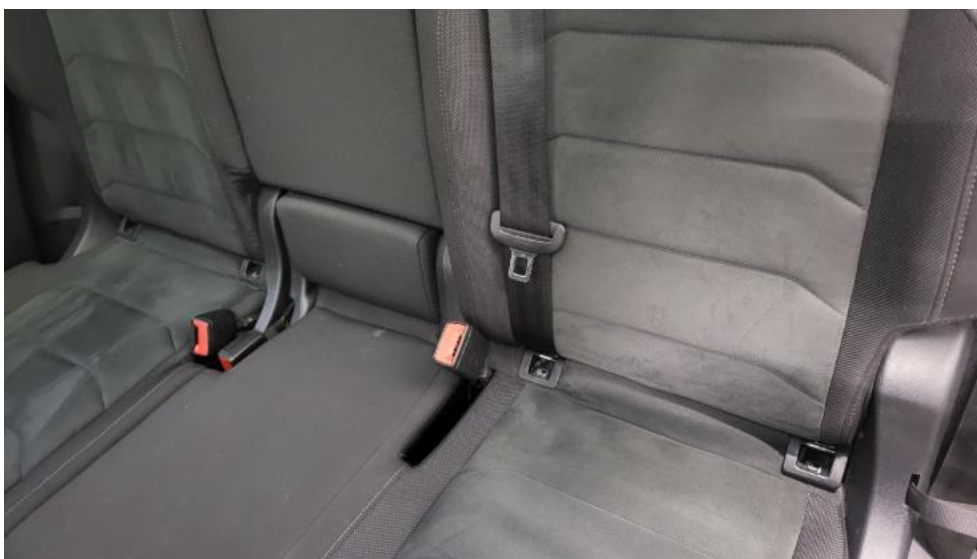


Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Kratka/zaślepka halogenu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

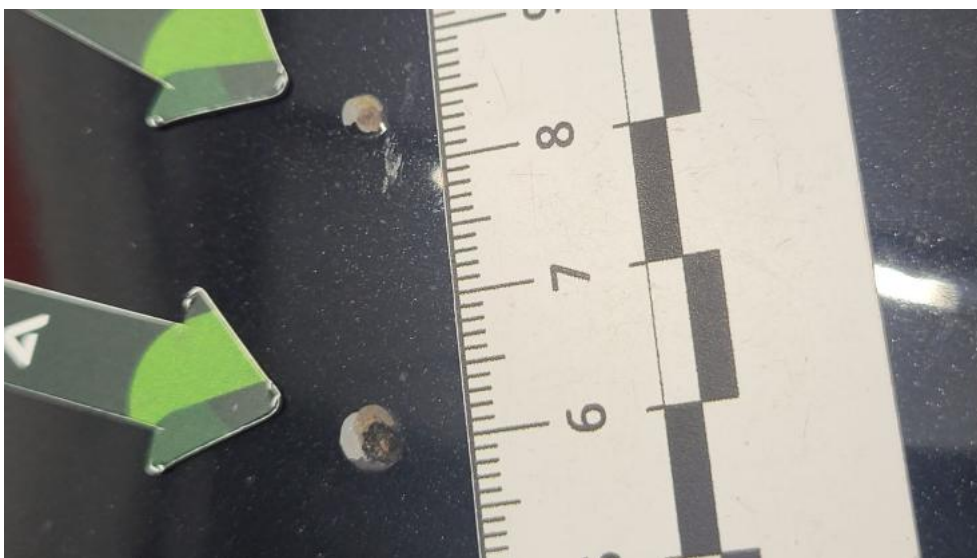


Photo 50.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 52.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

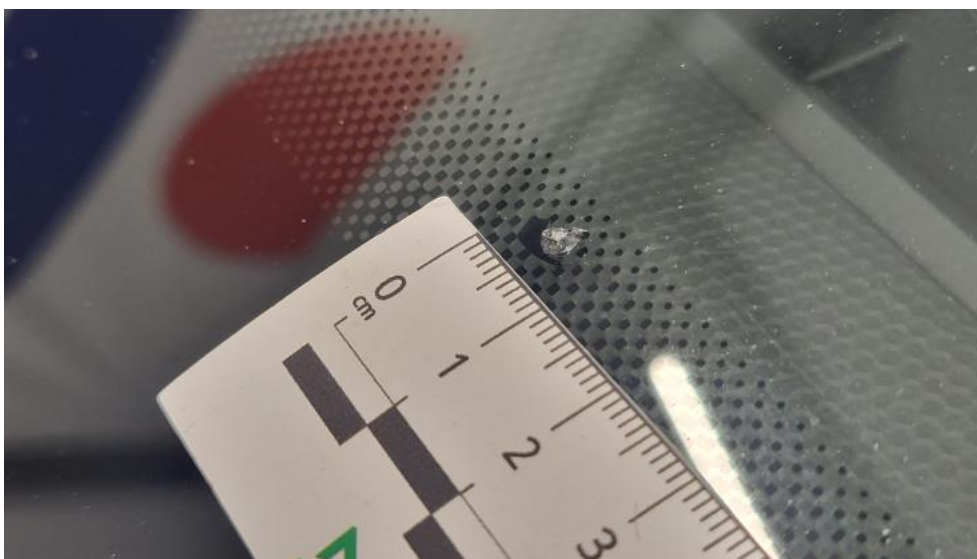


Photo 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

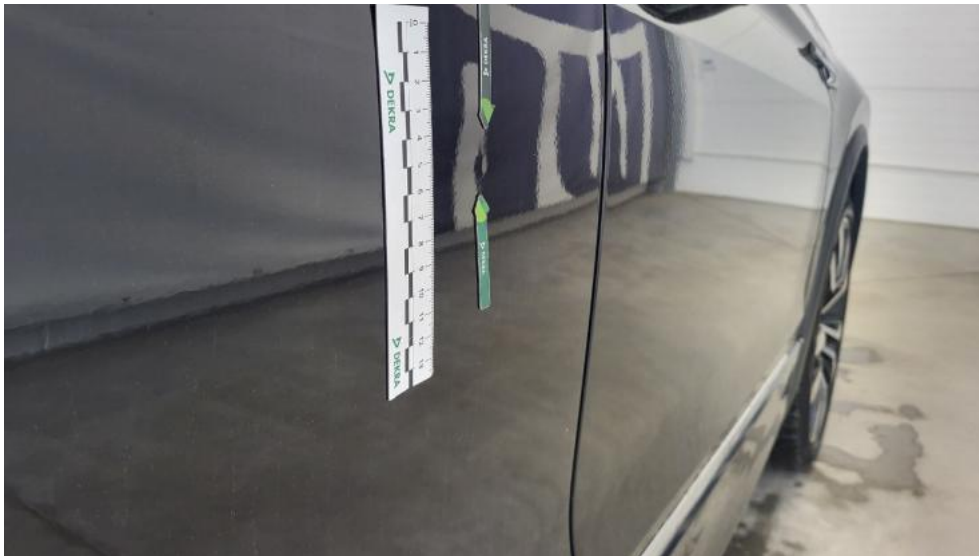


Photo 63.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

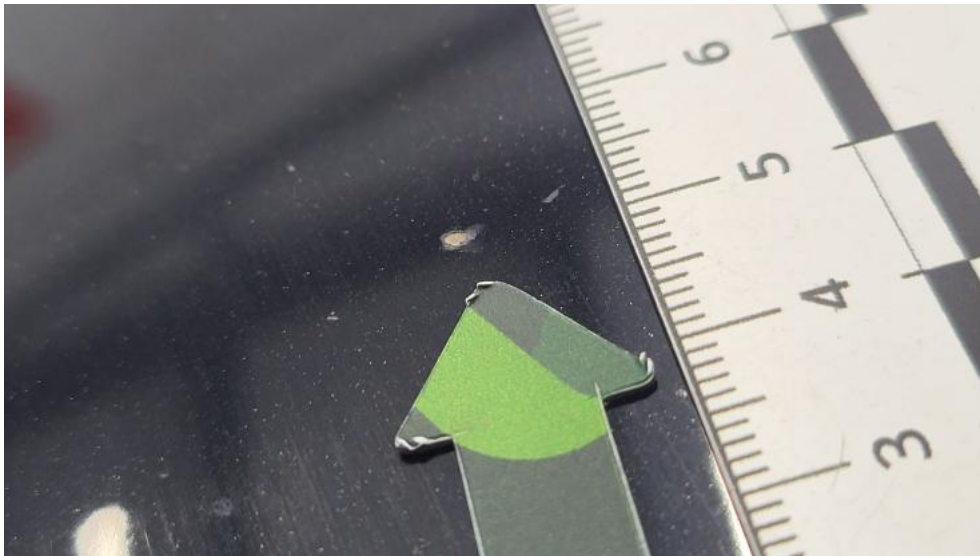


Photo 77.

Dach - Inne 1



Photo 78.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

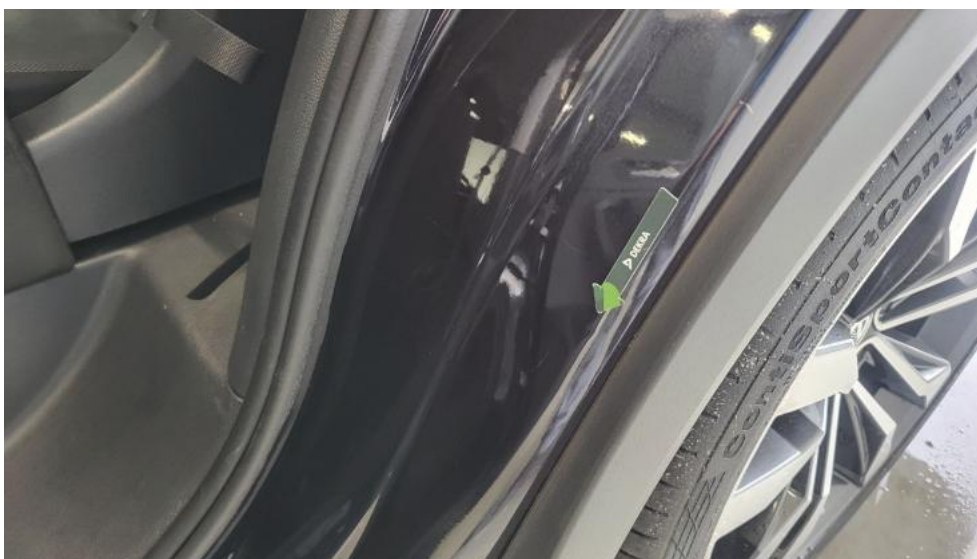


Photo 79.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 80.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

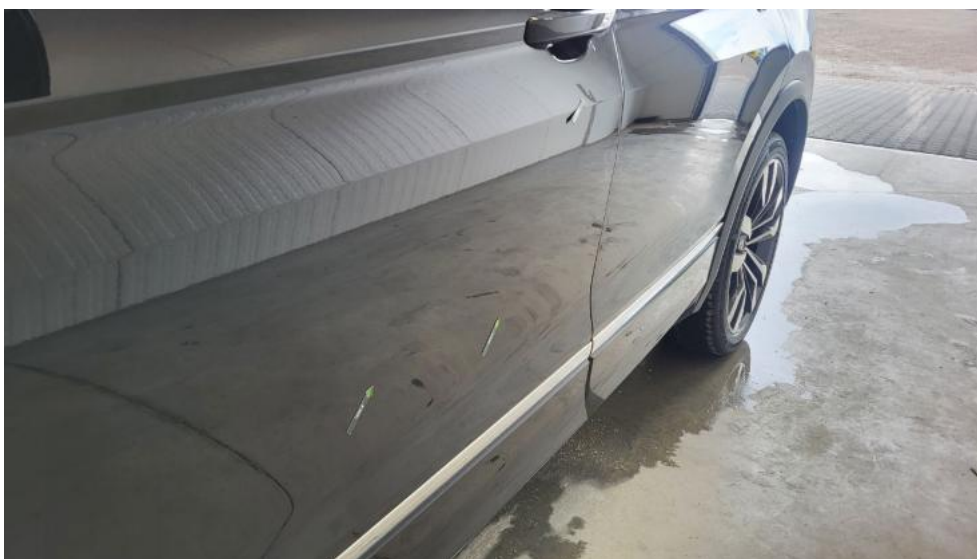


Photo 83.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 84.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 86.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Stupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

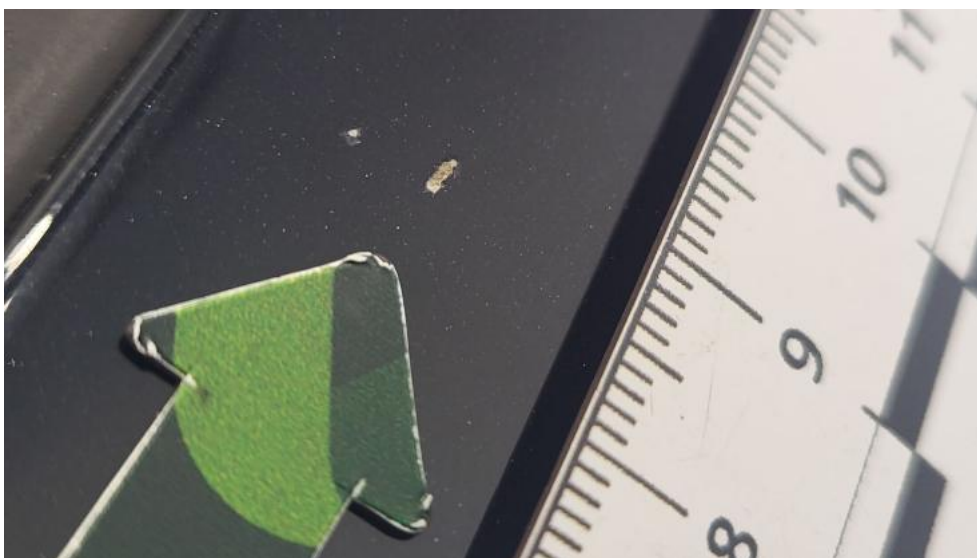


Photo 88.

Stupek przedni L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 90.

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 92.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 94.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Uchwyt drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 96.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

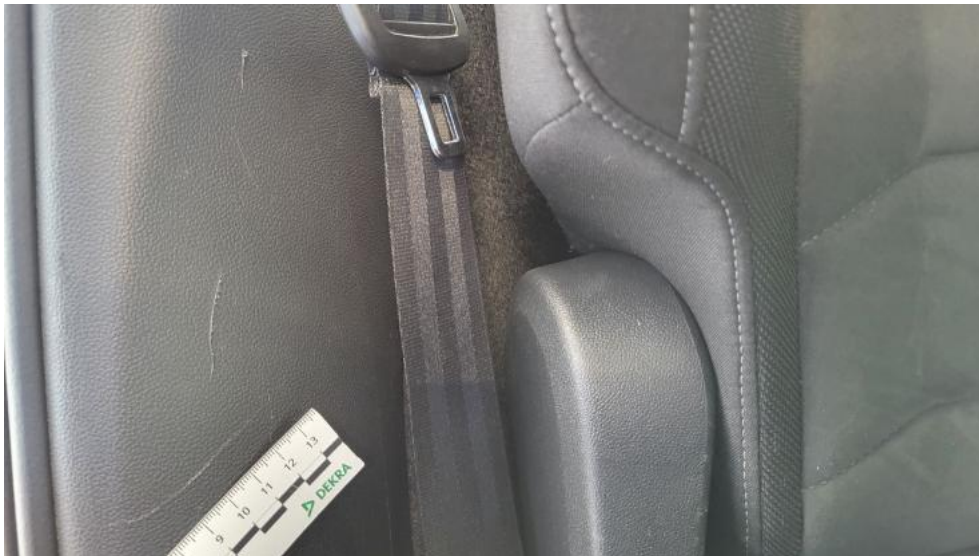


Photo 97.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Photo 98.

Dywanik prze L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 100.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Dostarczone zdjęcie wycieku adblue



Photo 102.

Dostarczone zdjęcie wycieku adblue 2