

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/69483/26/07/27
Nr zlecenia/szkody: 23/030243
Data zlecenia: 27-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0137932
Producent	BMW
Model	Seria 3 [G20] 18-22
Typ/wersja	330d xDrive M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1660
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2255
Rozstaw osi 1/2	2851
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	265/195
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	DW6WH80
VIN	WBA5W11070FK33862
Data 1. rejestracji	13-10-2020
Data nast. bad. techn.	13-10-2026
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	266 603 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO +	225/40 19 93Y	4,5 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO +	225/40 19 93Y	5,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO +	255/35 19 96Y	2,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO +	255/35 19 96Y	1,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS | 36. Pakiet Connected |
| 2. Asystent uwagi | 37. Pakiet aerodynamiczny M |
| 3. BMW Live Cockpit | 38. Pas przedni i tylny w stylistyce M |
| 4. Bak paliwa zwiększony | 39. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym |
| 5. Czujnik ciśnienia w ogumieniu | 40. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu i boczne |
| 6. Czujnik deszczu | 41. Podłokietnik przedni |
| 7. Czujnik kolizji | 42. Podłokietnik tylny |
| 8. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | 43. Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi |
| 9. Dodatkowe schowki | 44. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa |
| 10. Dywaniki welurowe | 45. Polska wersja językowa |
| 11. Elektromechaniczny hamulec postojowy | 46. Progi drzwiowe z emblematem BMW |
| 12. Elektroniczna blokada dyferencjału | 47. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 13. Felgi aluminiowe 18", Double-spoke style 790 M Bicolor, z ogumieniem mieszanym | 48. Przycisk Start/Stop |
| 14. Filtr cząstek stałych | 49. Radio BMW Audio |
| 15. Fotele przednie sportowe | 50. Reflektory przednie i tylne diodowe (LED) |
| 16. Funkcja Follow-Me-Home | 51. System alarmowy sterowany pilotem |
| 17. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu | 52. Szyby atermiczne |
| 18. Gniazdo 12V | 53. Tapicerka alkantara / Sensatec czarna z kontrastowym przeszyciem |
| 19. Grill atrapy chłodnicy w błyszczącym chromie | 54. TeleServices |
| 20. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 55. Tempomat z funkcją hamowania |
| 21. Kierownica sportowa typu M | 56. Uchwyt na napoje |
| 22. Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa | 57. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC |
| 23. Kluczyk z dodatkowym akcentem M | 58. Układ hamulcowy sportowy M |
| 24. Lakier uni | 59. Ustawienia Personal Profile |
| 25. Listwy ozdobne Aluminium Tetragon | 60. Usługi ConnectedDrive |
| 26. Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem M | 61. Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu |
| 27. Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia | 62. Wskaźnik Condition Based Service |
| 28. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 63. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, zależne od prędkości |
| 29. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 64. Zagłówki tylne składane |
| 30. Obrazowania Shadow Line Individual, czarne, wysoki połysk | 65. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem |
| 31. Obrazowania szyb - czarne | 66. Zawieszenie sportowe typu M |
| 32. Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40 | 67. Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku |
| 33. Oświetlenie ambientowe | 68. Zestaw naprawczy do opon |
| 34. Oświetlenie powitalne | 69. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 35. Oświetlenie wewnętrzne | 70. Światła przeciwmgielne w technologii LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent parkowania | - |
| 2. Asystent świateł drogowych | - |
| 3. Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika | - |
| 4. BMW Live Cockpit Prof. (Nawigacja, Cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 10.25 cali, head-up,BT) | - |
| 5. Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec | - |
| 6. Dostęp komfortowy | - |
| 7. Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień fot. kierowcy | - |
| 8. Felgi aluminiowe 19", Double Spoke 791 M, z ogumieniem mieszanym Runflat | - |

9. Fotele przednie ogrzewane	-
10. Obsługa za pomocą gestów	-
11. Ogrzewanie kierownicy	-
12. Pakiet Connected Professional	-
13. Pakiet dodatkowych funkcji lusterek	-
14. Podparcie lędźwiowe w fotelach przednich	-
15. Reflektory laserowe	-
16. Schowki dodatkowe (pakiet dodatkowych schowków)	-
17. System asystujący kierowcy Professional (Zawiera system asystujący kierowcę 5AS)	-
18. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej	-
19. Szyby przyciemniane tylne i boczne	-
20. Tapicerka skórzana Vernasca czarna z dekoracyjnym obszyciem	-
21. Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym	-
22. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych	-
23. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 04-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

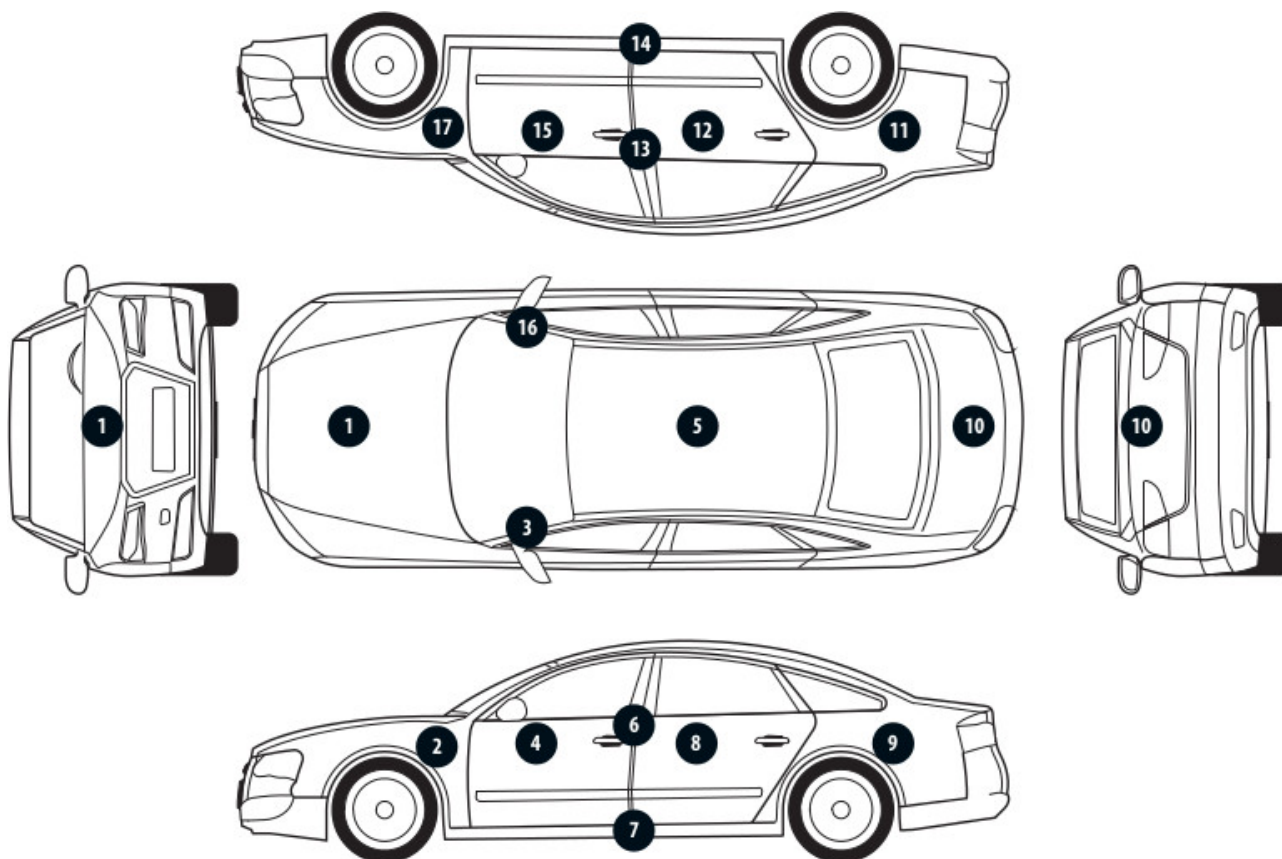

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka silnika. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Informacja z placu o błędzie EGR.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

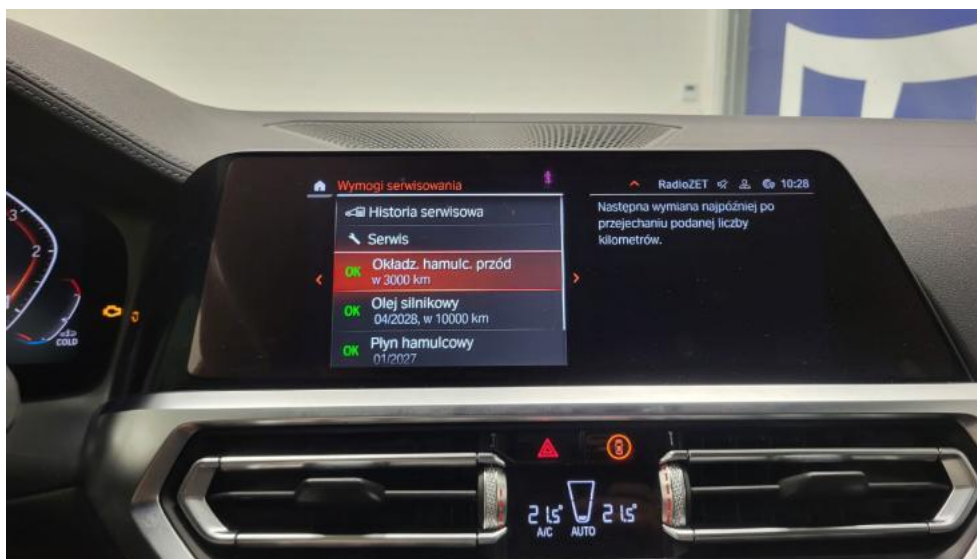

Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dowód rej. str. 2



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Błotnik przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Próg P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.


Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

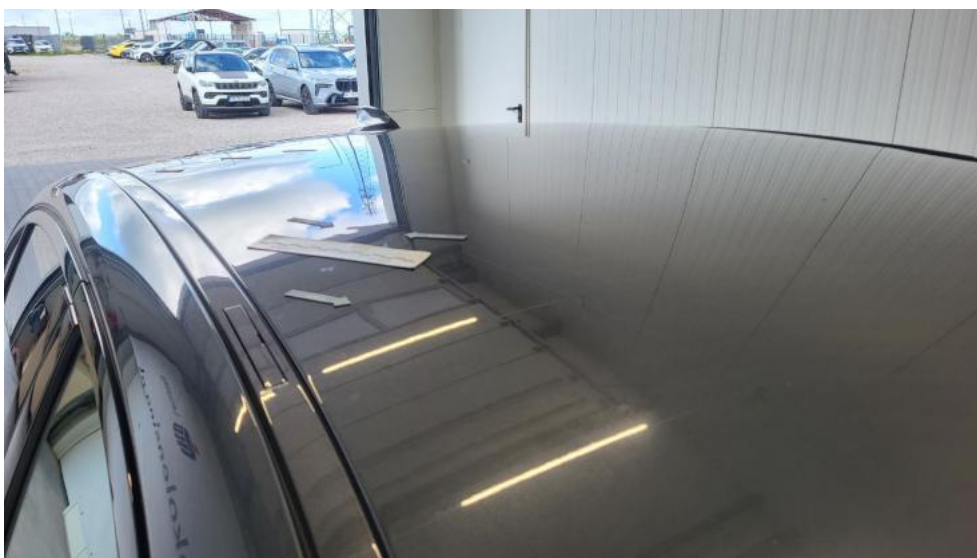

Fot. 60.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64.


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

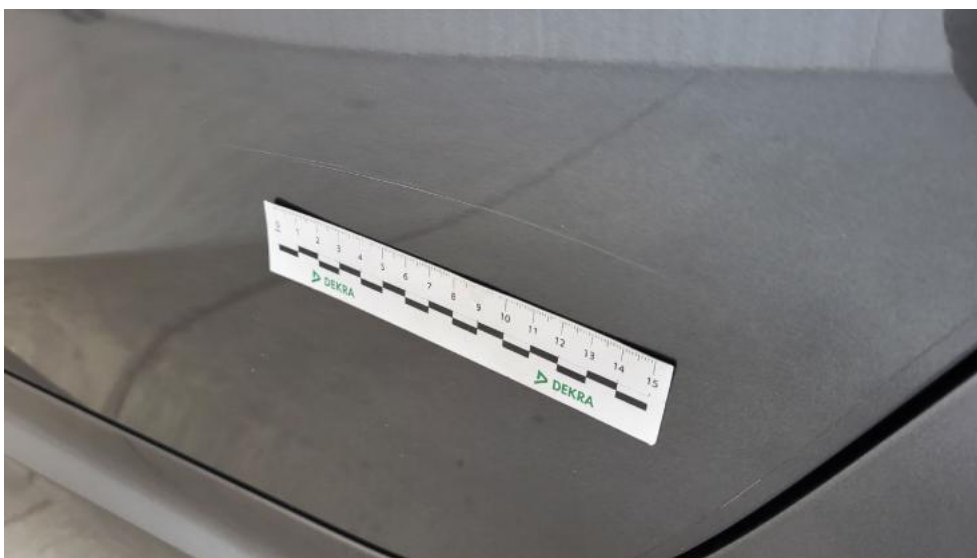

Fot. 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.


Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

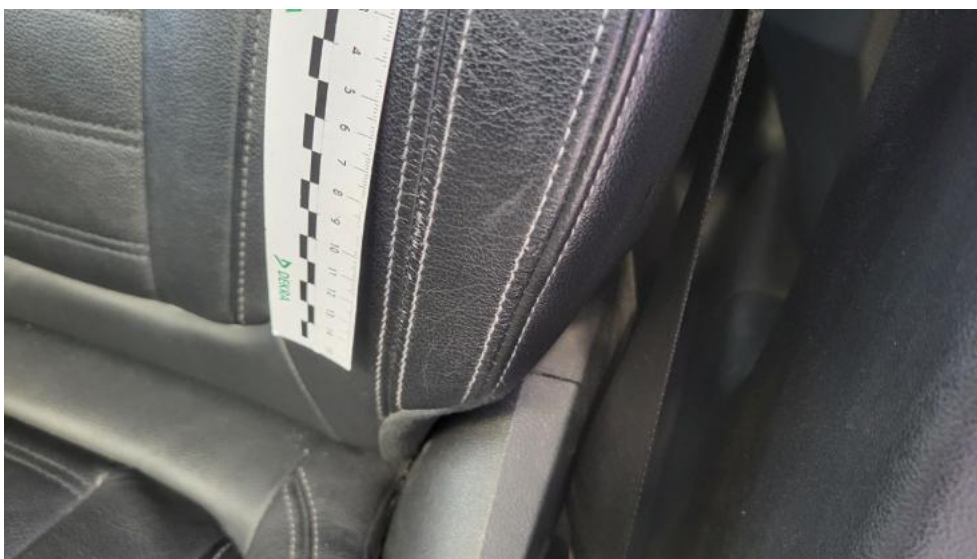

Fot. 73.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1