

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/76424/25/10/07
Nr zlecenia/szkody: PS21/06163
Data zlecenia: 07-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0114964
Producent	BMW
Model	Seria 7 [G11, G12] 15-19
Typ/wersja	730Ld xDrive
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1870
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2530
Rozstaw osi 1/2	3210
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	265/195
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU8918M
VIN	WBA7G61080G679869
Data 1. rejestracji	09-06-2016
Data nast. bad. techn.	24-12-2025
Rok produkcji	2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	444 043 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	245/40 20 99Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	245/40 20 99Y	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	275/35 20 102Y	3,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	275/35 20 102Y	3,5 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Protection
3. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
4. Aktywne zagłówki z przodu
5. Asystent hamowania
6. Asystent świateł drogowych
7. Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika
8. Czujnik ciśnienia w ogumieniu
9. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
11. Dynamiczne światła stop
12. Dywaniki welurowe
13. Felgi aluminiowe 18 V Spoke 642 z ogumieniem
14. Fotele przednie i tylne ogrzewane
15. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień
16. Funkcja Follow-Me-Home
17. Funkcja Start / Stop
18. Gniazdo AUX-IN
19. Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny
20. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
21. Kamera cofania
22. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna
23. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową
24. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie
25. Komputer pokładowy
26. Lakier uni
27. Lampki do czytania z przodu i z tyłu
28. Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium
29. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
30. Lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie
31. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
32. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami do makijażu
33. Oświetlenie ambientowe
34. Oświetlenie powitalne
35. Podgrzewane dysze spryskiwaczy
36. Podłokietnik przedni ze schowkiem
37. Podłokietnik tylny ze schowkiem, składany
38. Progi drzwiowe z emblematem BMW
39. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
40. Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania
41. Reflektory przednie diodowe (LED)
42. Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej, sterowana elektrycznie
43. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
44. Spryskiwacze reflektorów
45. System alarmowy sterowany pilotem
46. System domykania klapy tylnej
47. System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji
48. System odzyskiwania energii hamowania
49. Systemy asystujące kierowcę z ostrzeganiem przed kolizją i przekraczaniem ograniczenia prędkości
50. Szyberdach szklany, elektryczny
51. Tapicerka skórzana Dakota
52. TeleServices
53. Tempomat z funkcją hamowania
54. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
55. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop)
56. Usługi ConnectedDrive
57. Wielofunkcyjny zestaw wskaźników na desce rozdzielczej (12,3-cala)
58. Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu
59. Wskaźnik Condition Based Service
60. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
61. Wyświetlacz Head-Up
62. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
63. Zawieszenie pneumatyczne
64. Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji (Office) z USB
65. Zestaw głośników HiFi z 12 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W
66. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
67. Światła przeciwmgielne

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Dach szklany panoramiczny Sky Lounge z zintegrowanymi diodami LED -
2. Felgi aluminiowe 20 Double Spoke 628 dwukolorowe z ogumieniem mieszanym -
3. Pakiet Ambient Air -
4. Reflektory adaptacyjne LED -
5. System domykania drzwi -
6. Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne -
7. Światła przeciwmgielne w technologii LED -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieInne

Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-10-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

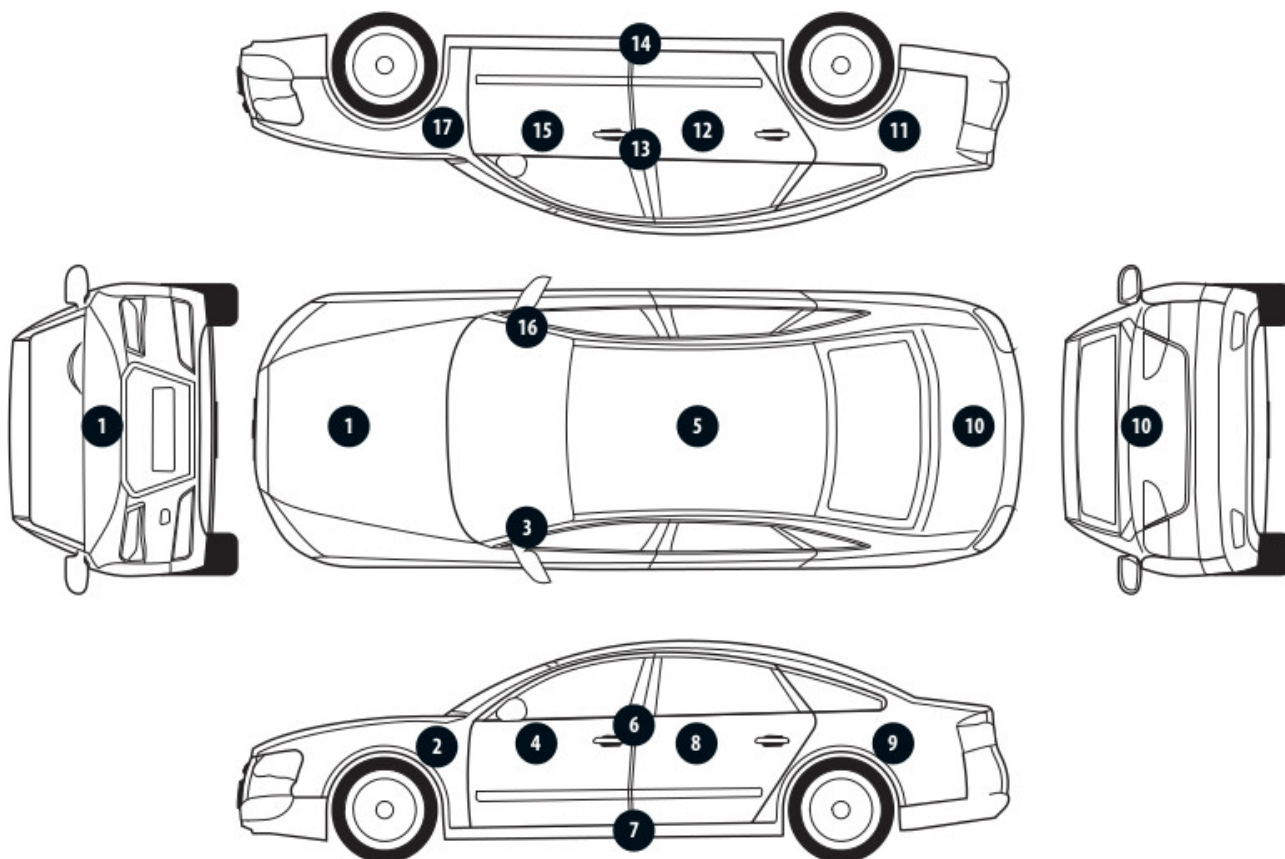

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światłotnik przedni lewy	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światłotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światłotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 500
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światłotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Lewe przednie drzwi, niesprawne domykanie elektryczne. Lewy reflektor matowy, niższe działanie. Przednie szyby przyciemnione. Ubytki folii przyciemnionych szyb. Dekielki felg z ubytkiem powłoki. Widoczne wady lakiernicze. Informacja ograniczone działanie wspomagania kierowcy.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

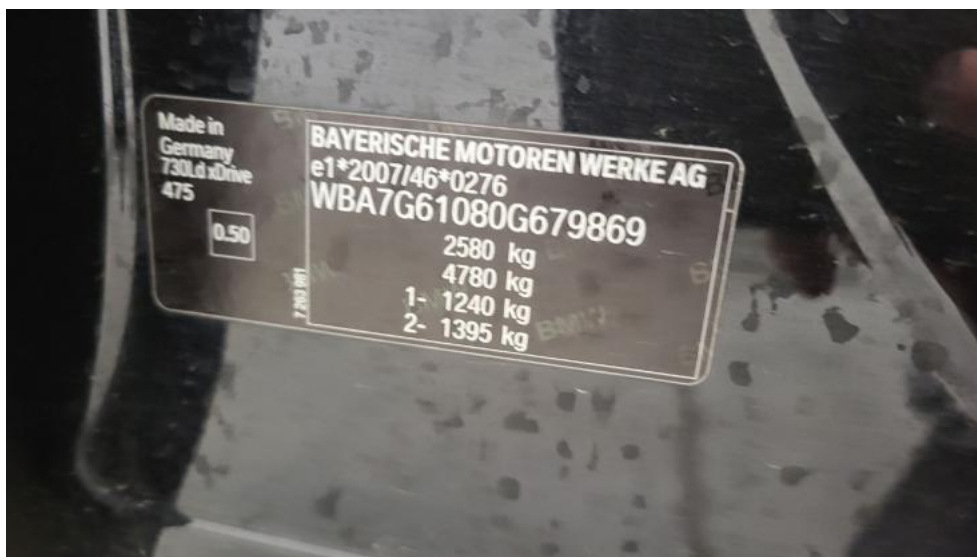

Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Próg P - Inne 1



Fot. 52.


Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba boczna środkowa P - Inne 1

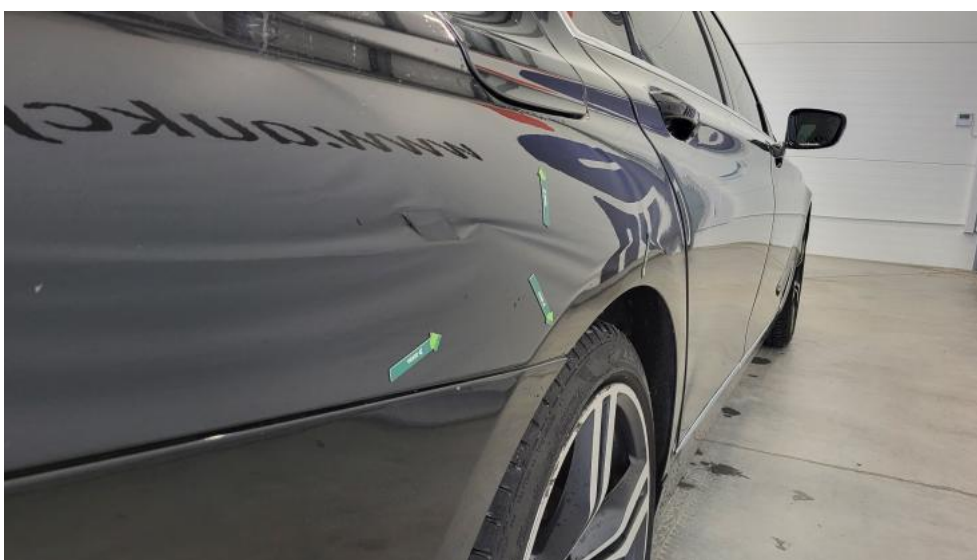

Fot. 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2




Fot. 62.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Dach - Rysa/odprysk 1

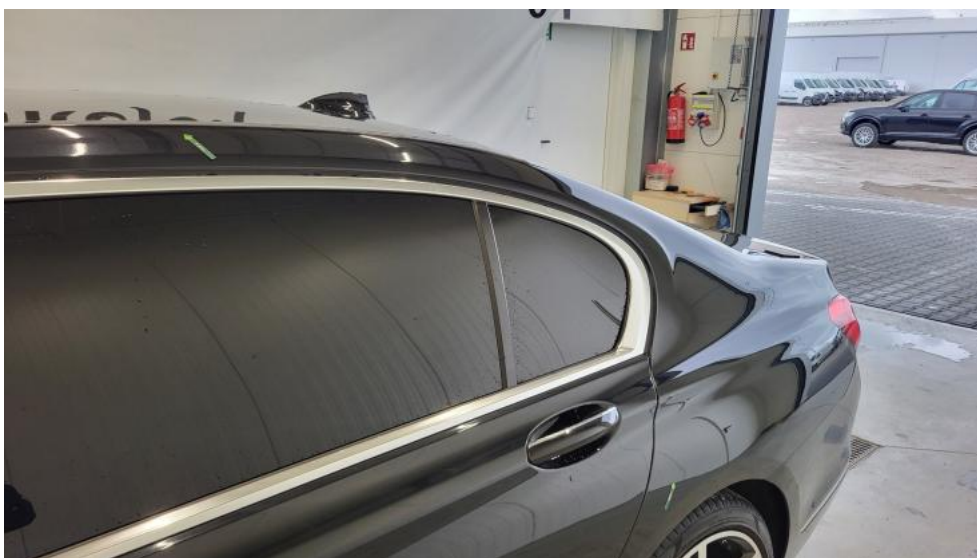

Fot. 64.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.


Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72.


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

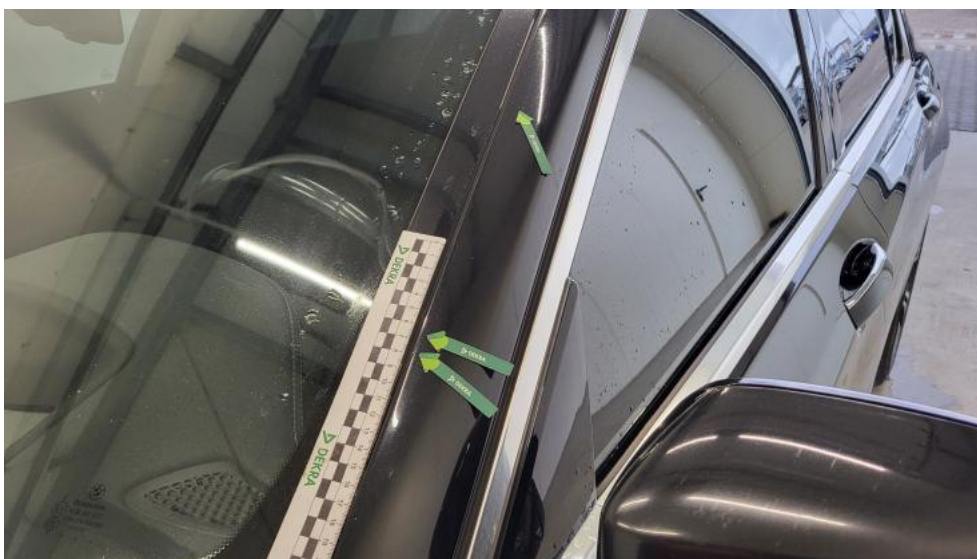

Fot. 73.

Słupek przedni L - zdjęcie pogładowe 1

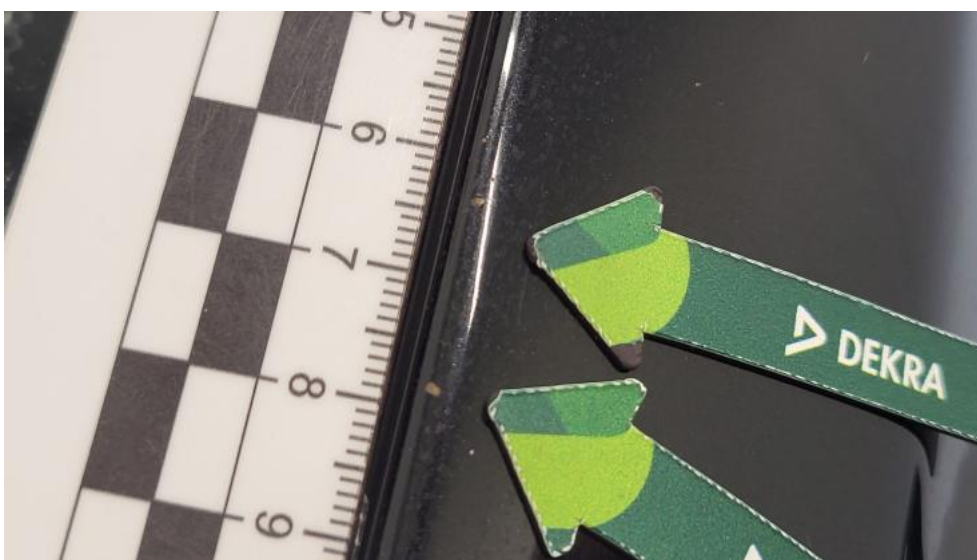

Fot. 74.

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Reflektor L - Inne 1




Fot. 78.
Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.


Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

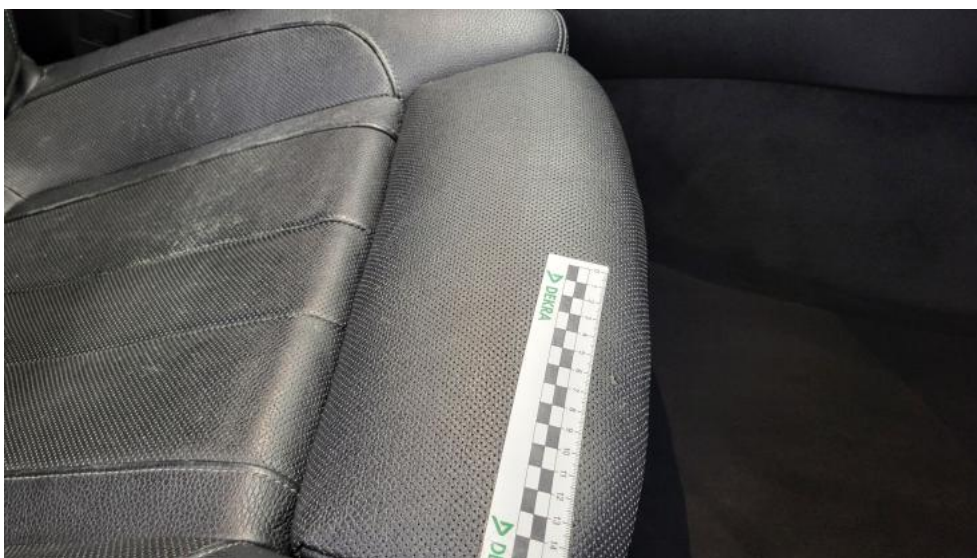

Fot. 80.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

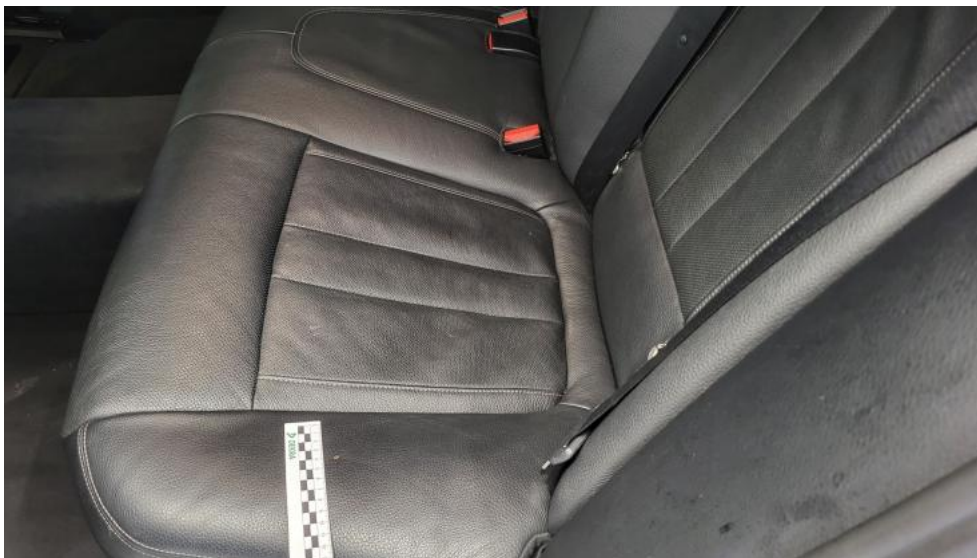

Fot. 81.

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Zaglówek fotela prz. L - Inne 1



Fot. 84.

Zaglówek fotela prz. P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1