

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/89518/25/11/19
Nr zlecenia/szkody: 23/040509
Data zlecenia: 19-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Tomasz Ziemniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0130018
Producent	OPEL
Model	Grandland X 17-21
Typ/wersja	Grandland X 1.5 CDTI Innovation S&S aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1300
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1970
Rozstaw osi 1/2	2675
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1499
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	KK3907C
VIN	W0VZCYHZ4KS319365
Data 1. rejestracji	16-07-2019
Data nast. bad. techn.	12-11-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	175 545 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	215/65 17 103V	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	215/65 17 103V	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	215/65 17 103V	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	215/65 17 103V	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS z ESP oraz HSA | 21. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia |
| 2. Automatyczny włącznik świateł drogowych | 22. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 3. Czujnik deszczu | 23. Lusterka wewnętrzne światłoczułe (automatycznie przyciemniane) |
| 4. Czujnik świateł (z funkcją wykrywania tunelu) | 24. Ogrzewanie elektryczne, dodatkowe |
| 5. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | 25. Oświetlenie bagażnika |
| 6. Drzwi bagażnika elektrycznie otwierane i zamykane | 26. Oświetlenie w przednich drzwiach, konsoli środkowej i przestrzeni bagażowej |
| 7. Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa | 27. Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe |
| 8. Flex Floor - podwójna, regulowana podłoga bagażnika | 28. Siedzenia tylne dzielone |
| 9. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 29. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 10. Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach | 30. System multimedialny R4.0 IntelliLink z łączami Bluetooth, USB, AUX, 6 głośników, ekran 7 cali |
| 11. Gniazdko 12V w 2. rzędzie siedzeń oraz bagażniku | 31. System przypominania o zapięciu pasów przód-tył |
| 12. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie | 32. Tapicerka materiałowa Harlekin łączona ze skórą sztuczną, kieszenie z tyłu oparcia foteli przednich |
| 13. Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości | 33. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 14. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa | 34. Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych |
| 15. Komputer pokładowy | 35. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu |
| 16. Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem | 36. Wycieraczka szyby tylnej |
| 17. Koło kierownicy pokryte skórą z przyciskami sterowania | 37. Wyświetlacz graficzny 3,5 cali między zegarami |
| 18. Lakier uni | 38. Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz fotelu pasażera |
| 19. Lampy tylne LED | 39. Zamek centralny |
| 20. Listwy okienne wzdłuż górnej linii okien bocznych, chromowane | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 215/65 | | - |
| 2. Koło zapasowe dojazdowe | | - |
| 3. Szyby tylne przyciemniane | | - |
| 4. Światła przeciwmgielne z przodu | | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Tomasz Ziemiak (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

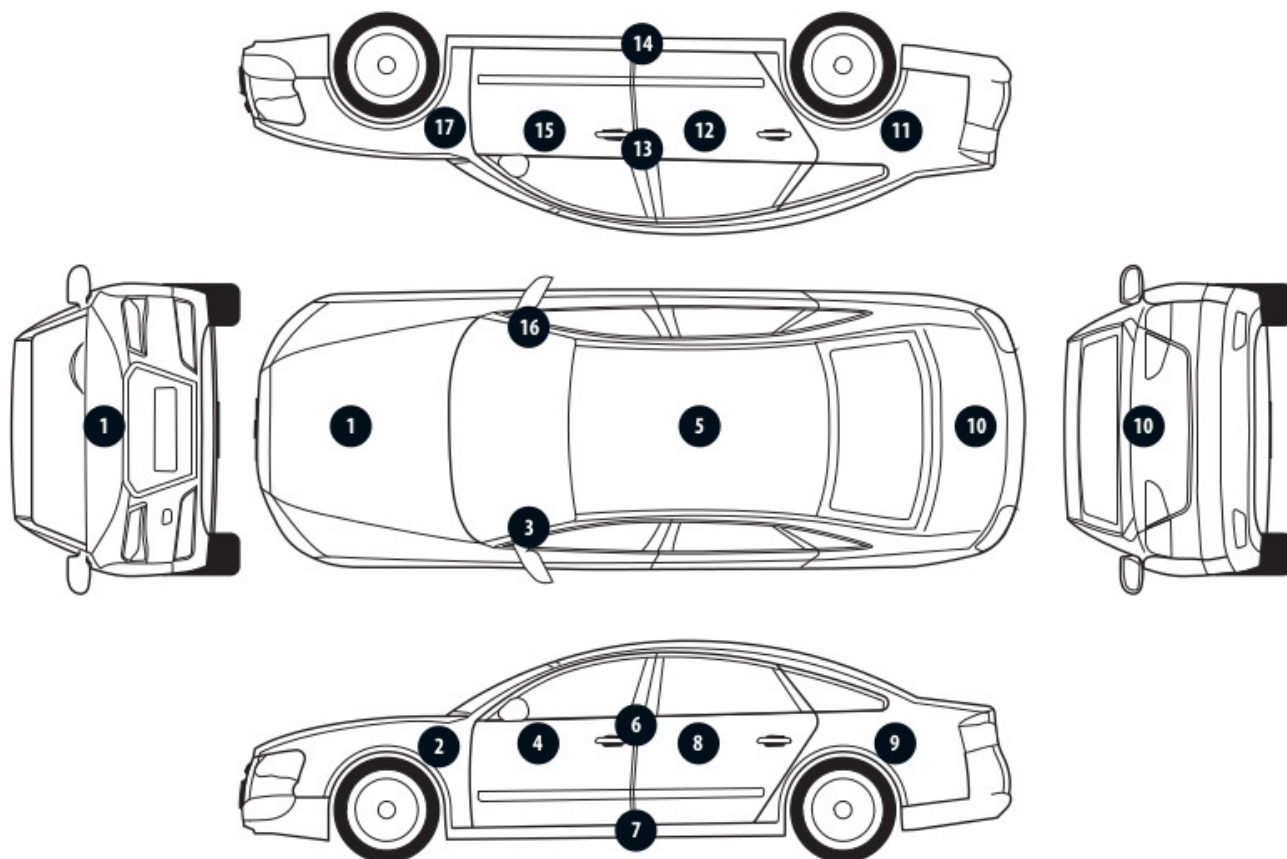

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 500
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Brak nr

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego z UE

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

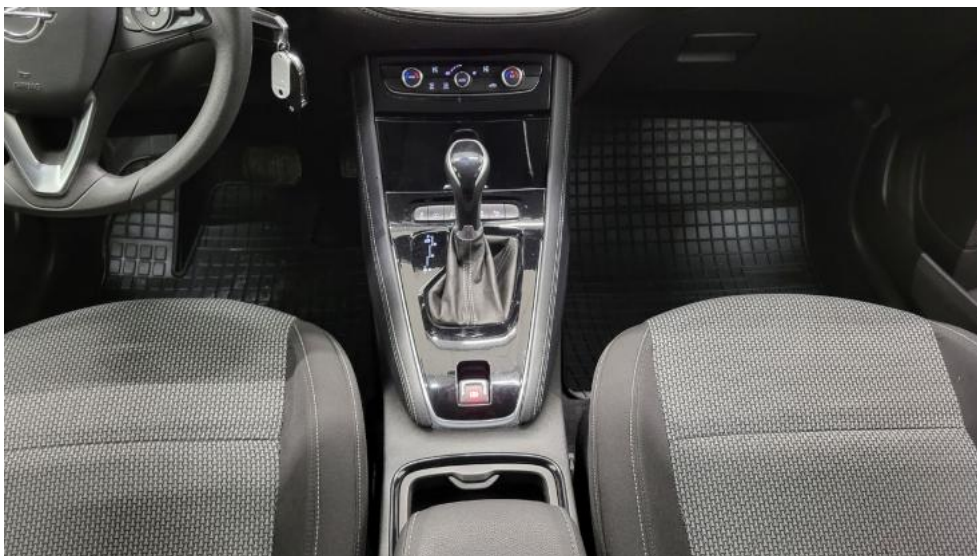

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

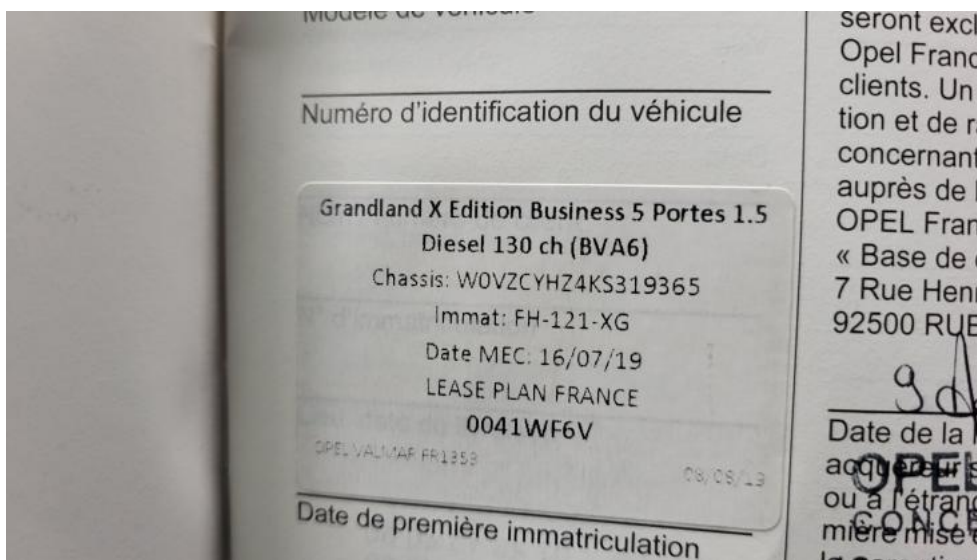

Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.


Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

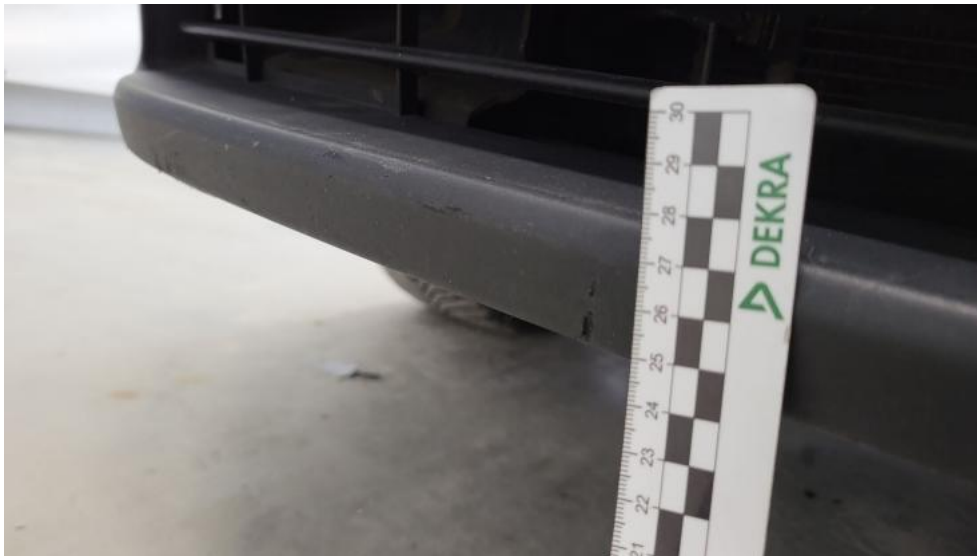

Fot. 41.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

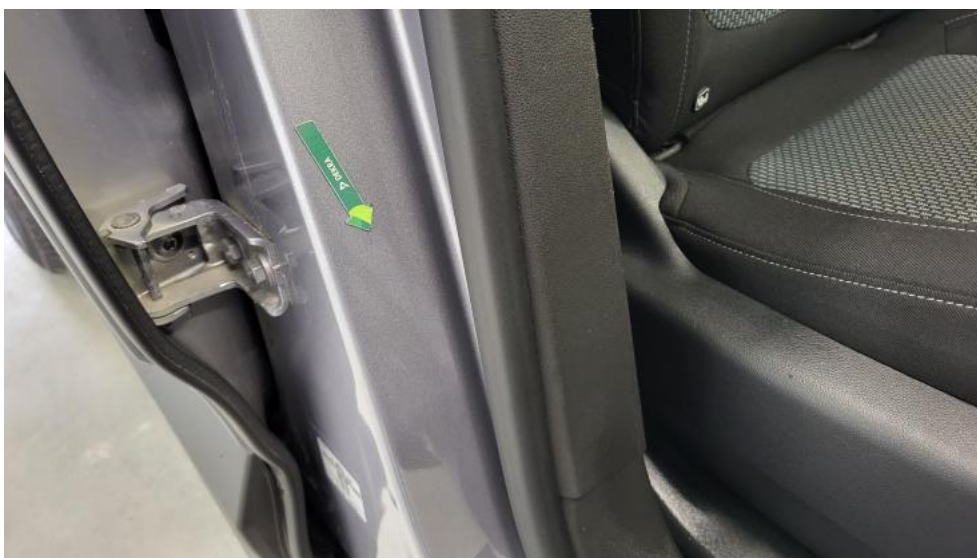

Fot. 48.


Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

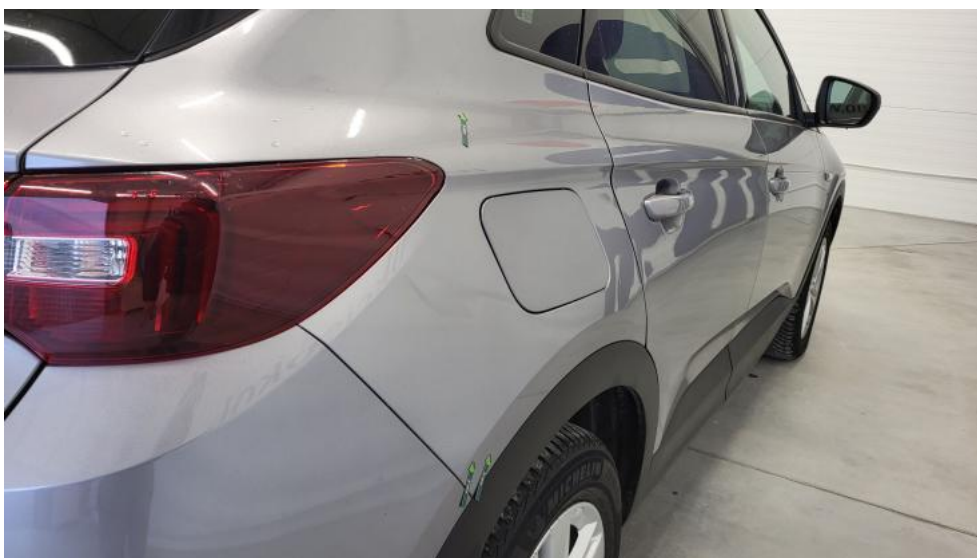

Fot. 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 52.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.
Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Konsola środkowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Podsufitka - Inne 1




Fot. 76.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1

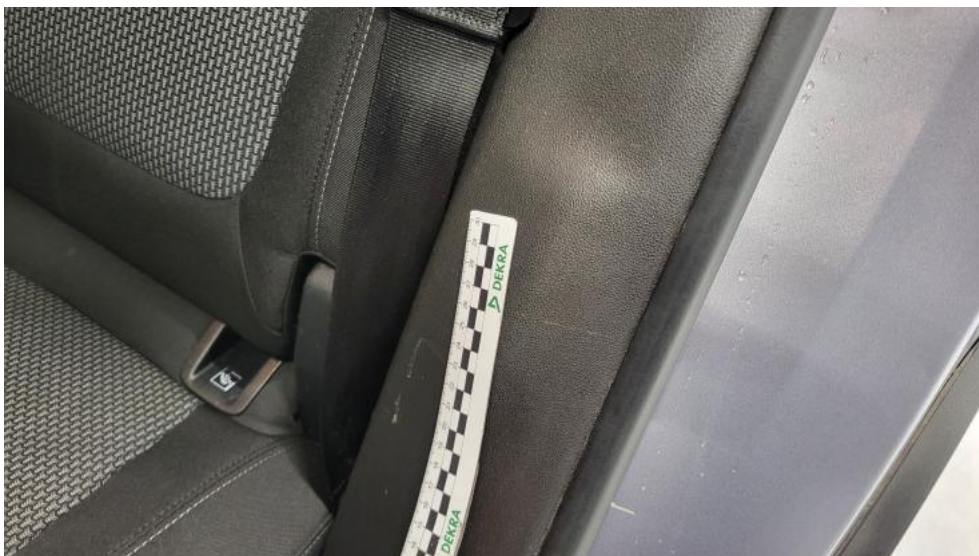

Fot. 78.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

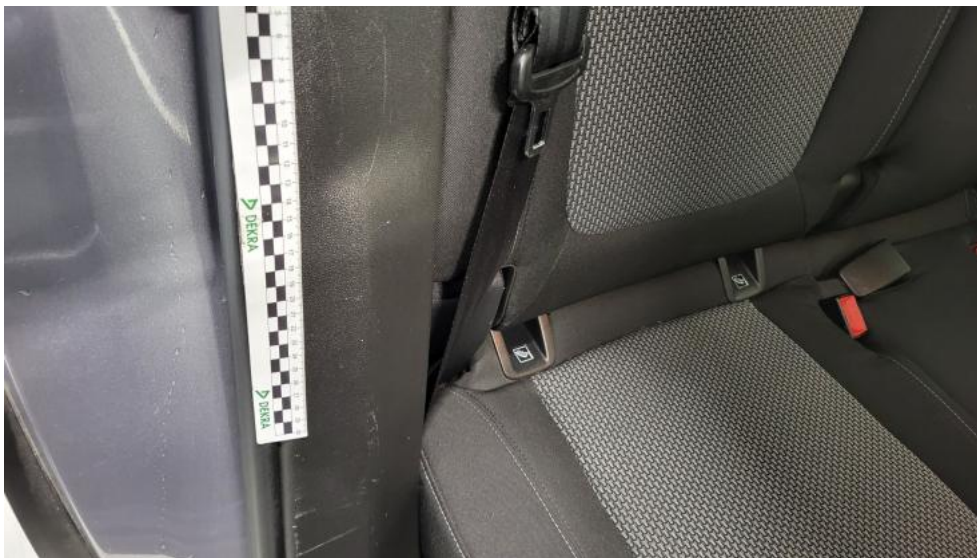

Fot. 79.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1