

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/95349/25/12/04
Nr zlecenia/szkody: 22/024500
Data zlecenia: 04-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0141470
Producent	SKODA
Model	Superb III 19-24
Typ/wersja	Superb 1.4 TSI Plug-In Hybrid L&K DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1727
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2251
Rozstaw osi 1/2	2841
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1395
Moc silnika [KM/kW]	156/115
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	DW5TE40
VIN	TMBAW7NPXL7041054
Data 1. rejestracji	28-01-2020
Data nast. bad. techn.	24-01-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	188 090 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	BARUM, POLARIS 5	235/45 18 98V	3,5 mm
	lewo	BARUM, POLARIS 5	235/45 18 98V	3,5 mm
tylna	prawo	PIRELLI, SOTTOZERO 3	235/45 18 98V	3,0 mm
	lewo	FIRESTONE, ROADHAWK	245/40 18 97Y	4,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem
3. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
4. Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
5. Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
6. Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienie GSM/bezprzewodowa ładowarka)
7. CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
8. Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
9. Czujnik deszczu
10. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
11. DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
12. DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
13. Dekor Piano Black
14. Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
15. Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
16. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
17. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
18. ESP - system stabilizacji toru jazdy
19. Elektryczne podnoszenie szyb, przód
20. Elektryczne podnoszenie szyb, tył
21. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
22. Felgi aluminiowe 18 PROPUS AERO z ogumieniem
23. Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
24. Fotele przednie ust. elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
25. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
26. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
27. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
28. Funkcja SmartLink+
29. Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
30. Gniazdo 12V w bagażniku
31. Grill przedni w kolorze chromu
32. HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
52. Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika
53. Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
54. Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
55. Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwślepieniowe, oś. LED.
56. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
57. Lusterka boczne z pamięcią ustawień
58. Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
59. MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
60. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
61. Nakładki na pedały stalowe
62. Ogranicznik prędkości
63. Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
64. Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
65. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
66. Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu
67. Parasolka w drzwiach kierowcy
68. Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
69. Poduszka kolan kierowcy
70. Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
71. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
72. Podłokietnik Jumbo Box
73. Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi
74. Pokrowiec na narty
75. Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
76. RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
77. Rear Traffic Alert - funkcja wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego
78. Schowek na okulary
79. Schowek pod fotelem pasażera
80. Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony
81. Siatki (dwie) na bokach oparcia foteli przednich
82. Side Assist - funkcja monitorowania martwego pola
83. Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa

- | | |
|--|--|
| 33. Hamulec postojowy, elektromechaniczny | 84. Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W |
| 34. Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia | 85. Spryskiwacze lamp przednich |
| 35. Immobilizer | 86. SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia |
| 36. Instalacja radiowa + 8 głośników | 87. System nawigacji Columbus 9.2" z mapą Europy (DVD, 2xSD, USB, sterow głos, HDD, Infotainment Online) |
| 37. KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu | 88. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu |
| 38. Kamera ułatwiająca parkowanie | 89. Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna |
| 39. Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM) | 90. Tempomat |
| 40. Klamki wewnętrzne chromowane | 91. Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej |
| 41. Klamki wewnętrzne podświetlane | 92. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 42. Klamki wewnętrzne z podświetleniem LED | 93. Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych |
| 43. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 94. Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą |
| 44. Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic | 95. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether |
| 45. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT | 96. XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów |
| 46. Lakier uni | 97. Zagłówki z regulacją wysokości |
| 47. Lampy przednie LED Top Matrix | 98. Zamek centralny z pilotem |
| 48. Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami | 99. Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy |
| 49. Lane Assist - asystent pasa ruchu | 100. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 50. Latarka w bagażniku | 101. Zestaw siatek w bagażniku |
| 51. Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) | 102. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika | - |
| 2. Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana, podgrzewana z łopatkami zmiany biegów (radio i GSM) | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Szyba przednia podgrzewana elektrycznie | - |
| 5. VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników | - |
| 6. Wycieraczka szyby tylnej AERO | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

WypożyczenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

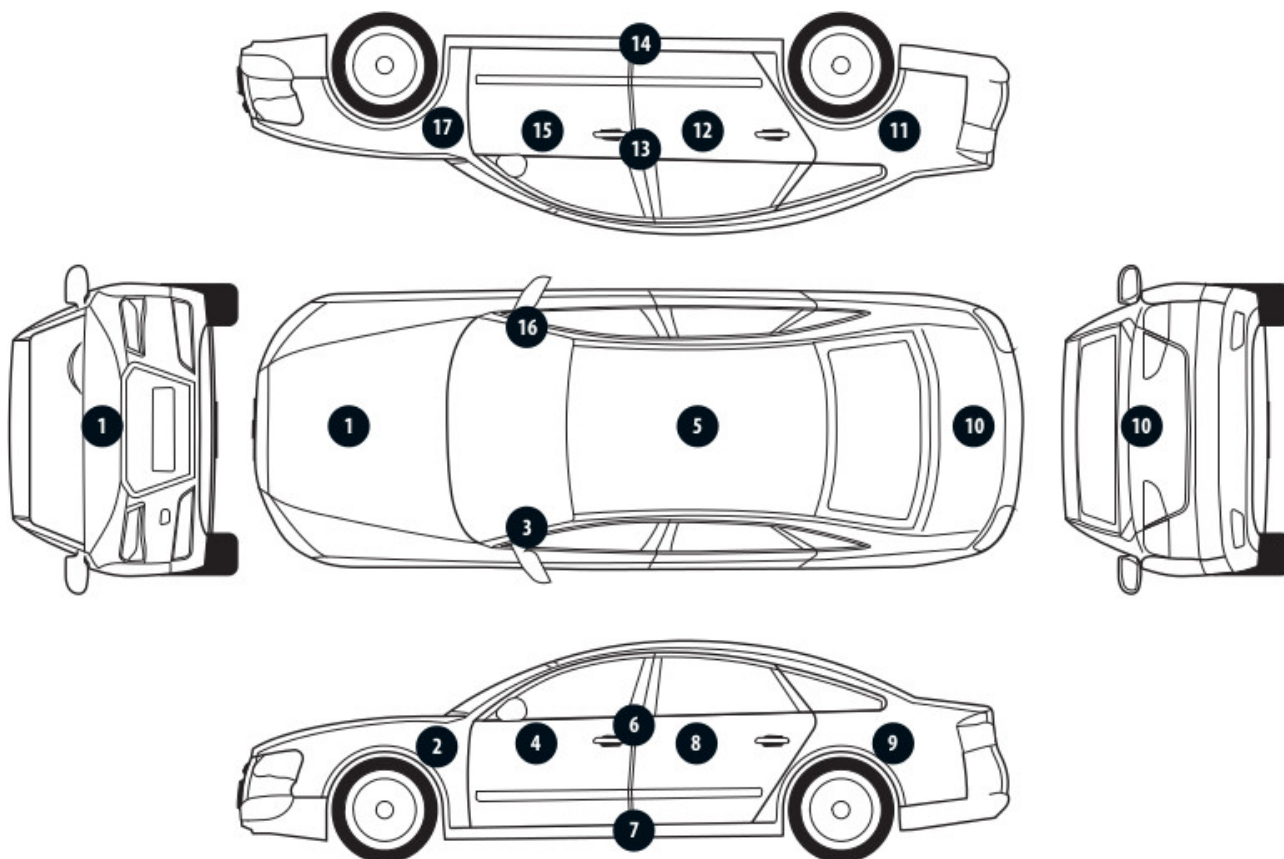

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 2000
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja wymienić baterie w kluczyku. Informacja front assist niedostępny. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

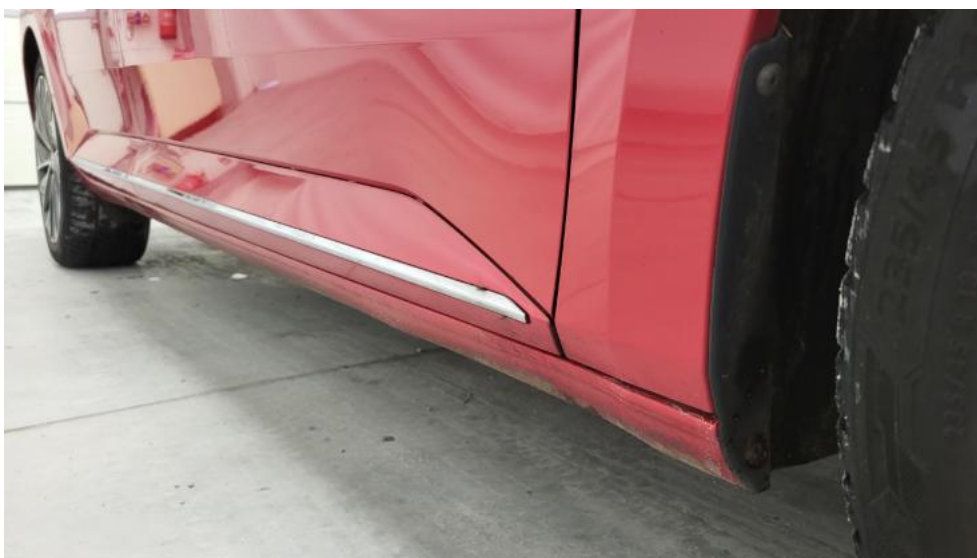

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

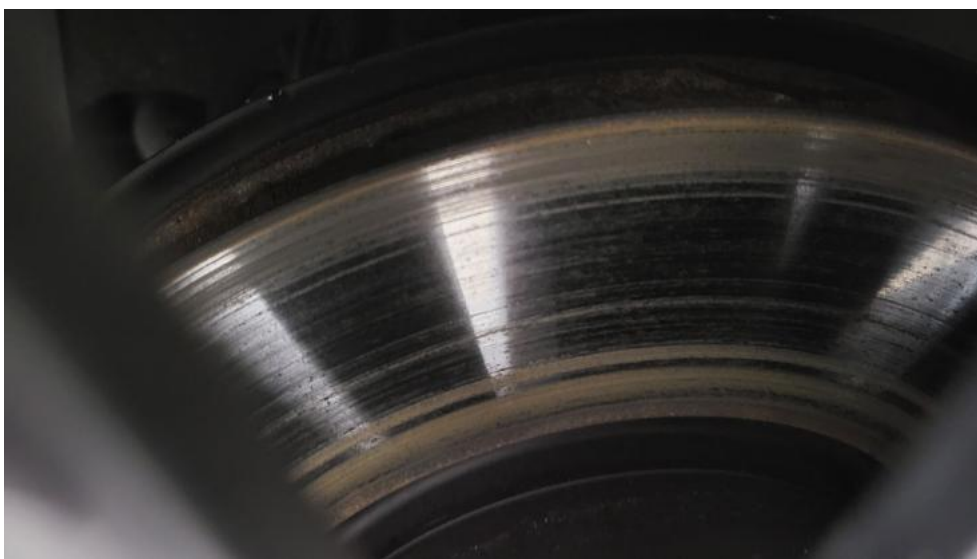

Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

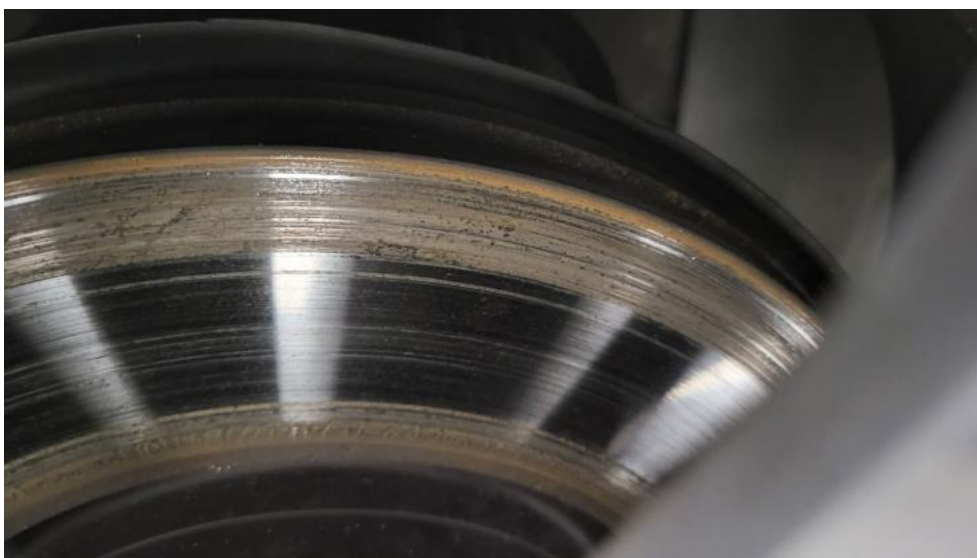

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

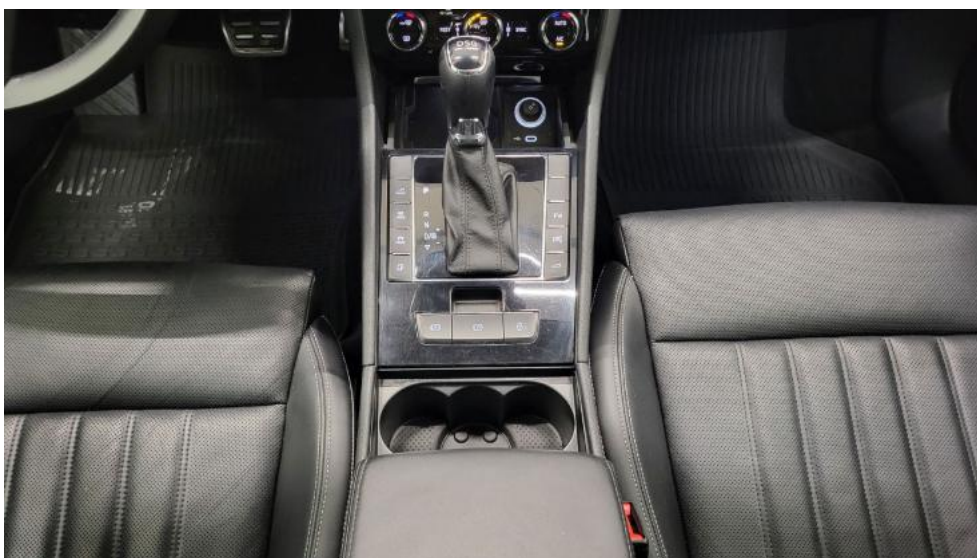

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

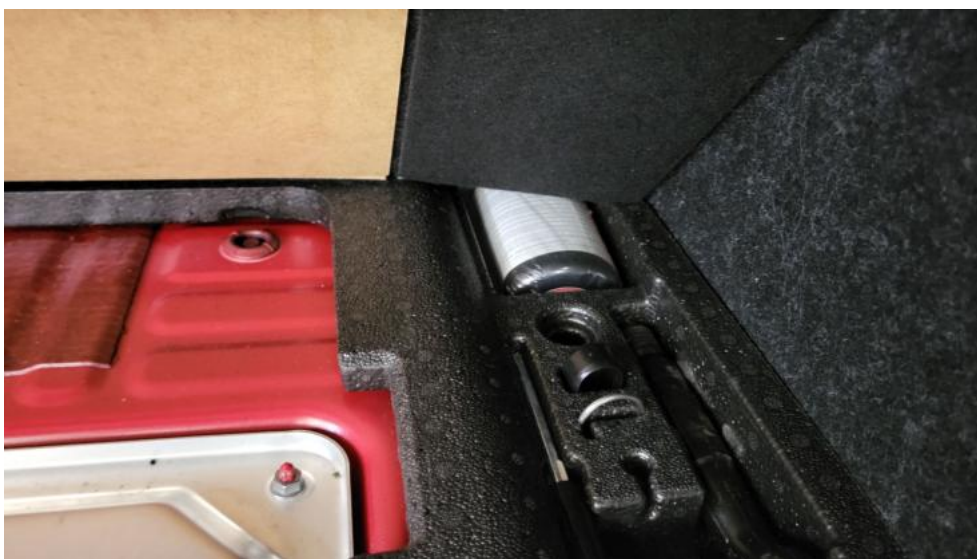

Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 54.

Atrapa przednia() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 56.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywa komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

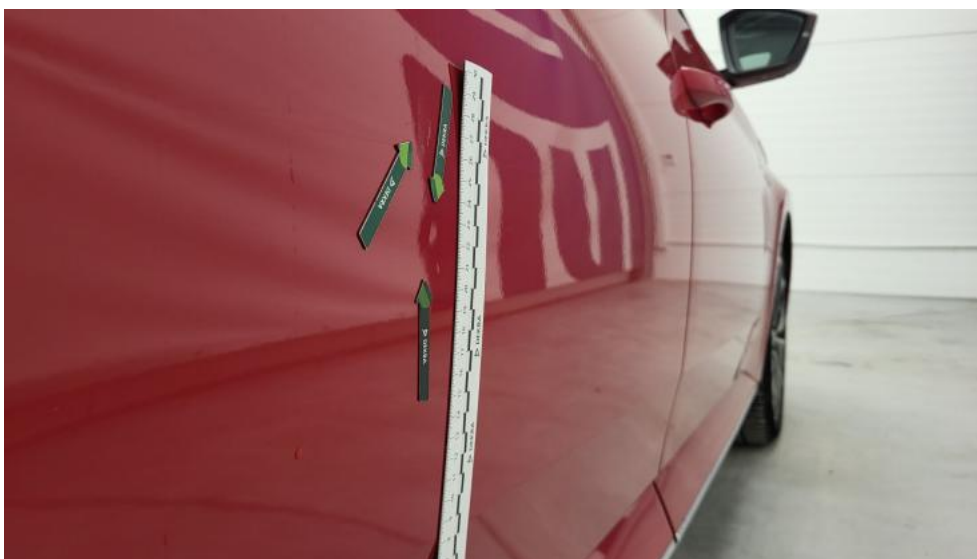

Fot. 65.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.


Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

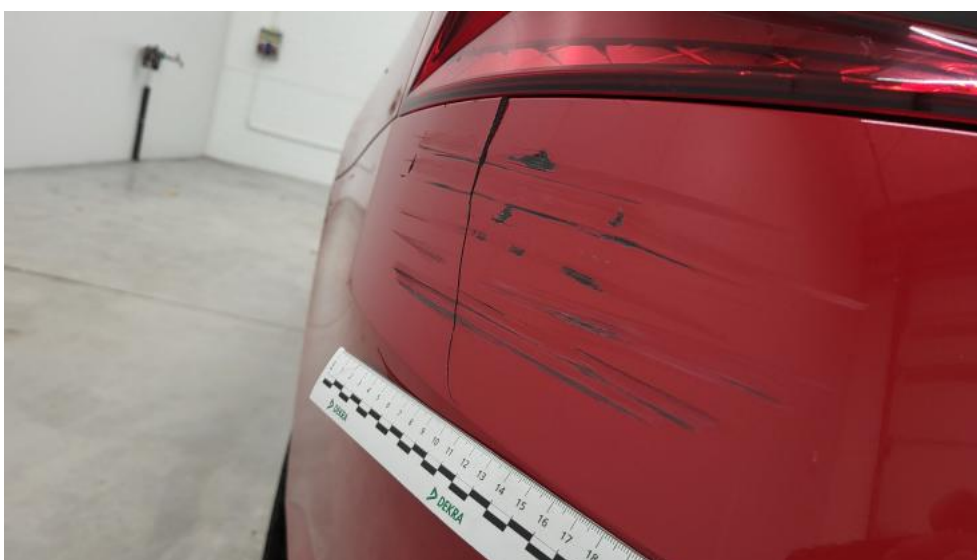

Fot. 68.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 74.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

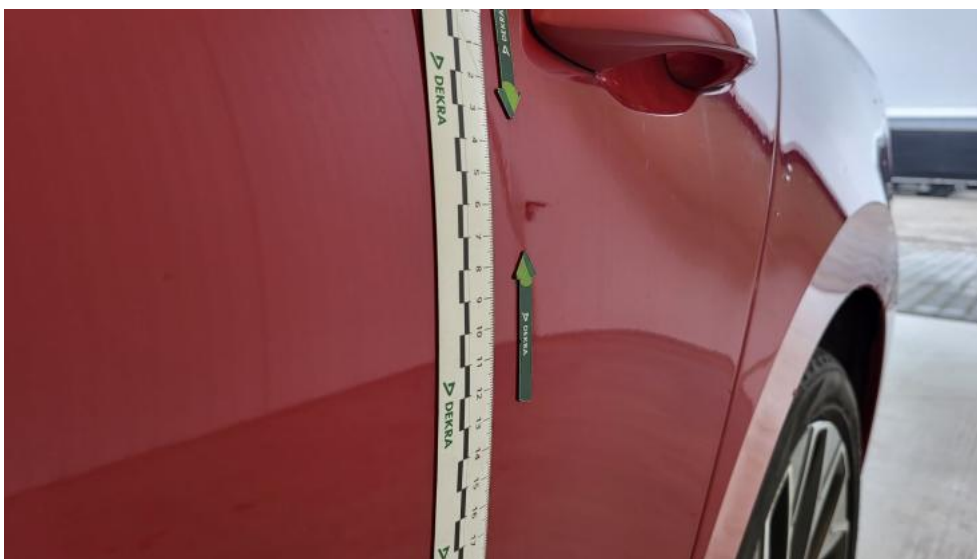

Fot. 79.


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

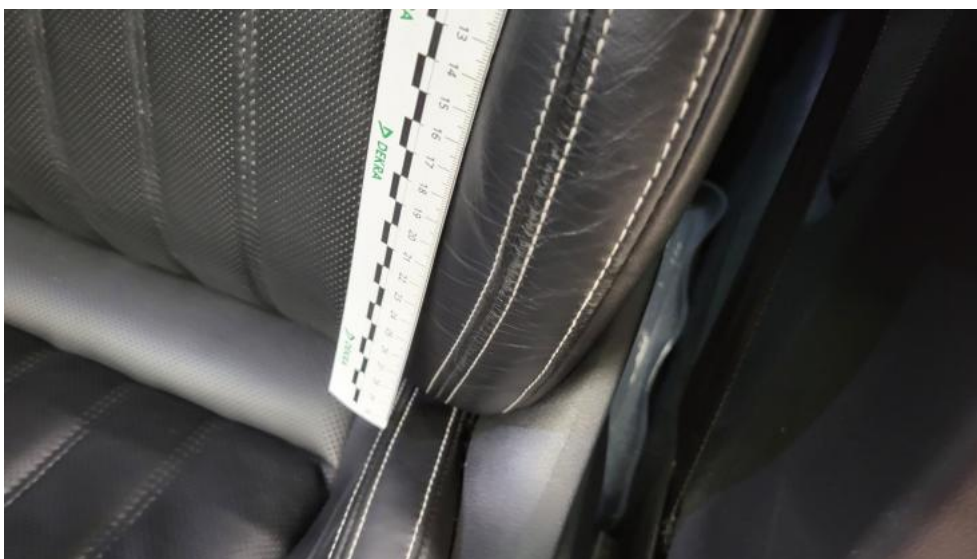

Fot. 81.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 82.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1