

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/89797/26/09/24
commission/ damage No. : 24/015810
Date of commission: 24-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Grzegorz Sworst (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Marki

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0158926
Manufacturer	FORD
Model	Tourneo Custom 23-
Type / version	Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 L2 Titanium aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	4/8
Curb weight [kg]	2343
Gross vehicle weight [kg]	3225
Wheelbase 1/2	3500
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1996
Engine Power [hp/kW]	170/125
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	SB759FY
VIN / serial number	WF0XXXTA4XRR33765
Date of first registration	23-04-2024
Date of next. tech. test	22-04-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	73 416 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, VANCONTACT ECO	215/60 17 109107T	3,5 mm
	left	CONTINENTAL, VANCONTACT ECO	215/60 17 109107T	4,0 mm
back	right	CONTINENTAL, VANCONTACT ECO	215/60 17 109107T	5,0 mm
	left	CONTINENTAL, VANCONTACT ECO	215/60 17 109107T	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. 6 siedzeń w tylnej części nadwozia
2. Active speed sign recognition
3. Akumulator - pojedynczy standardowy
4. Chlapacze tylne
5. Czujniki parkowania - przednie
6. Czujniki parkowania - tylne
7. Drzwi boczne przesuwne, po prawej stronie
8. Drzwi tylne unoszone, z szybą oraz wycieraczką ze spryskiwaczem
9. Ekran dotykowy 13"
10. Exterior design: other, Other
11. Felgi aluminiowe 17", w kolorze Carbonised Grey, z ogumieniem 215/60
12. Fotel kierowcy bez możliwości obrotu
13. Fotel kierowcy i pasażera podgrzewany
14. Fotel kierowcy z regulacją manualną w 4-kierunkach
15. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
16. Fotel pasażera bez możliwości obrotu
17. Fotel pasażera z regulacją manualną w 4 kierunkach
18. Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
19. Fotele przednie w układzie 1+1
20. Fotele tylne - manualnie odchylane
21. Fotele w 2. rzędzie - trzy indywidualne fotele
22. Fotele w 3. rzędzie - układ 2+1
23. Gniazdo USB z tyłu
24. Gniazdo zasilania - 12V w tylnej części pojazdu
25. Immobilizer
26. Kamera cofania
27. Kierownica, pokryta skórą Sensico
28. Klimatyzacja - z automatyczną regulacją temperatury (EATC)
29. Klimatyzacja w tylnej części pojazdu
30. Konsola dachowa mała
31. Konsola środkowa, mała
32. Koło kierownicy, nieregulowane
33. Kurtyny powietrzne przednie i tylne
34. LED Daytime running lights, LED front dim light
45. Oświetlenie wnętrza w tylnej części pojazdu z lampkami do czytania
46. Oświetlenie wnętrza zamontowane w podsufitce, z przodu pojazdu
47. Pasy bezpieczeństwa czarne
48. Poduszka powietrzna - pasażera
49. Poduszka powietrzna - kierowcy
50. Poduszki powietrzne boczne przednie
51. Podłokietnik wewnętrzny kierowcy i pasażera
52. Power steering
53. Radio cyfrowe DAB z Ford Sync 4, ekran dotykowy 13", modem FordPass Connect, Bluetooth, 10 głośników
54. Reflektory, automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
55. Schowek po stronie pasażera, zamykany
56. Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa
57. Speed limiter
58. System Wrong Way Alert
59. System e-Call
60. System kontroli pasa ruchu
61. System monitorowania ciśnienia w oponach
62. System odryglowywania zamków drzwi bezkluczykowy FordKeyFree z przyciskiem rozrusznika Ford Power
63. System zapobiegający kolizjom (kamera) z asystentem skrętu w lewo
64. Systemy TSC, TC, ESC, ABS, układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach
65. Szyba tylna - podgrzewana
66. Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, z funkcją otwierania jednym naciśnięciem
67. Tapicerka materiałowa ciemna Barlo
68. Tempomat
69. Tinted rear windows
70. Uchwyt dźwigni zmiany biegów - pokryty skórą ekologiczną Sensico
71. Uni-Lackierung
72. Windscreen heating
73. Wycieraczka tylna, włączana automatycznie podczas cofania z elektrycznie sterowanym spryskiwaczem
74. Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
75. Wykładzina podłogi - dywanowa
76. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
77. Zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410, cztery
78. Zamki drzwi - konfiguracja odryglowywania nr 2 (1x drzwi przednie i przesuwne, 2x wszystkie drzwi)

- | | |
|---|--|
| 35. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, z funkcją automatycznego elektrycznego składania | 79. Zamki drzwi - ochrona przed zatrzaśnięciem kluczyka |
| 36. Lusterka boczne z obudową w kolorze nadwozia | 80. Zamki drzwi - z centralnym zamykaniem |
| 37. Lusterko wsteczne | 81. Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami |
| 38. Nadwozie - dach niski H1 | 82. Zbiornik paliwa pojedynczy |
| 39. Okna boczne w drugim rzędzie, szyby stałe lewa strona | 83. Zderzak przedni w kolorze nadwozia |
| 40. Okna boczne w drugim rzędzie, szyby stałe prawa strona | 84. Zderzak tylny, w kolorze nadwozia |
| 41. Okna boczne w trzecim rzędzie, szyby stałe lewa strona | 85. Zestaw do naprawy opon |
| 42. Okna boczne w trzecim rzędzie, szyby stałe prawa strona | 86. Światła do jazdy dziennej |
| 43. Oś przednia standardowa | 87. Światła tylne halogenowe |
| 44. Oświetlenie przedziału ładunkowego LED | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Kierownica podgrzewana | - |
| 2. Konsola środkowa, duża | - |
| 3. Koło zapasowe pełnowymiarowe 16" z ogumieniem 215/65 | - |
| 4. Metalic paint | - |
| 5. Okna uchylane w drugim rzędzie siedzeń | - |
| 6. Pakiet DAP#5 | - |
| System kontroli pasa ruchu z asystentem zmiany pasa ruchu | |
| Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania | |
| System zapobiegający kolizjom (kamera, radar) z asystentem skrętu w lewo | |
| Funkcja Exit Warning, ostrzeżenie o nadjeżdżających pojazdach przy wysiadaniu z pojazdu | |
| Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola w lusterkach | |
| System nawigacji satelitarnej | |
| Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go - automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy | |
| 7. Pakiet foteli tylnych 14 | - |
| Drzwi boczne przesuwne, po lewej stronie | |
| Fotele w 2. rzędzie - trzy indywidualne fotele ze schowkiem | |
| Fotele w 3. rzędzie - układ 2+1, ze schowkiem | |
| 8. Pakiet siedzeń 4 | - |
| Fotele przednie w układzie 1+1 | |
| Tapicerka materiałowa ciemna Barlo | |
| Fotele przednie AGR | |
| Fotel kierowcy z regulacją manualną w 6-kierunkach | |
| Fotel pasażera z regulacją manualną w 6 kierunkach | |
| 9. Przetwornica napięcia 230V/400W | - |
| 10. Zbiornika paliwa o zwiększonej pojemności (70l) | - |
| 11. Ładowarka bezprzewodowa do telefonu | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Stwierdzone uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 27-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Grzegorz Sworst (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

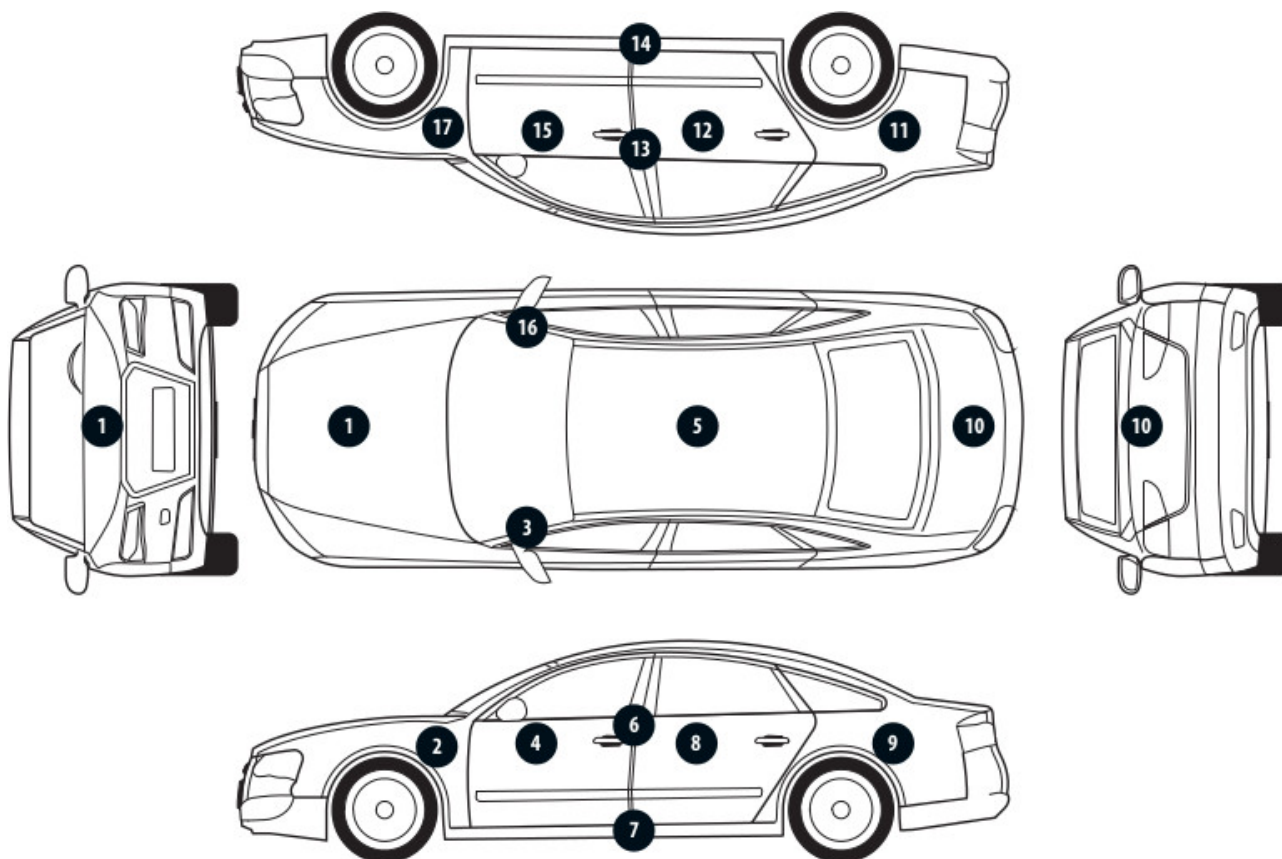Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
Warunki parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Brak zaślepek w tylnych fotelach. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

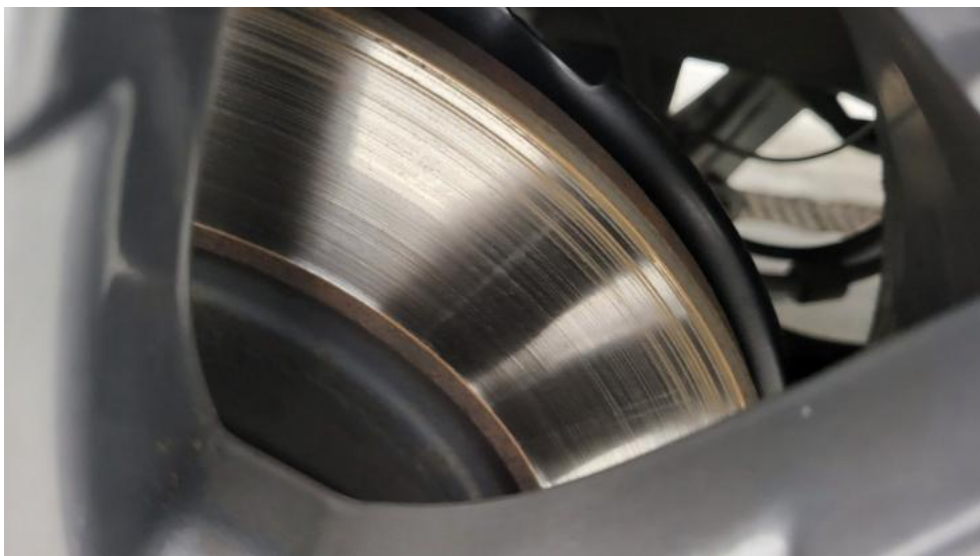


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

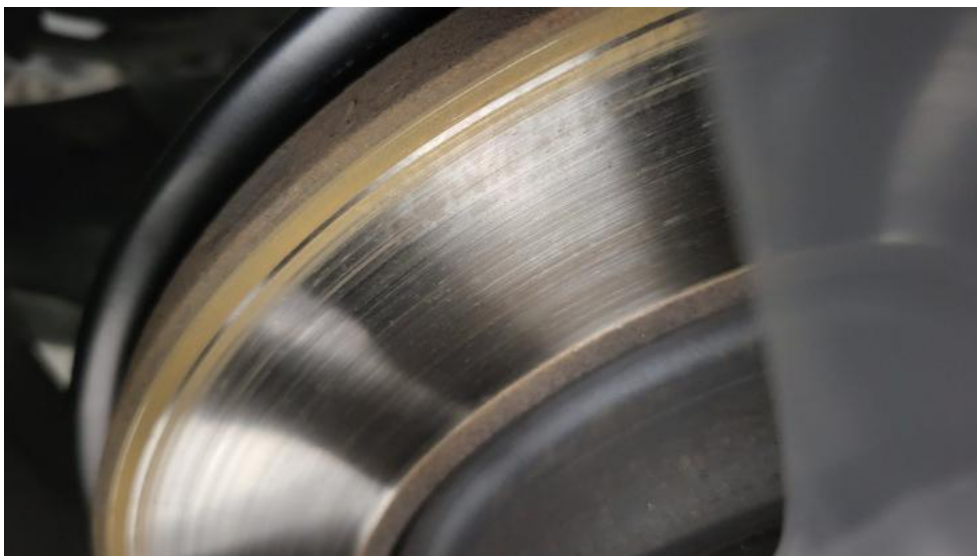


Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Kluczyki



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu

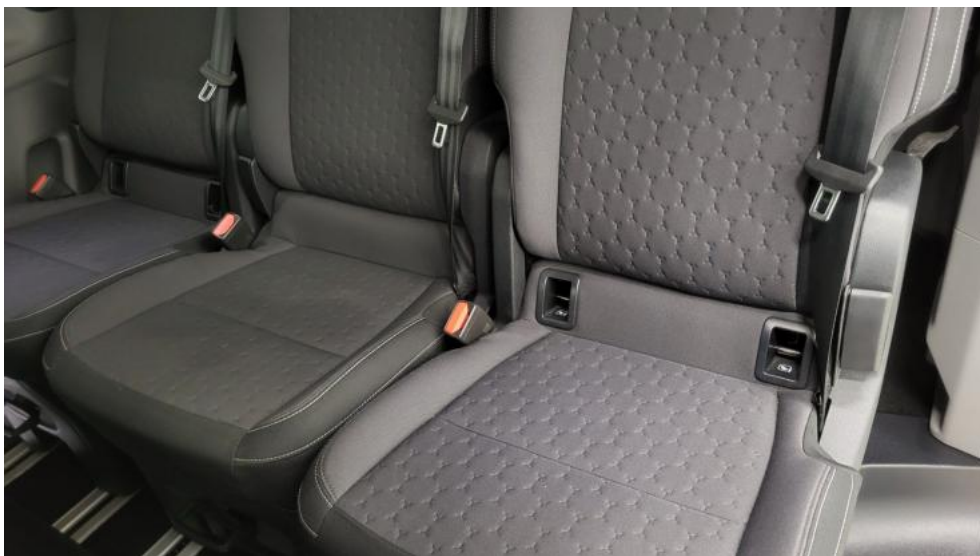


Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Photo 44.

Ślotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogłądowe 1



Photo 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

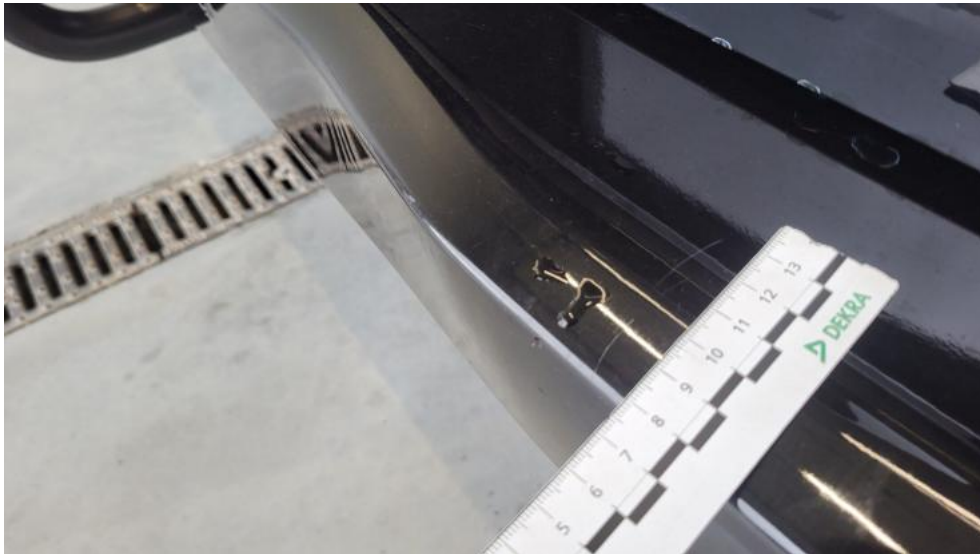


Photo 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 68.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Photo 72.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 74.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2