

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/86282/26/09/14
commission/ damage No. : 25/030974
Date of commission: 14-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0109315
Manufacturer	AUDI
Model	A6 Allroad 14-19
Type / version	A6 Allroad 3.0 TDI Quattro S tronic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1970
Gross vehicle weight [kg]	2525
Wheelbase 1/2	2905
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	DPF
Emission standard	EURO 6
Engine marking	CRTD
Engine capacity [ccm]	2967
Engine Power [hp/kW]	272/200
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	FZ0253W
VIN / serial number	WAUZZZ4G7JN001513
Date of first registration	27-02-2019
Date of first reg. in Poland	09-07-2025
Date of next. tech. test	08-06-2027
Year of manufacture	2017 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	143 146 (read)
Body color / type of coating	white/multi-layered, pearly

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Hankook, VENTUS S1 EVO2	255/40 R20 101Y	3,0 mm
		K117A SUV XL MFS AO		
	left	Hankook, VENTUS S1 EVO2	255/40 R20 101Y	3,0 mm
		K117A SUV XL MFS AO		

back	right	Hankook, VENTUS S1 EVO2 255/40 R20 101Y K117A SUV XL MFS AO	1,0 mm
	left	Hankook, VENTUS S1 EVO2 255/40 R20 101Y K117A SUV XL MFS AO	1,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 23. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 24. Metal finish |
| 3. Armrest (s) front | 25. On board computer, On board monitor |
| 4. Automated High-beam assist | 26. Other |
| 5. Automatic climate control, Bord climate: other | 27. Other |
| 6. Automatic headlight elevation control, Bi-Xenon Head lamps, Headlamp wash | 28. Other |
| 7. Bluetooth interface | 29. Other |
| 8. Bumpers: other | 30. Power windows front, Power windows rear |
| 9. Child seat fixation | 31. Pre-Crash System |
| 10. Colored glass | 32. Radio |
| 11. Cruise control | 33. Rear bench foldable in two separate parts |
| 12. Diminished spare wheel | 34. Rear-view mirror autodimming |
| 13. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 35. Remote controlled central locking |
| 14. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 36. Roof railing |
| 15. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 37. Selectable driveline characteristics |
| 16. Electric tailgate | 38. Servotronic |
| 17. Exterior design: other | 39. Soundsystem |
| 18. Exterior design: other | 40. Start/Stop system |
| 19. Floor mat | 41. Steering wheel manually adjustable |
| 20. Hydro pneumatic suspension | 42. Tyre pressure control (RDC) |
| 21. LED Daytime running lights | 43. Wheel bolt locks |
| 22. LED rear lights | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. 4 or more zone automatic climate control | - |
| 2. Body-coloured bumpers, Exterior design: other | - |
| 3. Cornering Headlights, LED front dim light | - |
| 4. Door mirror with memory, Door mirrors electrically foldable | - |
| 5. Driver seat electrically adjustable, Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | - |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | |
| 6. Exterior design: other, Roof railing | - |
| Klamki zewnętrzne aluminiowe | |
| Relingi dachowe i listwy wokół szyb pokryte anodowanym aluminium | |
| Zewnętrzne poszycie słupków bocznych w połyskującej czerni | |
| Listwy progowe z elementami stali szlachetnej | |
| 7. Exterior lighting: other | - |
| Aktywne światła odbłaskowe w drzwiach | |
| Podświetlenie kieszeni drzwi | |
| Doświetlenie klamek drzwi | |
| Oświetlenie listew progowych | |
| Podświetlane lusterka do makijażu | |
| Podświetlenie wnętrza drzwi z przodu i z tyłu ułatwiające wsiadanie i wysiadanie po zmroku | |
| Podświetlanie regulatorów wentylacji | |
| Lampki do czytania z przodu i z tyłu | |
| Oświetlenie przestrzeni na nogi | |
| Iluminacja konsoli środkowej | |
| 8. Hatch/skibag in rear bench | - |
| 9. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 10. Interior: other | - |
| 11. Internet access | - |

12. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches	-
13. Leather upholstery	-
14. Light Alloy wheels 20"	-
15. Luggage:other	-
16. Metallic paint	-
17. On board computer	-
18. Park Distance Control front, Park Distance Control rear	-
19. Sport seats front	-
Fotele przednie sportowe	
Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa	

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review	-
Braki i uszkodzenia (w tym naprawy konieczne)	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Document issued electronically valid without signature.

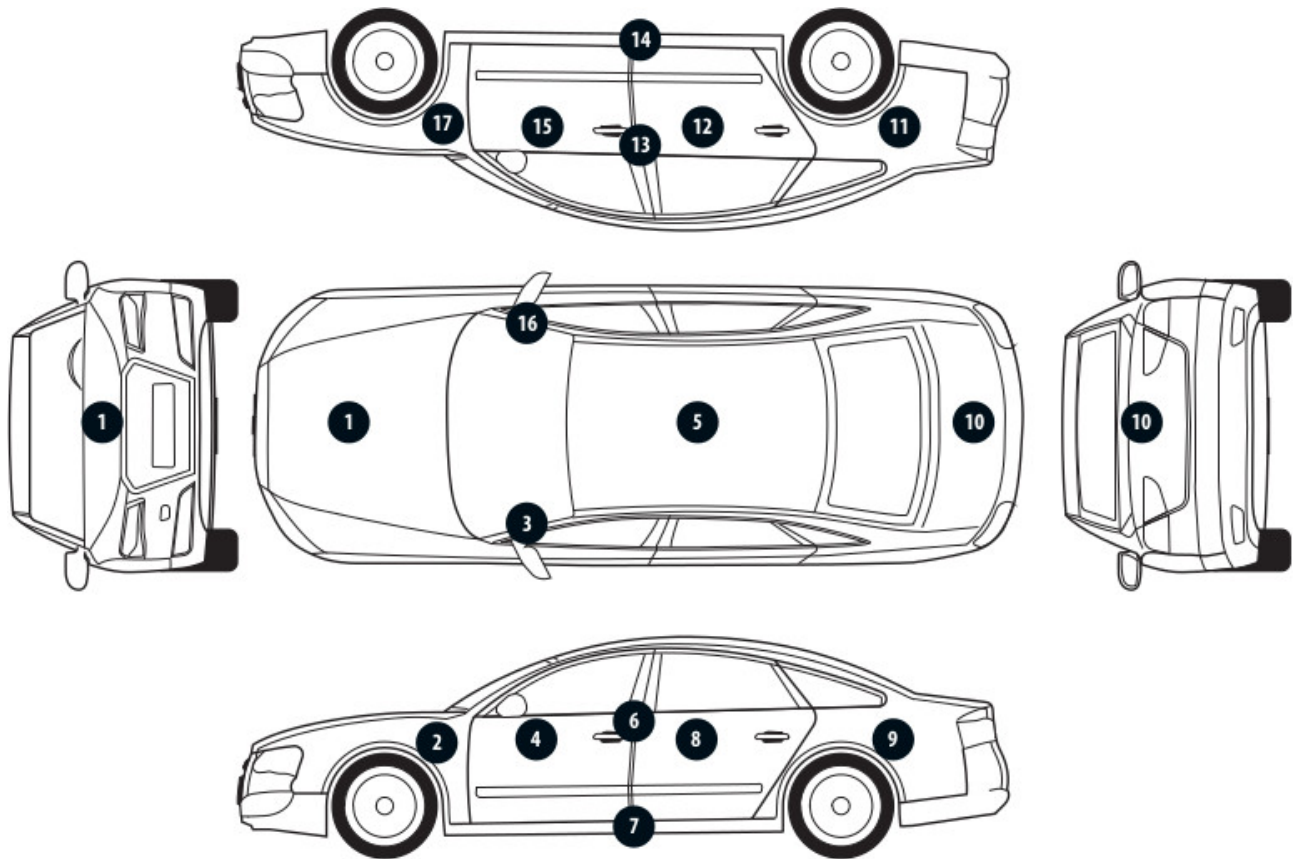Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	150 - 200
7	Right side sill	150 - 200
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 300
10	Cover/lid	150 - 300
11	Right rear fender	150 - 300
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	150 - 200
14	Right side sill	150 - 200
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 6/50

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Nieprzyjemny zapach wewnątrz pojazdu.

Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Aktywna kontrolka silnika. Aktywna kontrolka zużycia okładzin hamulcowych.

Aktywna informacja: awaria systemu start-stop.

Głośnie i nierówna praca silnika - do weryfikacji serwisowej.

Wymagany przegląd od 1200km. Wymagana wymiana oleju od 1000km.

Opony tylne mocno zużyte.

Niesprawny akumulator.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

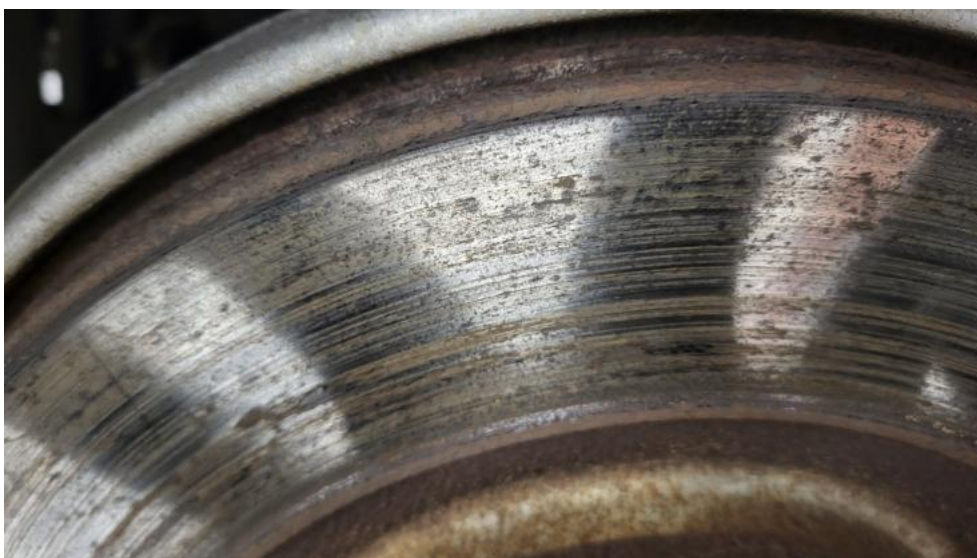


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Kołło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

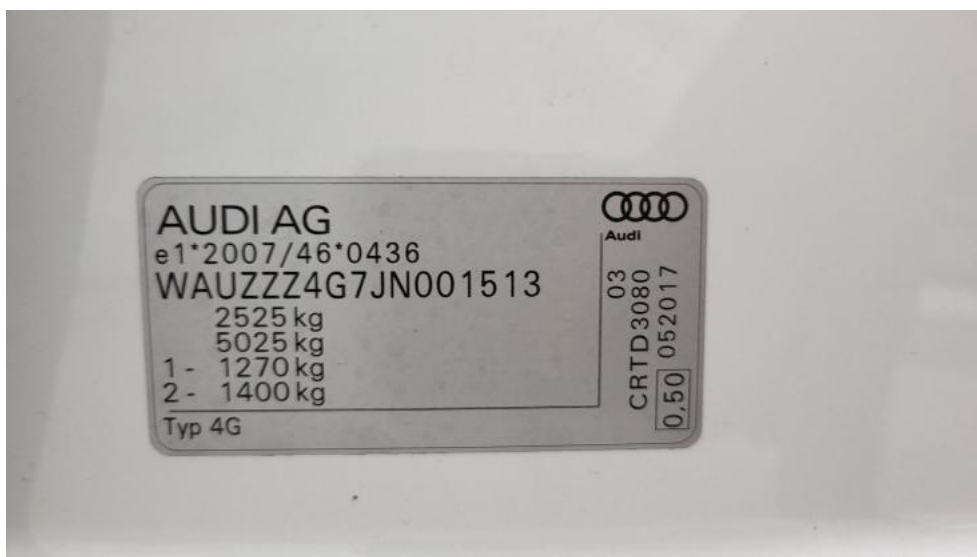


Photo 23.

Tabliczka znamionowa

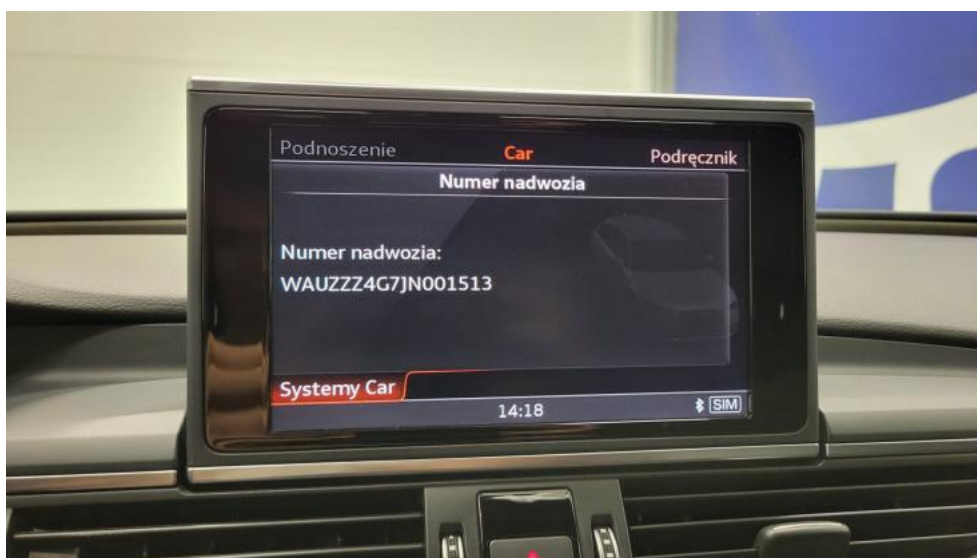


Photo 24.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 26.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 28.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 30.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Konsola środkowa



Photo 32.
Tunel środkowy

A photograph of the front interior of an Audi A8. The steering wheel is black leather with the Audi logo in the center and silver trim on the spokes. Behind the wheel is the instrument cluster with two main dials and a central digital display showing 'Hybrid ready'. To the right is a large infotainment screen displaying a navigation map. Below the screen is a climate control panel with two digital temperature displays set to 21.5°C. The dashboard and door panels feature a mix of black and light-colored wood trim.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. Str. 2

**Photo 36.**

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

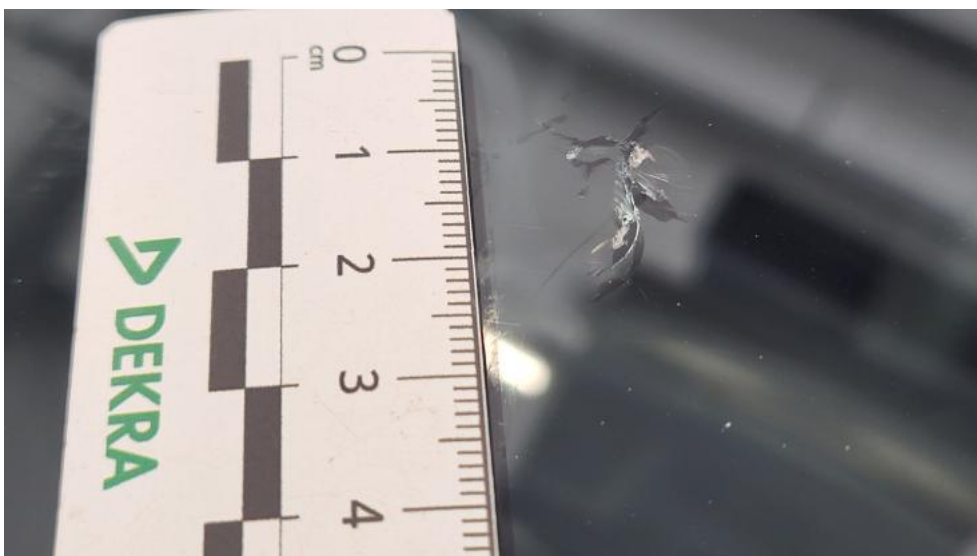


Photo 50.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

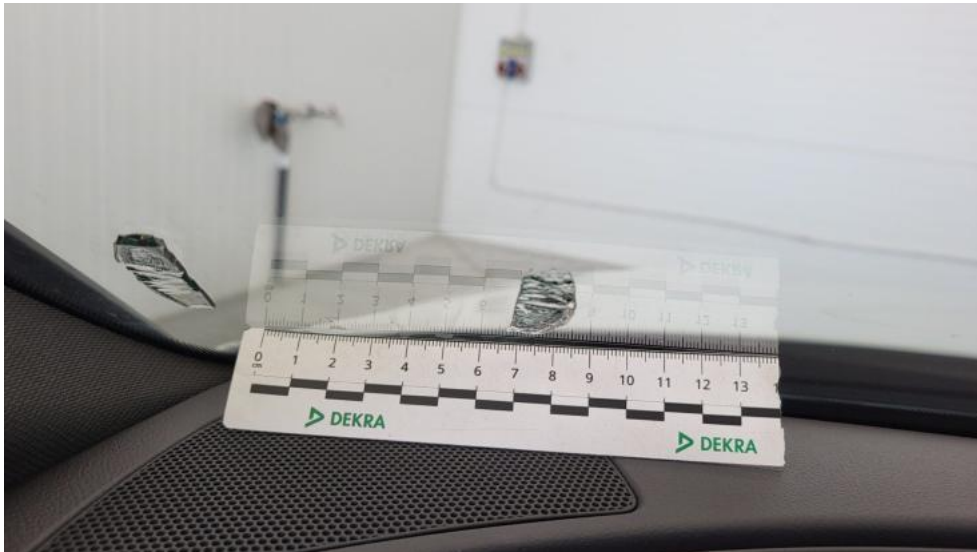


Photo 51.
Szyba czołowa - Inne 1



Photo 52.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

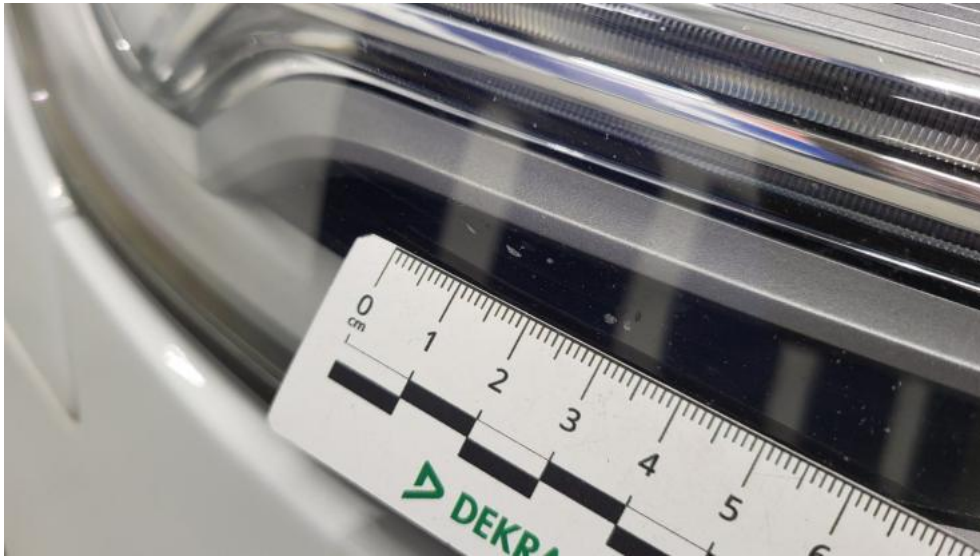


Photo 57.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 64.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

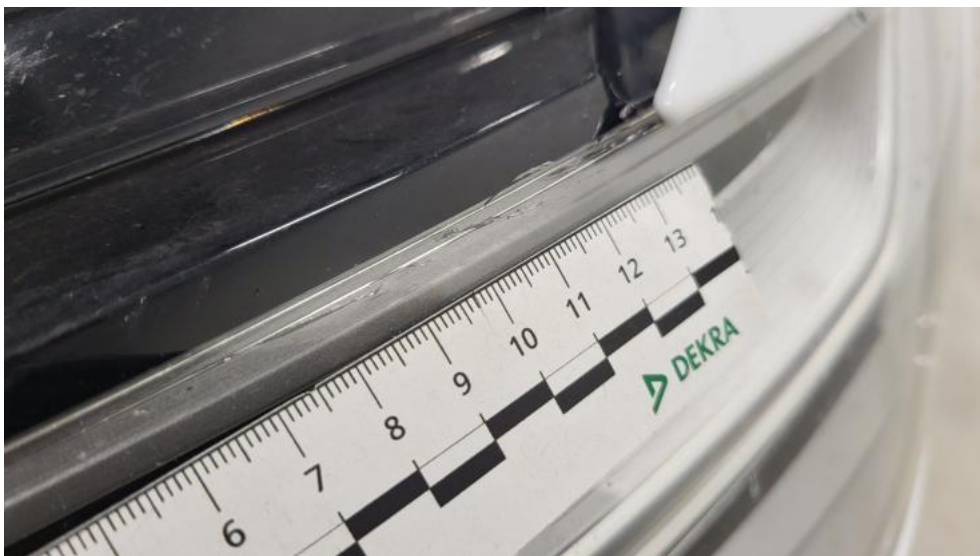


Photo 72.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1



Photo 80.

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Podsufitka - Inne 1



Photo 82.
Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Wykładzina podłogi - Inne 1



Photo 84.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

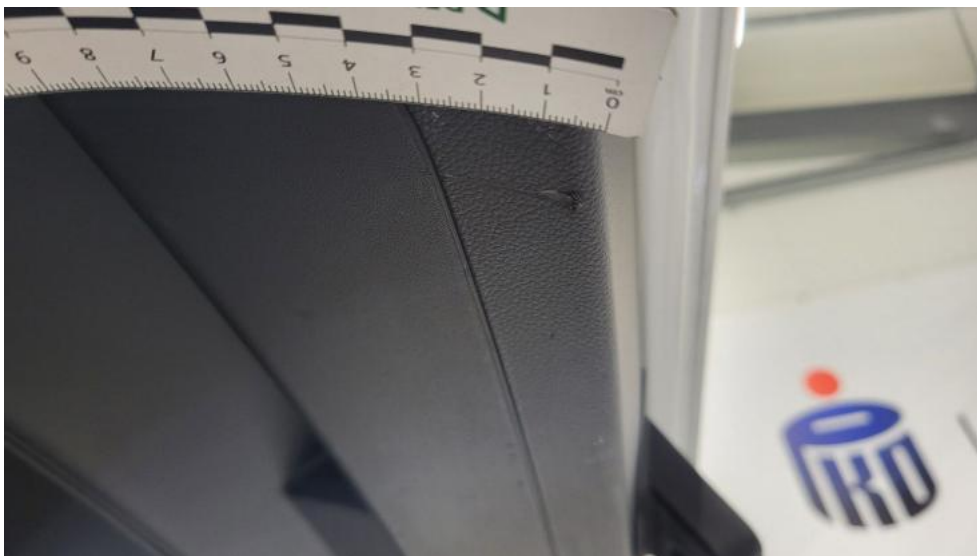


Photo 85.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1