

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/67876/26/07/21
Nr zlecenia/szkody: PS22/02298
Data zlecenia: 21-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0132256
Producent	FORD
Model	Focus Kombi 18-21
Typ/wersja	Focus 1.5 EcoBlue Trend Edition Business
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1395
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1900
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	95/70
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	EL3FM61
VIN	WF0PXXGCHPKT02299
Data 1. rejestracji	19-09-2019
Data nast. bad. techn.	11-05-2024
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	247 337 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOW	205/60 16 92H	3,5 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	205/60 16 92H	4,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	205/60 16 92H	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
2. Dach lakierowany w kolorze nadwozia
3. Dywaniki welurowe z przodu
4. ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA
5. Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny, D2XCX) z ogumieniem
6. Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia
7. Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach
8. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
9. Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia
10. Fotel pasażera z regulacją przód - tył
11. Fotele przednie - styl sportowy
12. Gniazdko 12V w bagażniku
13. Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold
14. Immobilizer
15. Inteligentny ogranicznik prędkości
16. Kierownica 3-ramienna, skórzana
17. Kieszenie w oparciach foteli przednich
18. Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia
19. Klimatyzacja manualna
20. Kluczyk Ford My Key
21. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
22. Komputer pokładowy
23. Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schówek zamykany roletą i gniazdko 12V
24. Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
25. Koło zapasowe dojazdowe
26. Lakier Uni
27. Lane Keeping Alert
28. Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze chromu
29. Listwy progowe - w kolorze tworzywa
30. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
31. Lusterka boczne skład. elektrycznie, lampki do podłoża, Blind Spot Information, bagażnik elektryczny
32. Podsufitka w jasnej tonacji
33. Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
34. Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
35. Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
36. Radio/SYNC3/nawigacja/wyś.8"/Applink3.0/ACP/AA/z.głoś/Bluetooth/2USB/z.ster.kierow/głośniki/wyś.4,2"
37. Reflektory - halogenowe
38. Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
39. Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
40. Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze srebrnym
41. Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
42. Spoiler tylny w kolorze nadwozia
43. System Auto-Start-Stop
44. System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
45. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
46. System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
47. System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
48. Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną
49. Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody
50. Tapicerka materiałowa Foundry
51. Tempomat
52. Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
53. Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
54. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
55. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
56. Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco
57. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
58. Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów
59. Zamek centralny z pilotem
60. Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa
61. Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
62. Światła przeciwmgielne, tylne

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier specjalny - Shadow Black -
2. Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 26-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pierwsza rejestracja w kraju 17-05-2022. Rysy na samochodzie. Widoczne ślady wycieków. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Poziom oleju silnikowego poniżej minimum. Aktywna kontrolka silnika. Nierówna i głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej. Substancja na samochodzie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

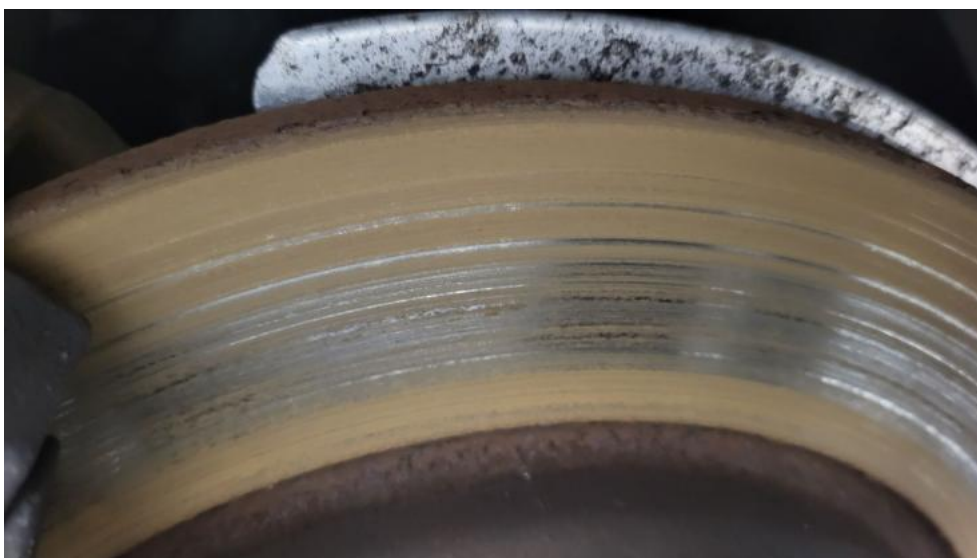

Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

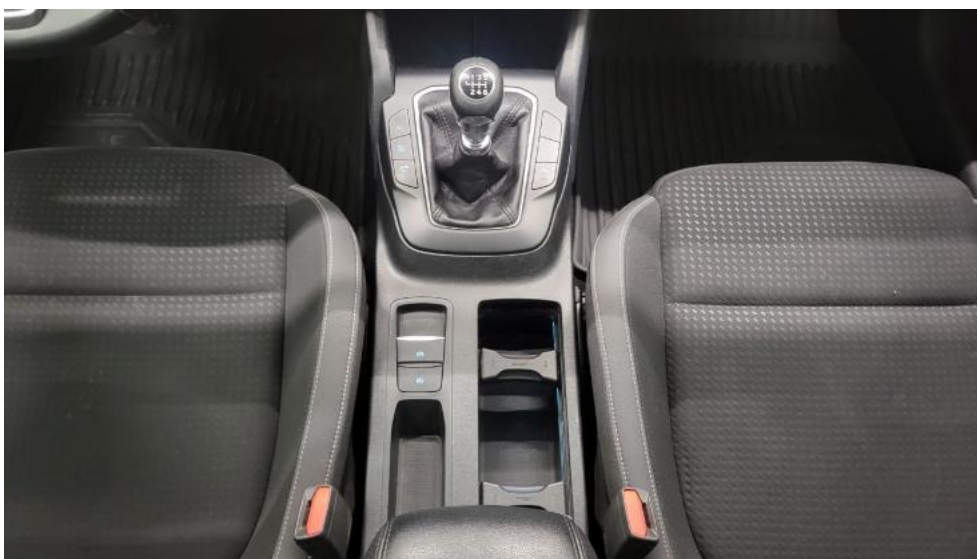

Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Kluczyki




Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu

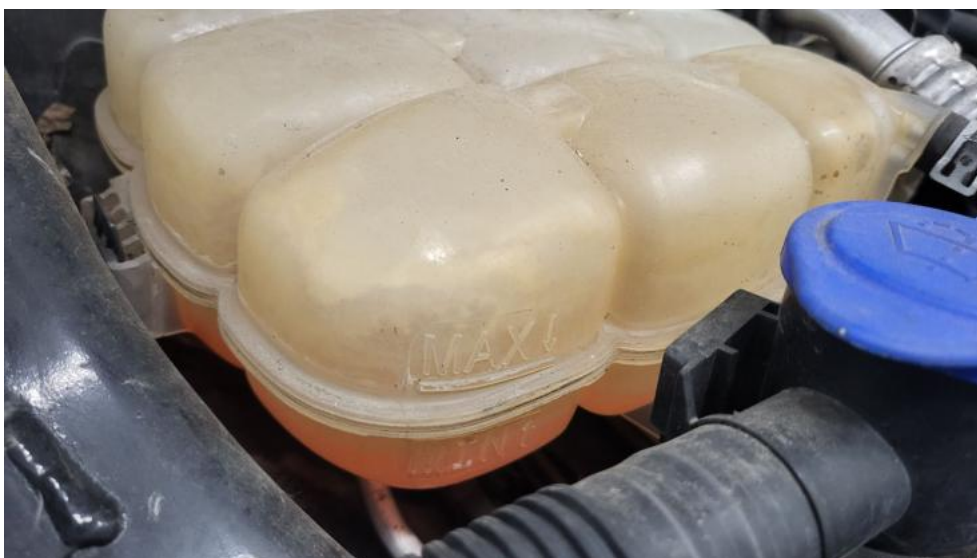


Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

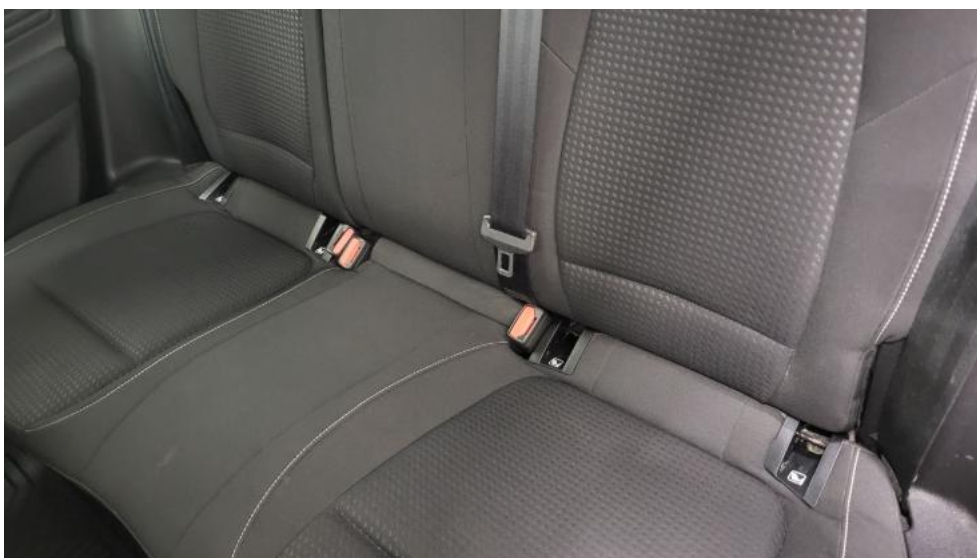

Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.


Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

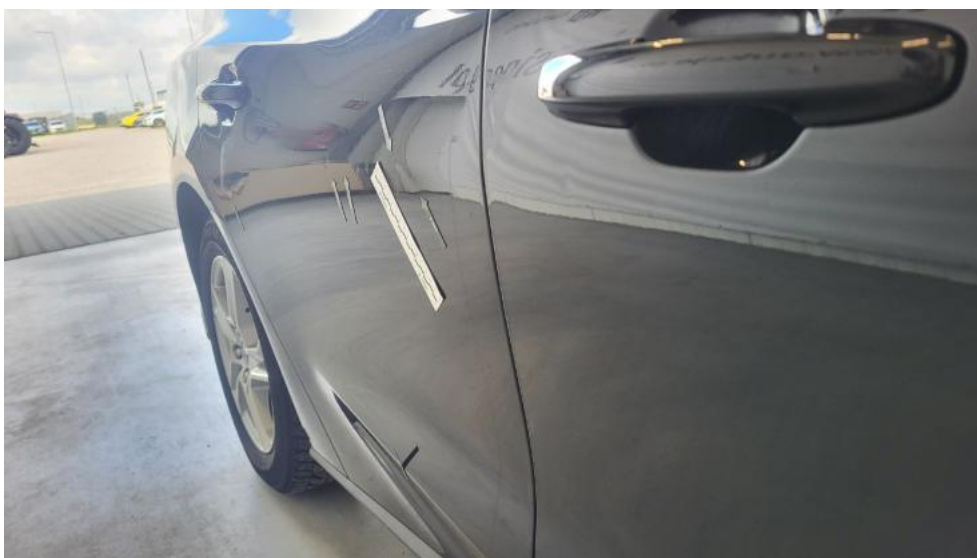

Fot. 56.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 58.
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

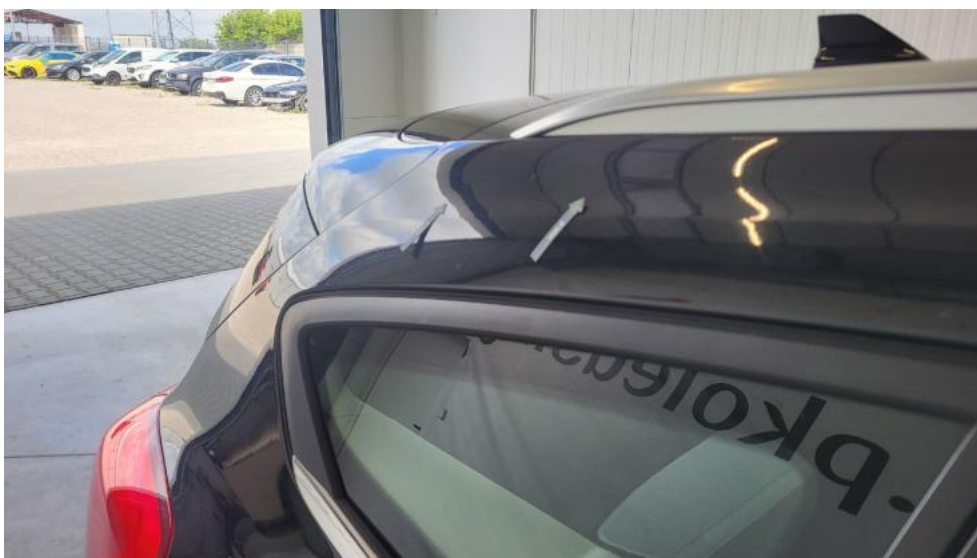

Fot. 64.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.


Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

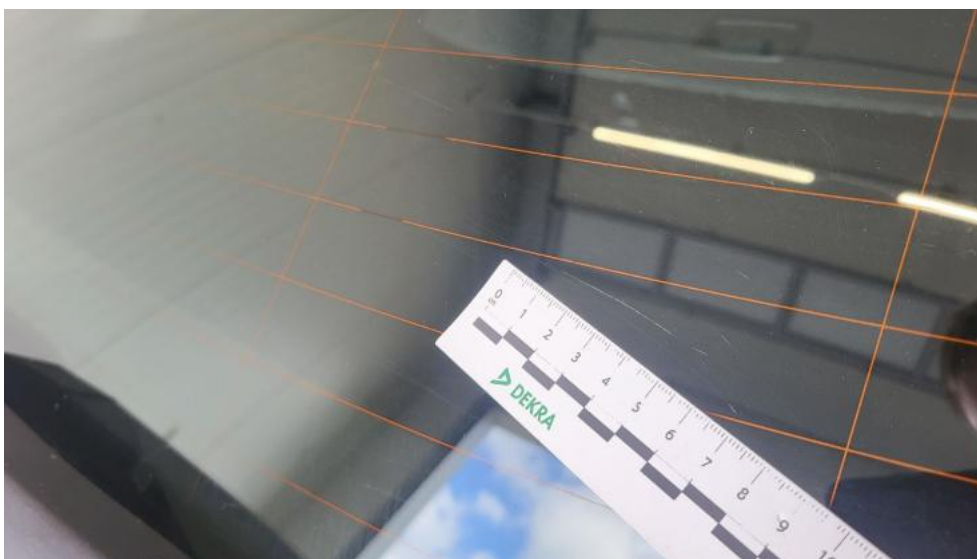

Fot. 69.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Zaślepka tyl haka hol. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3




Fot. 74.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

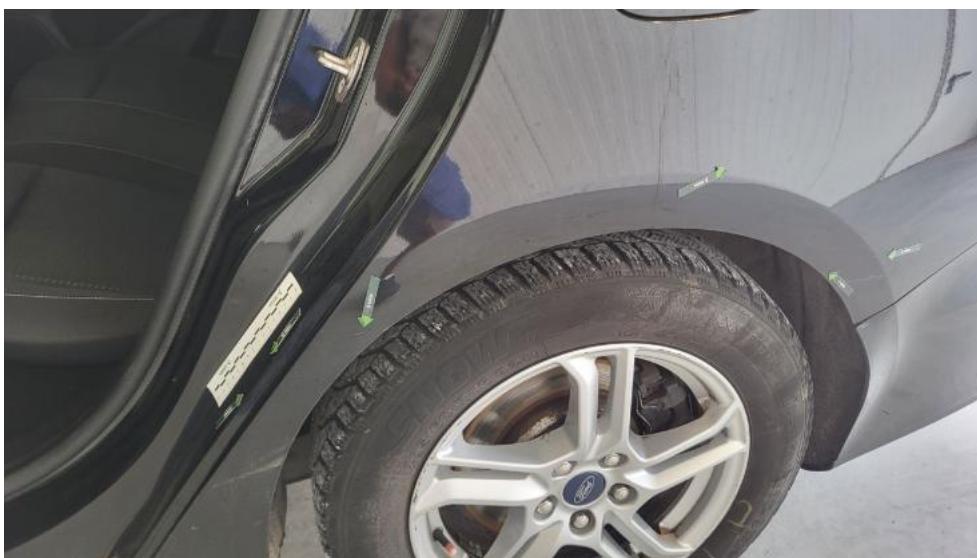

Fot. 76.


Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

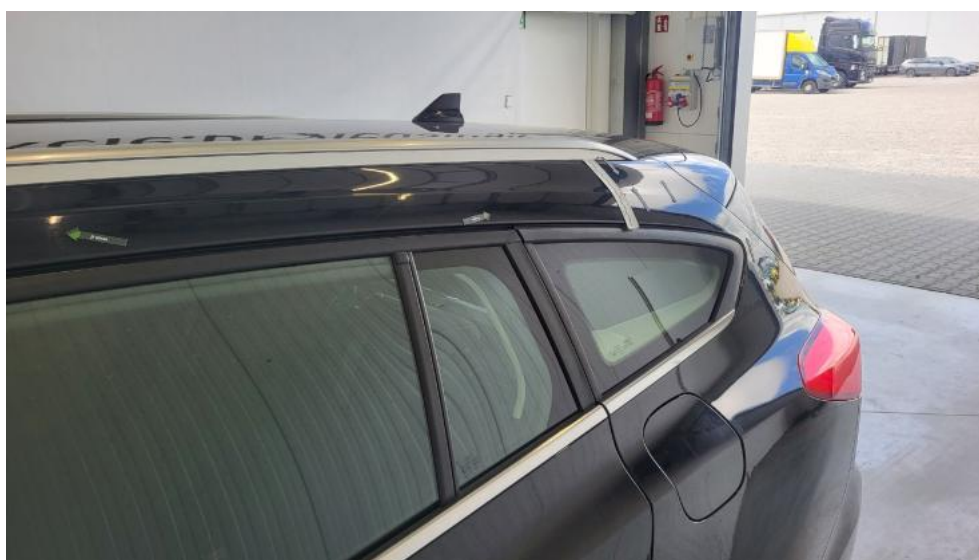

Fot. 78.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 80.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

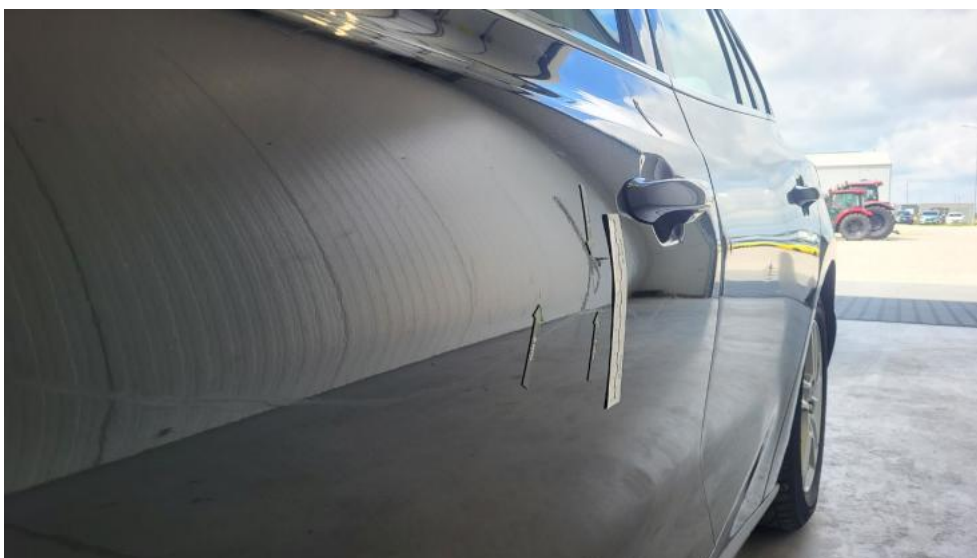

Fot. 82.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

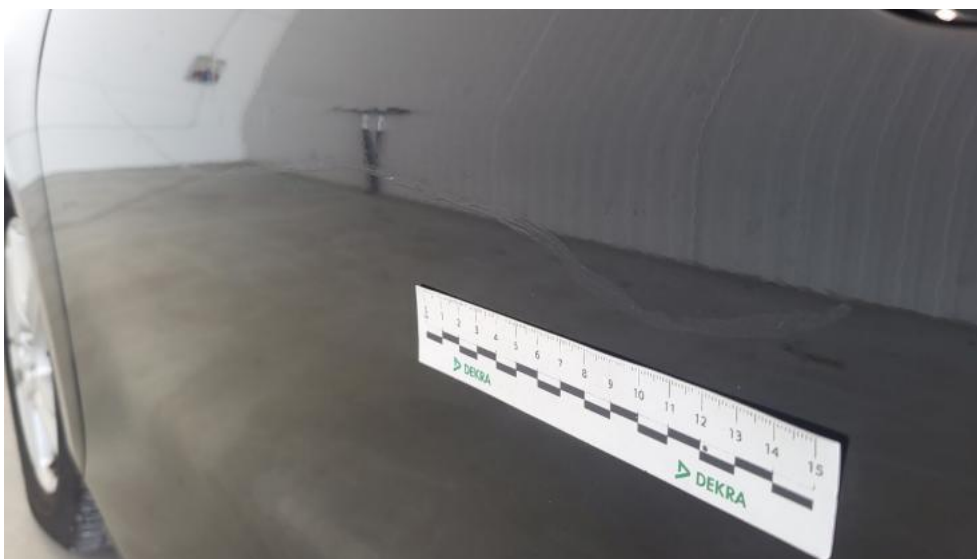

Fot. 83.
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 84.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 86.


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

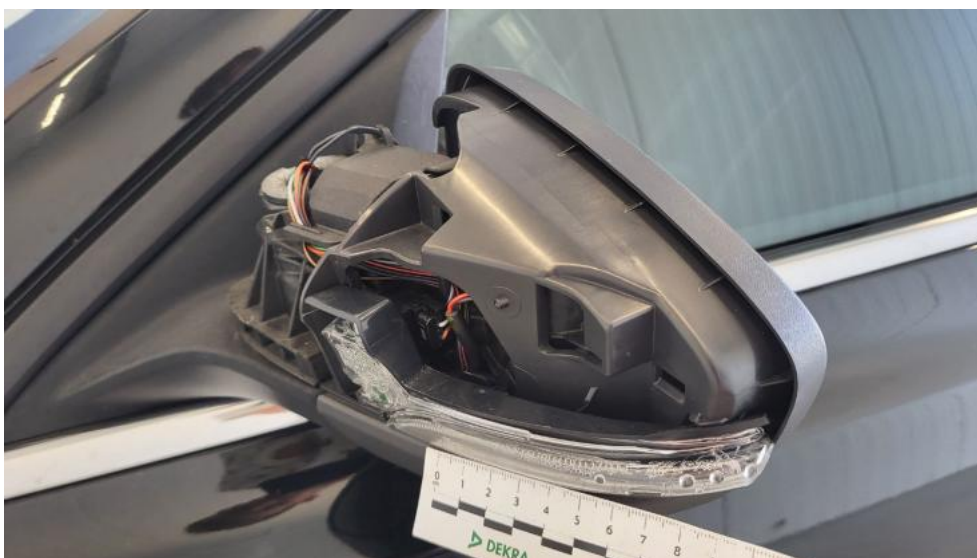

Fot. 88.

Lusterko zew L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.
Próg L - Rysa/odprysk 1




Fot. 90.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

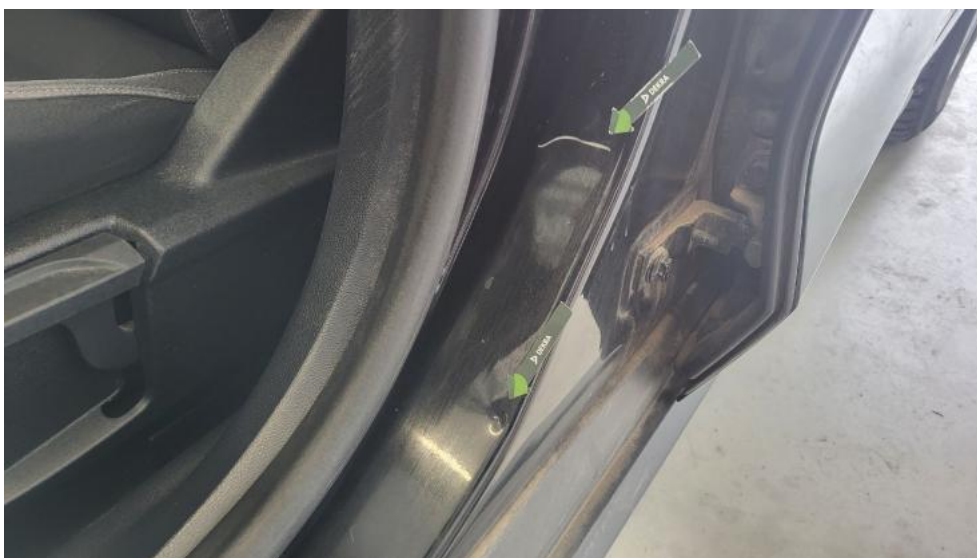

Fot. 92.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.


Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1




Fot. 96.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

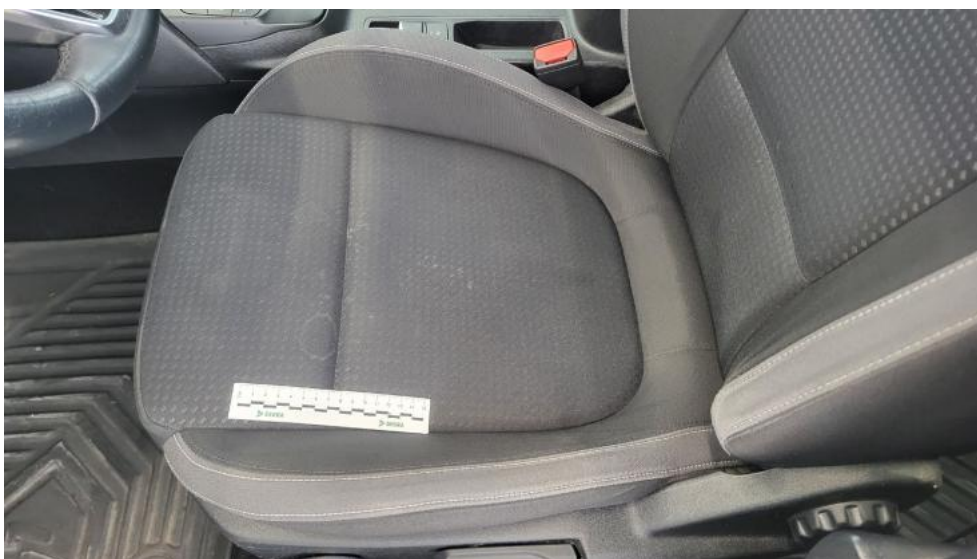


Fot. 97.
Fotel prz. lew. - Inne 1

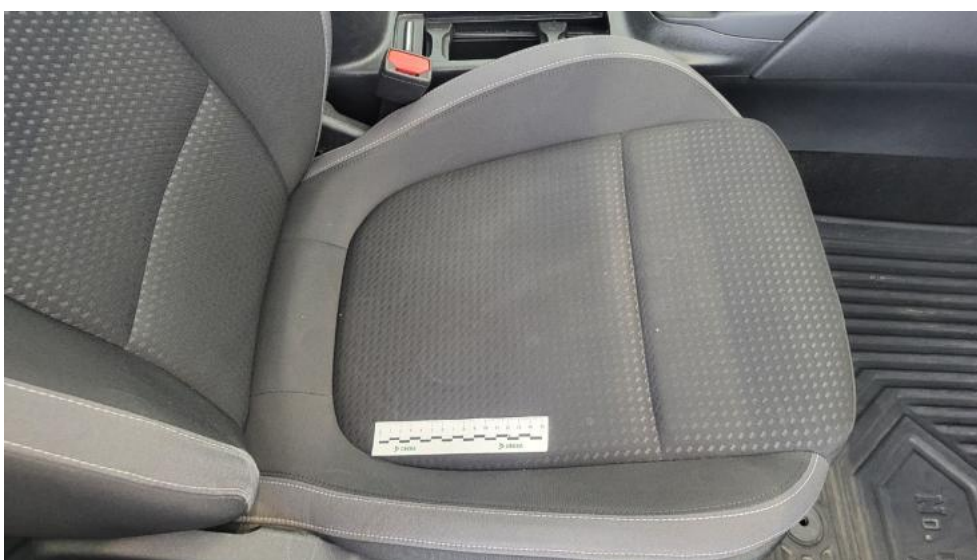

Fot. 98.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

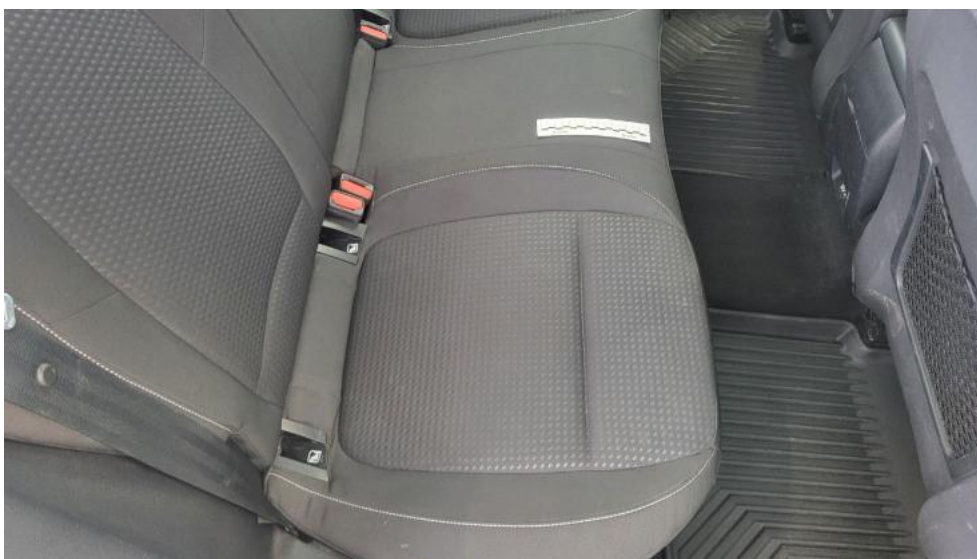

Fot. 99.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 100.
Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 102.


Uchwyt drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Uszczelka drzwi przednich P - Inne 1

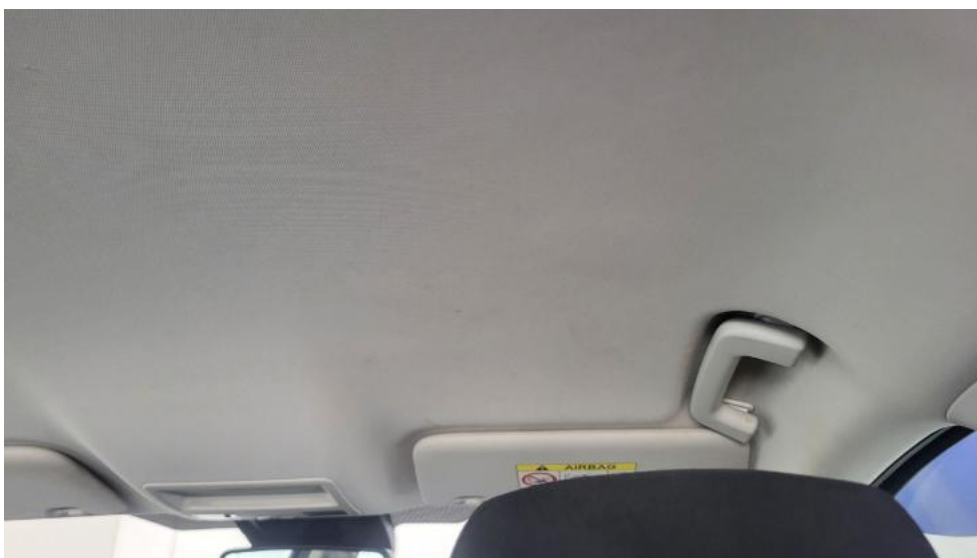

Fot. 104.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 106.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1