

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/30403/25/04/28
commission/ damage No. : FUTURA
Date of commission: 28-04-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0155680
Manufacturer	RENAULT
Model	Clio V 19-23
Type / version	Clio 1.0 TCe Equilibre
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1113
Gross vehicle weight [kg]	1595
Wheelbase 1/2	2583
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	90/67
Gearbox	manual
Registration /record No.	WJ5517L
VIN / serial number	VF1RJA00469810261
Date of first registration	19-01-2023
Date of next. tech. test	19-01-2026
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	55 762 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	5,0 mm
	left	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	5,0 mm
back	right	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	5,5 mm
	left	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 25. Other |
| 2. Air conditioning | 26. Other |
| 3. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth interface, DAB radio, On board monitor, Radio | 27. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
| 4. Boczne listwy ochronne i listwa zderzaka tylnego w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze | 28. Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne |
| 5. Czujnik zmierzchu (ALS) | 29. Power assisted brakes |
| 6. Driver seat height adjustable | 30. Power steering |
| 7. ESC + ASR | 31. Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, ogranicznikiem napięcia i napinaczem |
| 8. ESP (Electronical Stabilizing Program), Hill holder | 32. Rear bench foldable in two separate parts |
| 9. Exterior design: other | 33. Rear wiper |
| 10. Exterior design: other | 34. Steering wheel manually adjustable, Steering: other |
| 11. Felgi stalowe 15 Flexiwheel wzór Amicitia z ogumieniem | 35. System kontroli pasa ruchu (LDW) |
| 12. Full Cabin Spoiler | 36. System mocowania fotelików dla dziecka Isofix na miejscu pasażera z przodu |
| 13. Funkcja EKO | 37. System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) |
| 14. Interior lights: other accessories | 38. Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy |
| 15. Interior: other | 39. Tapicerka materiałowa czarno-szara z przetłoczeniami |
| 16. Interior: other | 40. Tylne zewnętrzne klamki drzwi ukryte przy tylnym słupku |
| 17. Interior: other | 41. Tyre pressure control (RDC) |
| 18. Interior: other | 42. Under driving protection |
| 19. Komputer pokładowy | 43. Uni-Lackierung |
| 20. LED front dim light | 44. Wycieraczki przednie o zmiennej częstotliwości pracy |
| 21. LED rear lights | 45. Zagłówki przednie regulowane na wysokości |
| 22. Lane control assistant | 46. Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym, 4,2-calowym ekranem TFT |
| 23. Mobile Tire System | 47. Światła do jazdy dziennej LED |
| 24. Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Exterior design: other | - |
| 2. Full size spare wheel, Luggage compartment partitioning | - |
| Koło zapasowe | |
| Podłoga bagażnika wyjmowana | |
| 3. Park Distance Control rear | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Other

Earlier repairs -
Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 05-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-05-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

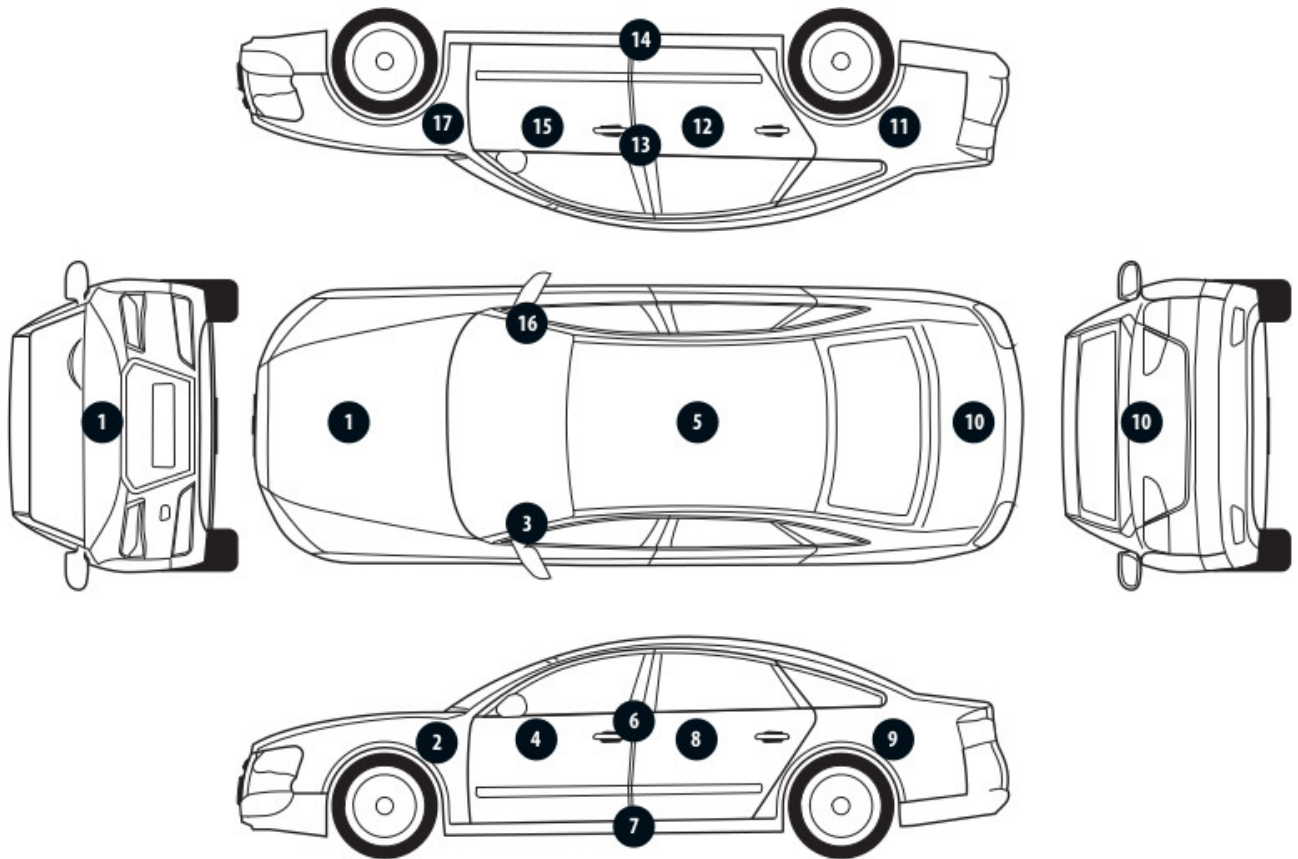Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 2000
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 200
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/28

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód

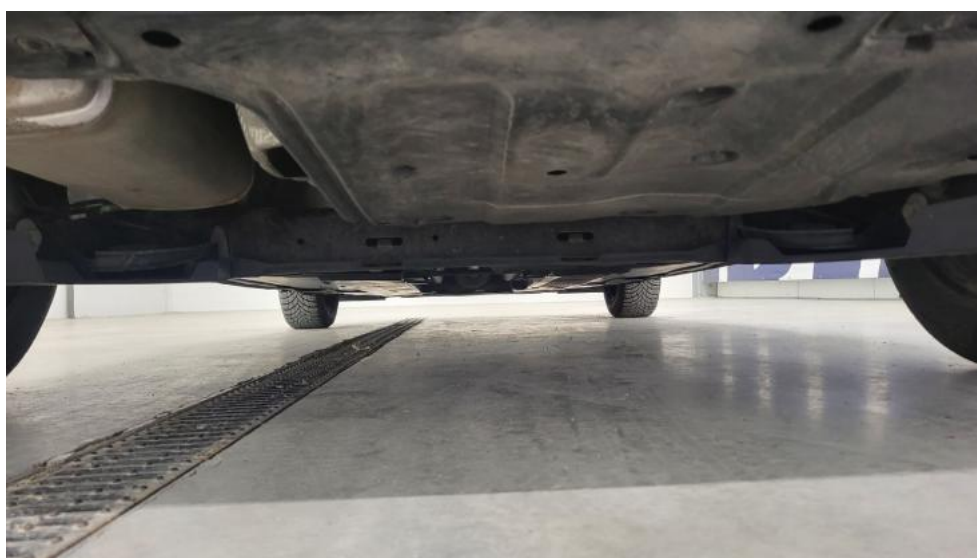


Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Komora silnika

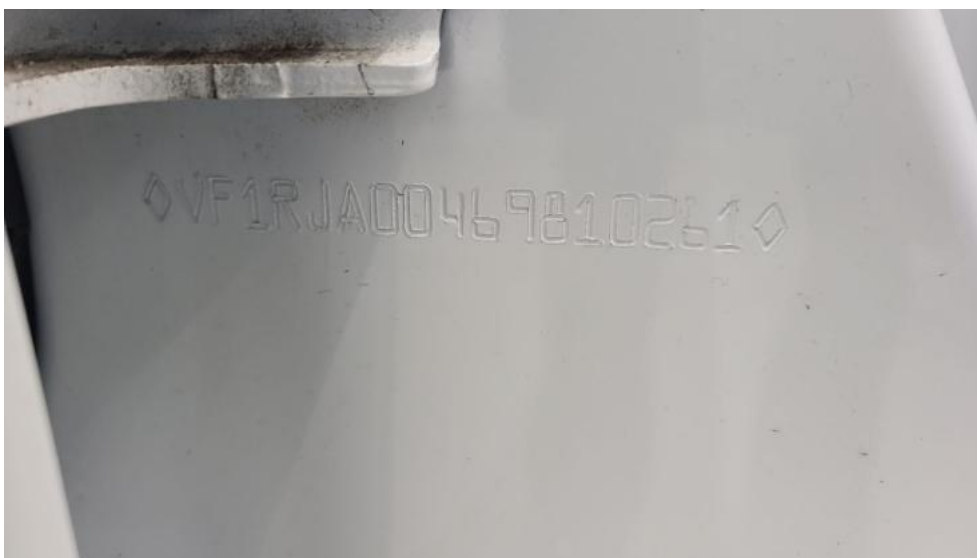


Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.

Tabliczka znamionowa



Photo 20.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Konsola środkowa

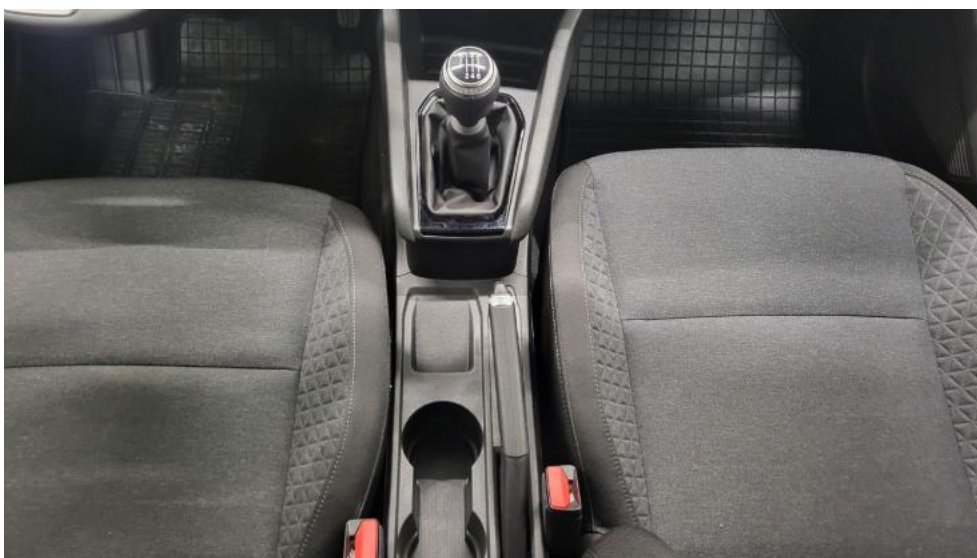


Photo 26.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica (na wprost)

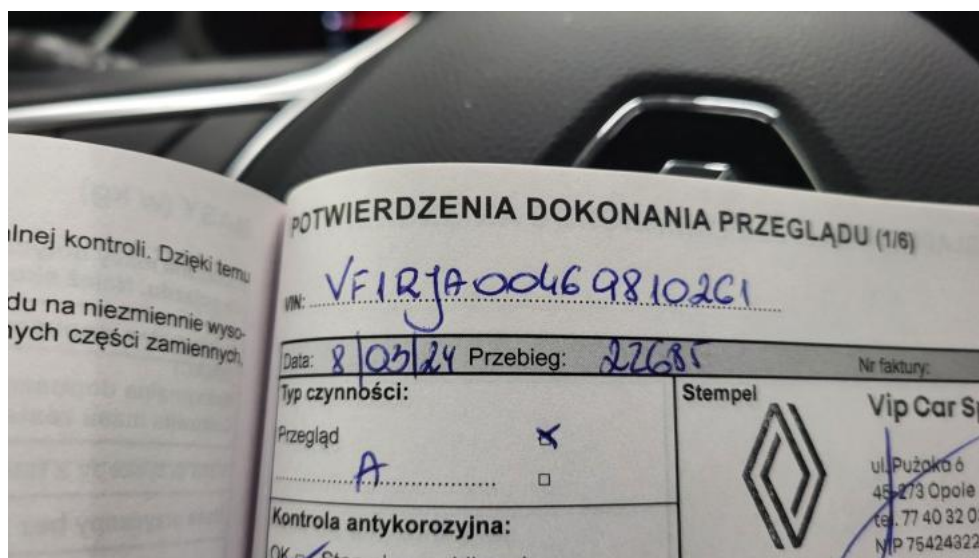


Photo 28.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 29.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 30.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 32.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Krata zderzaka prz. - Inne 1



Photo 34.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 36.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

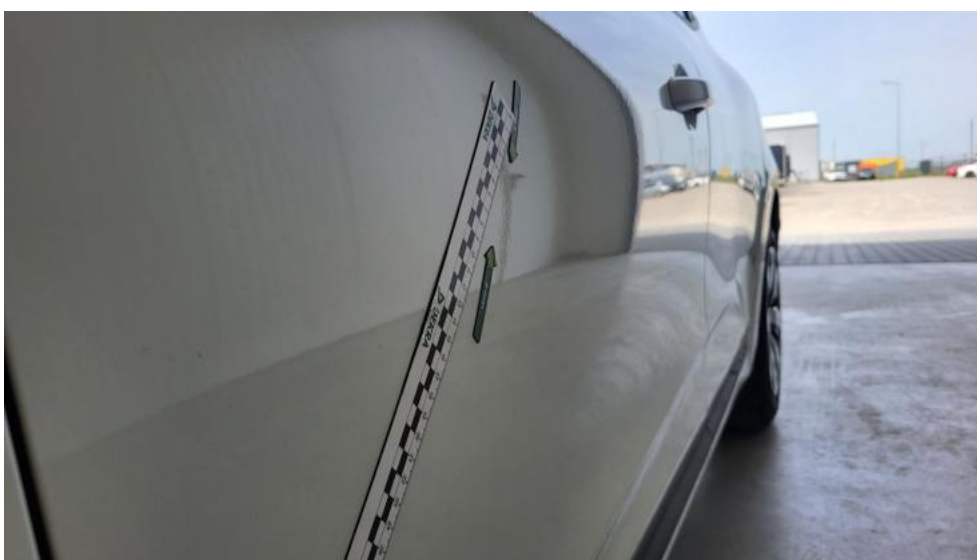


Photo 38.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1