

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/37840/25/05/26
commission/ damage No. : 24/021186
Date of commission: 26-05-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0161041
Manufacturer	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Type / version	530e PHEV aut
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	2005
Gross vehicle weight [kg]	2655
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WZ521HV
VIN / serial number	WBA71FJ050CR36754
Date of first registration	25-06-2024
Date of next. tech. test	25-06-2027
Year of manufacture	2023
Readout [km]	52 630 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FALKEN, EUROWINTER HS01	245/40 20 99W	6,0 mm
	left	FALKEN, EUROWINTER HS01	245/40 20 99W	6,0 mm
back	right	ARIVO, WINMASTER PRO X ARW5	275/35 20 102H	6,0 mm
	left	ARIVO, WINMASTER PRO X ARW5	275/35 20 102H	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Additional gauges
2. Antilock-Brake-System (ABS)
3. Automatic climate control
4. Automatic dimlight activation, Rain sensor
5. BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wysł. wskaźników 12.3", wysł. 14.9", USB, Bluetooth, asys. głosowy)
6. BMW iDrive
7. Bateria wysokiego napięcia
8. Bord communication: other
9. Bord communication: other
10. Bord communication: other
11. Bord communication: other
12. Child seat fixation
13. Chłodzenie stacjonarne
14. Collision Warning System, Other
15. DAB radio
16. Dywaniki podłogowe welurowe
17. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
18. Exterior design: other
19. Exterior lighting: other
20. Felgi aluminiowe 19", Triplex-Spoke 933 Silver, z ogumieniem 245/45
21. Filtr cząstek stałych
22. Follow me home
23. Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją wysokości, kąta nachylenia, nachylenia oparcia
24. Funkcja My Modes
25. Gniazda USB typu C (2x w przednim środkowym podłokietniku, 2x w tylnym środkowym podłokietniku)
26. Gniazda zasilania 12V
27. Heated seat driver, Heated seat passenger
28. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto)
29. Interior lights: other accessories
30. Kierownica standardowa
31. Klapka ładowania
32. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
33. Listwy ozdobne Dark Graphite z akcentem Dark Silver, matowe
34. Mobile Tire System
35. Mobile phone
36. Multi functional steering wheel
37. Opcje przechowywania
38. Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulców
43. Other
44. Other
45. Other
46. Other
47. Other
48. Other, Steering: other
49. PC iBrake
50. Pakiet lusterek zew. rozszerzony (składane elektrycznie, lusterko kierowcy przyciemniane automatycz.)
51. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera
52. Pasek interakcji BMW Interaction Bar
53. Podręcznik użytkownika zintegrowany
54. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
55. Power windows front, Power windows rear
56. Rear seat-backs foldable in two separate parts
57. Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
58. Schowek na rękawiczki
59. Selectable driveline characteristics
60. Servotronic
61. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 8-biegowa
62. Soundsystem
63. Speed limiter
64. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
65. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
66. Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana
67. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
68. Telematic
69. Telematic
70. Tempomat z funkcją hamowania
71. Tie-down ring
72. Uchwyty
73. Układ wspomagania hamowania
74. Uni-Lackierung
75. Vehicle charging cable
76. Vehicle immobilizer
77. Windscreen wash-nozzle heated
78. Wireless device charging
79. Wiązka światła sterowana automatycznie
80. Zapobieganie przed kolizją z tyłu

- | | |
|--|--|
| 39. Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu | 81. Zarządzanie ciepłem akumulatora dla zoptymalizowanego szybkiego ładowania DC |
| 40. Osłony przeciwsłoneczne | 82. Ładowanie prądem stałym DC |
| 41. Other | 83. Ładowanie prądem zmiennym AC |
| 42. Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny (bez funkcji otwierania, roleta przyciemniająca elektryczna, czarny połysk) | - |
| 2. Felgi aluminiowe 20", Aero 937 Multicolour Silver, z ogumieniem mieszanym | - |
| 3. Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym | - |
| 4. Interior: other | - |
| 5. Pakiet Innowacji | - |
| Kamera wewnętrzna | |
| Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360 (Surround View, Top View, Panorama View, Drive Recorder) | |
| BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, RDS, wys. wskaźników 12.3", wys. 14.9", USB, BT, as. głosowy, HUD) | |
| Obsługa za pomocą gestów, BMW Natural Interaction | |
| 6. Pakiet Komfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, rozszerzony zakres funkcji | |
| Fotele przednie i tylne ogrzewane | |
| Fotele przednie z aktywną wentylacją | |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek | |
| 7. System Bowers & Wilkins Surround Sound (18 głośników, wzmacniacz 9 kanałów, moc 655W) | - |
| 8. Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana i pikowana | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review	-
Braki, uszkodzenia stan	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 05-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 28-05-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

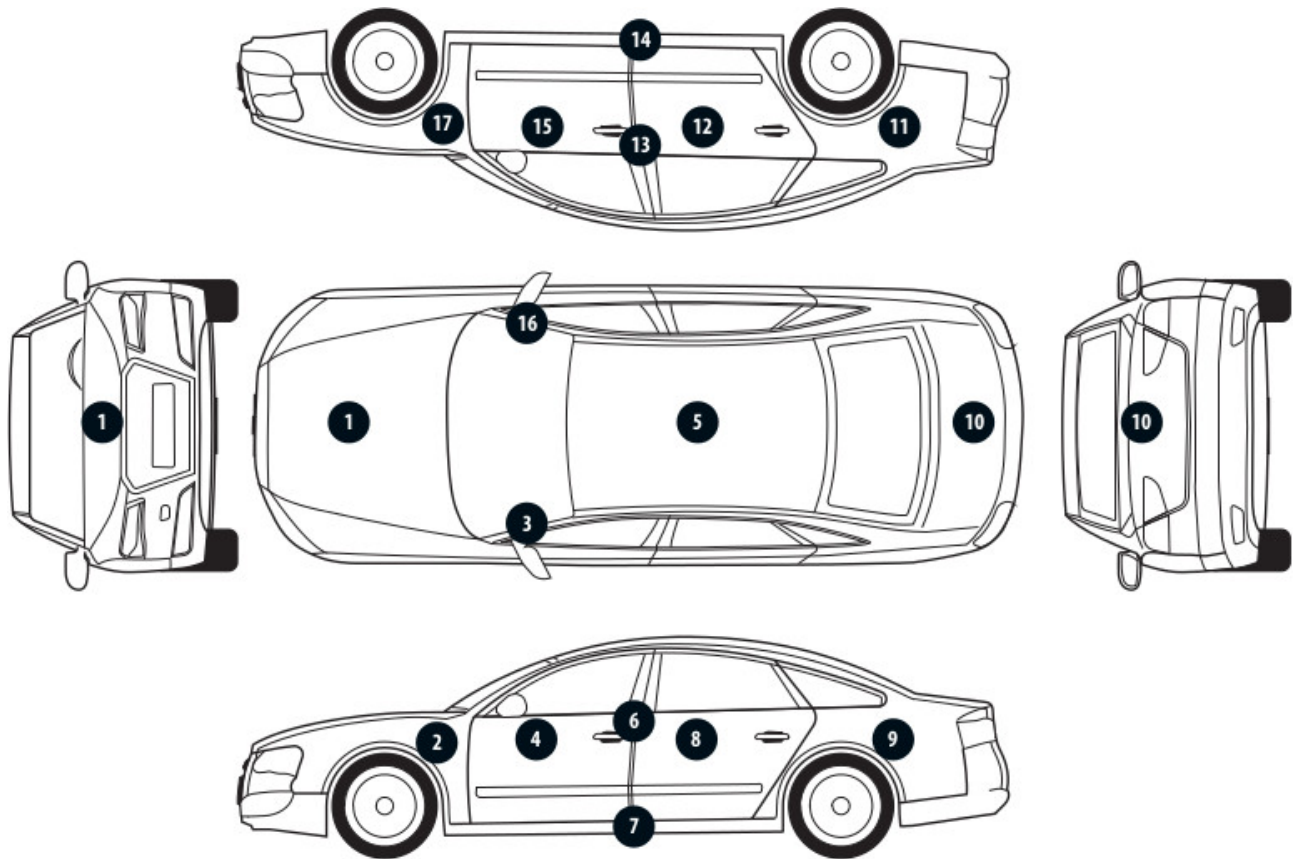Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/40

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Minął termin kontroli wzrokowej. Minął termin przeglądu oleju silnikowego. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

A photograph showing the rear side profile of a white BMW 1 Series car. The image captures the rear wheel with a multi-spoke alloy design, the rear door with a sleek handle, and the rear trunk area. The car is parked on a light-colored floor, and a black protective mat is visible on the ground behind the rear wheel.

A rear three-quarter view of a white BMW 3 Series sedan. The car is parked on a light-colored floor against a plain white wall. The license plate is 'WZ 521HV'. The BMW roundel logo is visible on the left side of the trunk, and the '320i' badge is on the right. The car features multi-spoke alloy wheels and a black roof rack.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

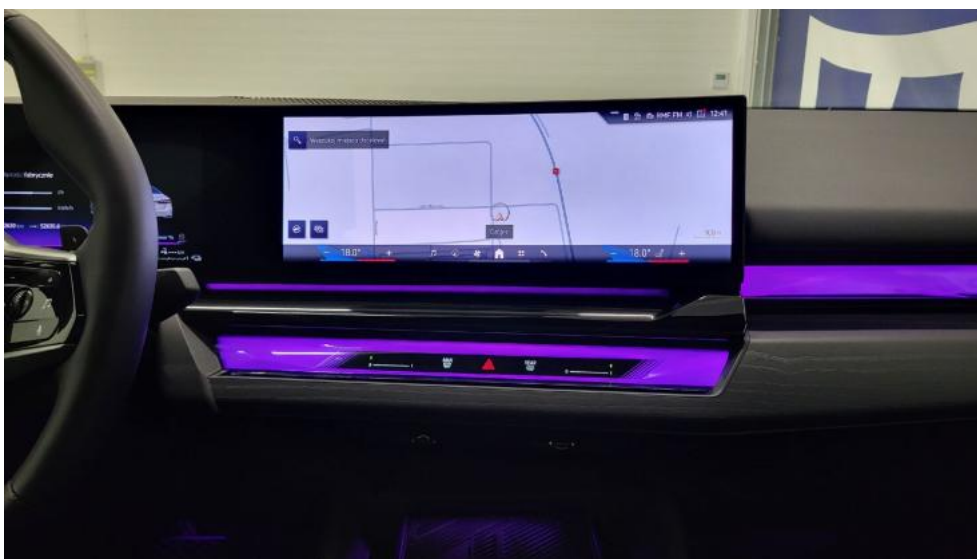


Photo 29.
Konsola środkowa

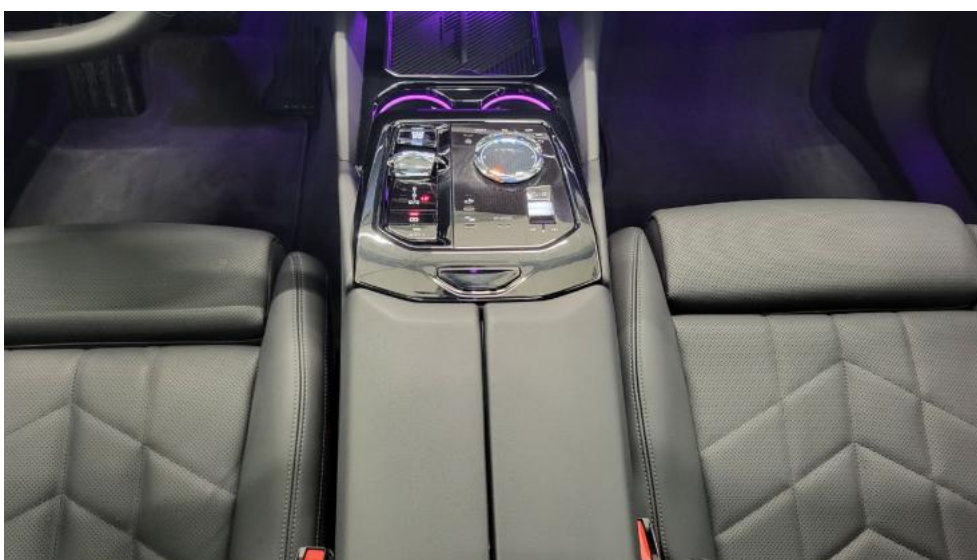


Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)

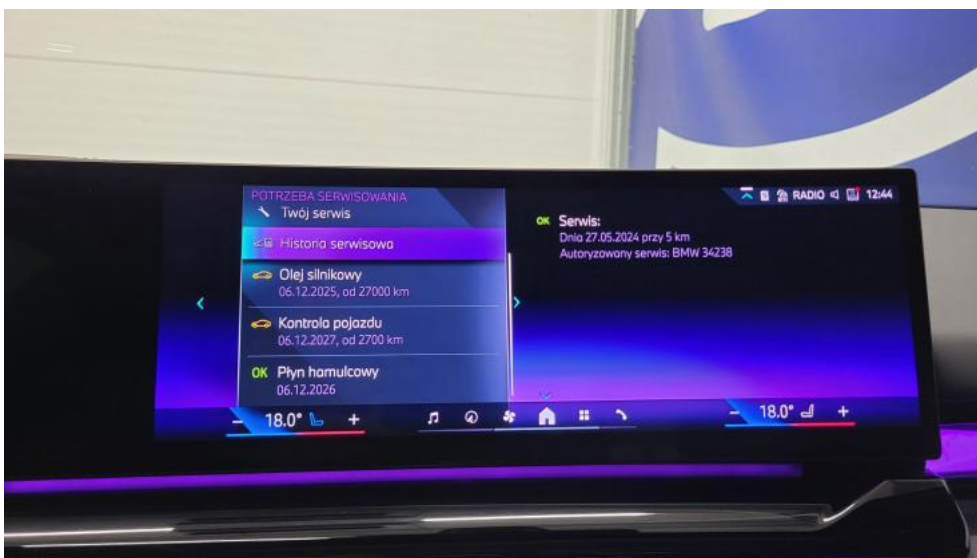


Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

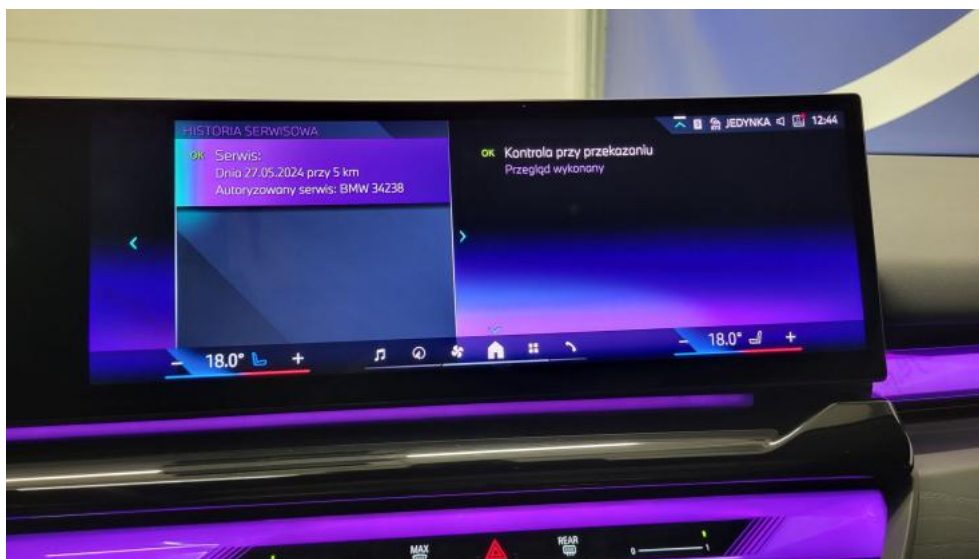



Photo 33.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 34.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

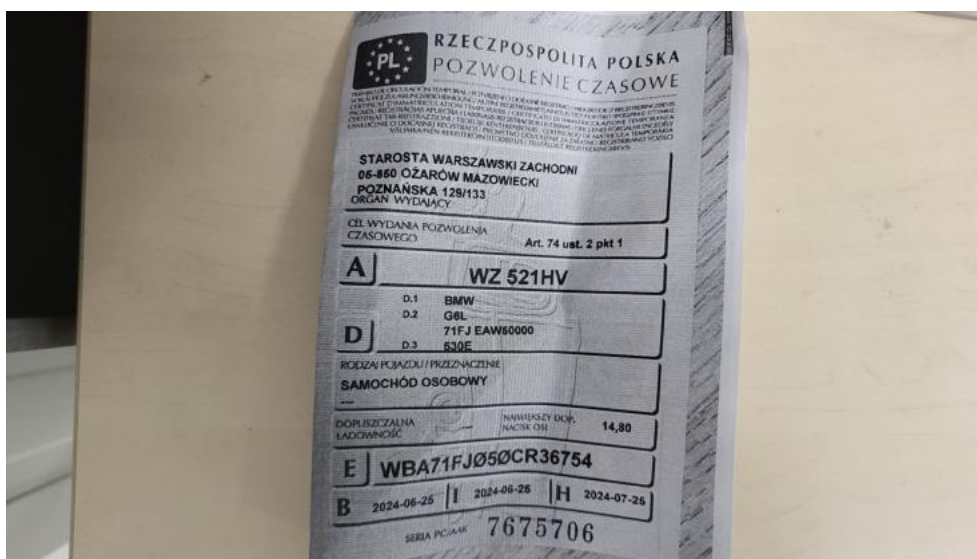PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. rej. ksero Str. 1

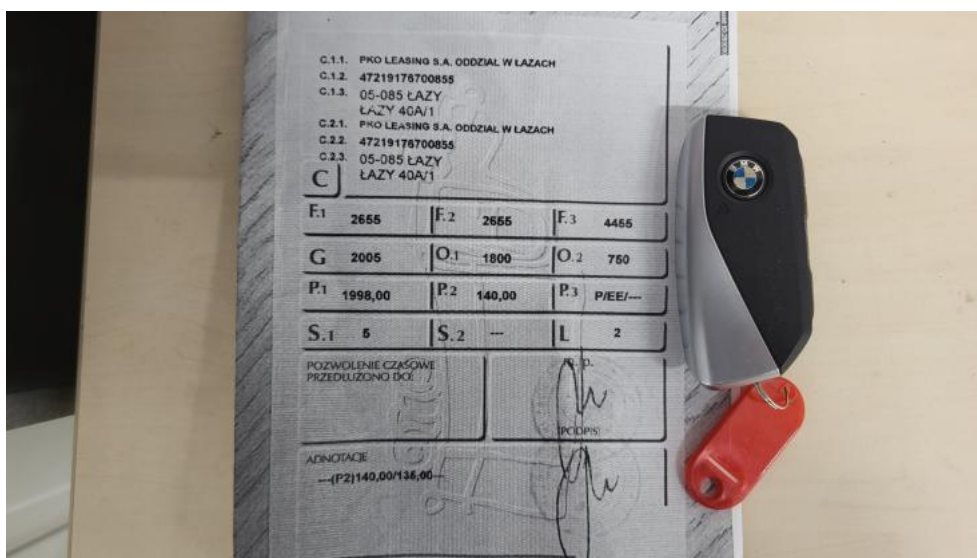**Photo 36.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 41.**

Zdjęcie do protokołu

**Photo 42.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

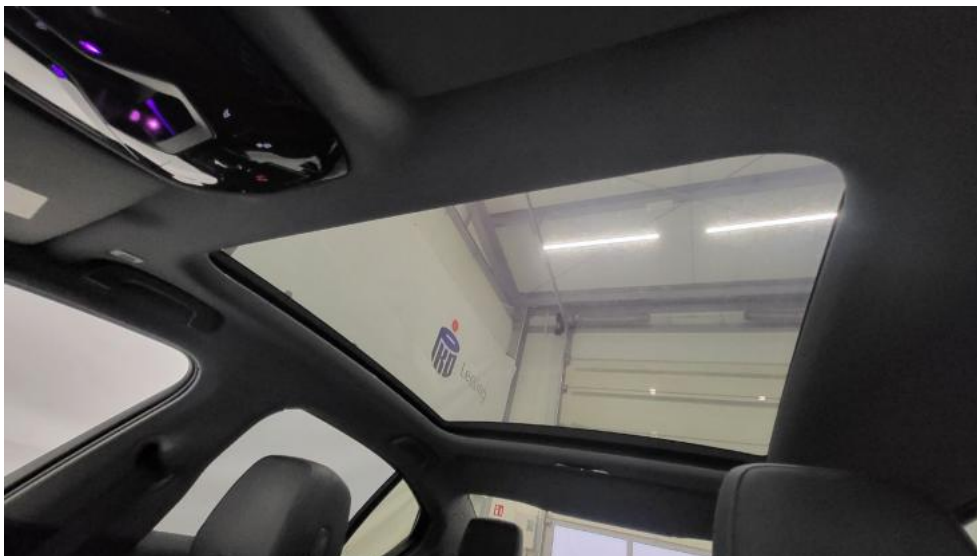


Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

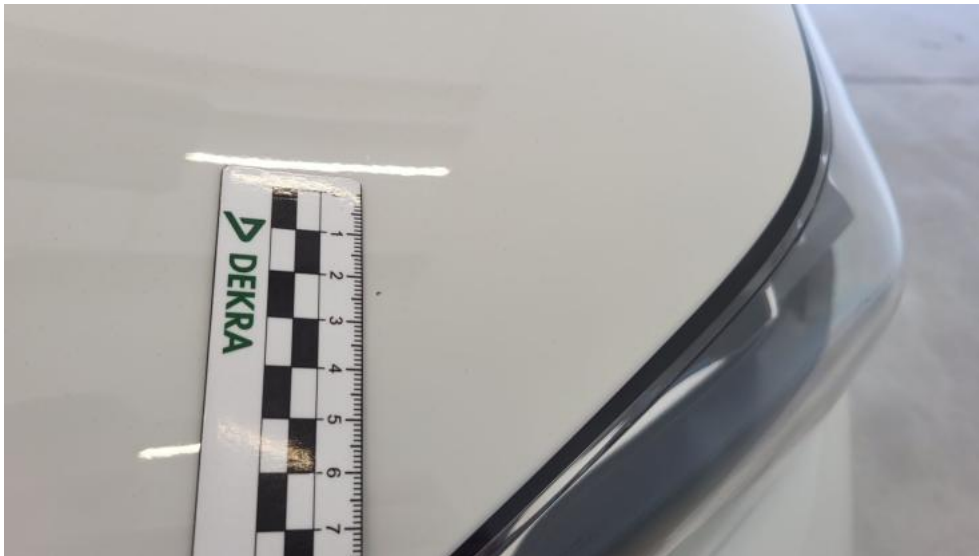


Photo 49.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1