

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/63444/25/08/27
commission/ damage No. : PS25/00358
Date of commission: 27-08-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0165300
Manufacturer	SKODA
Model	Kodiaq 24-
Type / version	Kodiaq 2.0 TSI 4x4 Sportline DSG
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1744
Gross vehicle weight [kg]	2390
Wheelbase 1/2	2788
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1984
Engine Power [hp/kW]	204/150
Gearbox	automatic
Registration /record No.	BS0140E
VIN / serial number	TMBLD7PS5ST045289
Date of first registration	05-02-2025
Date of next. tech. test	05-02-2028
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	18 074 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	235/45 20 100V	5,0 mm
	left	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	235/45 20 100V	5,0 mm
back	right	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	235/45 20 100V	5,0 mm
	left	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	235/45 20 100V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. 4 x USB C z szybkim ładowaniem 45W (2 x z przodu i 2 x z tyłu); 1 x USB C w lusterku wstecznym (15W)
2. 8 głośników + 1 głośnik centralny
3. Active Emergency Brake Assist
4. Active Emergency Brake Assist, Traffic jam assist
5. Adaptive Cruise Control – aktywny tempomat do 210 km/h
6. Adaptive Lane Assist (kierownica HoD)
7. All weather lighting
8. Antilock-Brake-System (ABS)
9. Automatic climate control
10. Blokada otwarcia tylnych drzwi elektryczna
11. Boczki drzwi: Suedia z szarym obszyciem
12. Crew Protect Assist - funkcja reagująca na ryzyko uderzenia w przód/tył/bok pojazdu
13. Cruise control
14. Czerwony pasek dekoracyjny pomiędzy tylnymi światłami TOP LED
15. Dekor na desce rozdzielczej: Suedia z szarym obszyciem
16. Design Selection Sportline
17. Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
18. Dywaniki
19. E- call połączenie alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
20. ESP (Electronical Stabilizing Program)
21. Extended pedestrian protection - ochrona pieszego
22. Felgi aluminiowe 19" Aero Tirsuli antracytowe
23. Fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień, elektryczna regulacja podłędźwie
24. Fotele podgrzewane przednie z regulacją głębokości siedziska
25. Fotele sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami
26. Front Cross Traffic Assist - funkcja wspierająca zjazd ze skrzyżowania
27. Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej
28. Gwarancja 3 lata z limitem 60 000 km (z czego 2 pierwsze lata bez limitu)
29. HHC (Hill Hold Control)
30. ISA - Intelligent Speed Assist
42. Listwy wokół okien (dolna listwa - gumowa, górna czarna z połyskiem)
43. Lustrka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane z pamięcią ustawień,
44. Obudowy lusterek w kolorze czarnym, klamki drzwi w kolorze nadwozia
45. Oparcia w 2. rzędzie siedzeń składane i dzielone (40:20:40)
46. Other
47. Other
48. Parasol w schowku drzwi
49. Park Distance Control - czujnik parkowania z przodu i z tyłu z Manoeuvre Assist
50. Phone Box na dwa telefony (2x15W) – indukcyjna ładowarka smartfona; z oświetleniem
51. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji czołowej poduszki pasażera
52. Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne, centralna poduszka powietrzna
53. Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń z uchwytem na kubki
54. Podłokietnik z przodu: Suedia z szarym obszyciem
55. Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
56. Pokręta inteligentne Smart dials
57. Przegrody w bagażniku x2, haczyki x2, lamki x2 + gniazdo 12V
58. Ramka grilla w kolorze czarnym z połyskiem
59. Rear-view mirror autodimming
60. Reflektory TOP LED Matrix z efektem powitalnym
61. Relingi dachowe w kolorze czarnym z połyskiem
62. Schowek dolny przed przednim pasażerem z oświetleniem
63. Schowek górny przed przednim pasażerem z obszyciem ozdobnym ścięciem
64. Side Assist z Rear Traffic Alert oraz Exit Warning
65. Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa DSG
66. Smartlink - połączenie bezprzewodowe dla urządzeń Apple CarPlay + Android Auto
67. Spoiler na pokrywie bagażnika w kolorze nadwozia
68. SunSet - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia
69. System Offroad - tryb wspomagania jazdy w trudnym terenie
70. Szyby boczne z przodu dźwiękochłonne wraz z Sunset
71. Szyby z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie z systemem zabezpieczającym przed przytraśnięciem

- | | |
|---|--|
| 31. Infotainment 10" z Bluetooth | 72. Słupki D w kolorze czarnym z połyskiem |
| 32. Interior lights: other accessories | 73. Tapicerka foteli: perforowana Suedia / sztuczna skóra/ tkanina; szare i czarne obszycia |
| 33. Interior: other | 74. Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych |
| 34. Kamera cofania | 75. Tyre pressure control (RDC) |
| 35. Kamera wielofunkcyjna MFK | 76. Uchwyty Isofix na zewnętrznych miejscach drugiego rzędu siedzeń z mocowaniem TopTether |
| 36. Kessy z systemem Safe i Alarmem | 77. Uni-Lackierung |
| 37. Kierownica sportowa 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna z manetkami, czarne obszycie | 78. Vehicle immobilizer |
| 38. Kieszenie z tyłu oparcia foteli przednich | 79. Virtual Cockpit 10,25" - cyfrowy zestaw wskaźników |
| 39. Konsola centralna ze schowkiem, uchwytem na kubek | 80. Zestaw naprawczy do kół |
| 40. Lane Assist (bez HOD) | 81. Światła tylne LED z czerwonym ozdobnym pasem pomiędzy lampami, dynamicznymi kierunkowskazami |
| 41. Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu | 82. Škoda Pro-Active Services (10 lat) + Zdalny dostęp 3 lata + eCall |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 20" Aero Rila, antracytowe z nakładkami Aero | - |
| 2. Koło zapasowe stalowe | - |
| 3. Metallic paint | - |
| 4. Pakiet Technology 13" Basis | - |
| Wyświetlacz Infotainment 13" z ramką w stylistyce ciemnego chromu | |
| Nawigacja | |
| Czyścik do ekranu | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 08-09-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

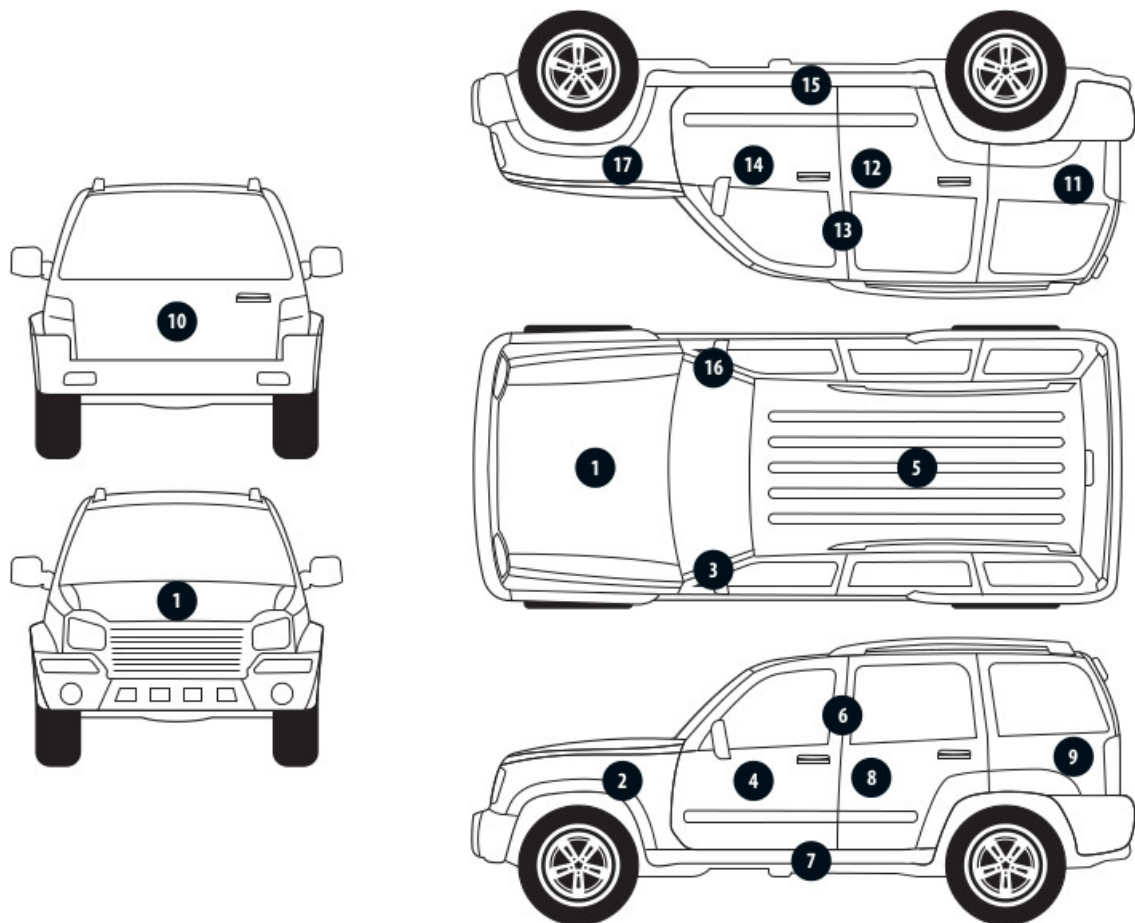Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Głośna praca drzwi przednich prawych. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

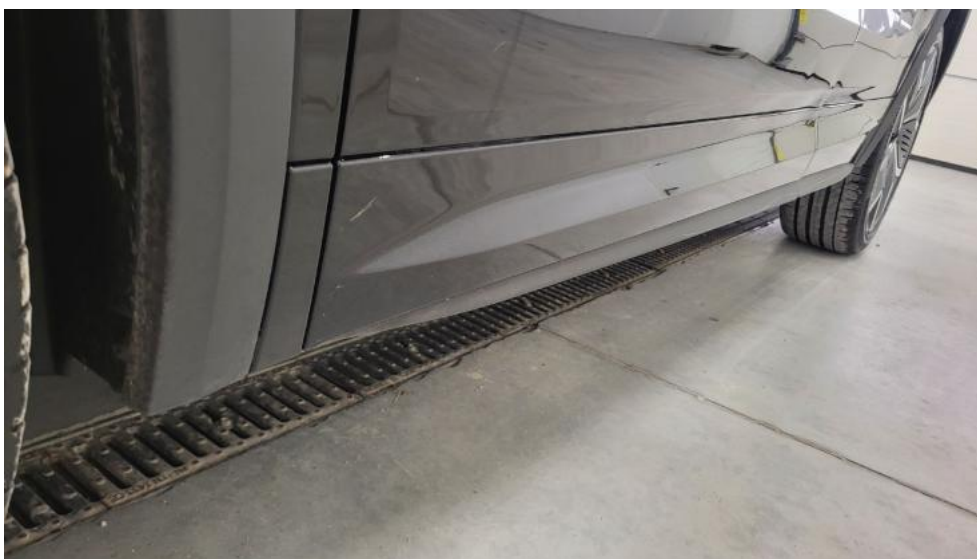


Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

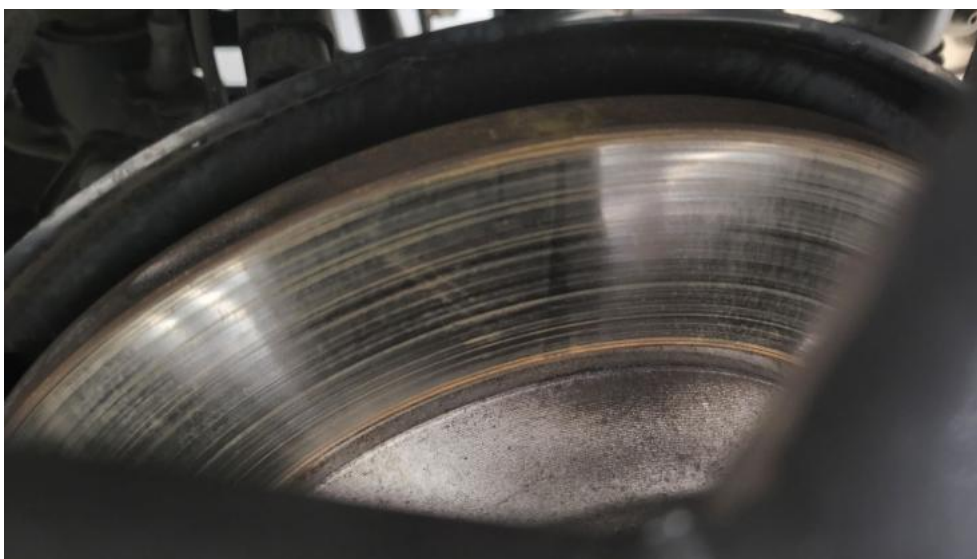


Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

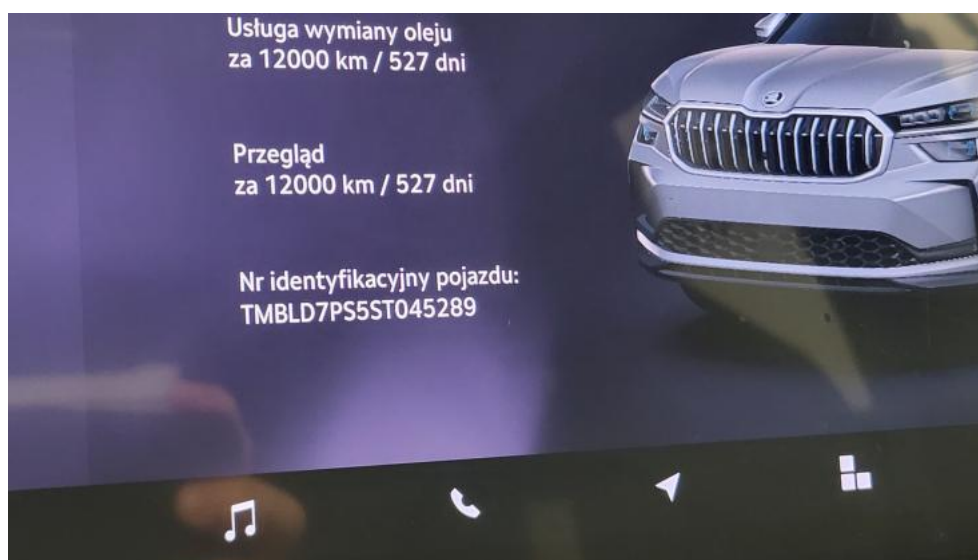


Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

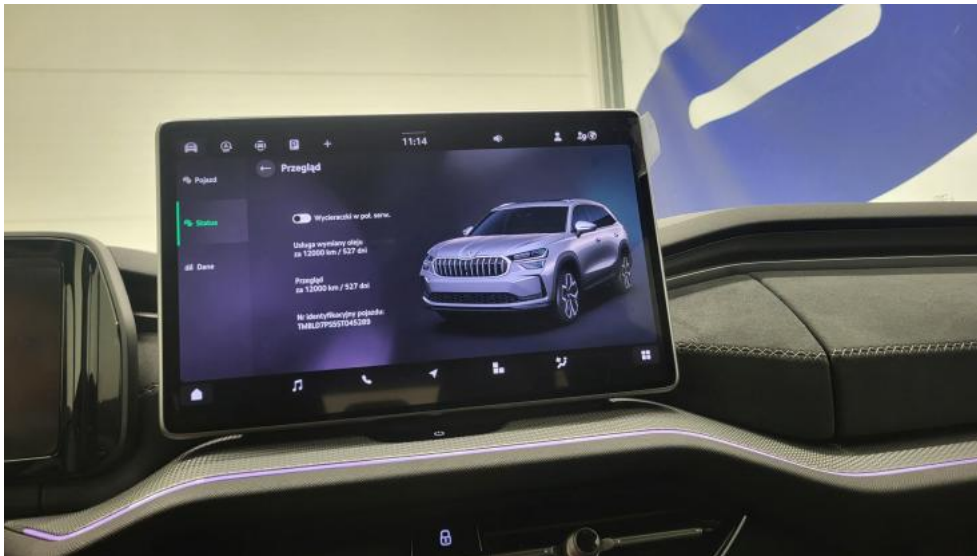


Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu

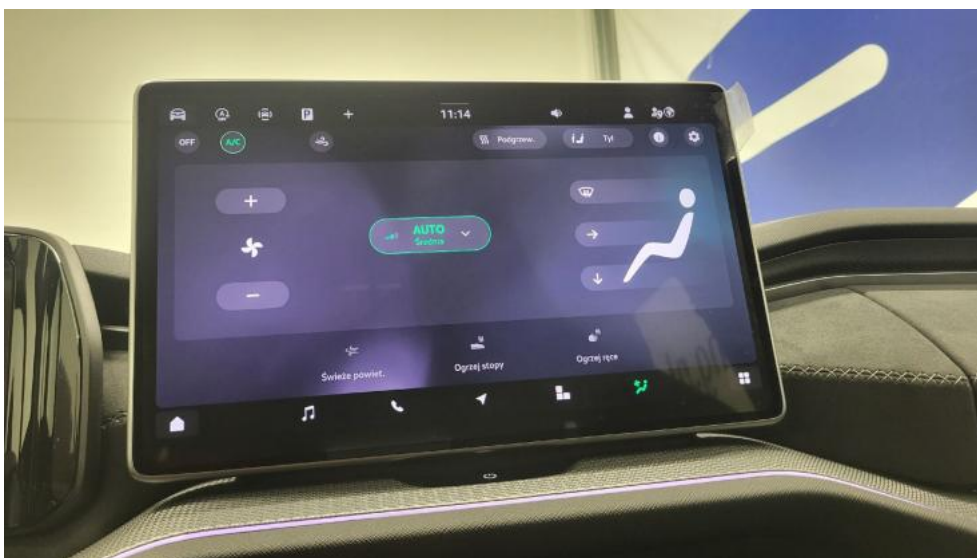


Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

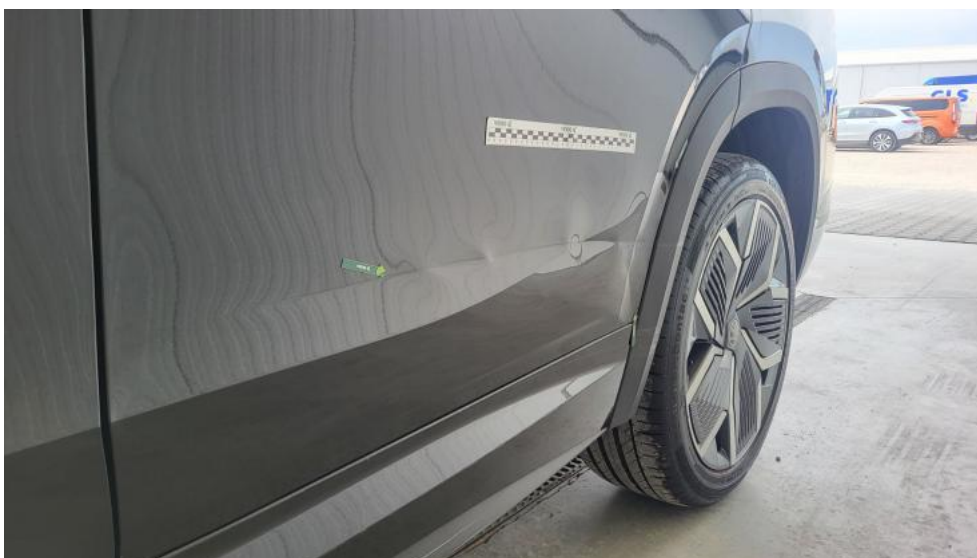


Photo 52.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1