

Nr zlecenia: 47/20/10/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/10/20

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                   | Dane: [D] X-2025  |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                        | VIN:              | V X E Y D B P F C N G 0 0 5 8 6 2 |
| Marka:                                       | OPEL                                              | Nr rejestracyjny: | KK04571                           |
| Model pojazdu:                               | Movano Heavy 2.2 Diesel MR`22 E6d 3.5t            | Nr Info-Ekspert:  | 028-08009                         |
| Wersja:                                      | L3H2 Movano                                       | Rok produkcji:    | 2022                              |
| Wskaźnik drogowości                          | 187823 km                                         |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2022/08/23                                        |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/08/23                                        |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3500 kg / 1338 kg                                 |                   |                                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna                      |                   |                                   |
| Rozstaw osi                                  | 4035 mm                                           |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                            |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2179 ccm / 103kW (140KM)                          |                   |                                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                      |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                       |                   |                                   |
| Norma spalin                                 | E6d                                               |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni                        |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                                                                           |      |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
| 1                       | Drzwi boczne prawe przesuwne                                                                              | 12   | Przegroda przestrzeni bagażowej               |
| 2                       | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni                                                          | 13   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 3                       | Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska, wysokości) | 14   | Szyby przednie regulowane elektrycznie        |

|    |                                                  |    |                                     |
|----|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 4  | Fotel pasażera podwójny                          | 15 | Światła do jazdy dziennej           |
| 5  | Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej             | 16 | Światła obrysowe                    |
| 6  | Immobilizer                                      | 17 | Tapicerka materiałowa "Darco Noir"  |
| 7  | Kolumna kierownicy regulowana                    | 18 | Tarcze kół stalowe 16"              |
| 8  | Koło zapasowe pełnowymiarowe                     | 19 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 9  | Komputer pokładowy                               | 20 | Zamek centralny zdalnie sterowany   |
| 10 | Oświetlenie przedziału ładunkowego (dwie lampki) | 21 | Zbiornik paliwa 90l                 |
| 11 | Poduszka powietrzna kierowcy                     |    |                                     |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.  
Fartuchy p/błotne przednie  
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 Radio cyfrowe DAB FM USB Bluetooth  
Radiodtwarzacz  
Głośniki 4 szt.  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Złącze USB + AUX-in
- 3 +Wyłożenie podłogi oraz nadkoli płytą
- 4 +Wyłożenie ścian bocznych sklejką
- 5 Zawieszenie tylne wzmocnione

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NANKANG 235/65 R16C 121/119R SNOW SL-6 | 5,5          |
| Przednie prawe: | *NANKANG 235/65 R16C 121/119R SNOW SL-6 | 5,5          |
| Tylne lewe:     | *NANKANG 235/65 R16C 121/119R SNOW SL-6 | 6,5          |
| Tylne prawe:    | *NANKANG 235/65 R16C 121/119R SNOW SL-6 | 6,5          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ     | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE              | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                 | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                      |       |
| Aktualność badań technicznych       | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd  | ( - ) |
| Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                 | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni        | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia       |       | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie  | L     | Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej                    |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie  | P     | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne     | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |         |
| 6    | Słupek środkowy        | P     | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 7    | Słupek tylny           | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |         |
| 8    | Próg                   | L     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu |      |         |
| 9    | Próg                   | P     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu |      |         |
| 10   | Ściana boczna nadwozia | L     | Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |         |
| 11   | Ściana boczna nadwozia | P     | Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |         |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Na karoserii widoczne ślady po okleinach reklamowych.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 70-120 µm            |      |
| 2    | Błotnik przedni  | L     | 70-120 µm            |      |
| 3    | Drzwi przednie   | L     | 70-120 µm            |      |
| 4    | Poszycie boku    | L     | 70-120 µm            |      |
| 5    | Błotnik tylny    | L     | 70-120 µm            |      |

|    |                     |   |           |  |
|----|---------------------|---|-----------|--|
| 6  | Drzwi tyłu nadwozia |   | 70-120 µm |  |
| 7  | Łotnik przedni      | P | 70-120 µm |  |
| 8  | Drzwi przednie      | P | 70-120 µm |  |
| 9  | Drzwi tylne         | P | 70-120 µm |  |
| 10 | Łotnik tylny        | P | 70-120 µm |  |
| 11 | Drzwi tyłu nadwozia |   | 70-120 µm |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia                      | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                |       | Pęknięty, zarysowany, wypięty z mocowań |      |         |
| 2    | Poszerzenie łotnika przedniego | L     | Brak fragmentu, wgniecione              |      |         |
| 3    | Poszerzenie łotnika tylnego    | P     | Zarysowania                             |      |         |
| 4    | Obudowa lusterka bocznego      | L     | Zarysowana, pęknięty kierunkowskaz      |      |         |
| 5    | Obudowa lusterka bocznego      | P     | Zarysowana                              |      |         |
| 6    | Zderzak tylny                  |       | Zarysowany                              |      |         |
| 7    | Lampa zespolona tylna          | P     | Pęknięta                                |      |         |
| 8    | Szyba przednia                 |       | Pęknięcie                               |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                   | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                    | L     | Przepalone miejscowo poszycie, zabrudzony |      |         |
| 2    | Kratka pod fotelem pasażera      |       | Pęknięta                                  |      |         |
| 3    | Wyłożenie drzwi tyłu nadwozia    |       | Pęknięte                                  |      |         |
| 4    | Wyłożenie drzwi tylnych bocznych | P     | Pęknięte                                  |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |                                                                              |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG                                                                     |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu            | BEZ UWAG                                                                     |
| 3 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                                                                     |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                                                                     |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Podczas jazdy wypadła 1 bieg. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG                                                                     |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                                                                     |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK    |
| 3 | Podnośnik samochodowy  | TAK    |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR. Tabliczka znamionowa rozerwana, częściowo nieczytelna.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika

---

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

---

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15

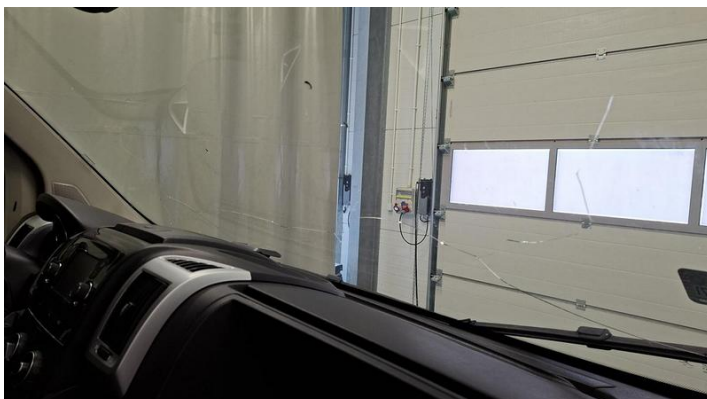


Fot. nr 16





Fot. nr 17

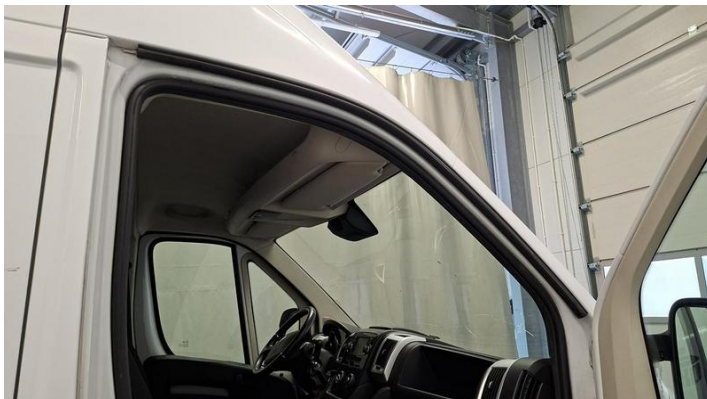

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23

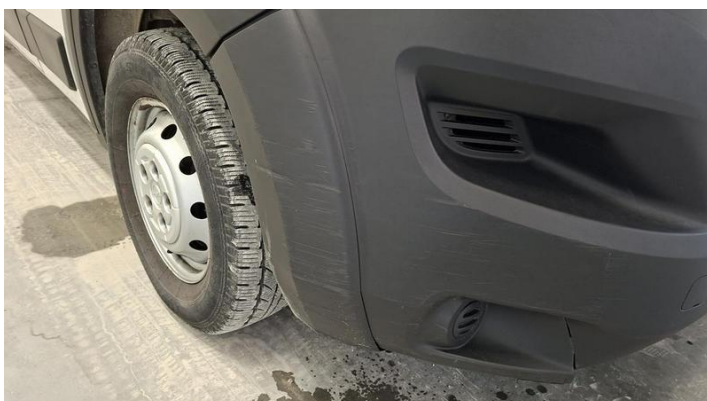

Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30

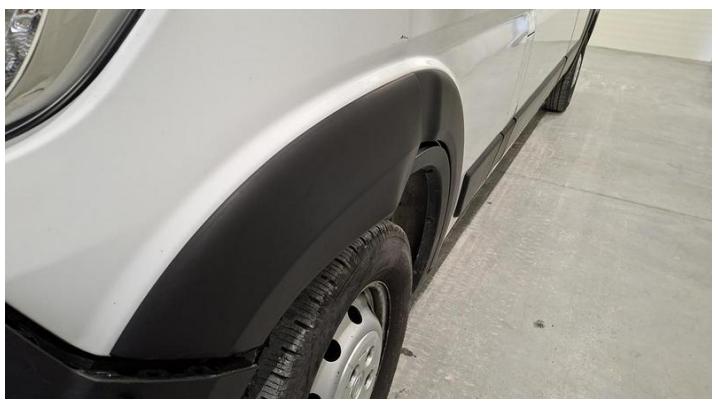

Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

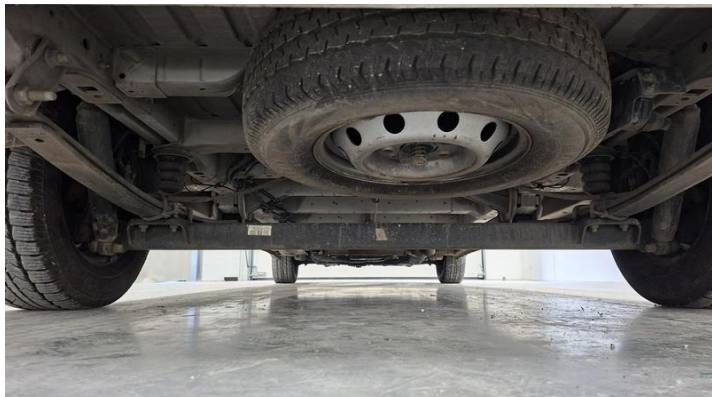

Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64






Fot. nr 65



Fot. nr 66

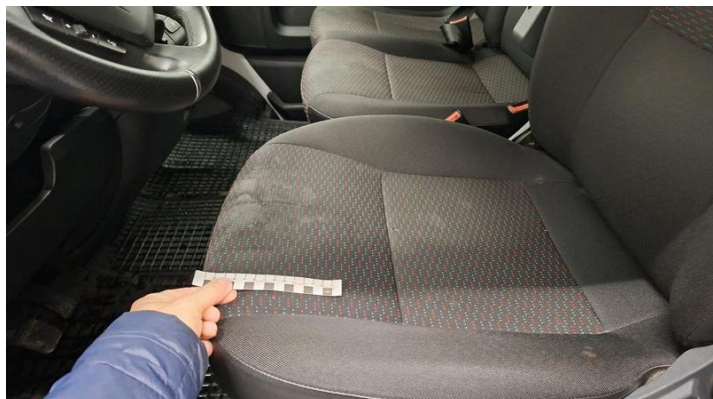

Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu