

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/99384/25/12/16
commission/ damage No. : 22/001574
Date of commission: 16-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0133463
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	E Klasa Coupe [C 238] 16-20
Type / version	E 450 Coupe 4-Matic 9G-TRONIC
Body type	CPE
Number of doors / seats	2/4
Curb weight [kg]	1900
Gross vehicle weight [kg]	2365
Wheelbase 1/2	2873
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	2996
Engine Power [hp/kW]	367/270
Gearbox	automatic
Registration /record No.	K1WODZU
VIN / serial number	WDD2383681F079927
Date of first registration	21-09-2018
Date of next. tech. test	25-03-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	165 030 (read)
Body color / type of coating	bordowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	TRIANGLE, EFFEXSPORT TH202	245/35 20 95Y	6,0 mm
	left	TRIANGLE, EFFEXSPORT TH202	245/35 20 95Y	6,0 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/30 20 97Y	5,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/30 20 97Y	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Air suspension | 22. Metal finish |
| 2. Alarm | 23. Mobile Tire System |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 24. Other |
| 4. Artificial leather upholstery | 25. Other |
| 5. Automatic climate control | 26. Other |
| 6. Cruise control | 27. Other |
| 7. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 28. Other |
| 8. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 29. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 9. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 30. Power steering |
| 10. Exterior design: other | 31. Power windows front |
| 11. Floor mat | 32. Radio |
| 12. Head airbags front, Head airbags rear | 33. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 13. Interior lights: other accessories | 34. Rear view camera |
| 14. Interior lights: other accessories | 35. Remote controlled central locking |
| 15. Interior: other | 36. Selectable driveline characteristics |
| 16. Interior: other | 37. Storage facilities in general |
| 17. Interior: other | 38. Storage facilities in general |
| 18. LED front dim light | 39. Tyre pressure control (RDC) |
| 19. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 40. Uni-Lackierung |
| 20. Light Alloy wheels 18" | 41. Wood finish |
| 21. Metal finish | |

Dealer's equipment (selected items)

1. 360 view camera, Automated High-beam assist, Blind spot warning, Cornering Headlights, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Heated seat driver, Heated seat passenger, Leather upholstery, Navigation system, Other, Park Assistant, Rear-view mirror autodimming, Soundsystem, Ventilated front seat -
- Dach szklany panoramiczny - elektryczny
- Fotele przednie podgrzewane
- Tapicerka skórzana
- Asystent martwego punktu
- Pakiet Lusterka
- Lampy z inteligentnym sys. oświetlenia ILS LED - światła z dośw. zakrętów i asystent światel drog.
- System nagłośnienia Burmester Surround
- Pakiet KEYLESS-GO
- Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala
- Pakiet pamięci
- Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360
- Pakiet łączności z nawigacją
2. Adaptive Cruise Control, Distance control -
3. Air suspension, Exterior design: other, Light Alloy wheels 19", Sport suspension -
- Stylizacja AMG
- Zawieszenie z adaptacyjnym systemem amortyzacji
- Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem p: 245/40 t: 275/35, wysoki połysk
4. Bord communication: other, iPod Interface, Mobile phone preparation -
- Apple CarPlay
- Android Auto
5. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Front seat with massage -
6. Electric tailgate, Keyless Engine start, Other, Park Assistant, Park Distance Control rear -
- System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- Kamery ułatwiające parkowanie 360
- Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie

- 7. Floor mat, Interior: other, Leather finish doorpanels, Leather upholstery, Wood finish -
- 8. Head-Up Display, Interior lights: other accessories, Navigation system, On board monitor, Other -
- HUD - wyświetlacz head-up
- System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką
- Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów
- 9. Heated seat driver, Heated seat passenger, Ventilated front seat -
- 10. Interior: other -
- 11. Other -
- 12. Sunblind tailgate window electric -
- 13. Tyre pressure control (RDC) -
- 14. Windscreenwiper: other -
- 15. Wood finish -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Uszkodzenia, braki, stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 12-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 30-12-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

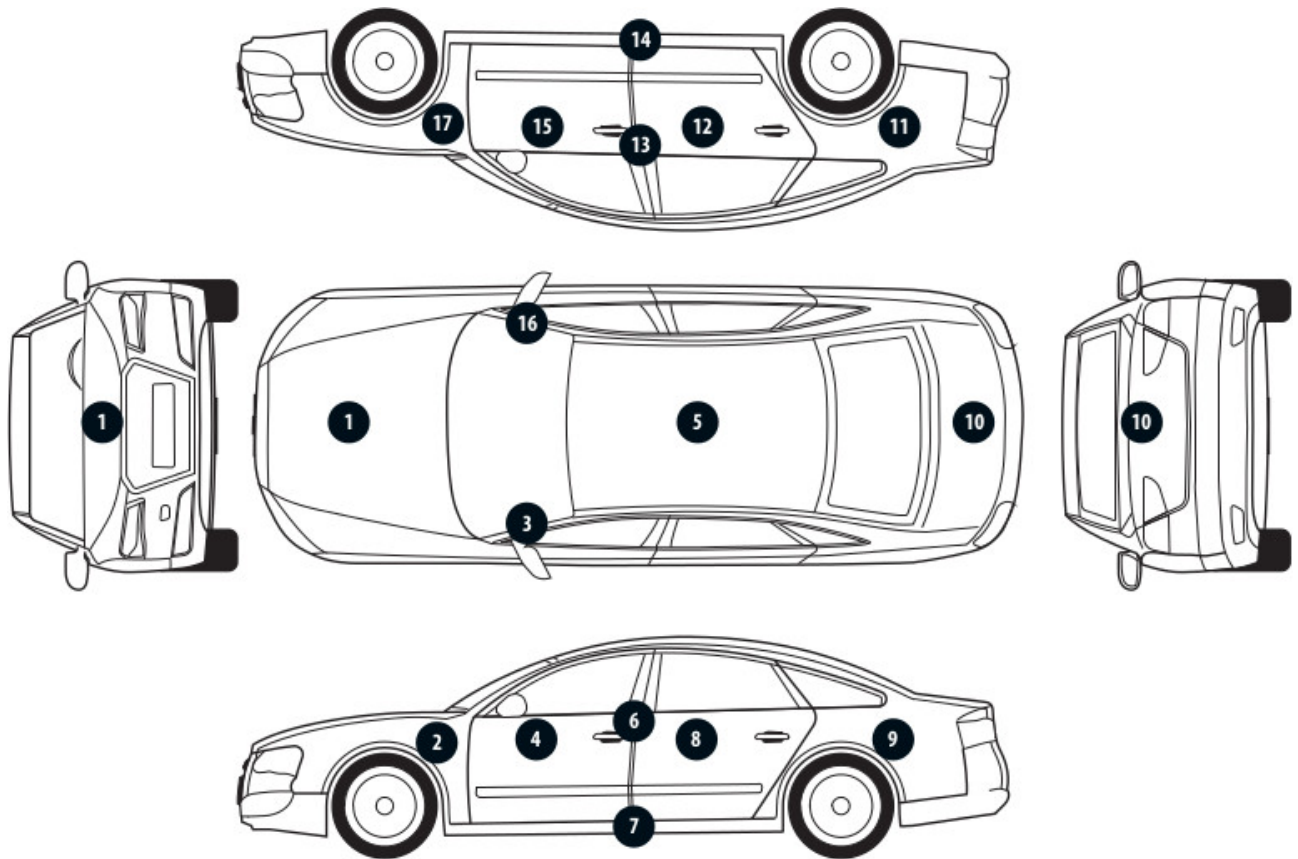Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Front left fender	150 - 500
3	Left front pillar	150 - 500
4	Front left door	150 - 1000
5	Roof	150 - 500
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 500
10	Cover/lid	150 - 500
11	Right rear fender	150 - 500
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	150 - 300
15	Front right door	150 - 500
16	Right front pillar	150 - 500
17	Front right fender	150 - 500

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/51

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Rysy na samochodzie. Pokrywa bagażnika nie otwiera się do końca. Przegląd B1 wymagany od 225dni. Niesprawna kamera cofania. Pojazd oklejony folią. Pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów: słupek środkowy lewy/prawy. Reflektory, lampy i lusterka oklejone folią.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu

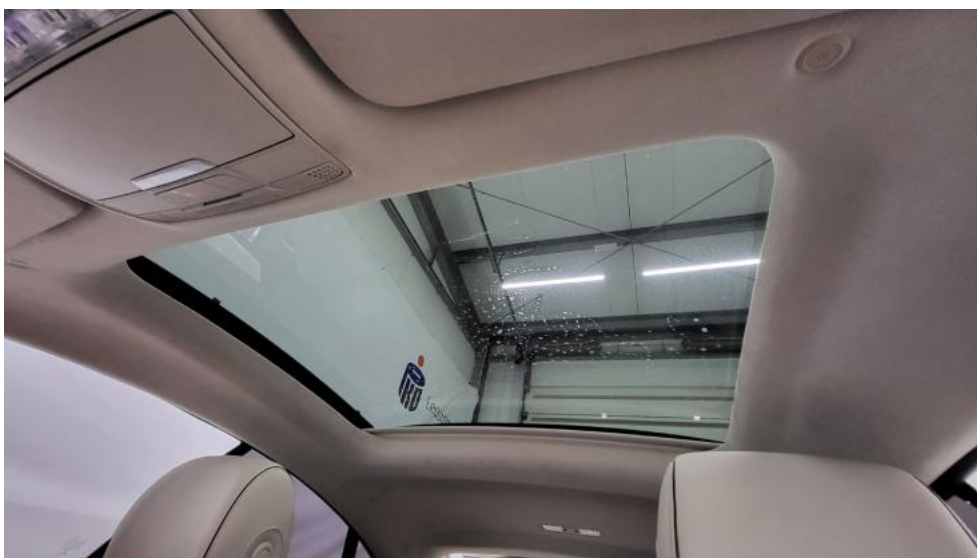


Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

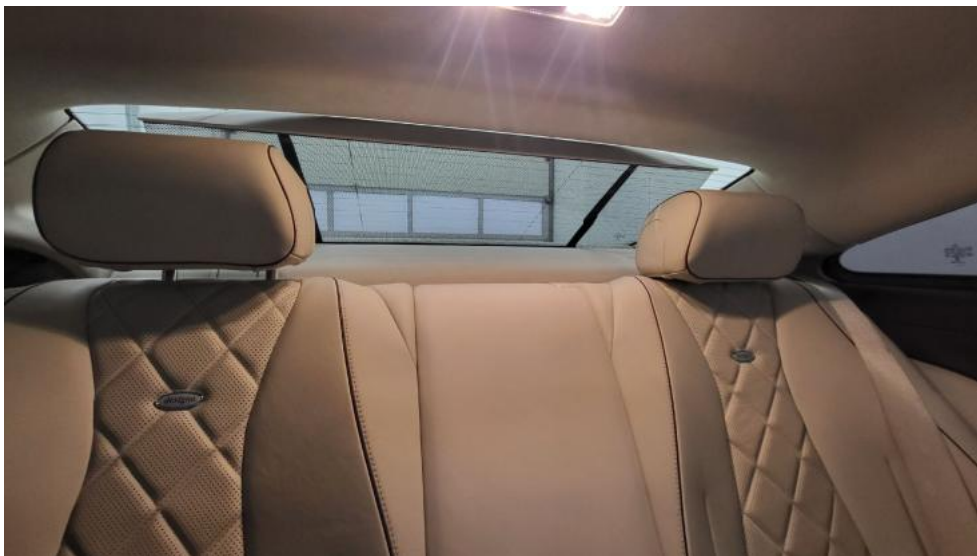


Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu

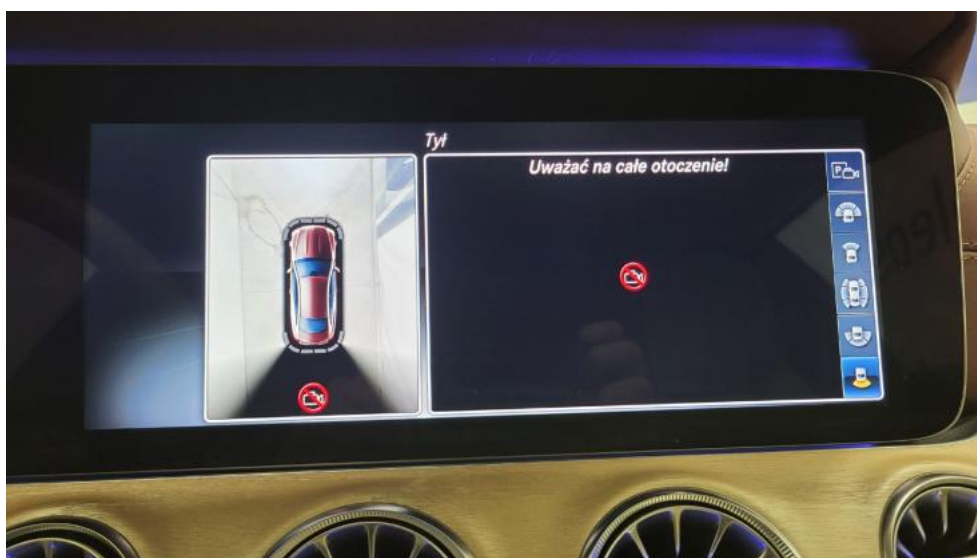


Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Krata zderzaka prz. - Inne 1



Photo 48.

Krata zderzaka prz. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 50.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Reflektor P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

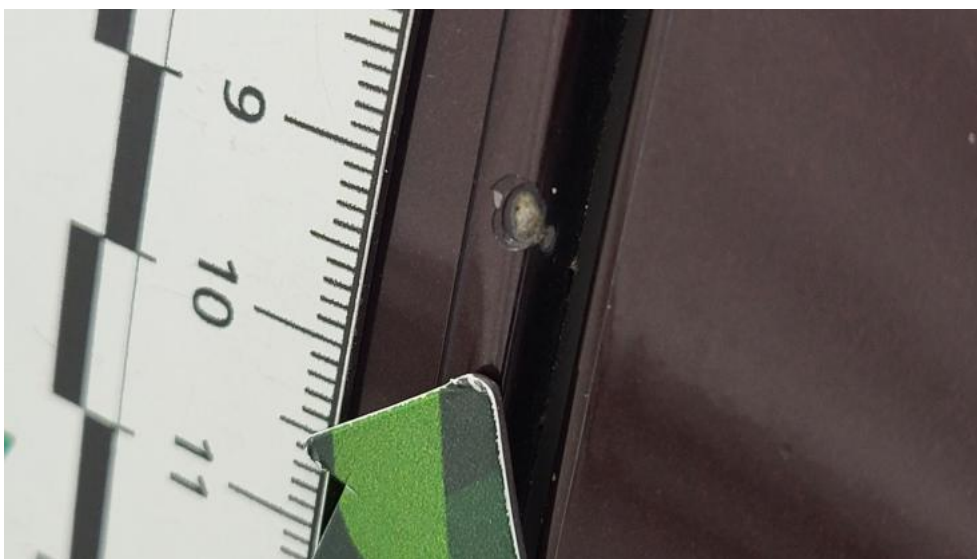


Photo 55.

Drzwi przednie P - Inne 1



Photo 56.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

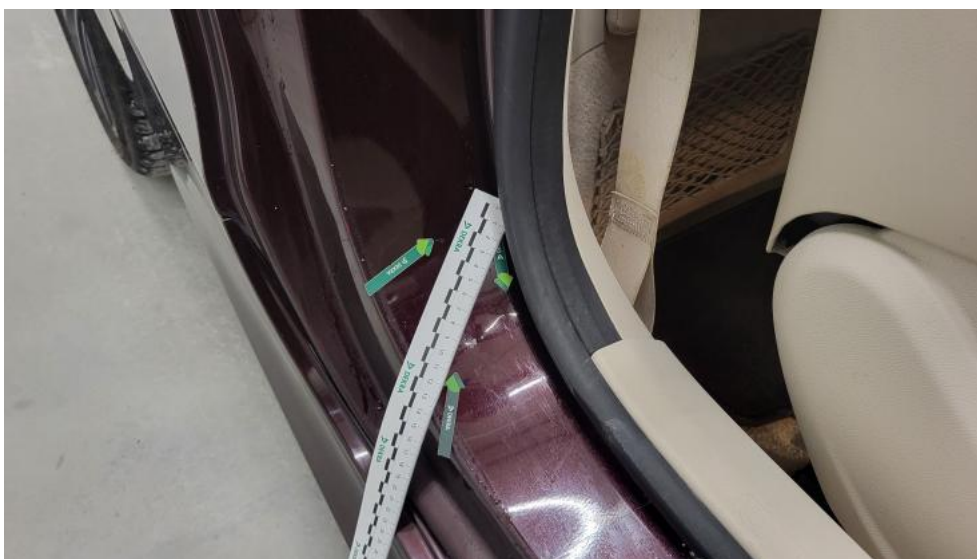


Photo 59.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Photo 64.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Lampa tylna wew L - Inne 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

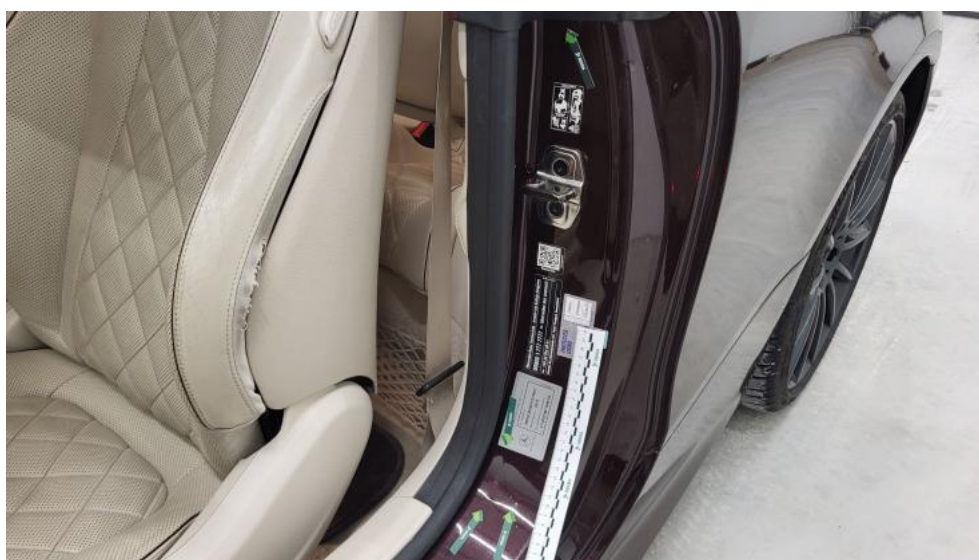


Photo 70.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Reflektor L - Inne 1



Photo 74.
Koło kierownicy - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 80.

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 82.

Ośłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Inne 1

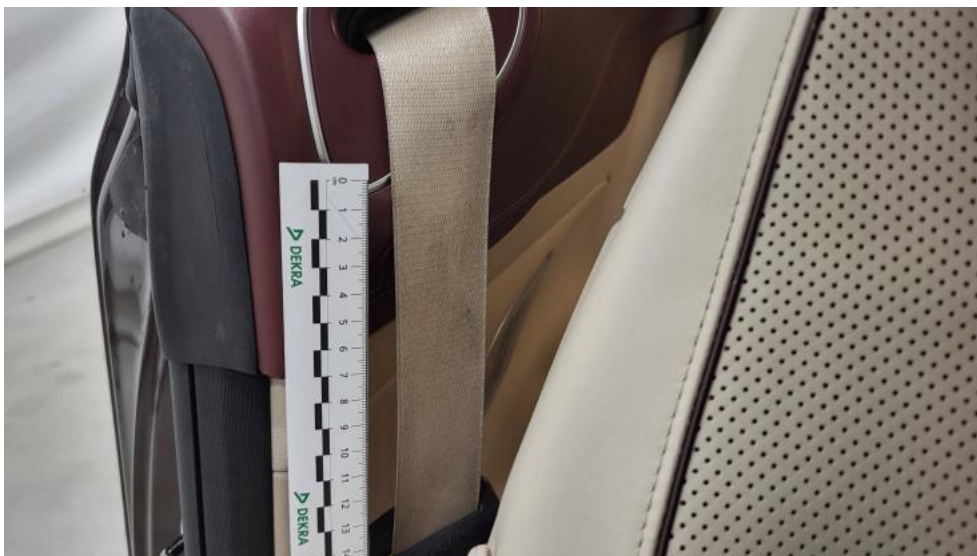


Photo 86.

Pas bezpieczeństwa przedni prawy - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

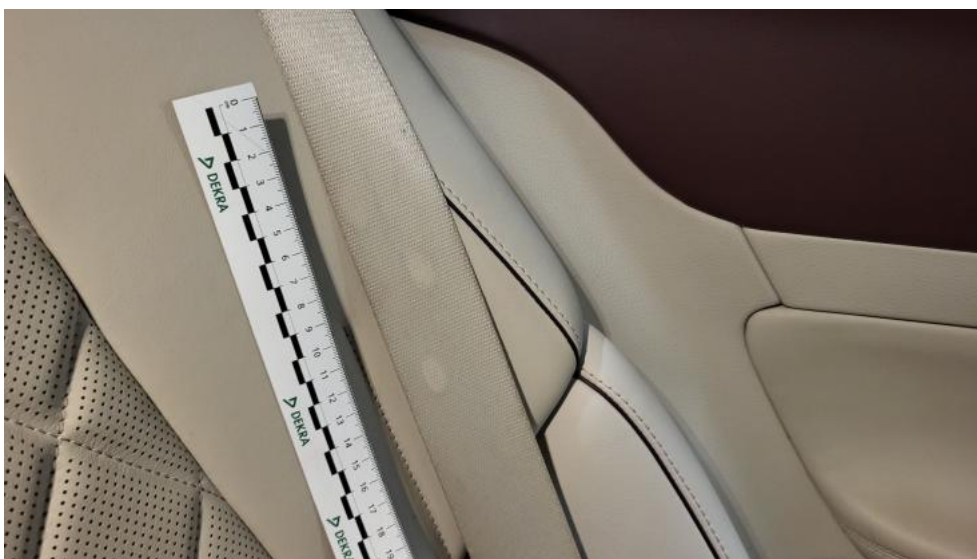


Photo 87.

Pas bezpieczeństwa tylny lewy - Inne 1