

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/84108/25/10/31
Nr zlecenia/szkody: 20/029213
Data zlecenia: 31-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0093640
Producent	AUDI
Model	A4 Avant [8K] 12-15
Typ/wersja	A4 2.0 TDI Multitronic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1650
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2145
Rozstaw osi 1/2	2808
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KOX
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	177/130
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	CB415LM
VIN	WAUZZZ8K6FA052384
Data 1. rejestracji	22-10-2014
Data nast. bad. techn.	17-10-2024
Rok produkcji	2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	256 648 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOW	245/40 18 97V	4,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	245/40 18 97V	4,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	245/40 18 97V	6,5 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	245/40 18 97V	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 15. Koło zapasowe dojazdowe |
| 2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne) | 16. Lakier uni |
| 3. Czujnik ciśnienia w oponach | 17. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 4. Dywaniki welurowe - przód i tył | 18. Lusterka w kolorze nadwozia |
| 5. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 19. Radio CD Chorus |
| 6. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 20. Relingi dachowe - czarne |
| 7. Felgi aluminiowe 16 (10-ramienne) z ogumieniem 225/55 | 21. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 8. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 22. System Start/Stop z systemem rekuperacji |
| 9. Gniazdo 12V w bagażniku | 23. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie |
| 10. Immobilizer | 24. Tapicerka tkaninowa Cosinus |
| 11. Instalacja radiowa + 8 głośników | 25. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 12. Kierunkowskazy zintegrowane w lusterkach bocznych | 26. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 13. Klimatyzacja automatyczna | 27. Zamek centralny z pilotem |
| 14. Komputer pokładowy | 28. Światła przeciwmgielne |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Audi parking system - czujniki parkowania tył | - |
| 2. Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu | - |
| 3. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 4. Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | - |
| 5. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana | - |
| 6. Listwy wokół szyb bocznych, srebrne | - |
| 7. Lusterka boczne ogrzewane | - |
| 8. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową | - |
| 9. Pakiet sportowy S-Line - Audi exclusive | - |
| Logo S-Line na listwach progowych drzwi | |
| Zawieszenie sportowe S-line - Audi exclusive | |
| Logo S-line na przednich błotnikach | |
| Wnętrze, deska rozdzielcza i podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym | |
| Fotele przednie sportowe S-Line z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa | |
| Kierownica sportowa 3-ramienna S-Line pokryta skórą | |
| Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Aluminium (mat) | |
| Felgi aluminiowe 18 (5-podwójnych ramion) z ogumieniem 245/40 - Audi exclusive | |
| 10. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym | - |
| 11. Przedni podłokietnik | - |
| 12. Relingi dachowe w kolorze srebrnym | - |
| 13. Spryskiwacze lamp przednich | - |
| 14. System nawigacji satelitarnej z MMI | - |
| 15. Tempomat | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 12-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Bartłomiej Chodakowski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

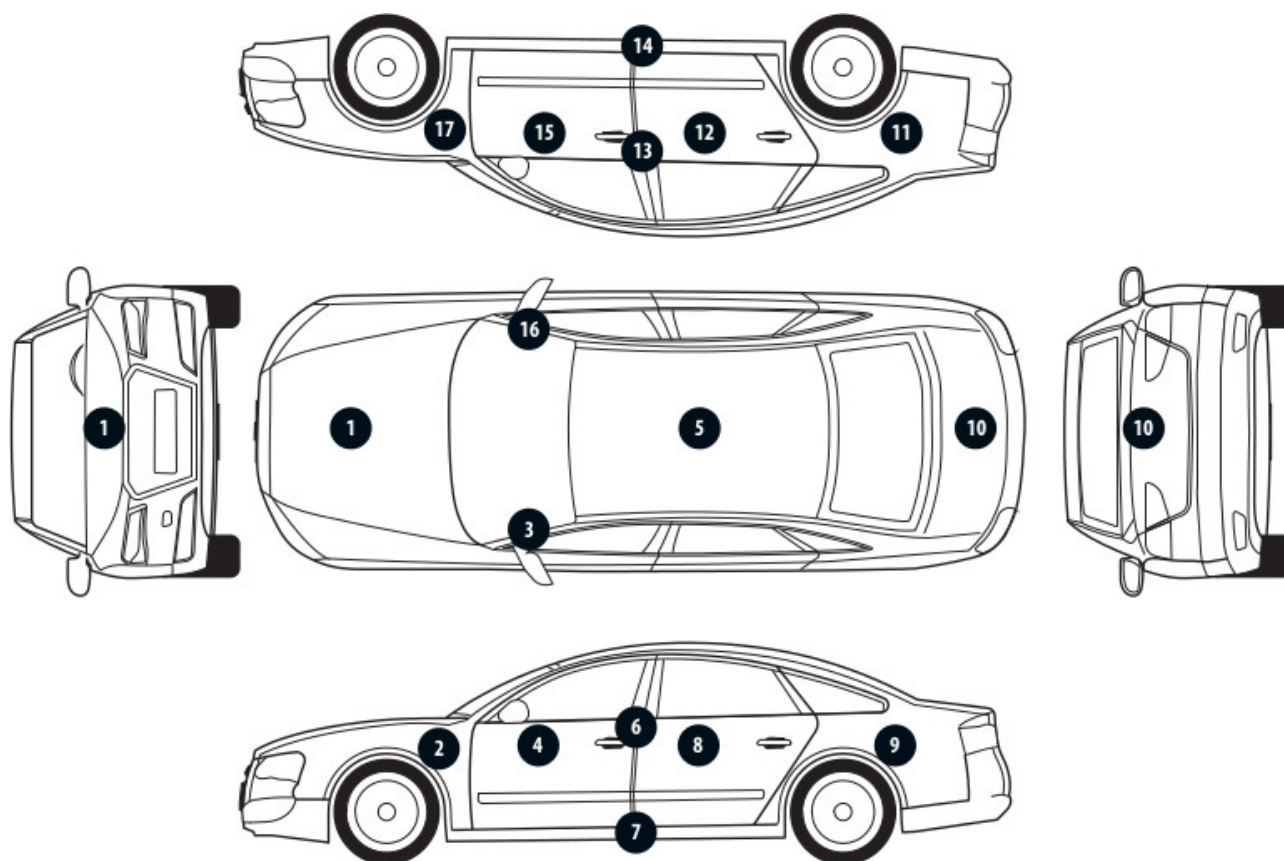

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Łotnik tylny lewy	150 - 300
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 2000
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	150 - 300
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. niesprawny akumulator. Pierwsza rejestracja w kraju 25-05-2018. Rysy na samochodzie. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Informacja prawe tylne światło cofania. Uszkodzony błotnik tylny prawy. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady polerowania. Nieprofesjonalne naprawy.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

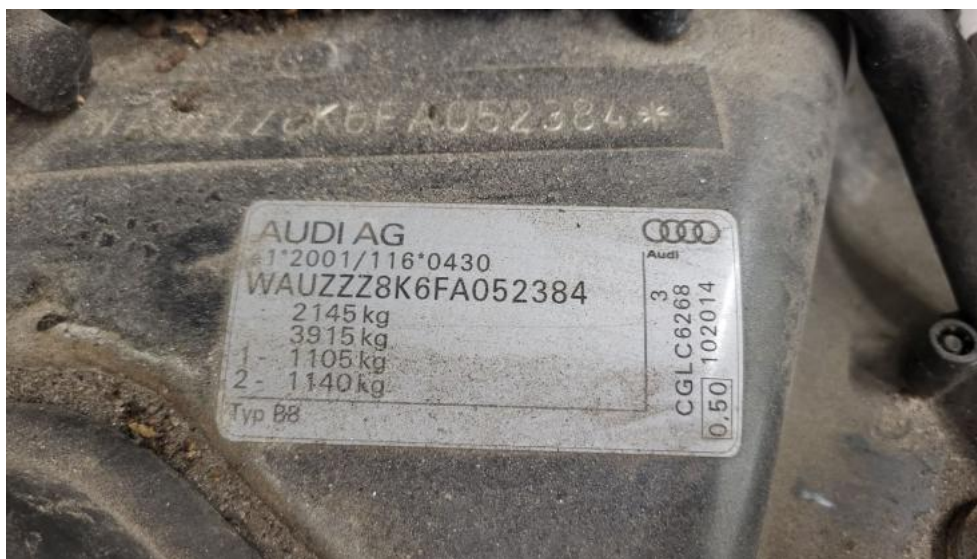

Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Atrapa przednia - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Atrapa przednia - Inne 2




Fot. 38.
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

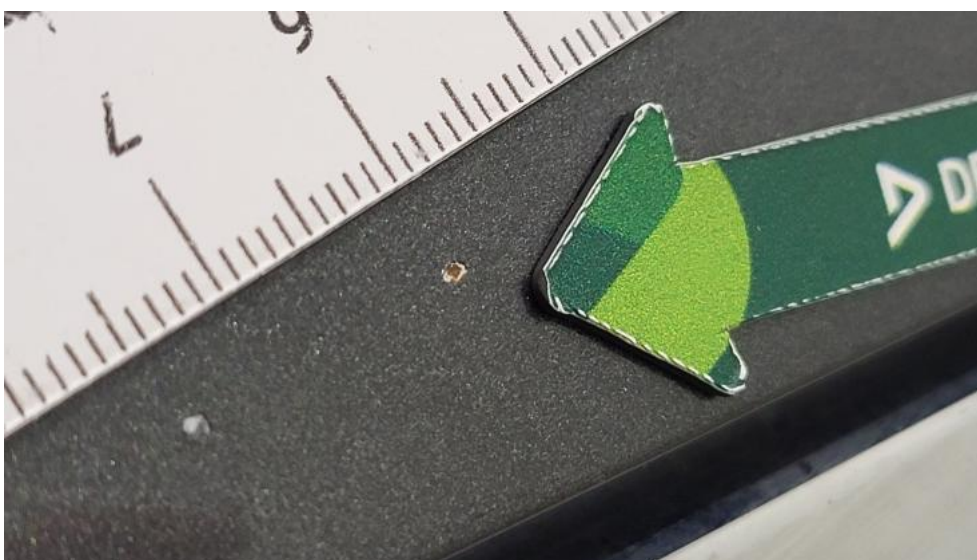

Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 42.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Inne 2



Fot. 50.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 52.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 53.
Nadkole przednie P - Inne 1

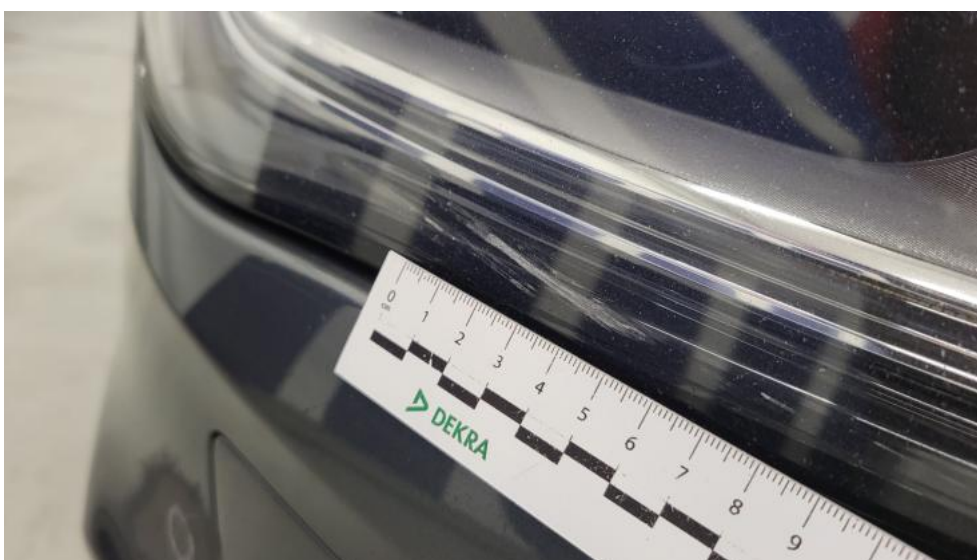

Fot. 54.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

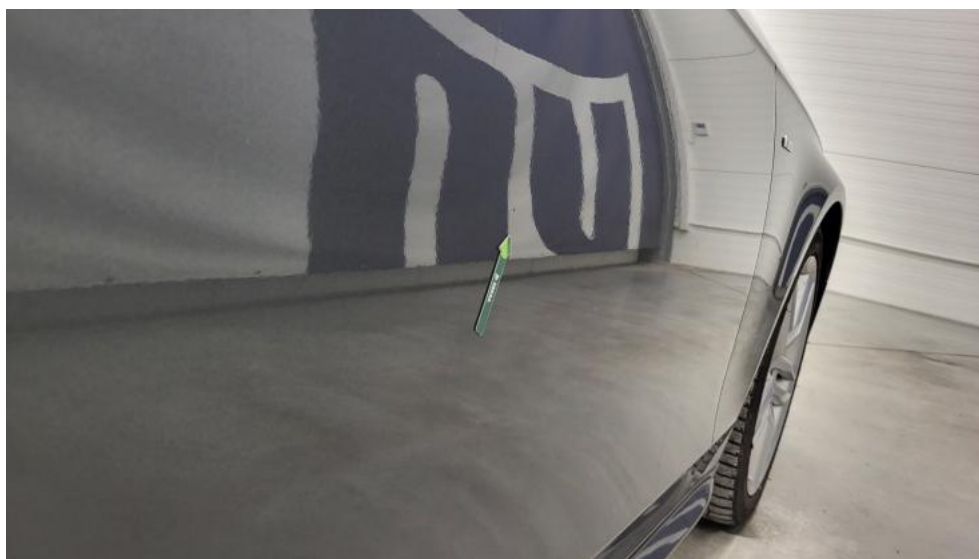

Fot. 55.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 65.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 66.
Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

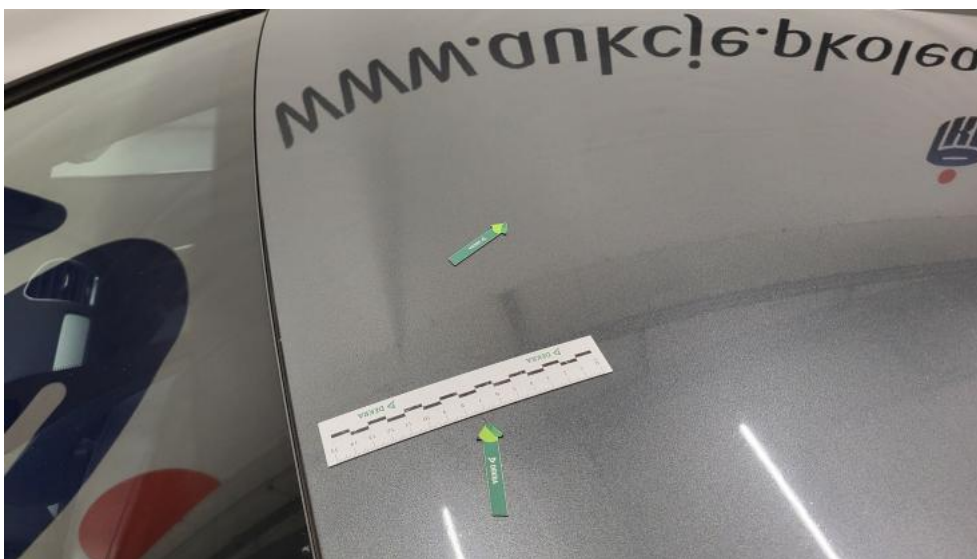

Fot. 67.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

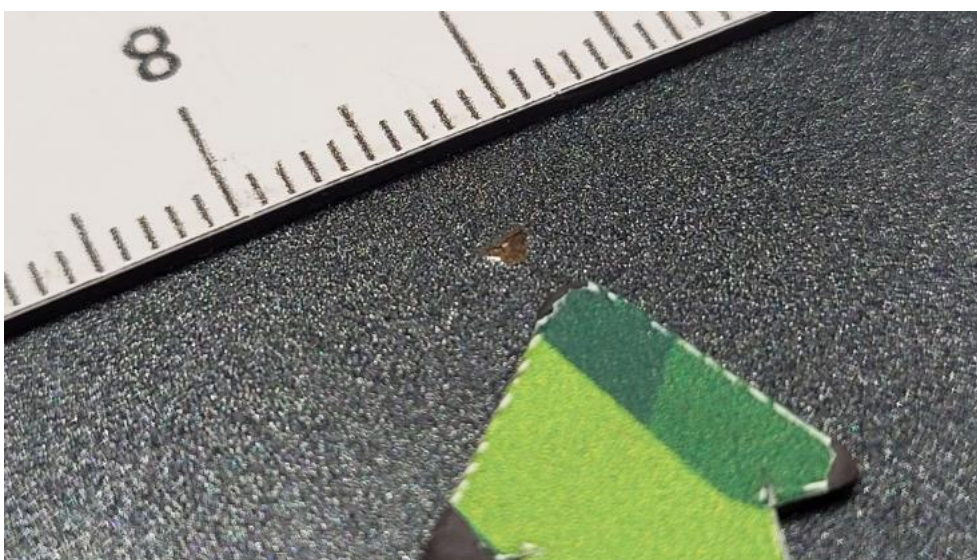

Fot. 68.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




Fot. 76.
Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

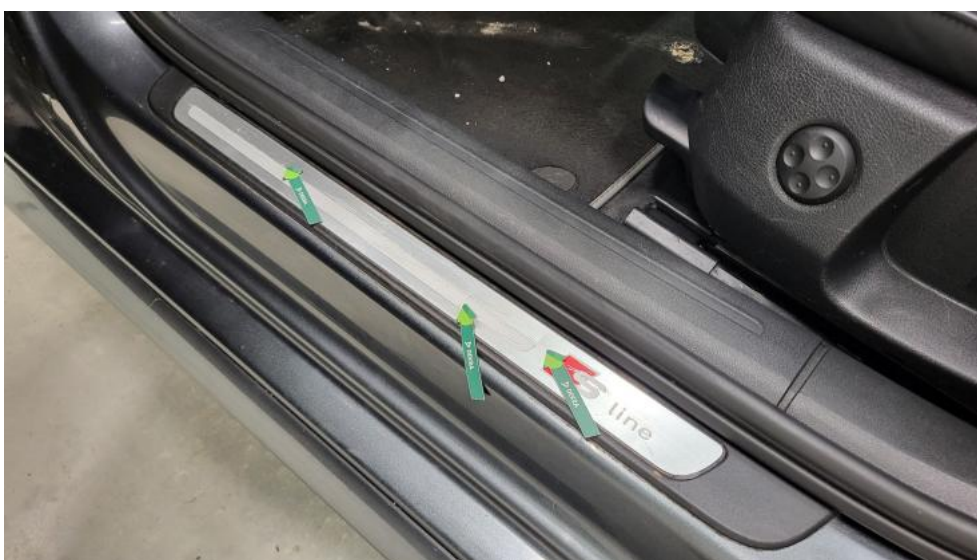

Fot. 78.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

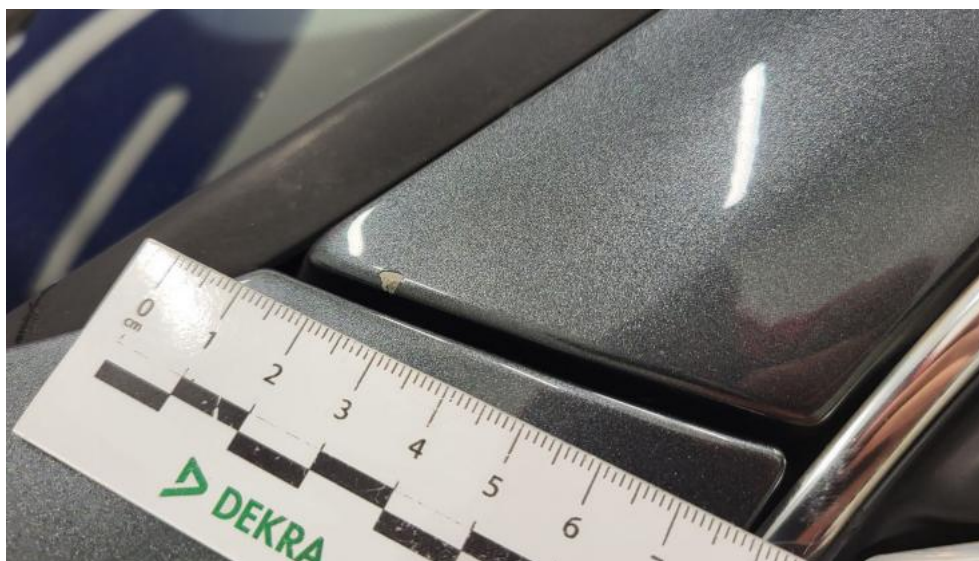

Fot. 79.

Stupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Stupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 84.
Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.


Konsola tunelu śr. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

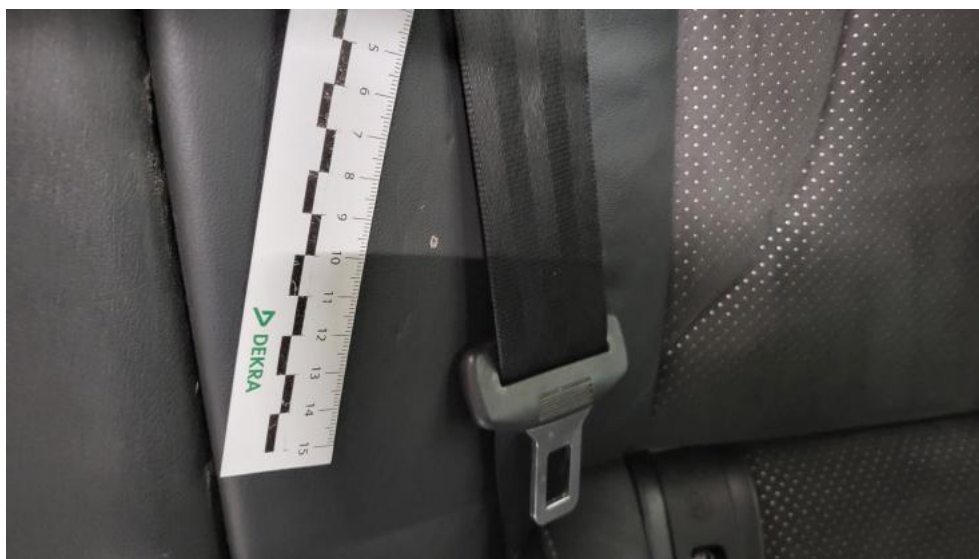

Fot. 87.

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 88.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Uchwyt drzwi tyl L - Inne 1



Fot. 90.

Uchwyt drzwi tyl P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 92.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 94.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1