

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/69918/26/07/28
Nr zlecenia/szkody: 25/054498
Data zlecenia: 28-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145364
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Arteon Shooting Brake 20-24
Typ/wersja	Arteon 2.0 TSI Elegance DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1578
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2170
Rozstaw osi 1/2	2836
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	DB1675M
VIN	WVWZZZ3HZNK003690
Data 1. rejestracji	27-07-2022
Data nast. bad. techn.	17-07-2027
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	101 342 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	245/45 18 96W	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	245/45 18 96W	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	245/45 18 96W	2,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	245/45 18 96W	2,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. 8 głośników
2. Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód
3. App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji
4. Czujnik ciśnienia w oponach
5. Czujnik deszczu
6. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
7. Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
8. Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
9. ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy
10. Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach
11. Felgi aluminiowe 18 Muscat z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe
12. Fotele ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy
13. Fotele przednie - podgrzewane
14. Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konsoli środkowej
15. Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone
16. Gwarancja 2 lata
17. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
18. Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
19. Immobilizer
20. Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka
21. Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów
22. Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa
23. Lakier uni
24. Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu
25. Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami
26. Listwy dekoracyjne wnętrza drewniane Eucalyptus na desce rozdzielczej i drzwiach - aluminiowe
29. Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania
30. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
31. Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
32. Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
33. Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania
34. Pedale wykończone stalą nierdzewną
35. Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierowcy)
36. Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył
37. Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect
38. Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet
39. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
40. System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist
41. System Light Assist - automatyczne światła drogowe
42. System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
43. System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania kłapy bagażnika
44. System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
45. System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
46. System wykrywania zmęczenia kierowcy
47. Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna
48. Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do 210 km/h)
49. Tuner radiowy cyfrowy DAB+
50. Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów)
51. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z I-Size
52. Wspomaganie kierownicy, progresywne
53. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
54. Zderzak z chromowanymi elementami, lusterka zewnętrzne chromowane i klamki lakierowane w kol. nadwoz

27. Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane 55. eCall - automatyczne wzywanie pomocy
28. Lusterka boczne składane elektrycznie
 automatycznie przyciemniane od kierowcy

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Kamera parkowania - rear assist -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -

Wcześniejsze naprawy -

Braki uszkodzenia, weryfikacja serwisowa. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 04-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

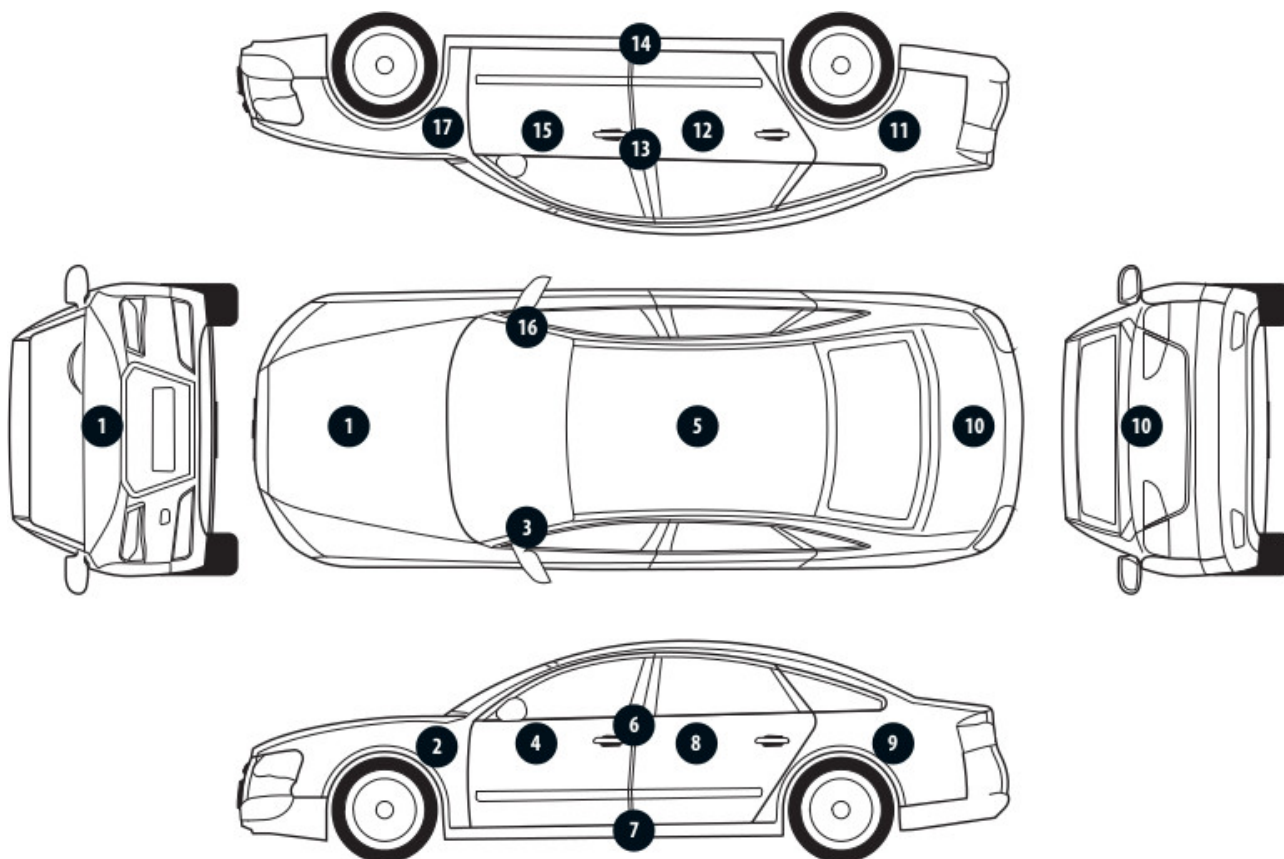

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupki środkowy lewy	150 - 200
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Łotnik tylny lewy	150 - 300
10	Pokrywa/klapa	150 - 300
11	Łotnik tylny prawy	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	150 - 200
14	Próg prawy	150 - 300
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przedni prawy	150 - 300
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Ruchomy lewy reflektor. Rysy na samochodzie. Wymagany przegląd od 12200km i wymagana wymiana oleju od 11400km. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

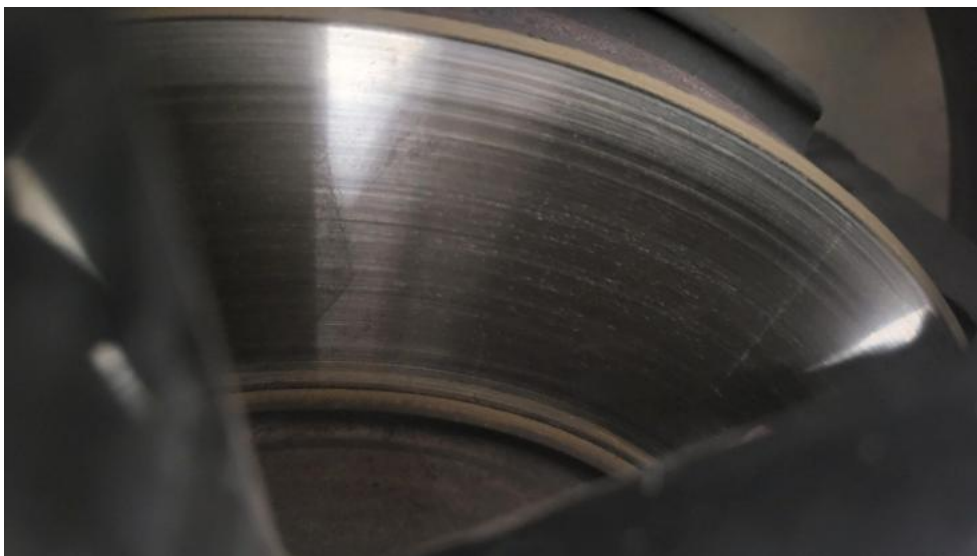

Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

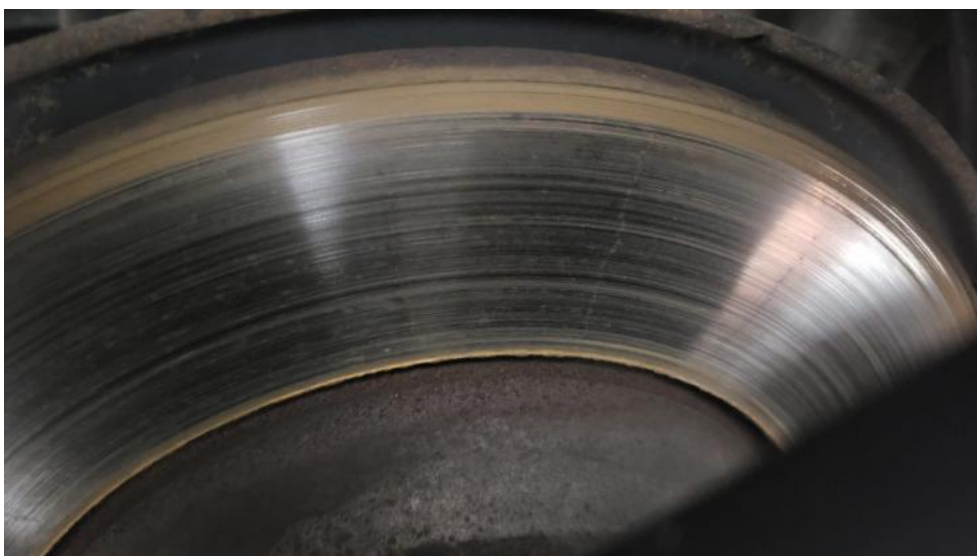

Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny

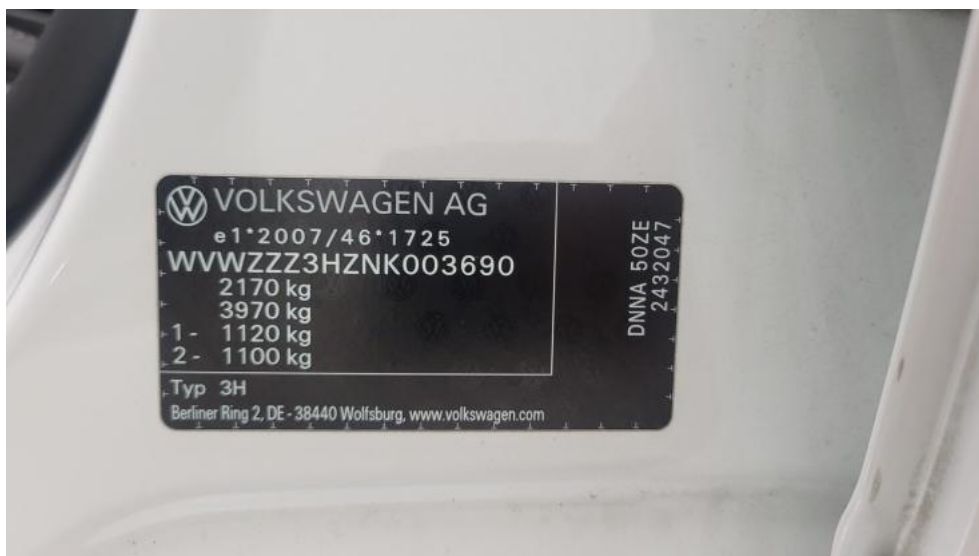

Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

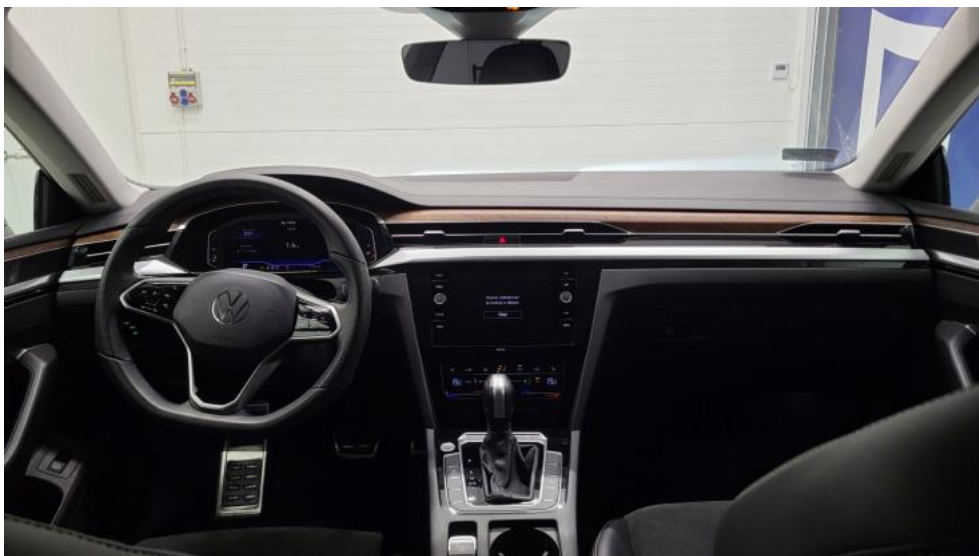

Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

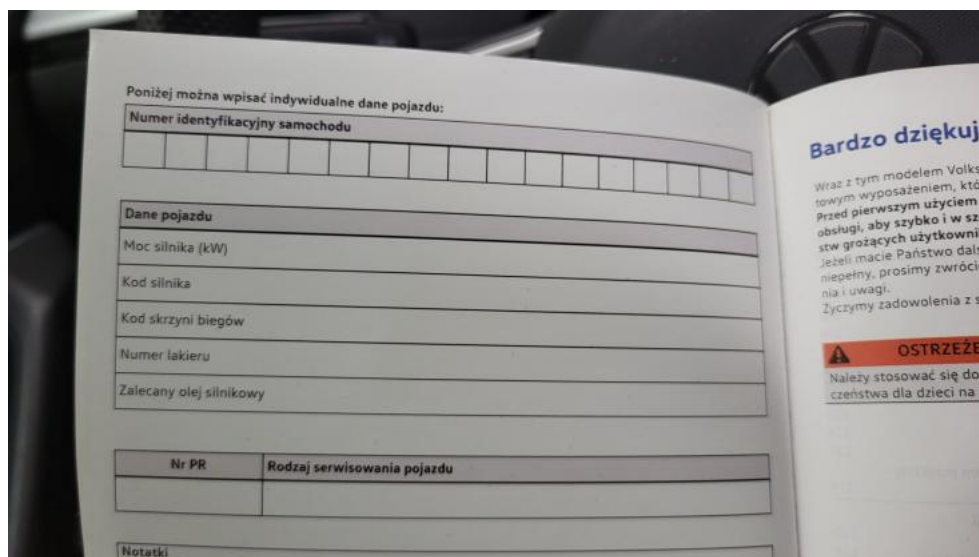

Fot. 33.
Książka serwisowa – dane




Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2

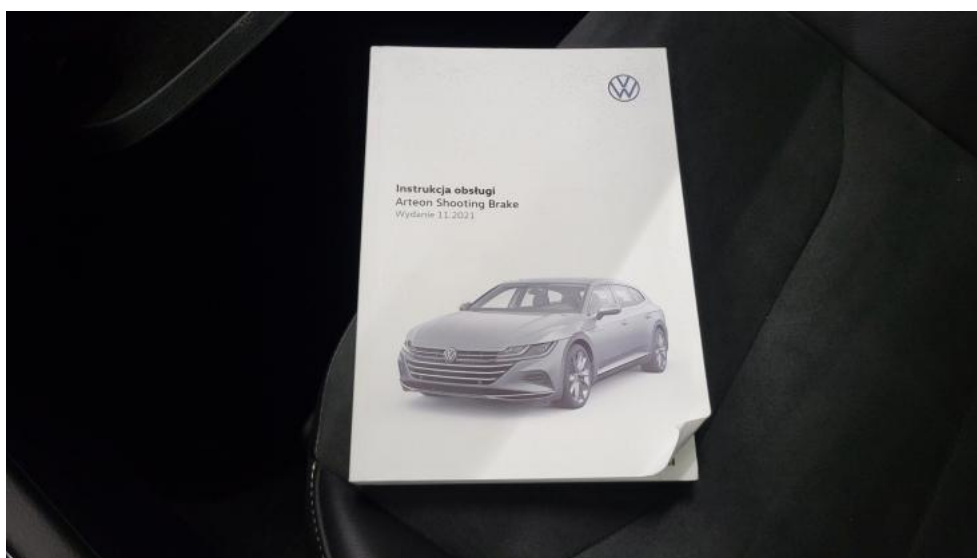

Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46.


Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

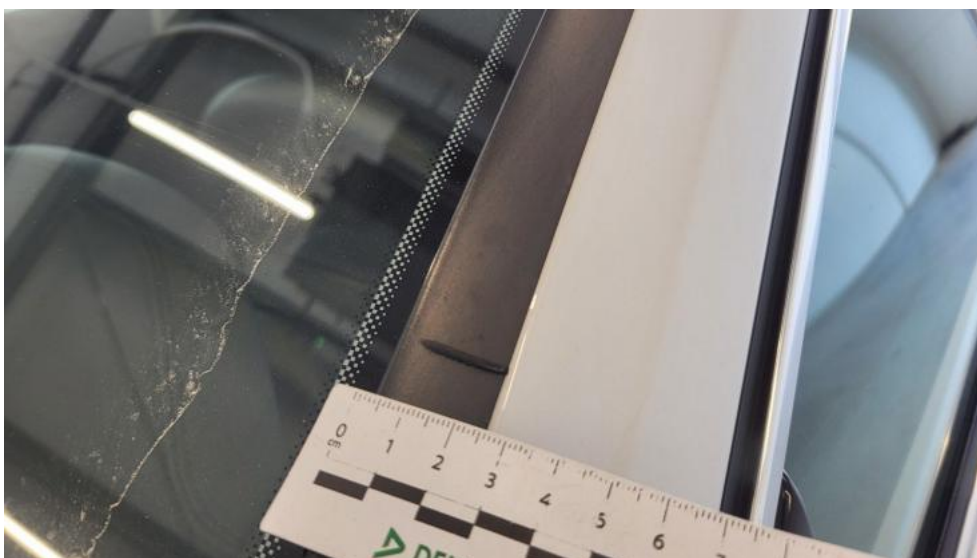

Fot. 48.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Nadkoło przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

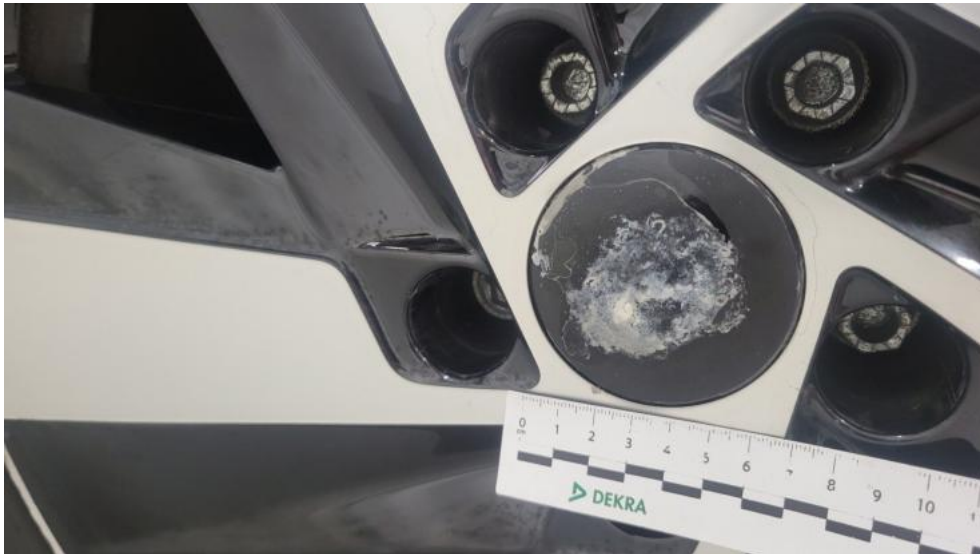

Fot. 59.
Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Fot. 60.
Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

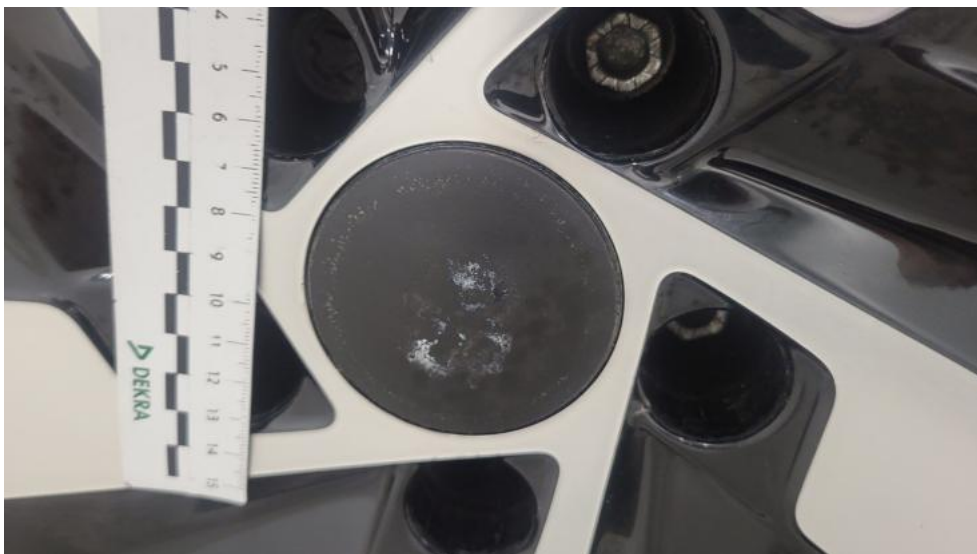

Fot. 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1



Fot. 70.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 72.
Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1