

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/76562/26/08/17
commission/ damage No. : 24/039828
Date of commission: 17-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0150075
Manufacturer	NISSAN
Model	Qashqai 21-24
Type / version	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV 4x4 N-Connecta Xtronic
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1521
Gross vehicle weight [kg]	2040
Wheelbase 1/2	2665
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1332
Engine Power [hp/kW]	158/116
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SB336GH
VIN / serial number	SJNTANJ12U1443228
Date of first registration	28-05-2024
Date of next. tech. test	27-05-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	42 545 (read)
Body color / type of coating	blue/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	LINGLONG, TEMPORARY USE	155/90 17 112M	0,0 mm
	left	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 100V	2,0 mm
back	right	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 100V	3,0 mm
	left	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 100V	2,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Adaptive Cruise Control
2. Armrest (s) rear
3. Asystent utrzymania auta w pasie ruchu
4. Automatic Emergency Call
5. Bluetooth (telefon + muzyka)
6. Czujnik deszczu i wycieraczki
7. Czujnik zmierzchu
8. Czujniki parkowania przednie i tylne
9. Diminished spare wheel
10. Door mirror(s) electrically adjustable in general
11. Driver seat height adjustable
12. Exterior design: other
13. Felgi aluminiowe 18" z ogumieniem 235/55
14. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego - 2 kierunki
15. Funkcja aktualizacji oprogramowania samochodu poprzez sieć wifi - Firmware Over The Air
16. Gniazda USB A i C z przodu
17. Gniazda USB typ A oraz C z tyłu
18. Gniazda zasilania 12 V - z przodu i w bagażniku
19. Głośniki 6
20. Hamulec ręczny elektryczny z funkcją Auto Hold
21. Interior lights: other accessories
22. Intersection Assist
23. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
24. Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach
25. Klamka drzwi z przyciskiem
26. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
27. Kolumna kierownicy z ręczną regulacją położenia w pionie i w poziomie
28. LED Daytime running lights
29. Lampka w podsufitce
30. Leather finish dashbord, Leather finish doorpanels
31. Lusterka boczne podgrzewane
32. Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane
33. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
34. Multi functional steering wheel
35. Nawigacja Nissan Connect
36. Other
42. Poduszki powietrzne 7 (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli oraz centralna)
43. Przycisk uruchamiania silnika
44. Punkty zaczepu ISOFIX na tylnej kanapie 2x - zewnętrzne miejsca
45. Półki dodatkowe pozwalające na dzielenie i regulowanie wysokości podłogi bagażnika
46. Rear bench foldable in two separate parts
47. Rear view camera
48. Rear-view mirror autodimming
49. Schowek w desce rozdzielczej z delikatnym domykaniem i oświetleniem
50. Skrzynia automatyczna Xtronic
51. System audio AM/FM z DAB
52. System automatycznych świateł drogowych
53. System informujący o braku zapięcia pasów
54. System inteligentnego automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
55. System inteligentnego kluczyka i-Key - przycisk uruchamiania silnika + dostęp bezkluczykowy
56. System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, inteligentny
57. System interwencji w razie niezamierzonej zmiany pasa ruchu, inteligentny
58. System kamer 360, inteligentny AVM
59. System kontroli stabilności pojazdu (VDC)
60. System monitorowania ciśnienia w oponach
61. System multimedialny NissanConnect z 12,3 calowym ekranem dotykowym
62. System ostrzegający o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją awaryjnego hamowania
63. System ostrzegający przed kolizją, predykcyjny FCW
64. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, inteligentny
65. System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, inteligentny
66. System rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny
67. System wykrywania poruszających się obiektów
68. Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu z funkcją auto i obsługą zdalną
69. Textile upholstery
70. Tinted rear windows
71. Tryby jazdy (Sport, Normal, Eco, Snow, Off-road)
72. Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne
73. Uchwyty do mocowania bagażu (4 w podłodze i 2 po bokach)
74. Uchwyty na kubki z przodu x2
75. Uchwyty na kubki z tyłu x2
76. Uni-Lackierung
77. Usługi zdalne poprzez aplikację NissanConnectServices - wymagana instalacja aplikacji na smartfonie

- | | |
|---|--|
| 37. Other | 78. Wykończenie części deski rozdzielczej miękkie oraz zewnętrznej części tunelu centralnego |
| 38. Other | 79. Zegary cyfrowe z wyświetlaczem TFT 12,3" |
| 39. Other | 80. Łopatki zmiany biegów |
| 40. Oświetlenie ambientowe podstawowe - konsola centralna | 81. Światła przednie FULL LED |
| 41. Passenger seat height adjustable | 82. Światła tylne LED - światła hamowania i pozycyjne |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Metalic paint | - |
| 2. Pakiet Komfort | - |
| Ładowarka bezprzewodowa | |
| Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo | |
| Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych 15W | |
| 3. Pakiet Zimowy | - |
| Fotele przednie z funkcją podgrzewania | |
| Szyba przednia podgrzewana | |
| Kierownica z funkcją podgrzewania | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs	-
Uszkodzenia, stan	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 25-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

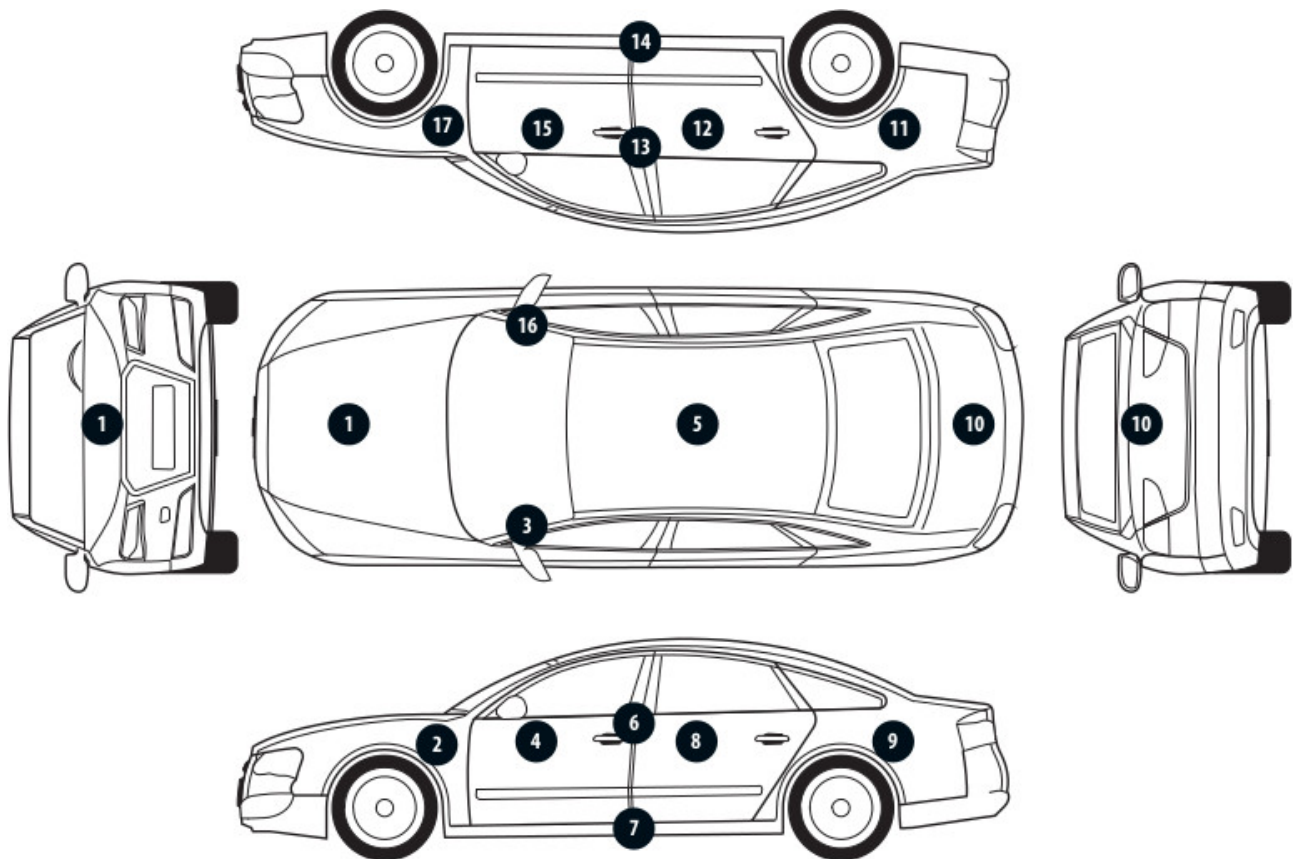Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	150 - 200
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 200
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 6/51

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Koło w bagażniku BRIDGESTONE TURANZA T005 235/55 R18 100V letnia 3.5mm. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Zamontowane koło dojazdowe prawy przód. Odpryski na szybie czołowej. Nietypowe dźwięki otwierania pokryw silnika.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str. 2



Photo 34.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Kluczyki



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu

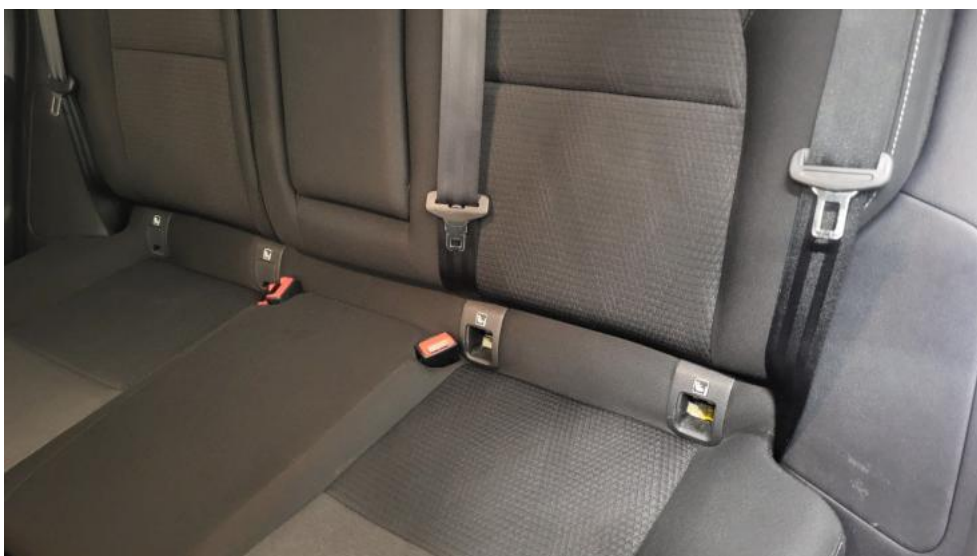


Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

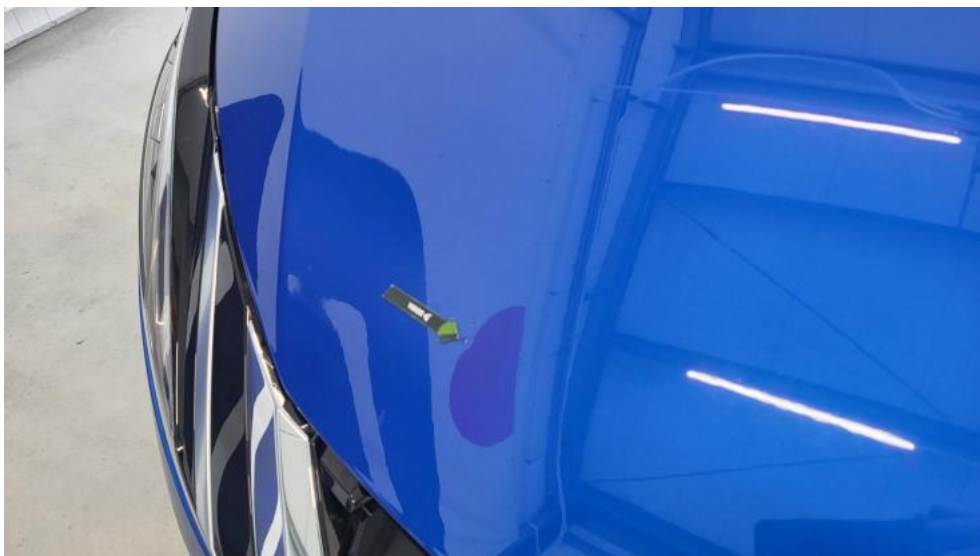


Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Zderzak - Inne 1



Photo 46.
Zderzak - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 48.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Listwa krawędzi błotnika prz P - Inne 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

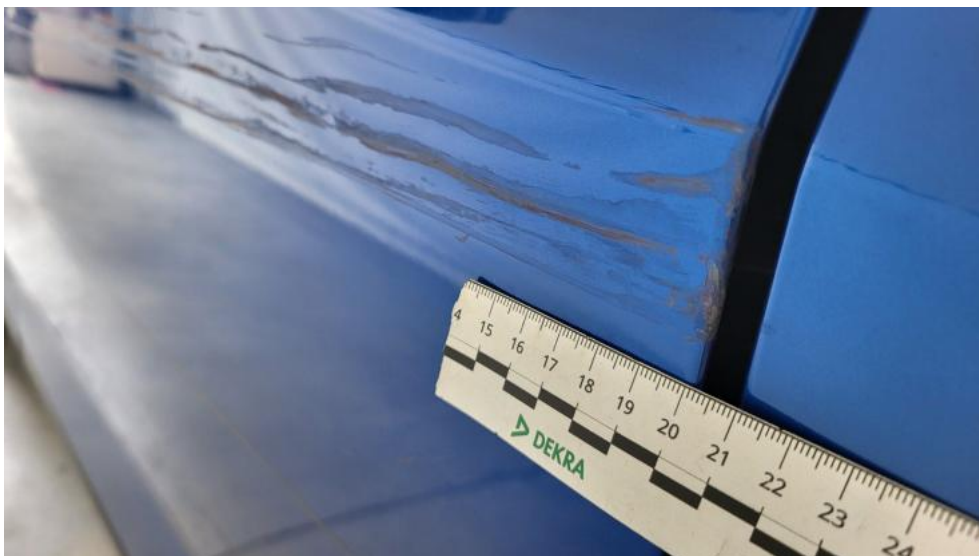


Photo 54.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

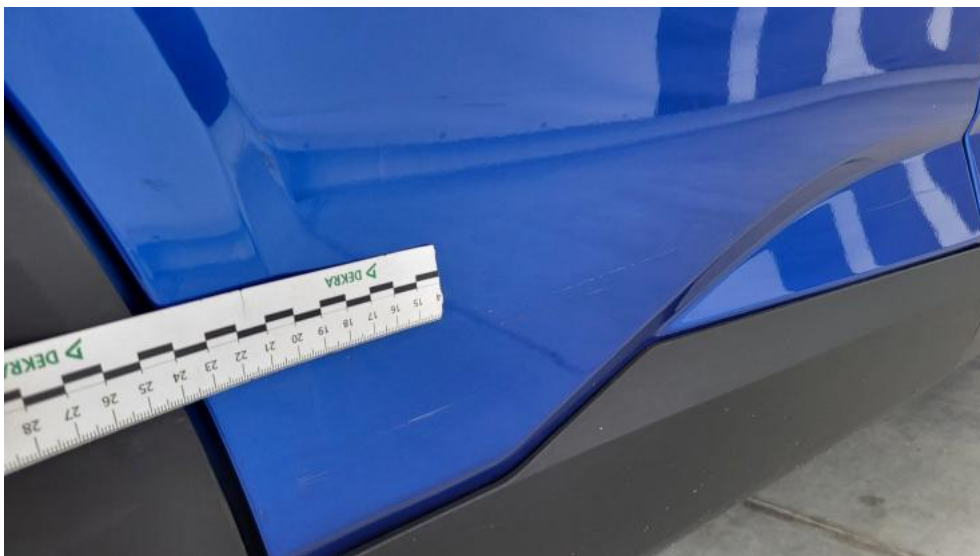


Photo 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Klamka drzwi prz P - Inne 1



Photo 60.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 74.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

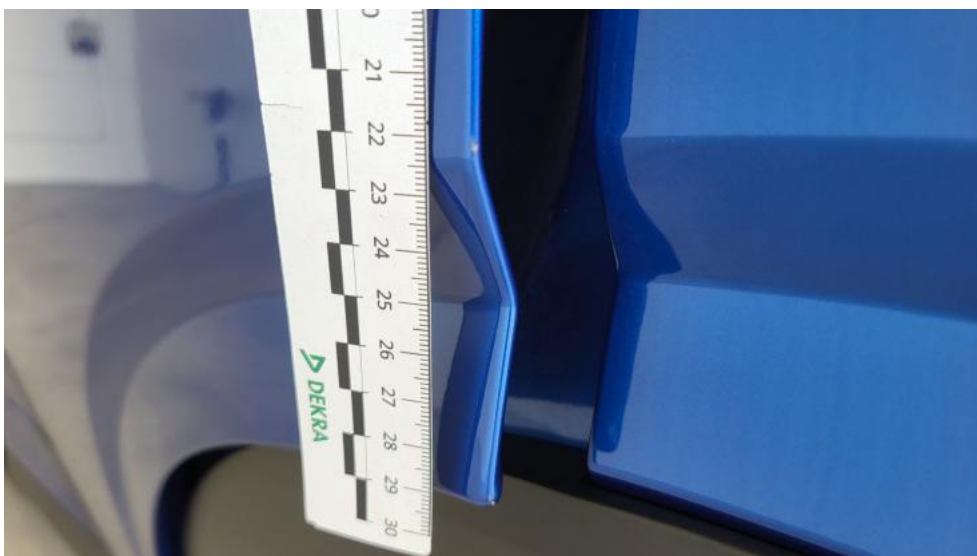


Photo 78.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 82.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

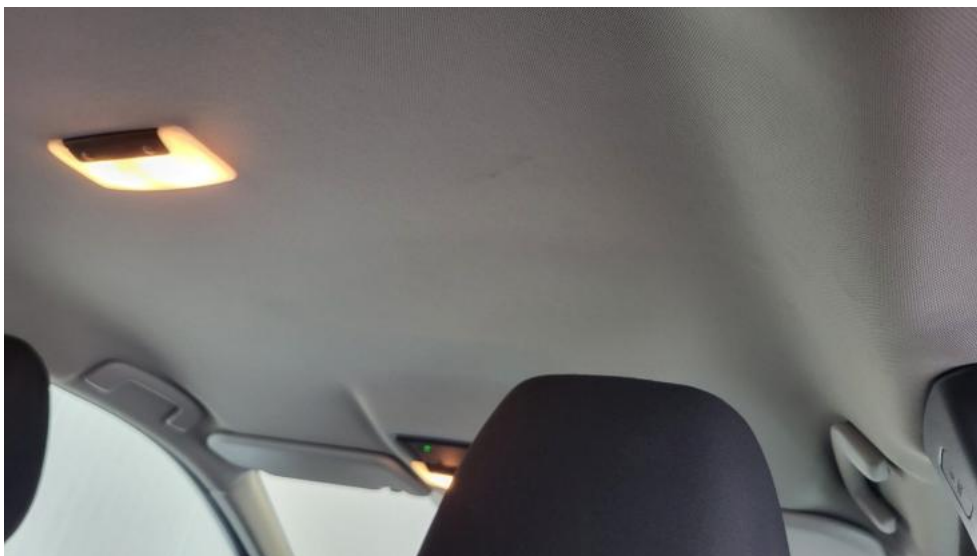


Photo 83.
Podsufitka - Inne 1



Photo 84.
Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1