

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/77054/26/08/18
Nr zlecenia/szkody: 21/044115
Data zlecenia: 18-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0138626
Producent	OPEL
Model	Corsa F Hatchback 19-23
Typ/wersja	Corsa 1.2 Edition S&S
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1006
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1550
Rozstaw osi 1/2	2538
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	75/55
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ599EF
VIN	VXKUPHMHDM4140145
Data 1. rejestracji	24-06-2021
Data nast. bad. techn.	17-06-2027
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	89 524 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/1-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm
	lewo	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm
tylna	prawo	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm
	lewo	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Elektryczne szyby przednie | 17. Przyciski sterowania na kierownicy |
| 2. Felgi aluminiowe 16", 8-ramienne, z ogumieniem 195/55 | 18. System Multimedia, 6 głośników, ekran kolorowy dotykowy 7", obsługa głosem |
| 3. Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) | 19. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 4. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia) | 20. System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach |
| 5. Fotele przednie komfortowe | 21. System przypominania o zapięciu pasów przód-tył |
| 6. Interfejs Bluetooth | 22. System wykrywania zmęczenia kierowcy |
| 7. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40 | 23. Tapicerka materiałowa Fresez, czarna |
| 8. Klamki drzwi w kolorze nadwozia | 24. Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości |
| 9. Klimatyzacja manualna | 25. Tuner cyfrowy DAB |
| 10. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach | 26. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości |
| 11. Komputer pokładowy | 27. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control |
| 12. Lakier metaliczny, Pomarańczowy Power | 28. Układ utrzymania na pasie ruchu |
| 13. Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, w kolorze czarnym | 29. Układ wspomagania ruszania pod górę HSA |
| 14. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli | 30. Wyświetlacz kolorowy 3,5" pomiędzy wskaźnikami |
| 15. Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia | 31. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 16. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach | 32. Zestaw naprawczy do opon z kompresorem |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | - |
| 2. Pakiet Premium Edition | - |
| Elektryczne szyby, tył | |
| Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu | |
| Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem | |
| 3. Przygotowanie pod koło zapasowe | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenie

OgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

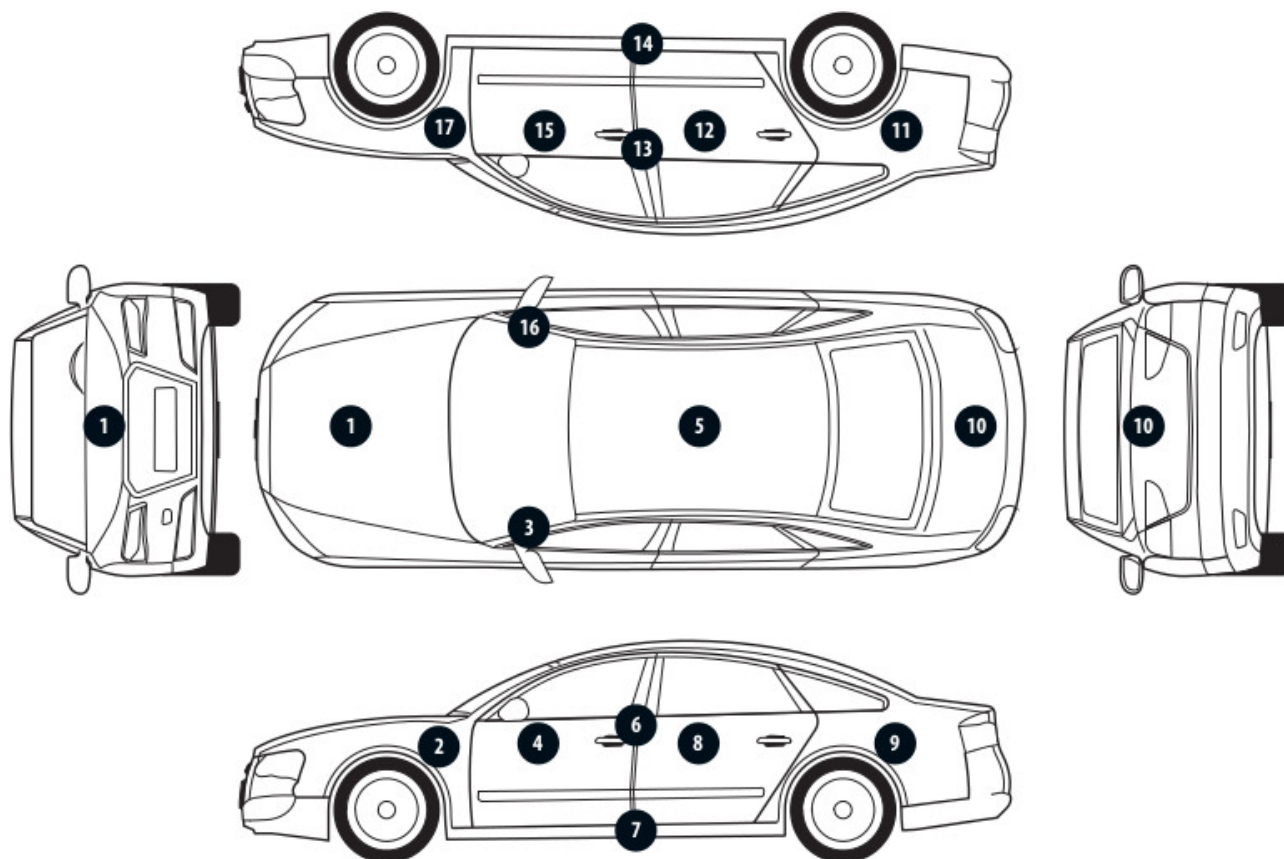

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Cztery dywaniki w bagażniku. Brak półki bagażnika. Odpryski na szybie czołowej. Aktywna kontrolka.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny	Dane pojazdu	Przygo
Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.	Model <u>CORSA F EDITION</u> Numer identyfikacyjny pojazdu <u>VX1LUPMMMDM4243513</u> Typ silnika, numer silnika <u>F12XEL</u> Skrzynia biegów <u>MT5</u> Kod koloru lakieru <u>GPQ</u> Kod wykończenia wnętrza <u>TAVE</u> Numer kluczyka <u>A1324</u>	Autoryz który do <u>P.O.</u> Adres Miejsc <u>U</u> Dane

Fot. 33.

Książka serwisowa – dane

Przegląd Okresowy		Przegląd Okresowy		Przegląd Okresowy		Przegląd Okresowy	
Data	km	Data	km	Data	km	Data	km
22.03.2023	60503						
Olej silnikowy Jakość: <u>0 W 30</u> Lepkość: <u>0 W 30</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>0 W 30</u> Tak Nie		Olej silnikowy Jakość: <u>0 W 30</u> Lepkość: <u>0 W 30</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>0 W 30</u> Tak Nie		Olej silnikowy Jakość: <u>0 W 30</u> Lepkość: <u>0 W 30</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>0 W 30</u> Tak Nie		Olej silnikowy Jakość: <u>0 W 30</u> Lepkość: <u>0 W 30</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>0 W 30</u> Tak Nie	
☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wieloramienny ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciemne hamulcowe z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wieloramienny ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciemne hamulcowe z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wieloramienny ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciemne hamulcowe z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wieloramienny ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciemne hamulcowe z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa	
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: <u>22.03.2024</u> km: <u>75503</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: <u>22.03.2024</u> km: <u>75503</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: <u>22.03.2024</u> km: <u>75503</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: <u>22.03.2024</u> km: <u>75503</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	

Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

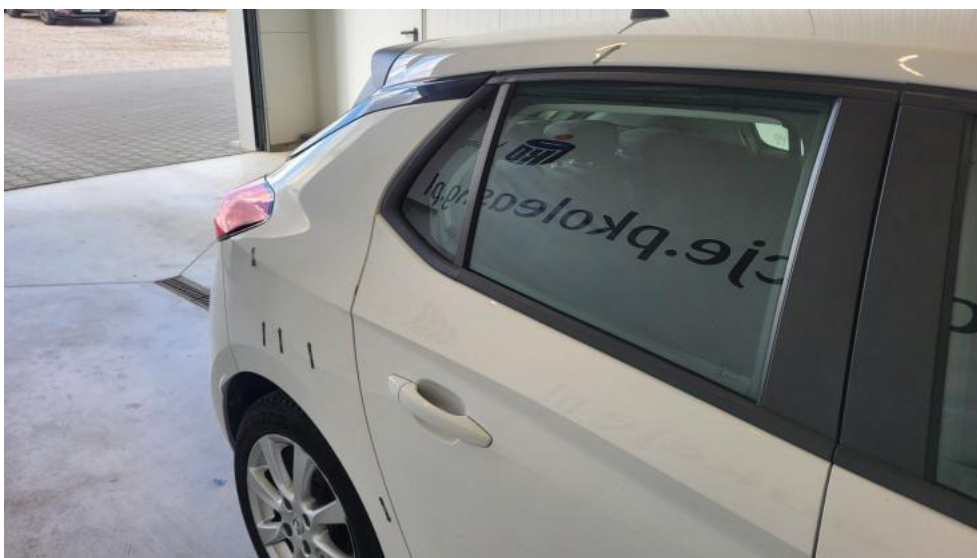

Fot. 46.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 52.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 53.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 54.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

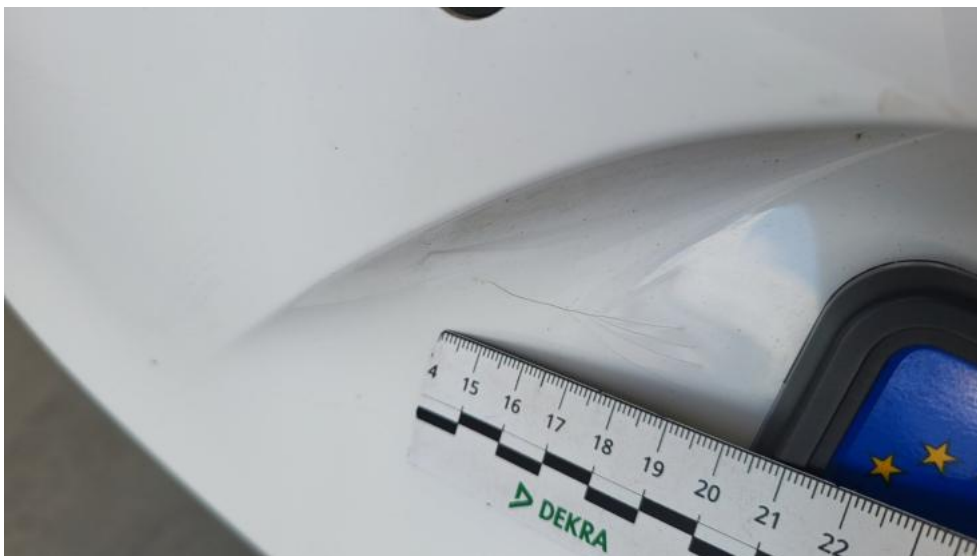

Fot. 55.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

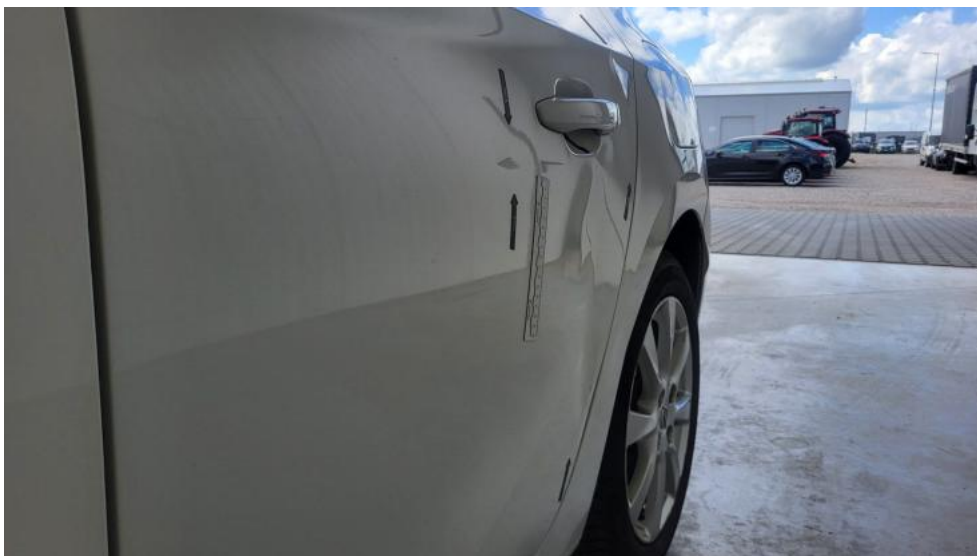

Fot. 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.


Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

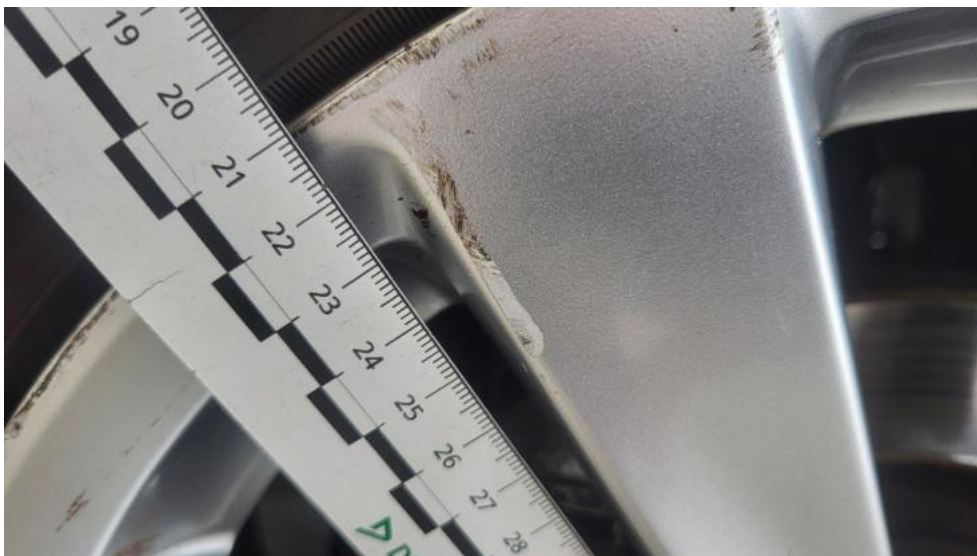

Fot. 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 72.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 74.
Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 78.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1