

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/33757/25/05/12
Nr zlecenia/szkody: 24/008703
Data zlecenia: 12-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0125119
Producent	JEEP
Model	Grand Cherokee 16-20
Typ/wersja	Gr. Cherokee 3.0 CRD Overland
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2328
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2949
Rozstaw osi 1/2	2915
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2987
Moc silnika [KM/kW]	250/184
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	CB141RJ
VIN	1C4RJFBM0GC460940
Data 1. rejestracji	10-01-2017
Data nast. bad. techn.	07-06-2025
Rok produkcji	2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	117 687 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, SCORPION VERDE A/S	265/50 R20 107V	3,0 mm
	lewe	Pirelli, SCORPION VERDE A/S	265/50 R20 107V	4,0 mm
tylna	prawo	Pirelli, SCORPION VERDE A/S	265/50 R20 107V	3,0 mm

lewe	Pirelli, SCORPION VERDE A/S	265/50 R20 107V	3,0 mm
------	--------------------------------	-----------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABA - zaawansowany system hamowania awaryjnego
2. ABS
3. Airbag - 6 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki -przód, kurtyny powietrzne)
4. Airbag kolan kierowcy
5. Aktywne zagłówki przednie
6. Asystent parkowania przodem/tyłem ParkSense
7. Asystent parkowania równoległego i prostopadłego
8. Asystent pasa ruchu (Lane Departure Warning plus)
9. Autoalarm DeLuxe
10. Automatyczne poziomowanie lamp przednich
11. Automatyczne włączanie świateł
12. BAS - system wspomagania awaryjnego hamowania
13. Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go przyciskiem START/STOP
14. Chromowane końcówki rur wydechowych
15. Chromowane końcówki rur wydechowych, podwójne
16. Czujnik deszczu i wycieraczek
17. Dach szklany reg. elektrycznie (dwa okna dachowe z zasłonami nad drugim rzędem) - CommandView
18. Dywaniki luksusowe, przód i tył
19. EARS - system reakcji powypadkowej
20. ELSD - elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym
21. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
22. El. podnoszenie szyb, przód i tył
23. Elektrycznie otwierana kłapa bagażnika
24. Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem
25. Fotel kierowcy i pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią fotela kierowcy
26. Fotele przednie z 4-płaszczyznową elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
27. Fotele przednie, ogrzewane
28. Fotele przednie, wentylowane
42. Kierownica, podgrzewana
43. Klamki zewnętrzne - chromowane
44. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa z czujnikiem podczerwieni i filtrem powietrza
45. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie z pamięcią ustawień
46. Komputer pokładowy z kompasem i wskaźnikiem temperatury
47. Koło zapasowe, pełnowymiarowe
48. Lakier uni
49. Lampy Bi-ksenonowe
50. Lampy tylne w technologii LED
51. Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
52. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane, automatycznie przyciemniane
53. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się z wbudowanym mikrofonem
54. Oświetlenie bagażnika z funkcją latarki
55. Pamięć ustawień radia/fotela kierowcy/lusterek bocznych
56. RAB - system gotowości hamulców
57. RBS - system osuszania hamulców
58. Relingi dachowe, chromowane
59. Siatka zabezpieczająca bagaż
60. Skórzane obszycie deski rozdzielczej, podłokietników w drzwiach i centralnego podłokietnika
61. Spryskiwacze lamp przednich
62. System komunikacji bezprzewodowej bluetooth uconnect phone ze sterowaniem głosowym
63. System kontroli trakcji Selec-Terrain (5 trybów: Auto, Śnieg, Piasek, Błoto, Skały)
64. System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem
65. System monitorowania martwych pól widzenia / detektor obiektów przecinających drogę cofania
66. System nawigacji satelitarnej Smartouch 4 z ekranem dotykowym 8,4 cala i tunerem cyfrowym DAB
67. System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus
68. TSC - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
69. Tapicerka skórzana Nappa, perforowana z przeszyciami

- | | |
|---|---|
| 29. Fotele tylne, ogrzewane | 70. Tempomat aktywny ACC |
| 30. Gniazdo 12V w bagażniku | 71. Tylna kanapa składana, dzielona w proporcji 60/40 |
| 31. Gniazdo SD | 72. Tylne szyby dodatkowo przyciemniane |
| 32. Gniazdo USB | 73. Uchwyty do mocowania fotelików dziecięcych LATCH |
| 33. Gniazdo USB, podwójne | 74. Uchwyty na kubki - przód/tył (podświetlane) |
| 34. HDC - asystent zjazdu ze wzniesienia | 75. Uconnect LIVE serwis |
| 35. HSA - asystent ruszania pod górę | 76. Wspomaganie układu kierowniczego - elektro-hydrauliczne |
| 36. Hamulce Performance o sportowej charakterystyce | 77. Wzmocnione hamulce |
| 37. Immobilizer | 78. Zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift - 5 poziomów prześwitu |
| 38. Instalacja radiowa + 9 głośników Alpine Premium, subwoofer, Matrix Surround Sound | 79. Zawieszenie sportowe Performance |
| 39. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 80. Światła do jazdy dziennej LED |
| 40. Kierownica w skórze i drewnie | 81. Światła przeciwmgielne LED |
| 41. Kierownica z łopatkami zmiany biegów | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Ogumienie

Inne

podwyższona grubość powłoki lakierniczej/wcześniejsze naprawy -
stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

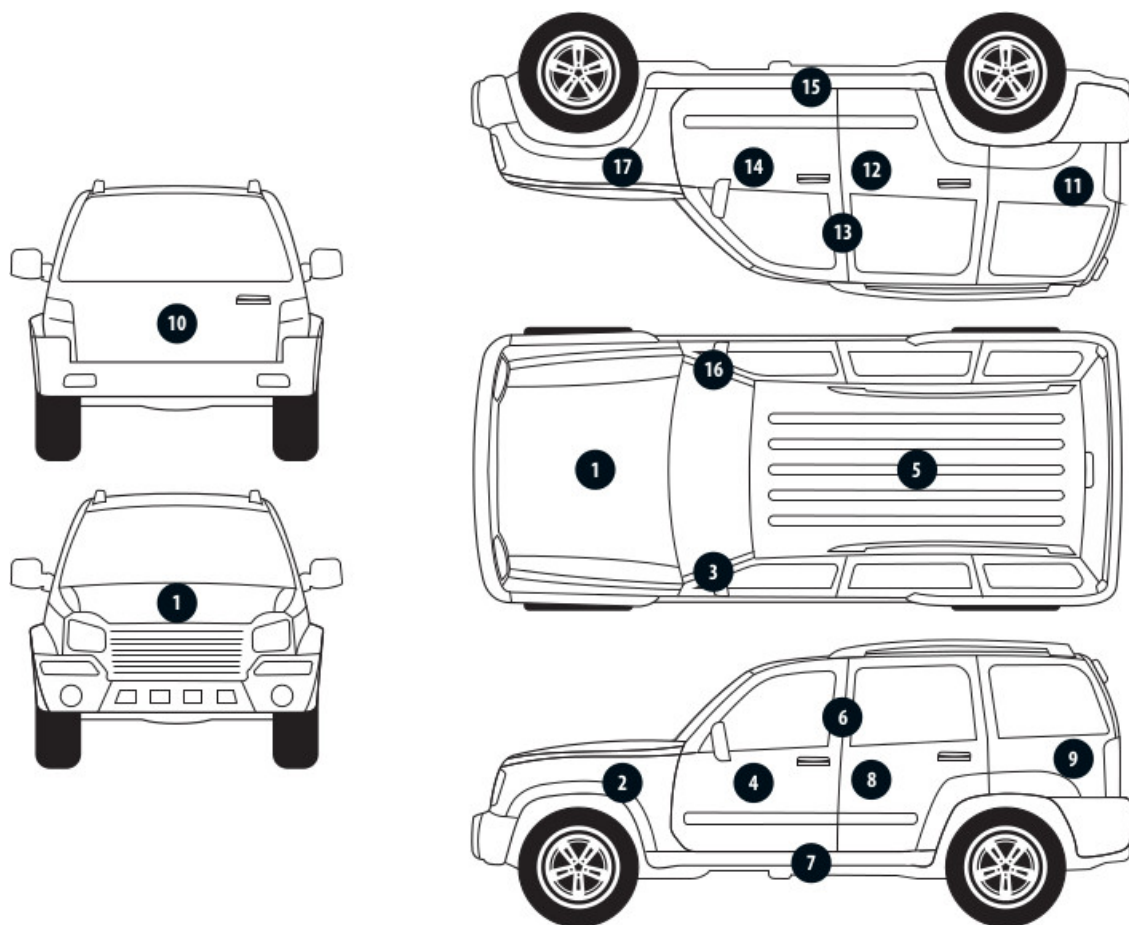

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	150 - 500
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
5	Dach	150 - 500
6	Słupek środkowy lewy	150 - 300
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 500
9	Ściana boczna lewa	150 - 500
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 500
11	Ściana boczna prawa	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	150 - 500
13	Słupek środkowy prawy	150 - 200
14	Drzwi przednie prawe	150 - 500
15	Próg prawy	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	150 - 500
17	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
pusta książka serwisowa

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Rysy na samochodzie. Pojazd posiada hak. Głośna praca drzwi tylnych prawych. Odpryski na szybie czołowej.

Baza danych CEP:

- 06.2023 Powstanie szkody istotnej

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

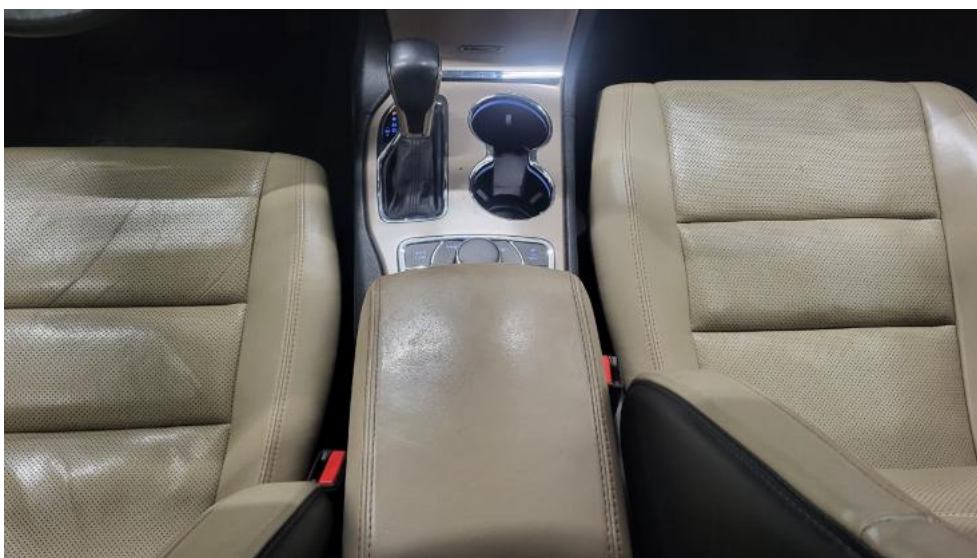

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

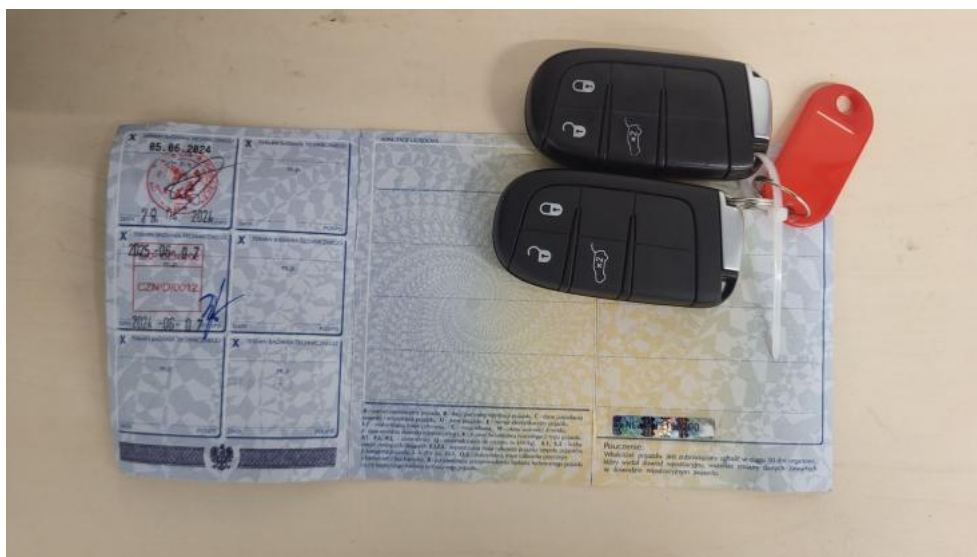


Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

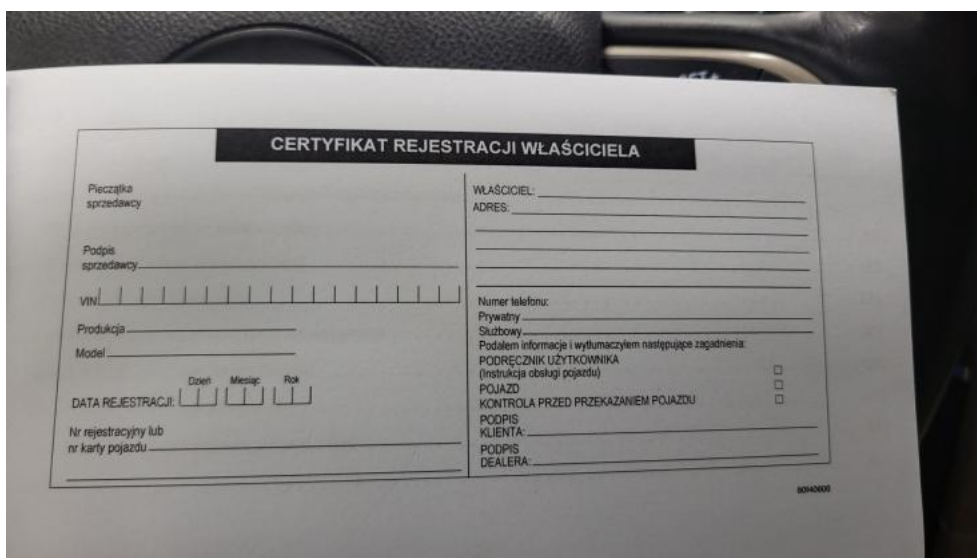

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

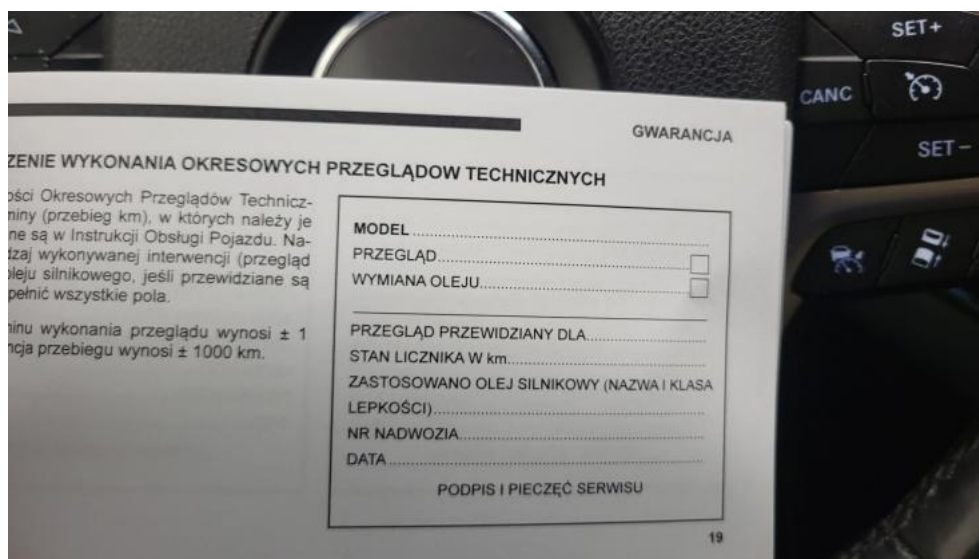

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

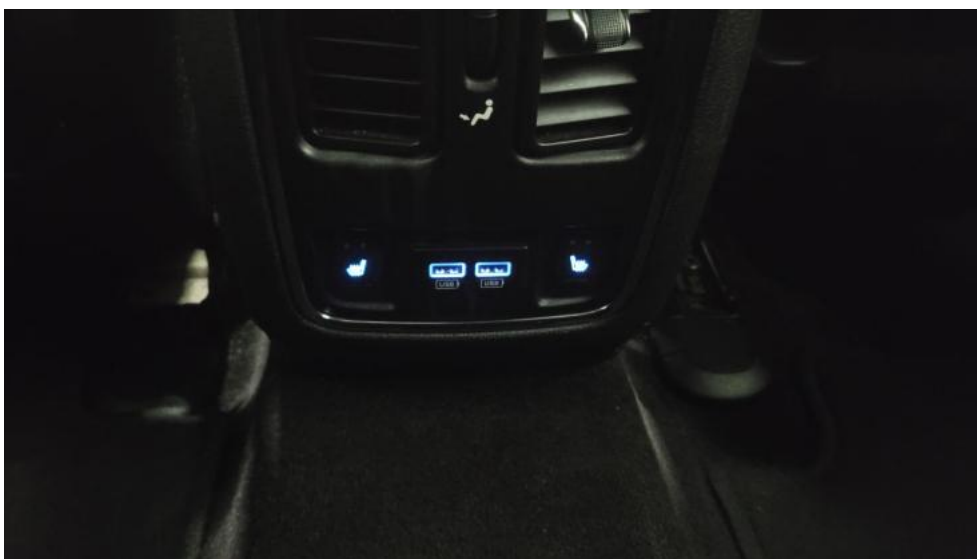

Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 62.
Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Fot. 64.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Fotel prz. praw. - Inne 2



Fot. 68.
Fotel prz. praw.() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 70.
Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Uszczelka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1