

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/21527/26/03/11
commission/ damage No. : 24/054453
Date of commission: 11-03-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Damian Koch (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Częstochowa

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0139156
Manufacturer	AUDI
Model	A4 Avant [8W] 19-24
Type / version	A4 35 TFSI mHEV Advanced S tronic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1500
Gross vehicle weight [kg]	2100
Wheelbase 1/2	2820
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1984
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	PY8996F
VIN / serial number	WAUZZZF42RA113092
Date of first registration	31-07-2024
Date of next. tech. test	31-07-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	64 551 (read)
Body color / type of coating	silver/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,5 mm
	left	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,5 mm
back	right	MICHELIN, PRIMACY 4	245/40 18 93H	4,0 mm
	left	MICHELIN, PRIMACY 4	245/40 18 93H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Accoustic windows
2. Alarm
3. Antilock-Brake-System (ABS)
4. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odbłaskowymi
5. Audi Connect
6. Audi connect Safety&Service
7. Audi parking system plus
8. Audi pre sense city
9. Automatic climate control
10. Bluetooth interface
11. Bord entertainment: other accessories
12. Cruise control
13. Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
14. Dach w kolorze nadwozia
15. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated
16. ESP (Electronical Stabilizing Program)
17. Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
18. Exterior design: other
19. Exterior design: other
20. Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) Dynamik z ogumieniem 225/50
21. Floor mat
22. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
23. Free service 4 years or more, more than 60000 km
24. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
25. Hamulce tarczowe z przodu (16")
26. Hamulce tarczowe z tyłu (16")
27. Hamulec postojowy - elektromechaniczny
28. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbags rear
29. Interior decoration: other
30. Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)
31. Kluczyk z pilotem, z Safe lock
32. Końcówki układu wydechowego
33. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated
34. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami
35. Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe)
36. Luggage:other
37. Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe
38. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
39. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
40. Mild hybrid
41. Moduł danych Europa
46. Opony 225/50 R17 94Y
47. Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
48. Osłona podwozia dodatkowa
49. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
50. Other
51. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
52. Oświetlenie wnętrza
53. Podsufitka tkaninowa
54. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
55. Podłokietnik środkowy z przodu
56. Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania
57. Power steering
58. Przygotowanie do funkcji na życzenie
59. Radio cyfrowe
60. Reflektory
61. Relingi dachowe w kolorze czarnym
62. Seats: other
63. Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna
64. Special tyres
65. Start/Stop system
66. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
67. Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
68. Szyby termoizolacyjne
69. Tapicerka tkaninowa Index
70. Traffic sign recognition
71. Uchwyt do montażu gaśnicy
72. Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
73. Uni-Lackierung
74. Vehicle immobilizer
75. Wariant dla niepalących
76. Wskaźnik ciśnienia w oponach
77. Wskaźnik techniczny UN-ECE
78. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
79. Zagłówki przednie
80. Zawieszenie standardowe
81. Zbiornik paliwa - 54l
82. Zderzak, wzmocniony
83. Zestaw naprawczy do opon
84. Zestaw narzędzi samochodowych
85. Zestaw pedałów standardowy
86. Zestaw wskaźników

- | | |
|--|-------------------------------|
| 42. Ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h | 87. tiptronic |
| 43. Okładzina bagażnika | 88. Światła do jazdy dziennej |
| 44. On board computer | 89. Światła tylne LED |
| 45. Oparcie tylnych siedzeń składane | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Diminished spare wheel | - |
| 2. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | - |
| 5. Light Alloy wheels 18" | - |
| 6. MMI Navigation plus z MMI touch | - |
| 7. Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | - |
| Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | - |
| Lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | - |
| 8. Sport seats front | - |
| 9. Tapicerka tkaninowa System | - |
| 10. Tinted rear windows | - |
| 11. Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 20-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Damian Koch (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 200
2	Front left fender	150 - 200
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	150 - 200
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 200
10	Cover/lid	150 - 200
11	Right rear fender	150 - 200
12	Right rear door	150 - 200
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	150 - 300
17	Front right fender	150 - 200

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

not found

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

The test drive has been conducted on a distance and in time enabling rough estimation of the technical condition of the vehicle.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak zaślepek w tylnej kanapie. Wymagana wymiana oleju od 3600km. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Ciężka praca drzwi prawych przednich, do weryfikacji serwisowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

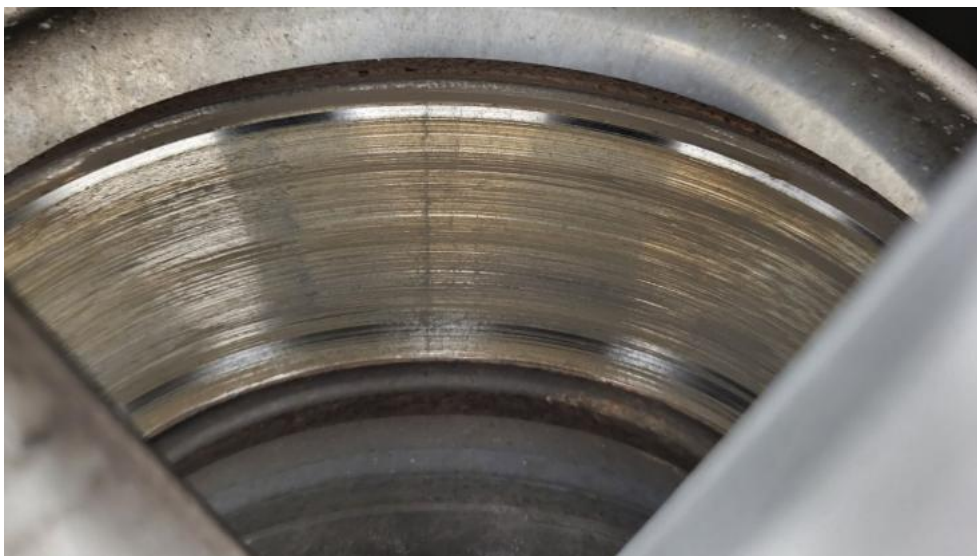


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa

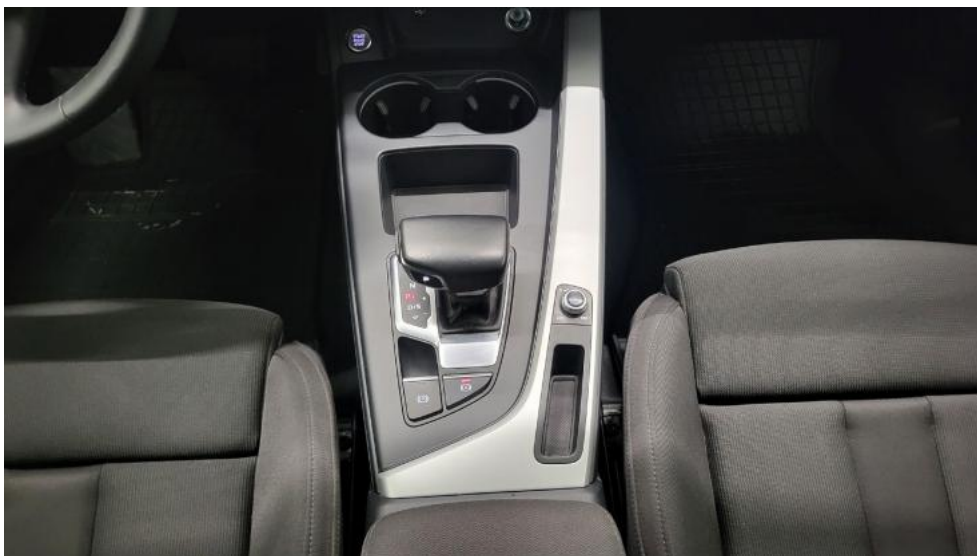


Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

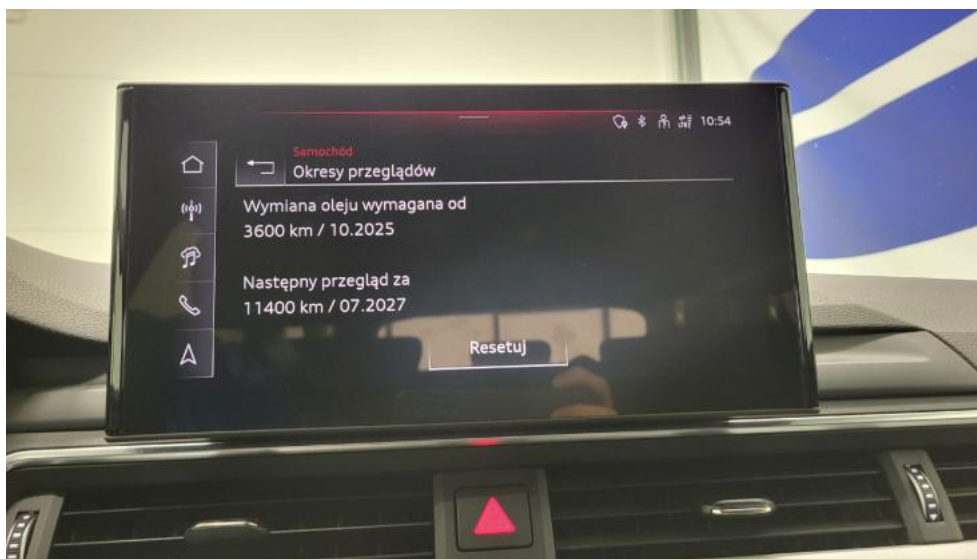


Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Lampa tylna zew P - Inne 1



Photo 48.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

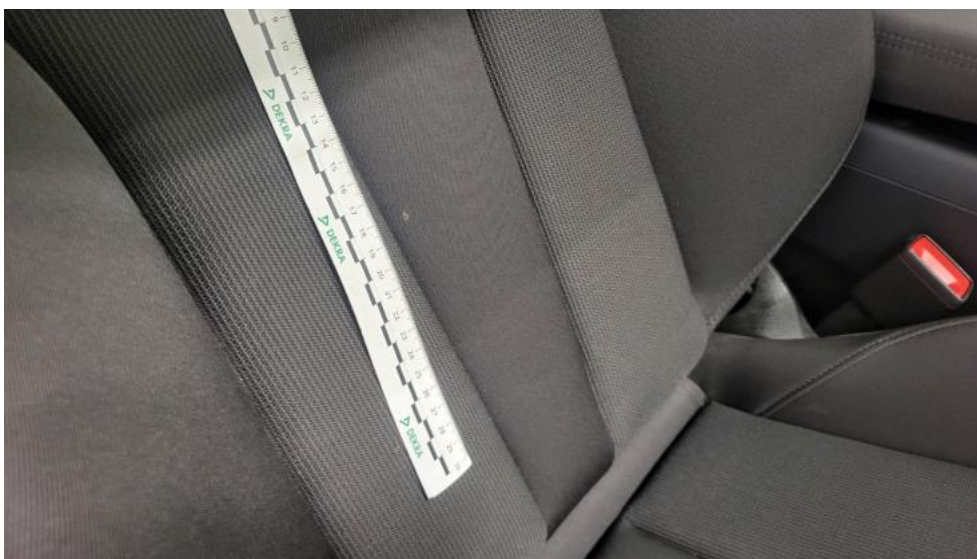


Photo 57.

Fotel prz. praw. - Inne 1

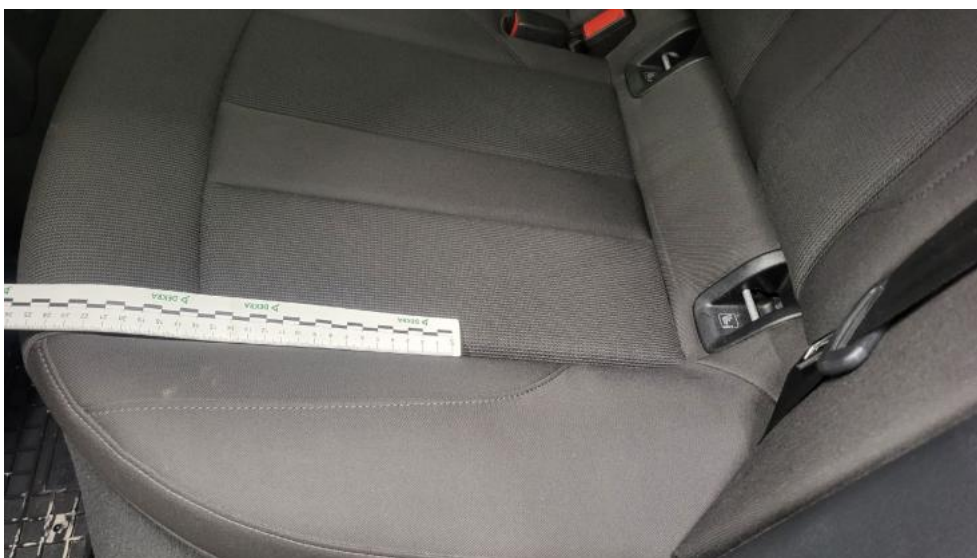


Photo 58.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 62.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1