

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/95399/25/12/04
commission/ damage No. : 24/039211
Date of commission: 04-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0161618
Manufacturer	SKODA
Model	Kamiq 24-
Type / version	Kamiq 1.5 TSI Selection DSG
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1262
Gross vehicle weight [kg]	1776
Wheelbase 1/2	2651
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1498
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU6537S
VIN / serial number	TMBGK6NW6R3066895
Date of first registration	02-10-2024
Date of next. tech. test	01-10-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	29 865 (read)
Body color / type of coating	blue/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KUMHO, ECSTA PS71	205/60 16 92V	5,5 mm
	left	KUMHO, ECSTA PS71	205/60 16 92V	5,5 mm
back	right	KUMHO, ECSTA PS71	205/60 16 92V	6,0 mm
	left	KUMHO, ECSTA PS71	205/60 16 92V	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Armrest (s) front | 29. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with gear-switches |
| 2. Boczki drzwi Satin Black | 30. Listwa ozdobna w kolorze czarnym z połyskiem |
| 3. Care Connect (eCall–wezwanie pomocy, poszerzony zakres komun. serwis., zdalny dostęp do sam. na 3l.) | 31. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane |
| 4. Climatronic - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z przyciemnianym lusterkiem wstecznym | 32. Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia |
| 5. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Manoeuvre Assist | 33. Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny |
| 6. DAB+ (funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej) | 34. Other |
| 7. Dekor na desce rozdzielczej Grey Krepp | 35. Oświetlenie wnętrza Ambiente |
| 8. Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu | 36. Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi |
| 9. Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy | 37. Rear seat-backs foldable |
| 10. Driving Mode Select - wybór profilu jazdy | 38. Reflektory Full LED |
| 11. Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu | 39. Reflektory przeciwmgłowe LED, przednie |
| 12. Exterior design: other | 40. Schowek na okulary |
| 13. Felgi aluminiowe 16 SARGAS AERO srebrne z ogumieniem 205/60 | 41. Skoda Infotainment 8,25", 4 głośniki, Bluetooth |
| 14. Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowany na wysokość oraz pod lędźwie | 42. Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa |
| 15. Fotel kierowcy regulowany na wysokość | 43. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu |
| 16. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania | 44. System ESC z ABS |
| 17. Funkcja Easy Start - bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie silnika | 45. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane |
| 18. Funkcja SmartLink z możliwością połączenia bezprzewodowego dla urządzeń Apple iOS i Android Auto | 46. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu |
| 19. Gniazda USB-C z szybkim ładowaniem (45W) x 4 | 47. Tapicerka materiałowa LOFT |
| 20. Głośniki dodatkowe 4 szt (z tyłu) | 48. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 21. HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia | 49. Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych |
| 22. Hamulce tarczowe z tyłu | 50. Uchwyt na bilet parkingowy |
| 23. Interior: other | 51. Uchwyty ISOFIX na zewn. miejscach z tyłu oraz na fotelu pasażera z przodu z mocowaniem TopTether |
| 24. Kamera cofania | 52. Uchwyty składane w podsufitce - 4 |
| 25. Kessy Full | 53. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem (2 składane kluczyki) |
| 26. Koło zapasowe stalowe, dojazdowe | 54. Zestaw cyfrowych wskaźników Digital Display 8" |
| 27. Lakier uni | 55. Światła tylne LED Basic |
| 28. Lane Assist - asystent pasa ruchu | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana z manetkami | - |
| 2. Lakier metalik/perłowy | - |
| 3. Pakiet Winter Plus Tech | - |
| Bluetooth Plus (Phone Box - indukcyjna ładowarka smartfona) | |
| Fotele przednie podgrzewane | |

Dysze spryskiwaczy szyby przedniej podgrzewane
Zbiornik na płyn do szyb ze wskaźnikiem poziomu
Pakiet Winter Plus
Gniazdo USB w podstawie lusterka

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Other

Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 12-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 12-12-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

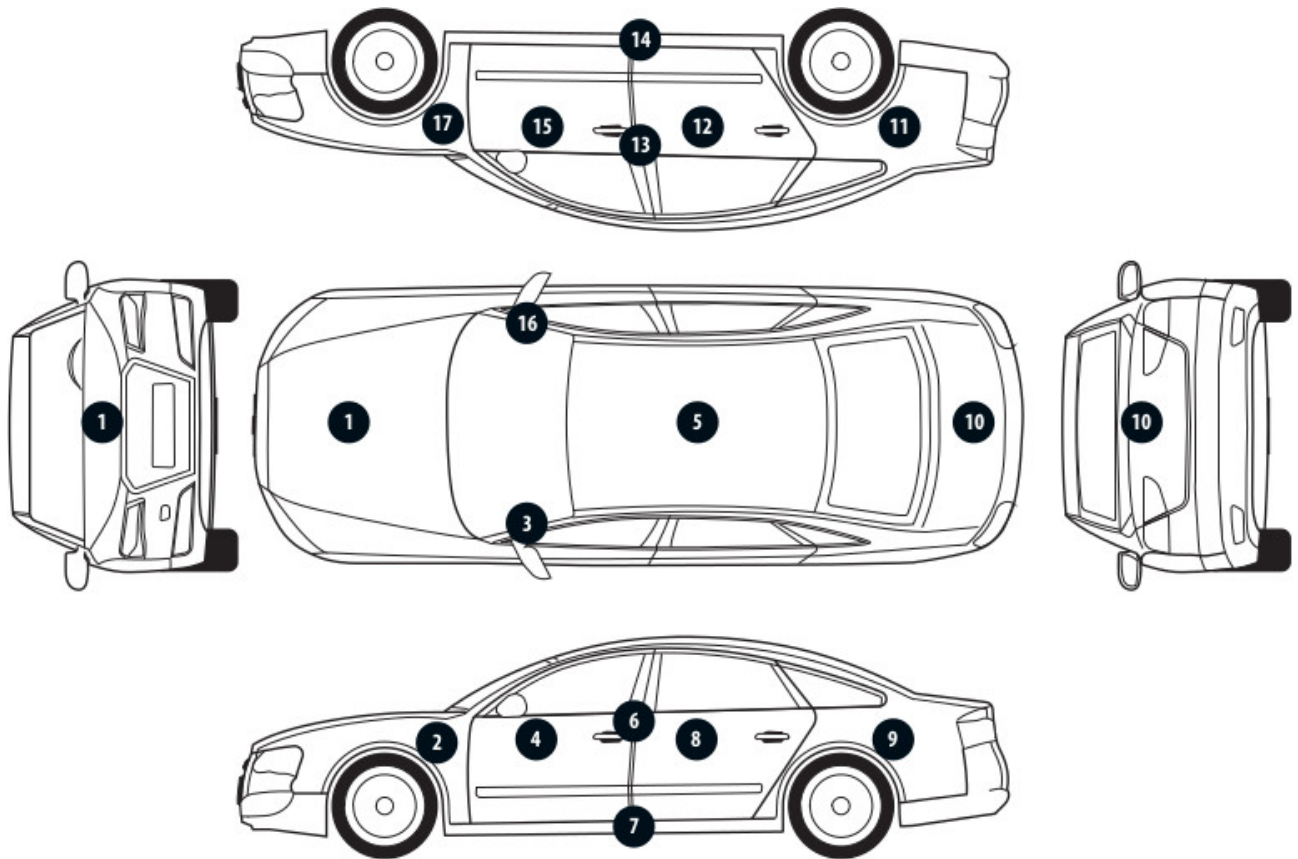Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/36

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Rysy, wgniecenia, ślady użytkowania sadza.

Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Podczas oględzin okazano 1 klucz, książkę serwisową i instrukcję obsługi. Odpryski i zarysowania w obszarze całego pojazdu. Pojazd przedstawiony do oględzin zabrudzony z brakiem możliwości wykonania szczegółowej oceny powłoki lakierowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.

Spód pojazdu przód



Photo 14.

Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

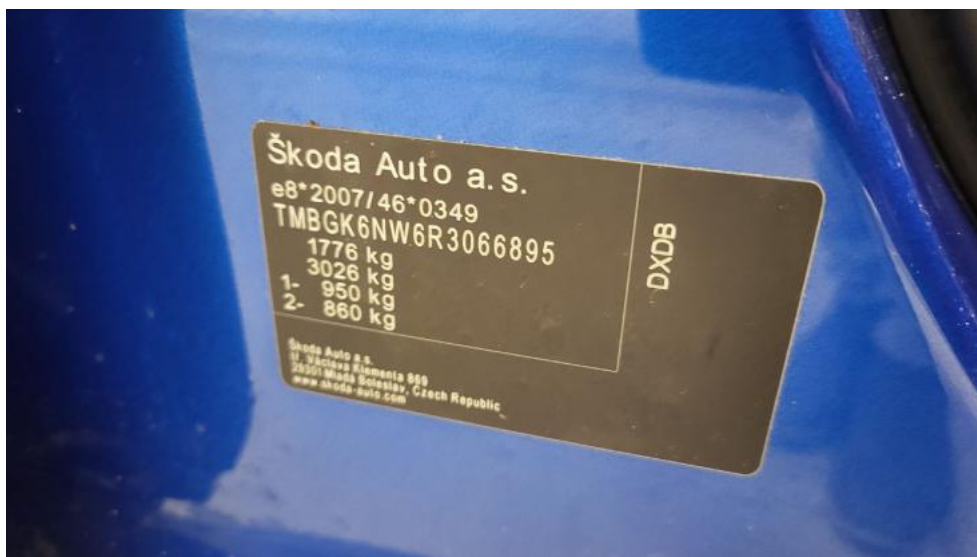


Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa

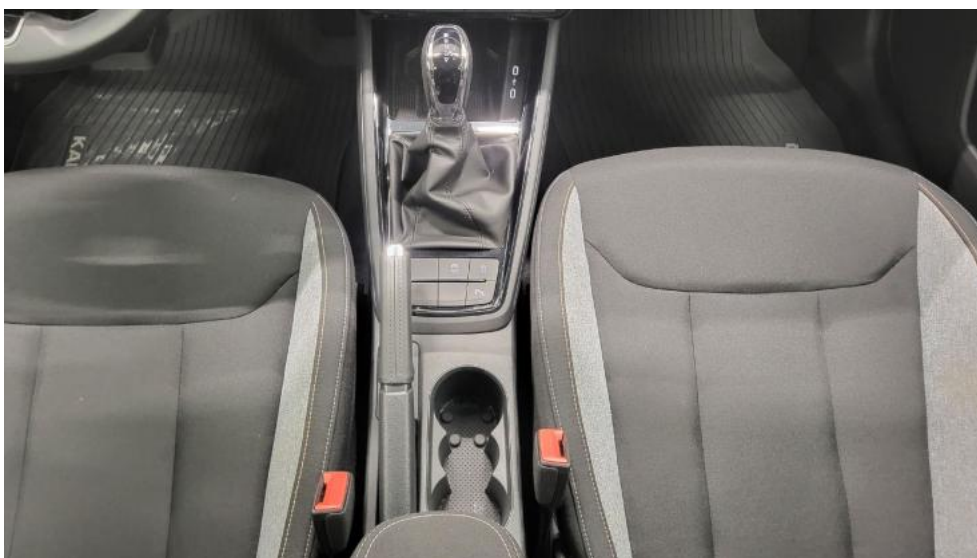


Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

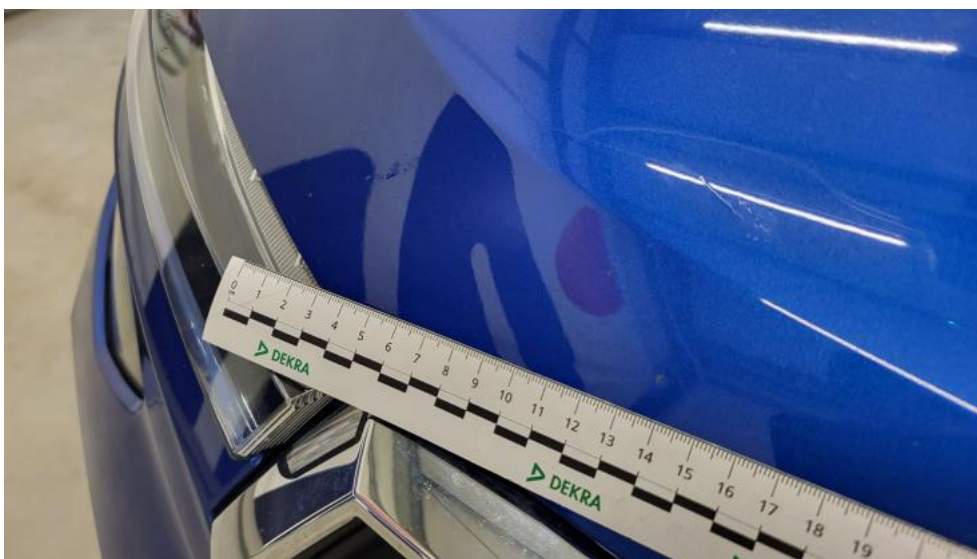


Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

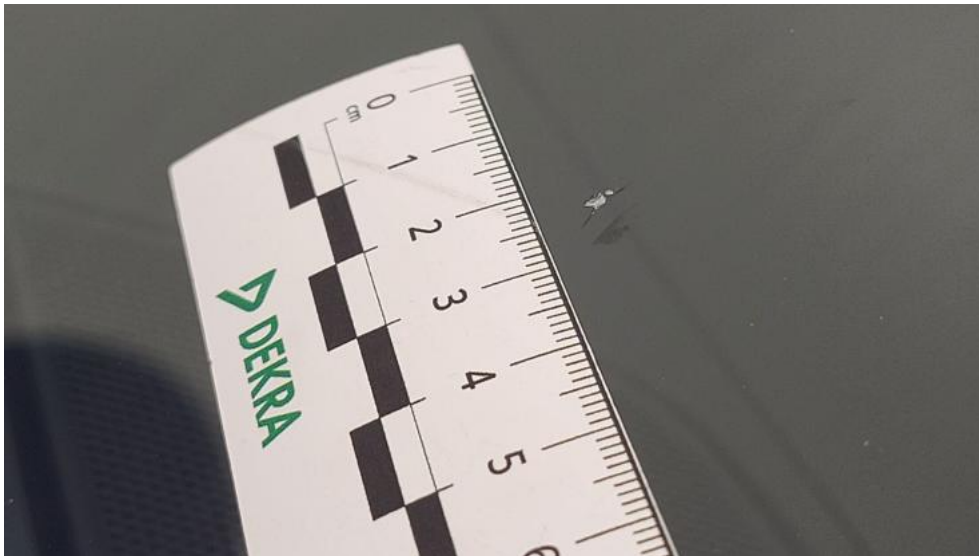


Photo 39.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 40.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

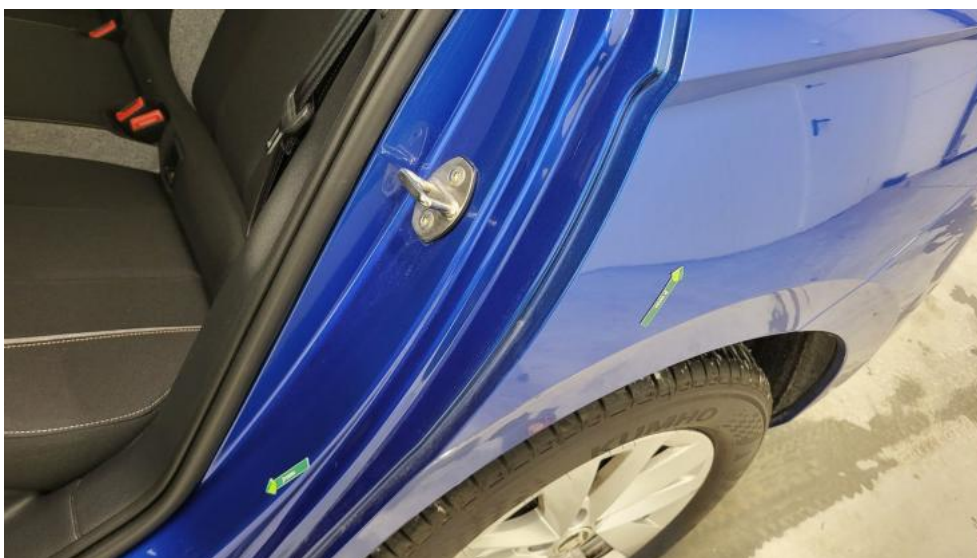


Photo 48.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

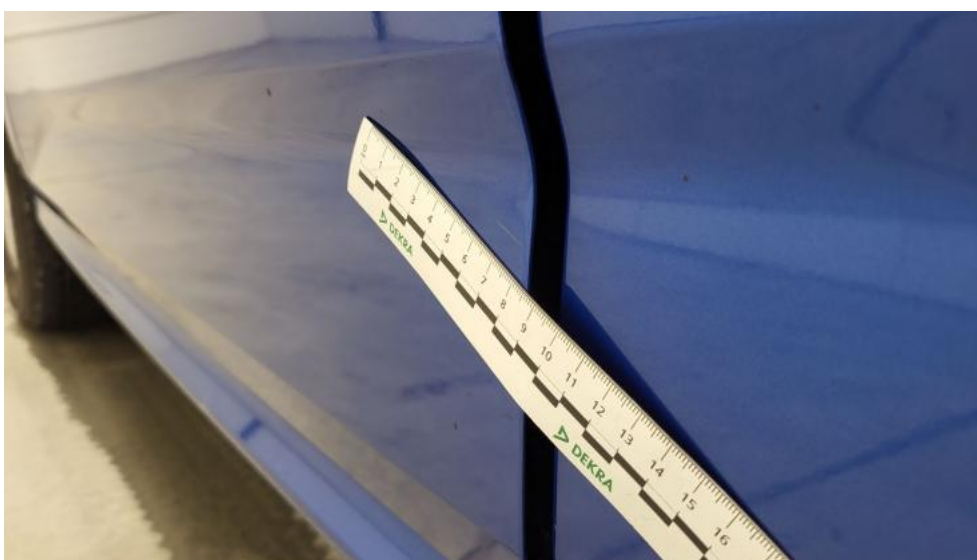


Photo 50.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 56.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Podsufitka - Inne 1



Photo 58.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1