

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/90541/25/11/21
commission/ damage No. : 22/015146
Date of commission: 21-11-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0115319
Manufacturer	AUDI
Model	A4 [8W] 15-19
Type / version	A4 1.4 TFSI S tronic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1375
Gross vehicle weight [kg]	1945
Wheelbase 1/2	2820
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1395
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic
Registration /record No.	PO4XG14
VIN / serial number	WAUZZZF47HA023404
Date of first registration	19-07-2016
Date of next. tech. test	22-06-2025
Year of manufacture	2016 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	171 668 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	255/40 19 100V	3,5 mm
	left	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	255/40 19 100V	3,5 mm
back	right	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	255/40 19 100V	5,0 mm
	left	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	255/40 19 100V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 23. On board computer |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 24. On board monitor |
| 3. Armrest (s) front | 25. Other |
| 4. Automatic climate control | 26. Other |
| 5. Automatic dimlight activation | 27. Other |
| 6. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, Radio | 28. Other |
| 7. Brake Assist, Pre-Crash System | 29. Other |
| 8. Child seat fixation | 30. Power steering |
| 9. Colored glass | 31. Power windows front, Power windows rear |
| 10. Diminished spare wheel | 32. Rain sensor |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 33. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 12. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 34. Rear-view mirror autodimming |
| 13. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 35. Remote controlled central locking |
| 14. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 36. Sport suspension |
| 15. Exterior design: other | 37. Start/Stop system |
| 16. Exterior design: other | 38. Steering wheel electrically adjustable |
| 17. Floor mat | 39. Textile upholstery |
| 18. Hill holder | 40. Tyre pressure control (RDC) |
| 19. Interior decoration: other | 41. Uni-Lackierung |
| 20. LED Daytime running lights | 42. Wheel bolt locks |
| 21. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 43. Xenon-light |
| 22. Light Alloy wheels 16" | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Additional gauges, On board computer | - |
| 2. Alcantara upholstery, Leather upholstery | - |
| 3. Bluetooth interface, Bord communication: other, DVD-player, Hands-free system, Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Navigation system, Other, Soundsystem, Sports steering wheel, USB in | - |
| Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący | |
| Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna sportowa - skórzana | |
| System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch SD/WLAN/DVD/USB/Bluetooth | |
| Audi Connect - 3 lata | |
| Audi sound system | |
| 4. Cornering Headlights, Exterior lighting: other, Headlamp wash, LED front dim light, LED rear lights | - |
| Układ zmywania reflektorów | |
| Lampy LED Matrix-Beam, reflektor skrętu, św.autostradowe, na złe warunki pogodowe, dynam. kierunk. przód/tył | |
| 5. Exterior design: other | - |
| 6. Interior decoration: other | - |
| 7. Light Alloy wheels 19" | - |
| 8. Sport seats front | - |
| 9. Trizone automatic climate control | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

The validity of the technical examination -
Earlier repairs -
Braki, uszkodzenia stan, podwyższona wartość powłoki lakierowej. -

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 28-11-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	150 - 500
3	Left front pillar	150 - 300
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	150 - 200
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 300
10	Cover/lid	150 - 300
11	Right rear fender	150 - 300
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	150 - 200
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	150 - 300
17	Front right fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Wymagana wymiana oleju od 100km. Przegląd przekroczony od 333dni. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Rysy, wgniecenia, ślady użytkowania sadza.

Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Podczas oględzin okazano 1 kluczyk, książkę serwisową i instrukcję obsługi. Odpryski i zarysowania w obszarze całego pojazdu. Pojazd przedstawiony do oględzin zabrudzony z brakiem możliwości wykonania szczegółowej oceny powłoki lakierowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu zawieszenia, hamulcowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa

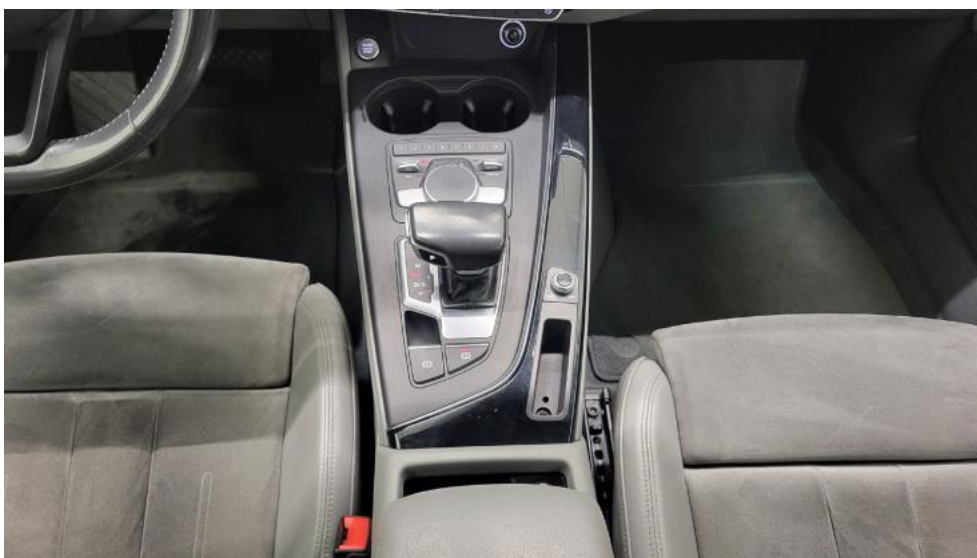


Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

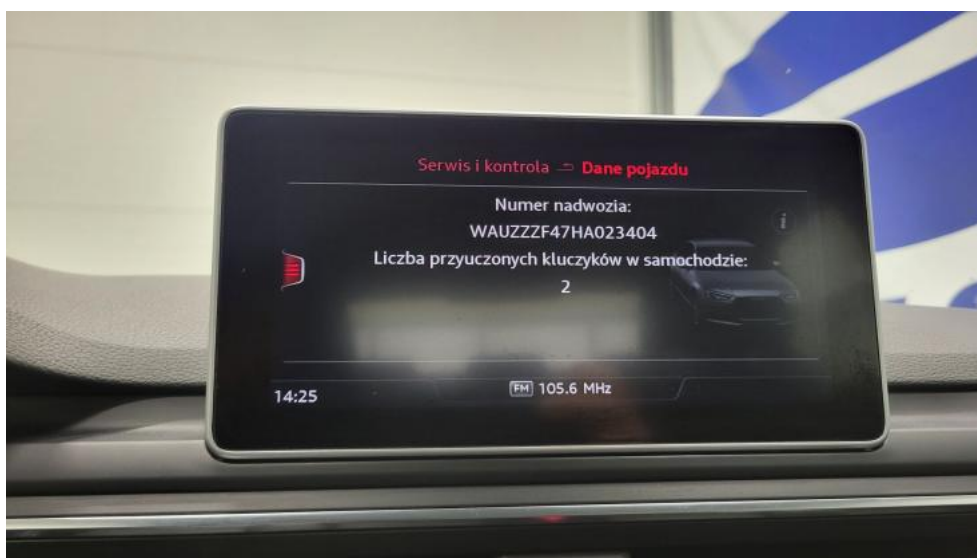


Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Photo 54.

Zderzak tylny - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

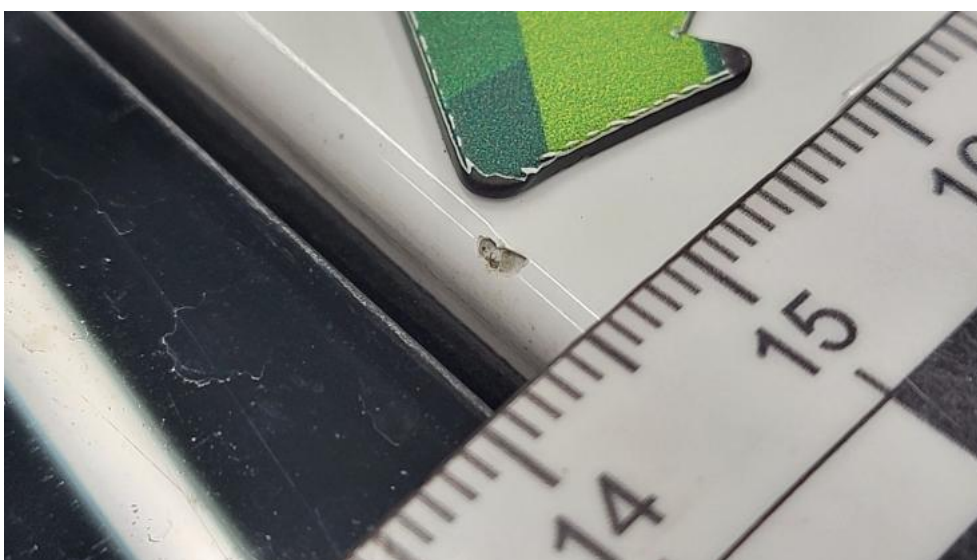


Photo 58.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

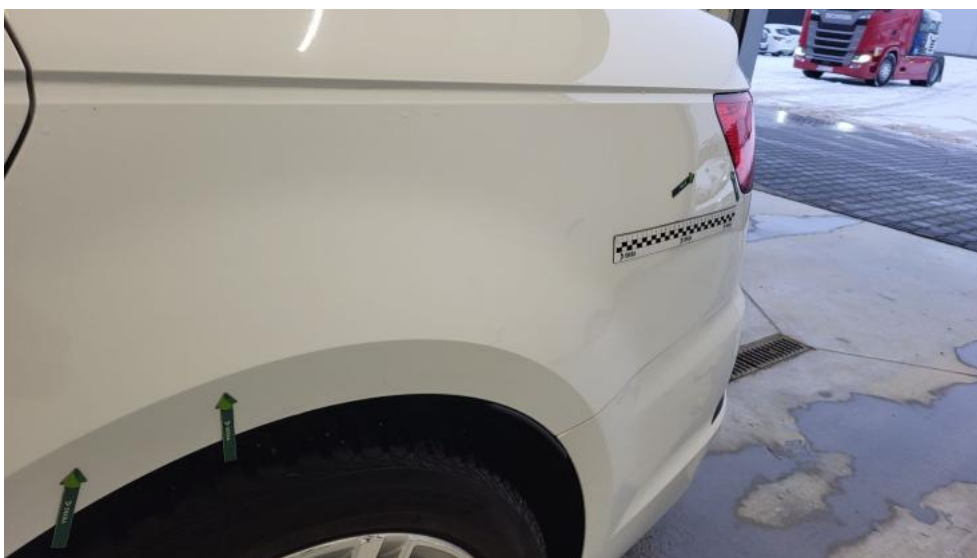


Photo 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

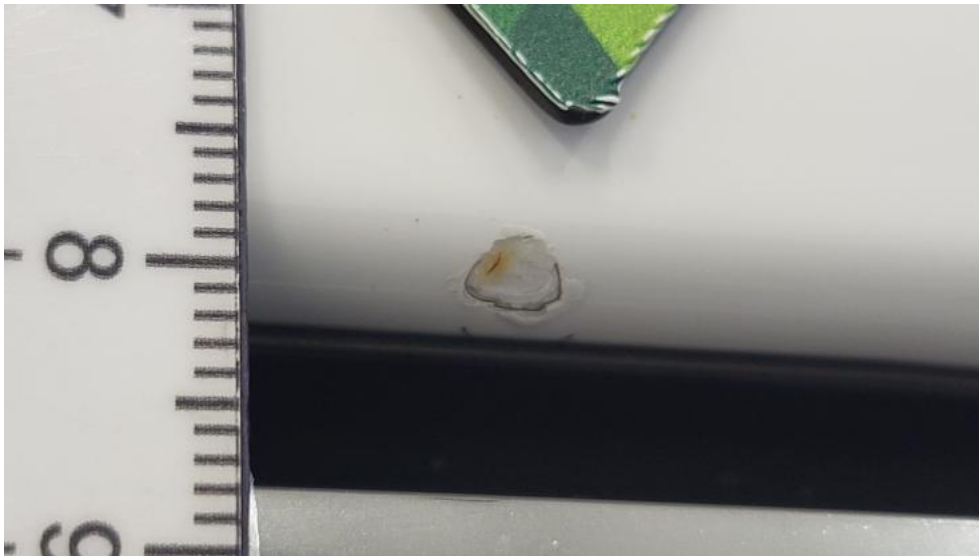


Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 64.

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

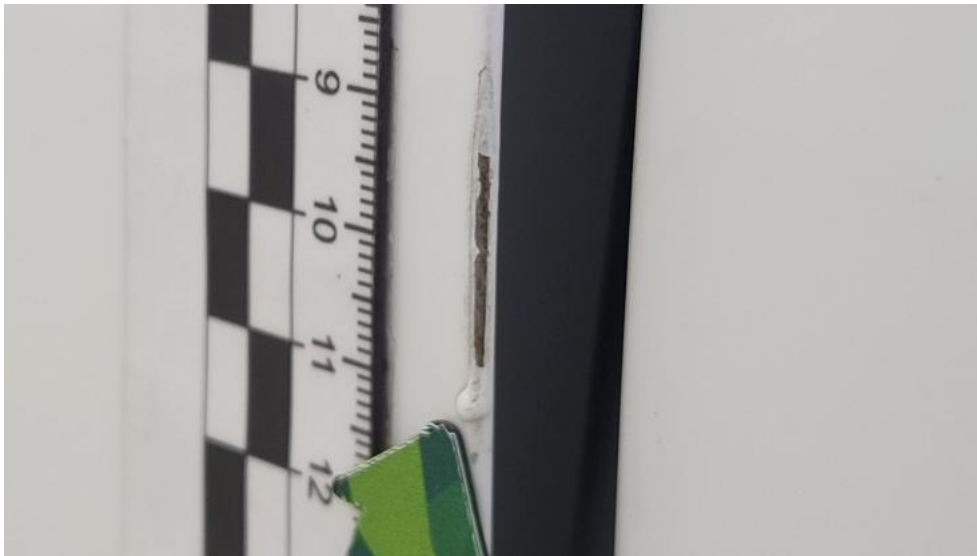


Photo 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Drzwi przed L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 72.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1