

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/97303/26/10/19
commission/ damage No. : 21/025447
Date of commission: 19-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Rafał Laskowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Chojnice

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0137425
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	CLA [C 118] 19-23
Type / version	CLA 200 AMG Line 7G-DCT
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1402
Gross vehicle weight [kg]	1950
Wheelbase 1/2	2729
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1332
Engine Power [hp/kW]	163/120
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	WU3934M
VIN / serial number	W1K1183871N165264
Date of first registration	08-10-2020
Year of manufacture	2020
Readout [km]	234 473 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 18 95V	4,0 mm
	left	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 18 95V	4,0 mm
back	right	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 18 95V	5,5 mm
	left	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 18 95V	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 24. Other |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery | 25. Other |
| 3. Automatic Emergency Call | 26. Other |
| 4. Automatic climate control | 27. Other |
| 5. Bord entertainment: other accessories, Radio | 28. Other |
| 6. Brake Assist | 29. Other |
| 7. Ceramic composite brakes | 30. Other |
| 8. Comfort suspension, Sport suspension | 31. Other |
| 9. Cruise control | 32. Other |
| 10. DAB radio | 33. Other |
| 11. Driver airbag, Passenger airbag | 34. Other |
| 12. Driver knee airbag | 35. Other |
| 13. Exterior design: other, Interior: other | 36. Other |
| 14. Head airbags front, Head airbags rear | 37. Rain sensor |
| 15. Interior lights: other accessories, Other | 38. Rear view camera |
| 16. Interior: other | 39. Selectable driveline characteristics |
| 17. LED front dim light | 40. Side airbag driver and passenger |
| 18. Lane control assistant | 41. Sport seats front |
| 19. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 42. Steering wheel with gear-switches |
| 20. Metal finish | 43. Steering: other |
| 21. Mobile Tire System | 44. Storage facilities in general |
| 22. Other | 45. Tyre pressure control (RDC) |
| 23. Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Bord communication: other, iPod Interface, Mobile phone preparation | - |
| Apple CarPlay | |
| Android Auto | |
| 2. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Navigation system, On board monitor, Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear-view mirror autodimming | - |
| Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali | |
| System nawigacji satelitarnej na dysku twardym | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | |
| Pakiet Lusterka | |
| 3. Exterior design: other, Heat reflecting windows, Light Alloy wheels 18", Tinted rear windows | - |
| Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT) | |
| Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji | |
| Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku (lusterka, listwy) | |
| 4. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 5. On board monitor | - |
| 6. Park Assistant, Park Distance Control rear | - |
| Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | |
| 7. Uni-Lackierung | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

State of the vehicle -
Earlier repairs -
Stwierdzone uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Rafał Laskowski (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

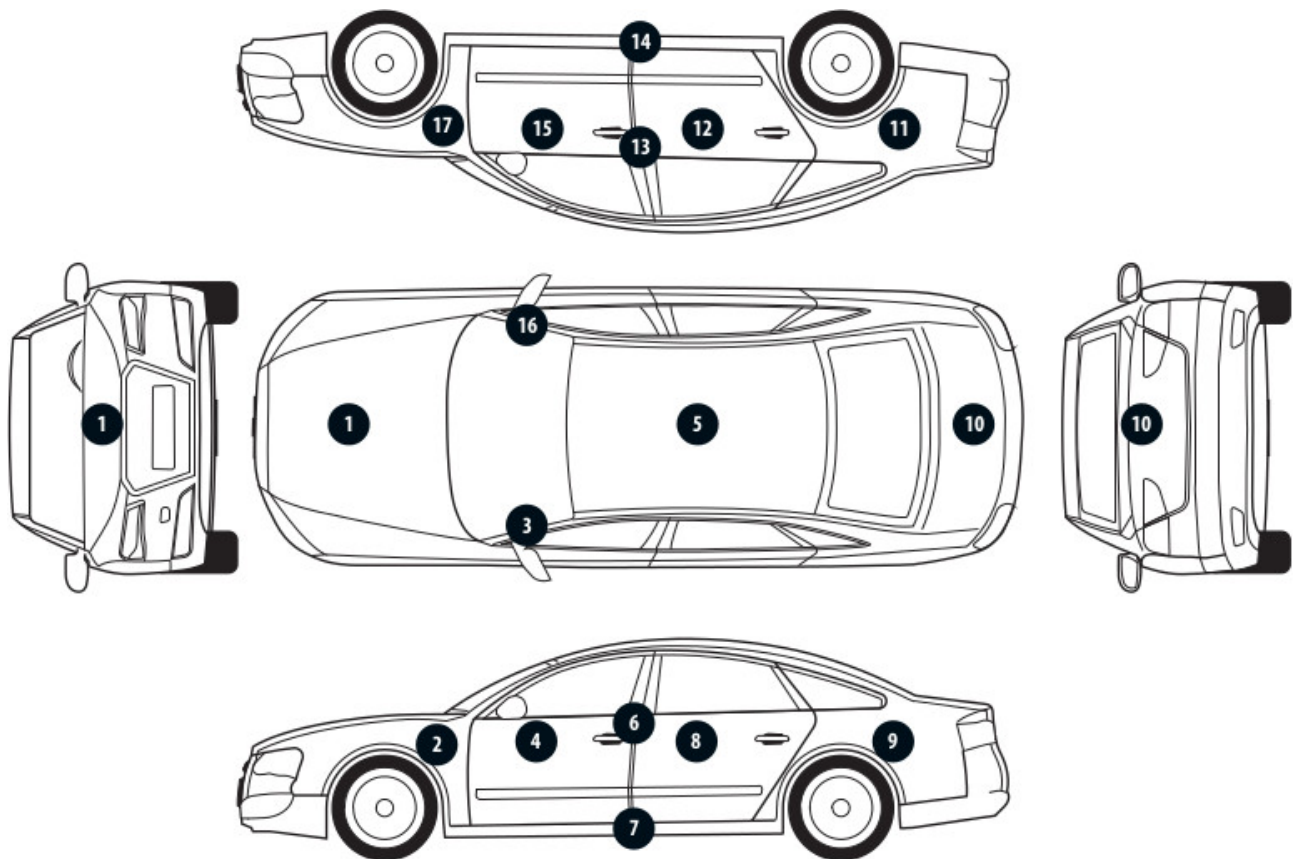Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	150 - 200
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

The vehicle documents have not been presented. Below comments on this matter.
Ksero pozwolenia czasowego po terminie ważności.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

not found

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
Warunki parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Liczne zarysowania.

Brak dowodu rejestracyjnego (dostarczono ksero pozwolenia czasowego).

Brak płynu zestawu naprawczego.

Informacja aktywny asystent hamowania zakres działania ograniczony.

Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka silnika.

Informacja aktywny asystent pasa ruchu niedostępny.

Przegląd A wymagany od 6351km.

Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Nietypowe odgłosy pracy silnika, do weryfikacji serwisowej.

Widoczne wady lakiernicze.

Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

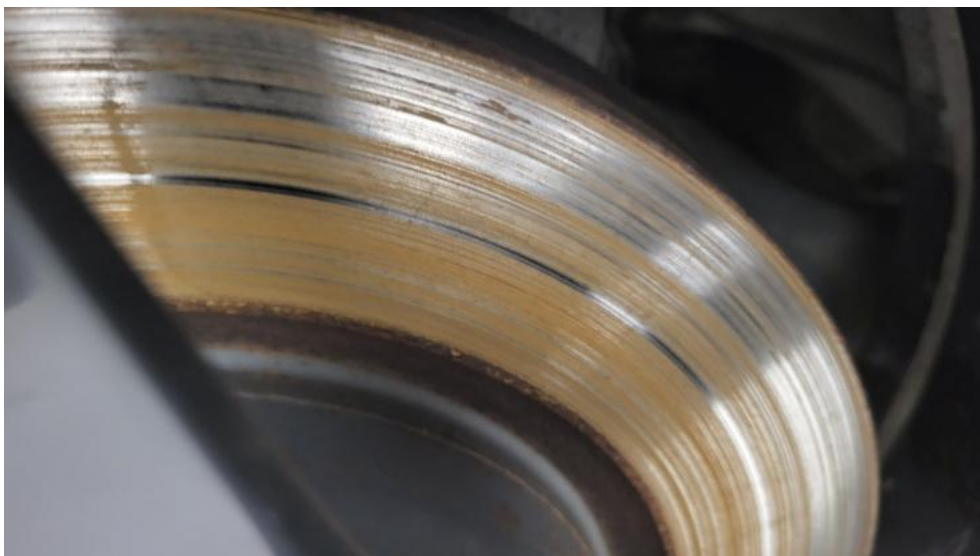


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

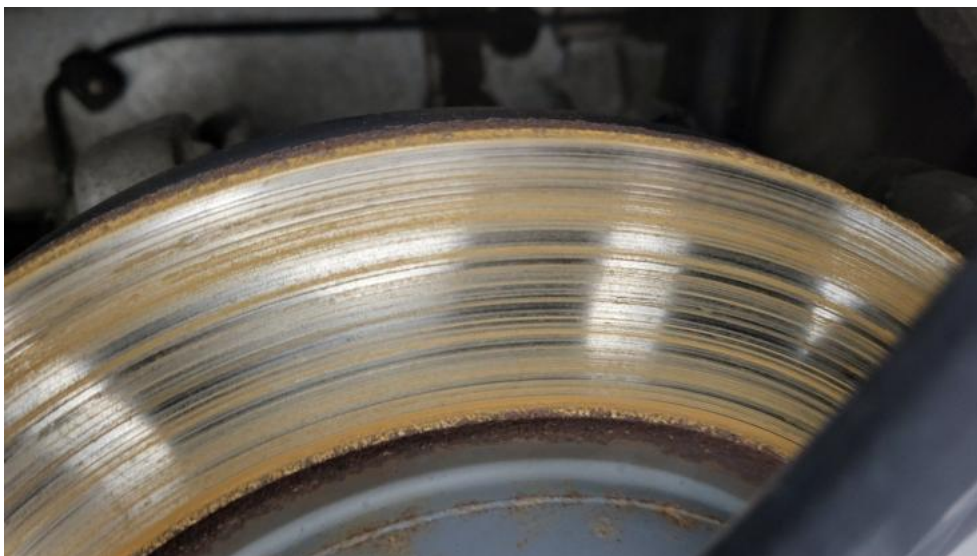


Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

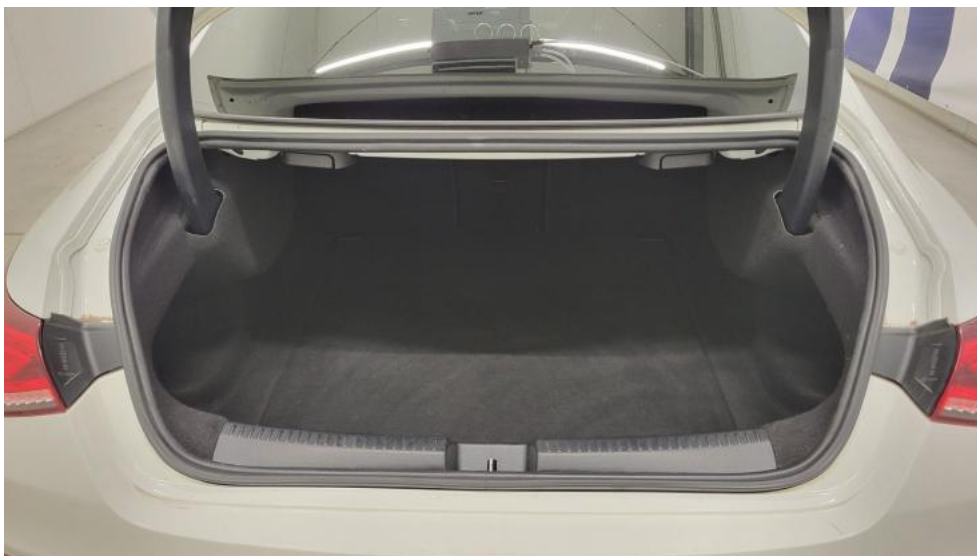


Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

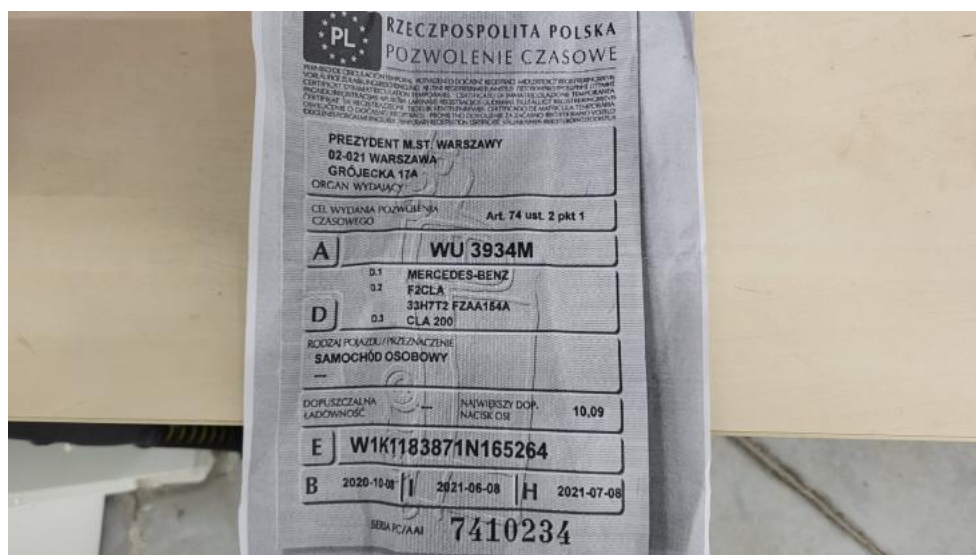
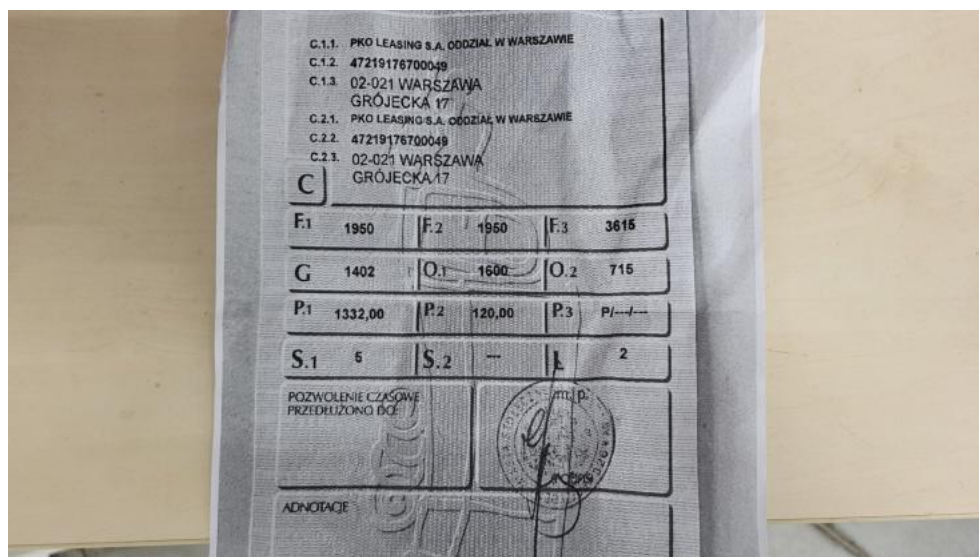


Photo 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str. 2

**Photo 36.**

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

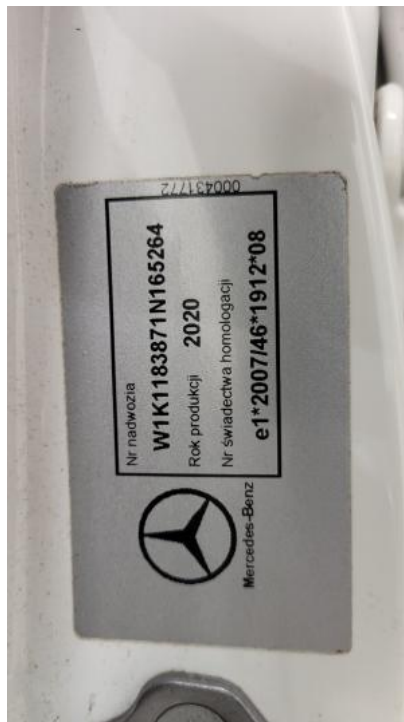


Photo 39.

Zdjęcie do protokołu

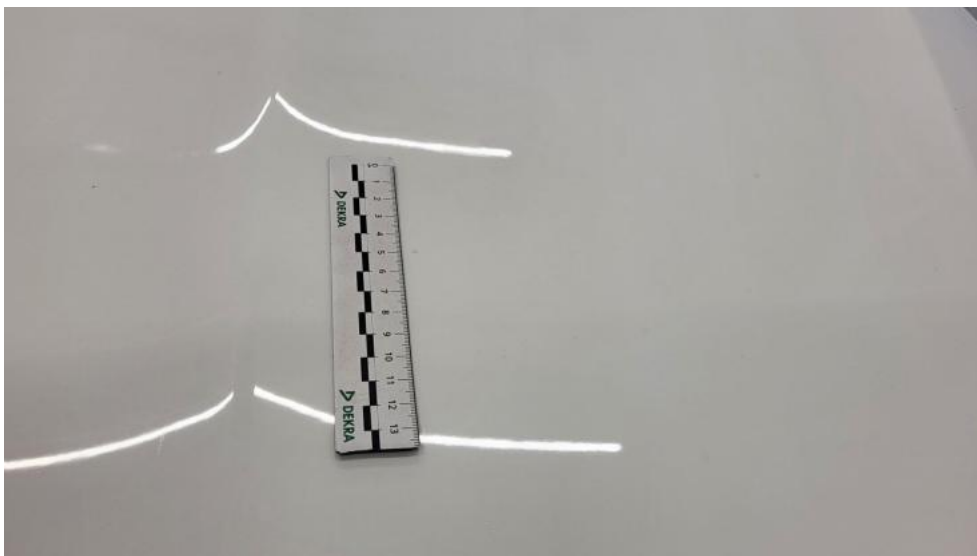


Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

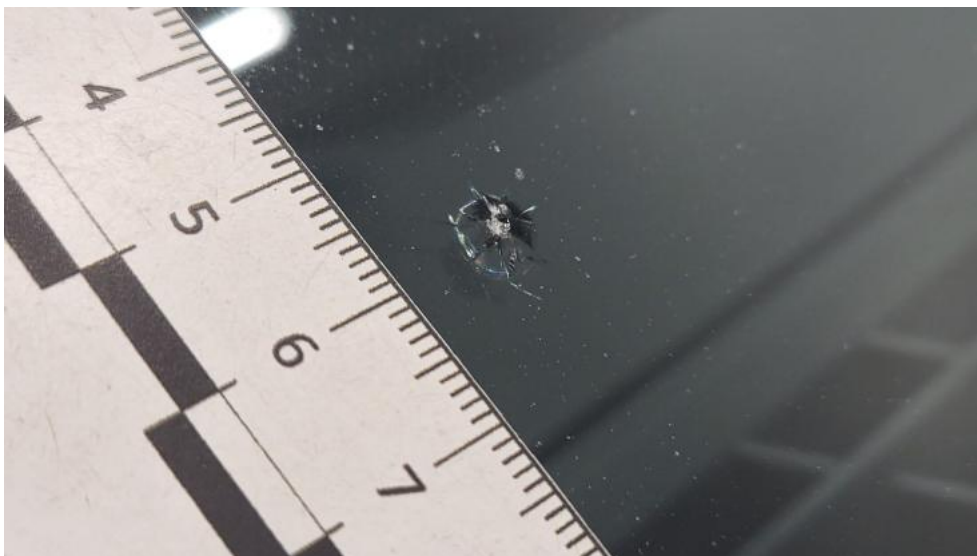


Photo 43.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

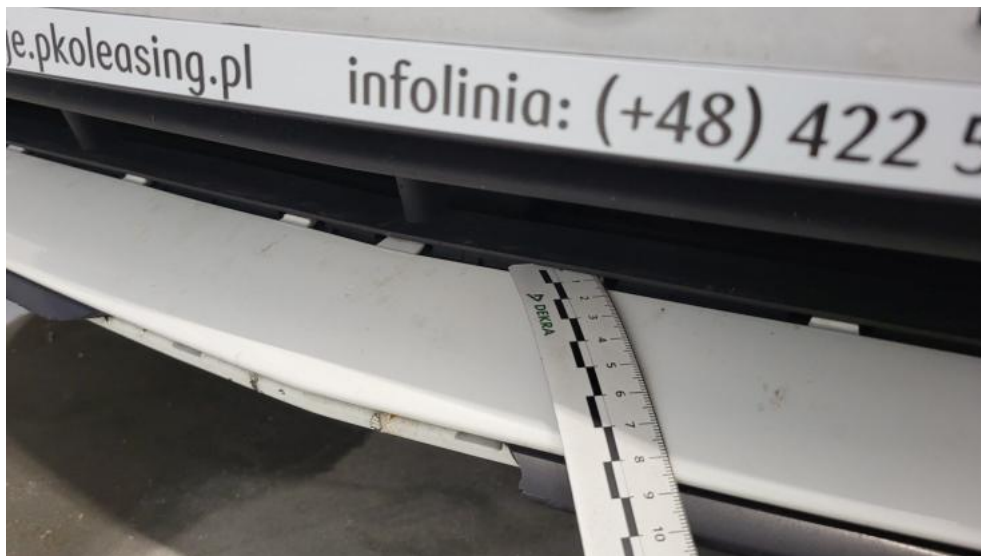


Photo 45.

Zderzak przedni cz dolna - Inne 1



Photo 46.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Reflektor L - Inne 1



Photo 78.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 82.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1