

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/80133/26/08/27
commission/ damage No. : 24/037604
Date of commission: 27-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0143463
Manufacturer	VOLVO
Model	V60 18-21
Type / version	V60 B3 B Momentum Core aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1711
Gross vehicle weight [kg]	2240
Wheelbase 1/2	2872
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1969
Engine Power [hp/kW]	163/120
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WP0145T
VIN / serial number	YV1ZWK6VDM2437418
Date of first registration	23-02-2021
Date of next. tech. test	18-02-2027
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	122 043 (read)
Body color / type of coating	white/double-layered

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	TAURUS, UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	225/50 17 98Y	4,0 mm
	left	TAURUS, UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	225/50 17 98Y	4,0 mm
back	right	TAURUS, UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	225/50 17 98Y	4,0 mm
	left	TAURUS, UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	225/50 17 98Y	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Airbag: other | 30. Other |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 31. Other |
| 3. Automatic climate control | 32. Other |
| 4. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, Hands-free system | 33. Other |
| 5. Child seat fixation | 34. Other |
| 6. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Textile upholstery | 35. Other |
| 7. Cruise control | 36. Other |
| 8. DAB radio | 37. Other |
| 9. Distance control | 38. Park Distance Control rear |
| 10. Door mirrors electrically foldable | 39. Power assisted brakes |
| 11. Driver airbag, Passenger airbag | 40. Power assisted brakes |
| 12. Driver knee airbag | 41. Pre-Crash System |
| 13. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 42. Pre-Crash System |
| 14. Electric parking brake | 43. Pre-Crash System |
| 15. Exterior design: other | 44. Rain sensor |
| 16. Exterior thermometer | 45. Rear bench foldable in two separate parts |
| 17. Floor mat | 46. Remote controlled central locking |
| 18. Hill holder | 47. Roof railing |
| 19. Interior lights: other accessories | 48. Seatbelts vertically adjustable front |
| 20. Interior: other | 49. Seats: other |
| 21. LED front dim light | 50. Side airbag driver and passenger |
| 22. Lane control assistant | 51. Traction control |
| 23. Leather gearshifter/switch | 52. Traffic sign recognition |
| 24. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with radio operation | 53. Tyre pressure control (RDC) |
| 25. Light alloy wheels from 17" | 54. Uni-Lackierung |
| 26. Metal finish | 55. Vehicle immobilizer |
| 27. On board computer | 56. Whiplash-protection-system |
| 28. On board monitor | 57. {System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA} |
| 29. On board monitor, Radio, Soundsystem | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Diminished spare wheel | - |
| 2. Park Distance Control front, Rear view camera | - |
| Kamera wspomagająca parkowanie tyłem | |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - przód | |
| 3. Uni-Lackierung | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registration

MileageEquipmentTyresOther

Earlier repairs -
Stan dbałości o pojazd -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 31-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Document issued electronically valid without signature.

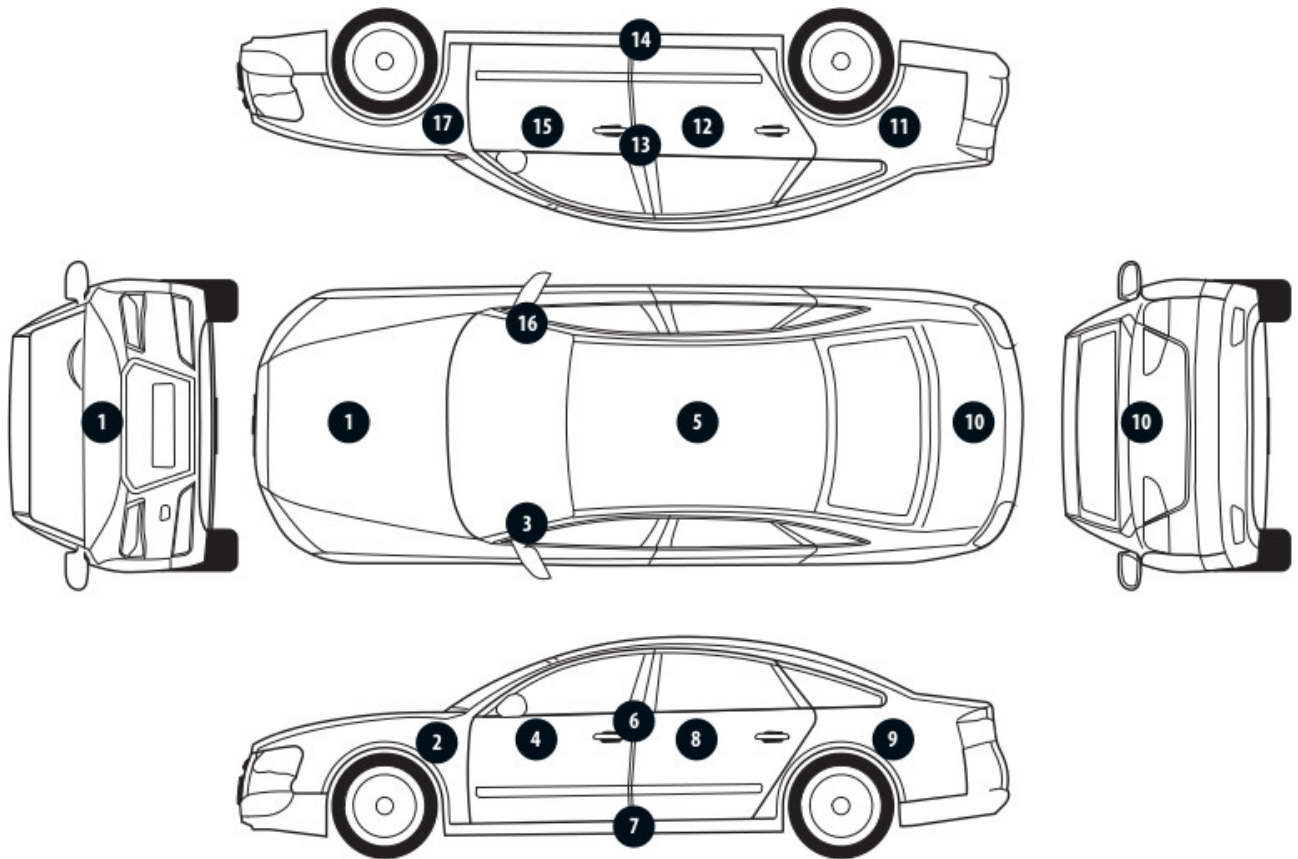Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	150 - 1000
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 1000
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: parking

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/52

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

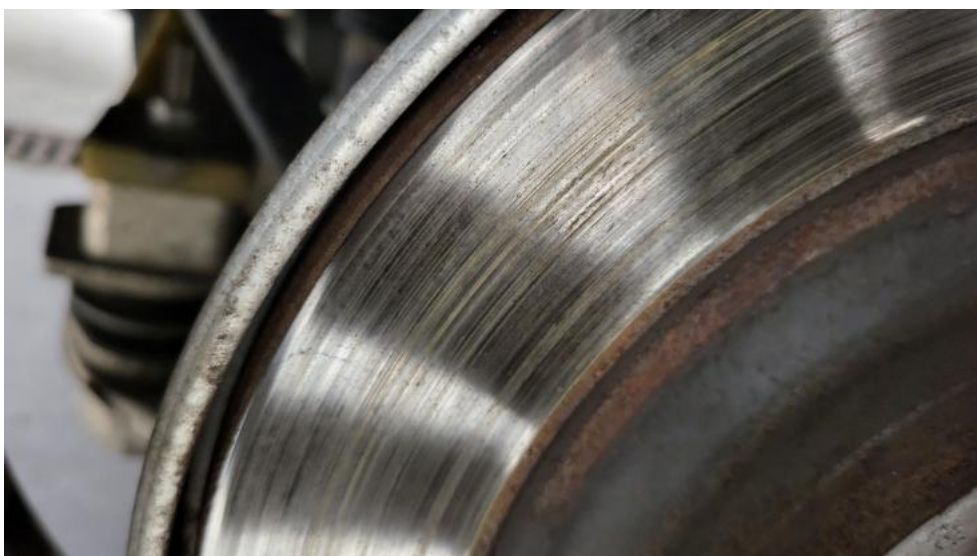


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

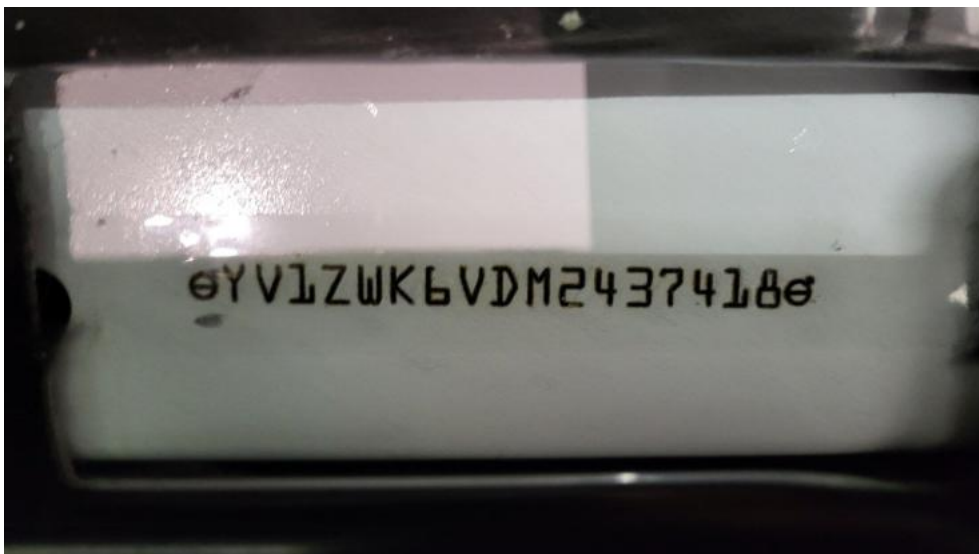


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1

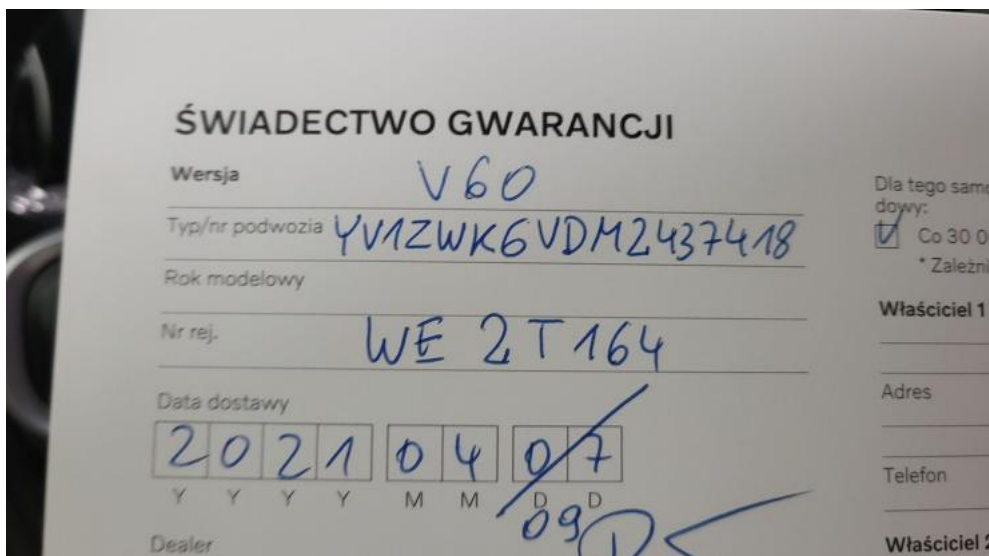


Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

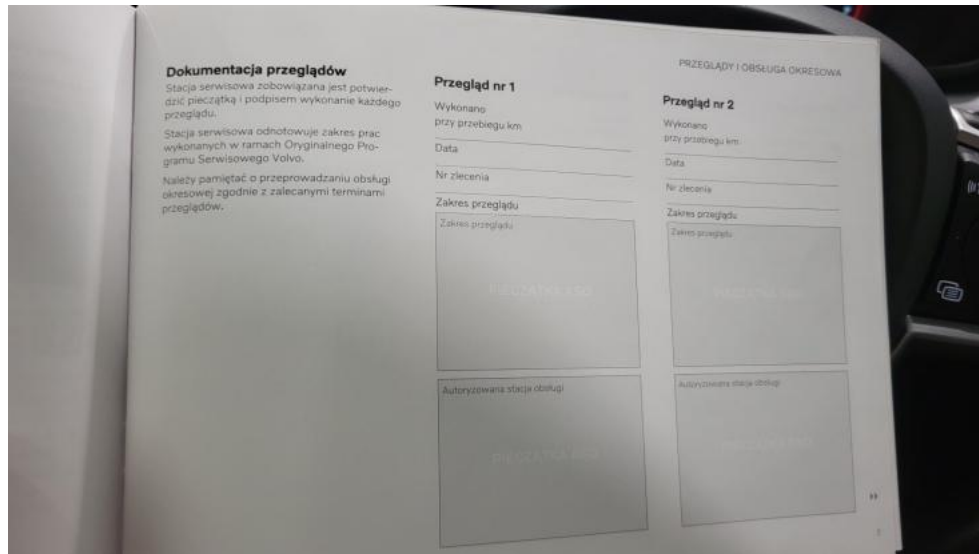


Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Instrukcje



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu

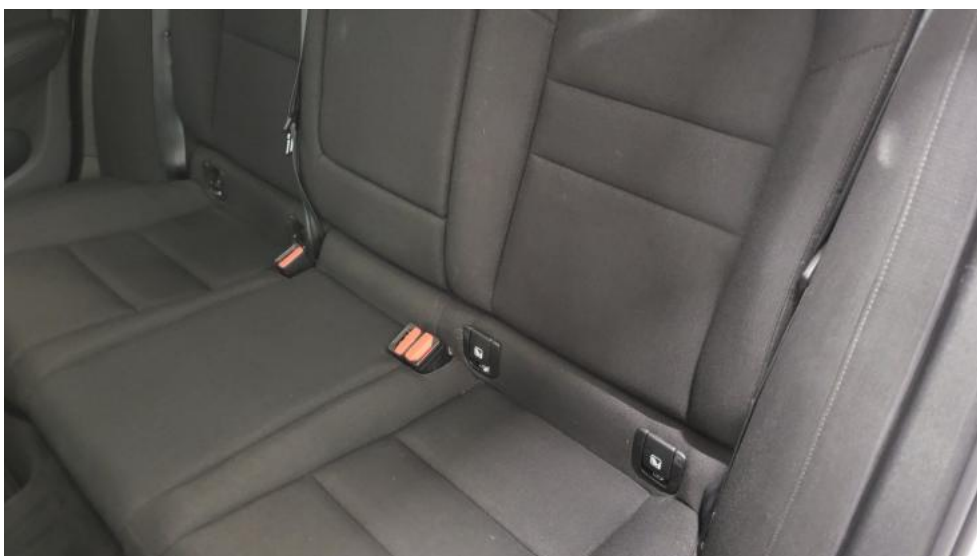


Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 46.

Atrapa przednia - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 54.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 56.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 80.

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

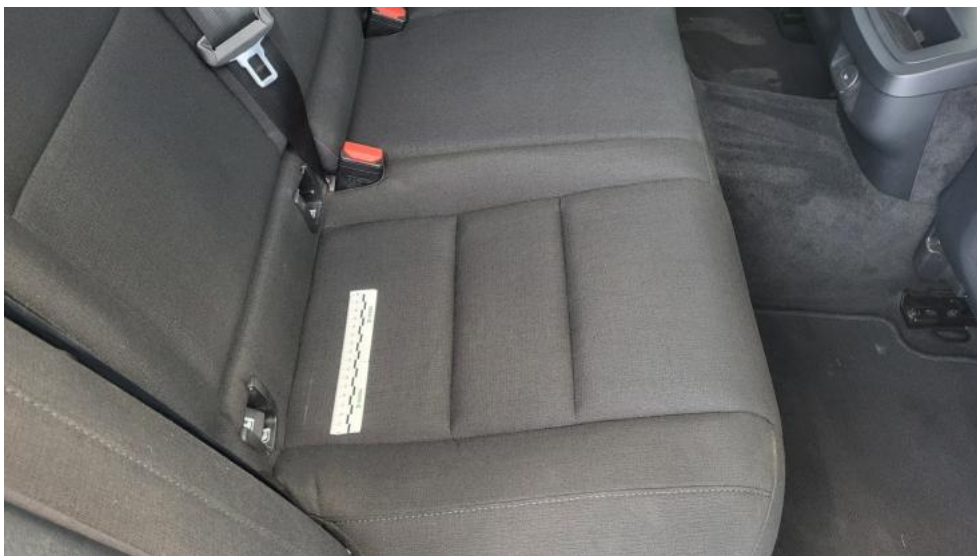


Photo 83.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 84.
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 86.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 88.

Uchwyt drzwi tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 90.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1