

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/55957/26/06/17
commission/ damage No. : 25/005211
Date of commission: 17-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	vans up to 3.5 t
EC code (Eurotax)	0143766
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	Vito 114 CDI Euro 6 1950ccm - 136KM 2,8/3,1t 20-24
Type / version	Vito Tourer 114 CDI L2 Pro 9G-Tronic 447.703
Body type	KOM
Number of doors / seats	4/9
Curb weight [kg]	2242
Gross vehicle weight [kg]	3200
Wheelbase 1/2	3200
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	SCE
Engine capacity [ccm]	1950
Engine Power [hp/kW]	136/100
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WZ572JU
VIN / serial number	W1VVKFFZ8P4316640
Date of first registration	29-09-2023
Date of next. tech. test	29-09-2026
Year of manufacture	2023
Readout [km]	89 727 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V	225/55 17 109107H	2,5 mm
	left	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V	225/55 17 109107H	2,5 mm
back	right	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V	225/55 17 109107H	3,0 mm
	left	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V	225/55 17 109107H	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Akumulator AGM 12 V 92 Ah 2. Alternator 14V/200 A 3. Antilock-Brake-System (ABS) 4. Asystent bocznego wiatru 5. Bateria rozruchowa 6. Bord communication: other 7. Brak możliwości ciągnięcia przyczepy/uciąg 0 kg 8. Central locking 9. Cruise control 10. Diminished spare wheel 11. Dogrzewacz elektryczny 12. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated 13. Driver conditioning monitoring 14. Drzwi przesuwne z prawej strony 15. ESP - układ stabilizacji toru jazdy 16. Emmissions: other, Engine: other 17. Exterior lighting: other 18. Exterior lighting: other 19. Felgi stalowe 17 z ogumieniem 20. Fotel 3 osobowy w 1 rzędzie, uchylny fotel zewnętrzny 21. Fotel 3 osobowy w 2 rzędzie 22. Fotel kierowcy z manualną regulacją 23. Fotel pasażera regulowany 24. Funkcja ECO Start-Stop 25. Gniazdo elektryczne 12V 26. Gwarancje 2 lata bez limitu kilometrów 27. Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi 28. Hamulec postojowy nożny 29. Head airbags front 30. Interior decoration: other 31. Interior: other, Textile upholstery 32. Kierownica wielofunkcyjna 33. Mirror: others 34. Mocowanie dwóch rzędów siedzeń z szybką blokadą 35. Obrotomierz elektroniczny 36. Ogranicznik prędkości 210 km/h 37. Okno stałe w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych - prawe 38. On board monitor 39. Other 40. Other 41. Other 42. Other 43. Other 44. Other 45. Oświetlenie otoczenia klapy tylnej | <ol style="list-style-type: none"> 46. Oświetlenie wnętrza z tyłu 47. Pakiet aerodynamiczny 48. Pakiet usług Mercedes me connect 49. Passenger airbag 50. Poduszka powietrzna chroniąca miednicę i tułów kierowcy 51. Poduszka powietrzna chroniąca miednicę i tułów pasażera 52. Poduszka powietrzna kierowcy 53. Power steering 54. Power windows front 55. Punkty montażowe na dachu pojazdu 56. Radio preparation 57. Rear wing door with window 58. Reflektory halogenowe 59. Regulacja zasięgu reflektorów 60. Remote controlled central locking 61. Schowek w desce rozdzielczej, zamykany 62. Soundsystem 63. Steering wheel manually adjustable 64. Steering: other 65. Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera 66. Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy 67. System połączenia alarmowego Mercedes-Benz 68. Szyby atermiczne (wszystkie) 69. Tailgate 70. Textile upholstery 71. Uchwyt do trzymania, z tyłu 72. Uchwyty na kubki x2 73. Układ hamulcowy (optymalizacja CO2) 74. Układ kontroli ciśnienia w oponach 75. Uni-Lackierung 76. Vehicle immobilizer 77. Wariant wagowy 3500 kg DMC 78. Wheels: other 79. Windows: other 80. Windows: other 81. Windscreenwiper: other 82. Wskaźnik okresów serwisowania "ASSYST" 83. Wskaźnik temperatury zewnętrznej 84. Wykładzina przestrzeni pasażerskiej, TPO 85. Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz 86. Zabezpieczenie przed błędnym tankowaniem 87. Zaczep holowniczy z przodu/tyłu wkręcany 88. Zbiornik paliwa 57 litrów 89. Światło hamowania trzecie |
|--|--|

Dealer's equipment (selected items)

1. 2 places front bench -

2. Air conditioning	-
3. Armrest (s) front, Armrest (s) rear	-
4. Body-coloured bumpers	-
5. DAB radio	-
6. Kamera cofania nieskładana	-
7. Kanapa 3 osobowa, komfortowa w 1 rzędzie, uchylny fotel	-
8. Kanapa 3 osobowa, komfortowa w 2 rzędzie, uchylny fotel	-
9. Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik z tyłu	-
10. Mocowanie vis-a-vis 1. rzędu siedzeń tył (szyny)	-
11. Other	-
12. Pakiet komfortowych siedzeń	-
Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska	
Fotel pasażera z regulacją długości siedziska	
Fotel pasażera z podparciem lędźwiowym	
Fotel kierowcy z podparciem lędźwiowym	
13. Radio - 2. generacja	-
14. Rear view camera	-
15. Reflektory przeciwmgielne	-
16. Sliding door left	-
17. System dwudrożnych głośników z przodu i z tyłu	-
18. System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania	-
19. Szyby z tyłu przyciemnione, w kolorze czarnym	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia stan, -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 24-06-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

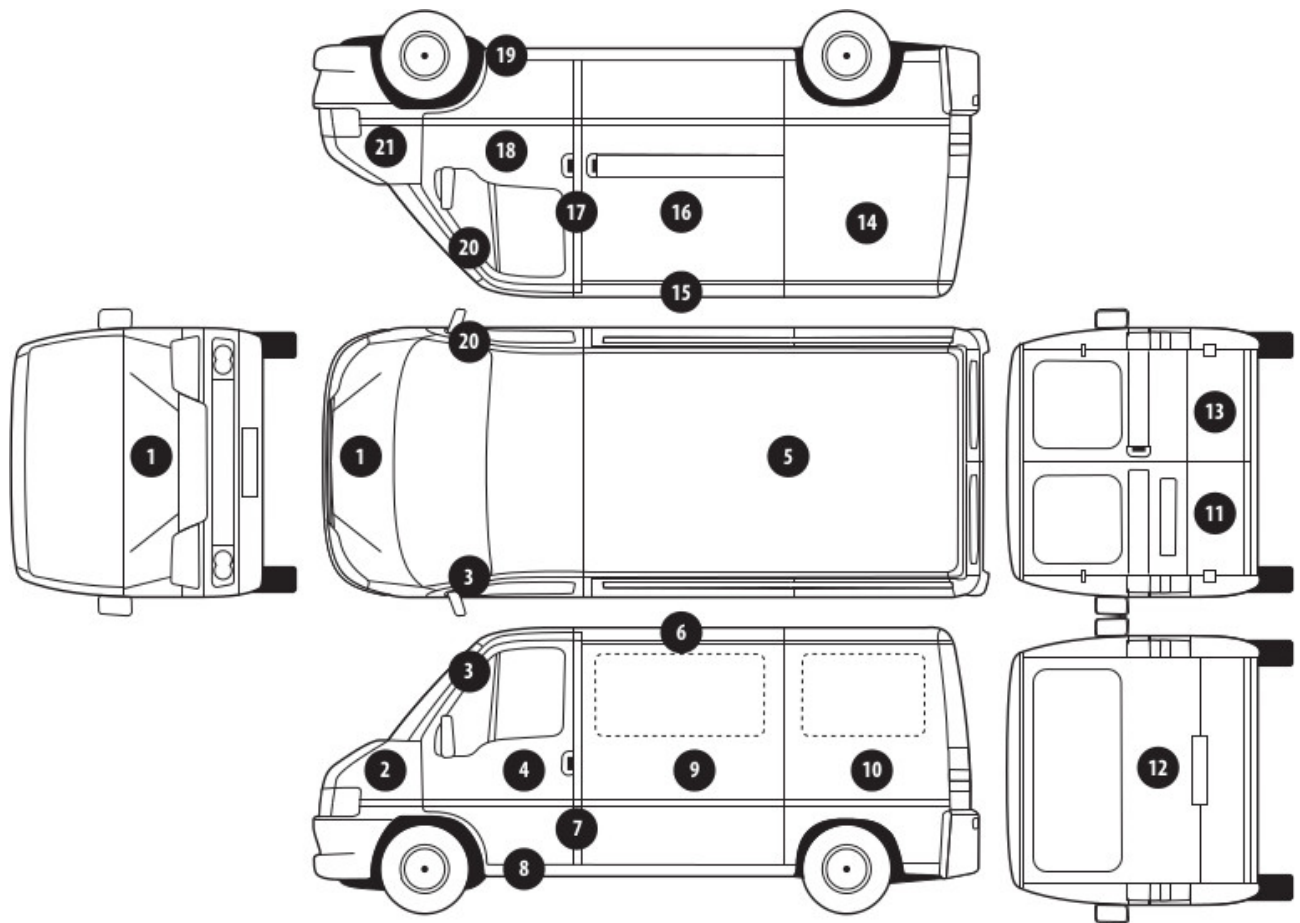Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Leftfront fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Leftfront door	to 150
5	Roof	to 150
7	Left middle pillar	to 150
8	Left side sill	to 150
9	Left side door	to 150
10	Left side wall	to 150
12	Cover / tailgate	to 150
14	Right sidewall	to 150
16	Right side door	to 150
17	Right middle pillar	to 150
18	Right front door	to 150
19	Right side sill	to 150
20	Right front pillar	to 150
21	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Przegląd B wymagany od 300km. Opony przednie nierównomierne zużycie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

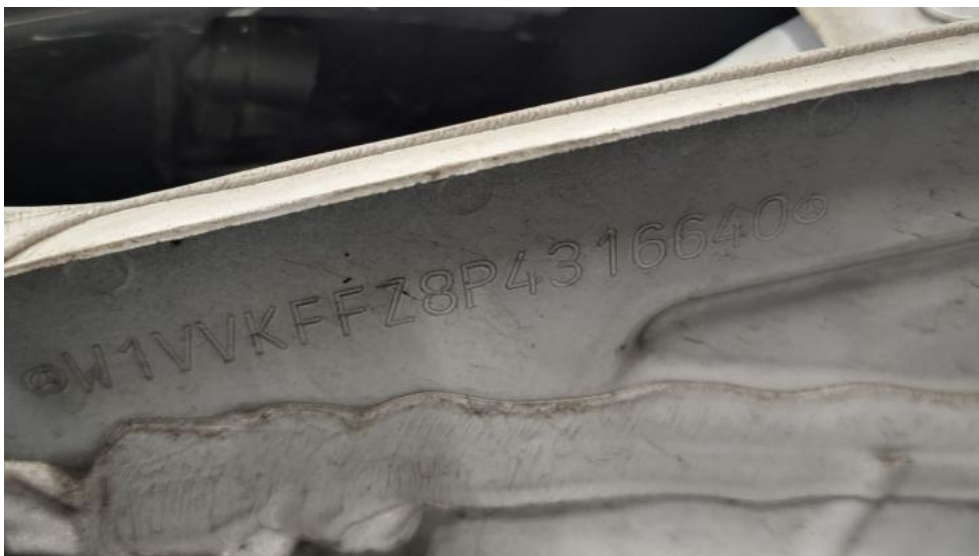


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis

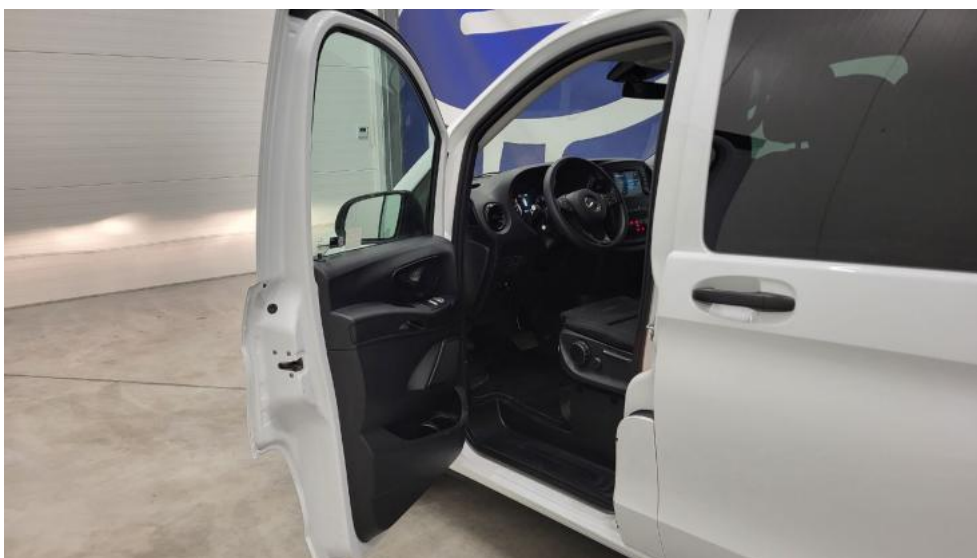


Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

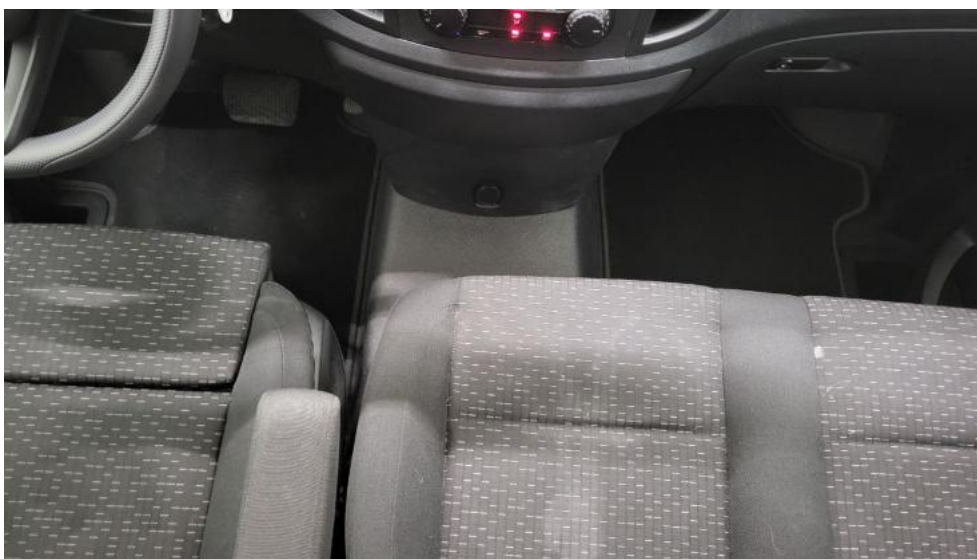


Photo 31.
Tunel środkowy

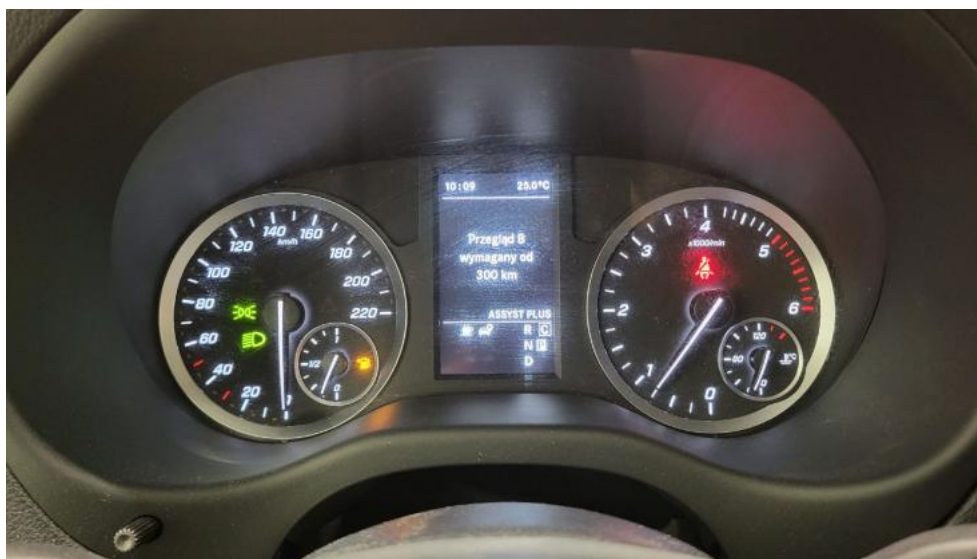


Photo 32.
Kierownica (na wprost)

[illegible]

The image shows the instrument cluster of a car. It features two analog gauges: a speedometer on the left and a tachometer on the right. Between them is a central digital display. The display shows the time '10:19' and temperature '25.5°C' at the top. Below that, a yellow warning icon is visible. The main text on the display reads: 'Ostrzeżenie', 'Poziom AdBlue', 'Ciśn. w oponach', and 'ASSYST PLUS'. At the bottom of the display, it shows '50 km/h' and gear indicators 'R', 'N', 'D'. The speedometer has a needle pointing to 0 and a small gauge for oil pressure. The tachometer has a needle pointing to 0 and a small gauge for engine temperature.

page 24/42

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

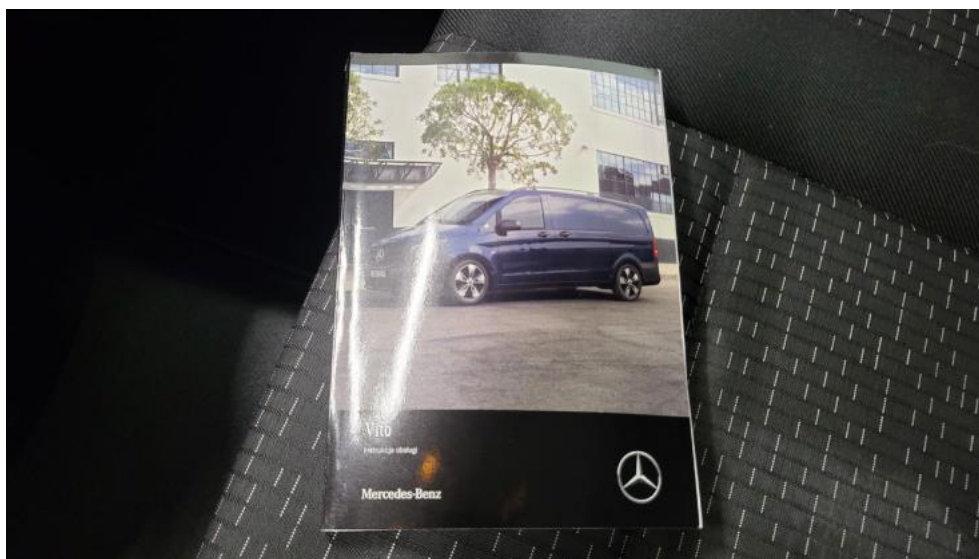


Photo 37.

Instrukcje



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Dodatkowa lampa stopu - Inne 1



Photo 50.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 52.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 58.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 62.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 66.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1