

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/58947/26/06/26
Nr zlecenia/szkody: 24/052986
Data zlecenia: 26-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0114542
Producent	AUDI
Model	A7 Sportback 14-17
Typ/wersja	RS7 4.0 TFSI Quattro Tiptronic
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/4
Masa własna [kg]	1930
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2515
Rozstaw osi 1/2	2915
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	3993
Moc silnika [KM/kW]	560/412
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	CB066SE
VIN	WUAZZZ4G6GN905156
Data 1. rejestracji	11-04-2016
Data nast. bad. techn.	11-08-2026
Rok produkcji	2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	162 293 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/30 21 98Y	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/30 21 98Y	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/30 21 98Y	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/30 21 98Y	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania | 27. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem |
| 2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne) | 28. Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa z przodu |
| 3. Alarm | 29. Lakier uni |
| 4. Asystent podjazdu | 30. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) |
| 5. Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych | 31. Listwy ozdobne wokół szyb w optyce matowego aluminium |
| 6. Audi Connect + Audi Phone Box | 32. Lusterka boczne w kolorze matowego aluminium |
| 7. Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 33. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową |
| 8. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) | 34. Pakiet dla palących |
| 9. Audi parking system plus (przód/tył) - wskaźnik wizualny na ekranie MMI | 35. Podparcia w drzwiach obszyte skórą |
| 10. Audi sound system | 36. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym |
| 11. Czujnik zmierzchowy światła z czujnikiem deszczu | 37. Przycisk Start/Stop |
| 12. Dywaniki podłogowe przód i tył | 38. Reflektory przednie w technologii LED |
| 13. ESC - układ stabilizacji toru jazdy | 39. Spojler tylny wysuwany automatycznie |
| 14. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 40. System Start/Stop |
| 15. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika | 41. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch |
| 16. Elementy dekoracyjne wnętrza - Carbon | 42. Szyby dźwiękoszczelne |
| 17. Felgi aluminiowe 20 (7-ramienne) polerowane na połysk z ogumieniem 275/35 | 43. Tapicerka łączona Alcantara/skóra Perlappa z pikowaniem RS |
| 18. Fotele przednie ogrzewane | 44. Tempomat |
| 19. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | 45. Uchwyty ISOFIX - przód i tył |
| 20. Fotele przednie sportowe i tylne RS | 46. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 21. Fotele z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | 47. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 22. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 48. Zamek centralny z pilotem |
| 23. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa RS z funkcją zm.biegów, spłaszczona u dołu - skórzana | 49. Zbiornik paliwa - 75l |
| 24. Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu (selektywnie zapalające się diody w kierunkowskazach) | 50. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 25. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa | 51. Zestaw narzędzi z podnośnikiem |
| 26. Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia | 52. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 21, (5-ramienne) Blade Design, czarne z połyskiem z ogumieniem 275/30 | - |
| 2. Fotele konturowe z funkcją pamięci ustawień | - |
| Lusterka boczne z funkcją pamięci | |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie | |
| Pneumatyczna regulacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz boków oparcia i siedzisk | |
| Fotele konturowe z funkcją pamięci ustawień | |
| 3. Fotele przednie z funkcją wentylacji | - |
| 4. Lakier metalik | - |

5. Pakiet RS Comfort -
 Fotele przednie i tylne - ogrzewane
 System nagłośnienia BOSE
 Lusterka boczne elektrycznie składane z ukł. p/oślepieniowym oraz pamięcią
6. Szyba przednia i szyby boczne przednie, dźwiękoszczelne + dodatkowo
przyciemniane tylne szyby -
7. Tylna kanapa 2-miejscowa, z dzielonym oparciem -

Wypożyczenie dodatkowe

1. Dach suwany, elektryczny -

Wartość bazowa pojazdu

- Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaWypożyczenieOgumienieInne

- Aktualna sytuacja rynkowa -
Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

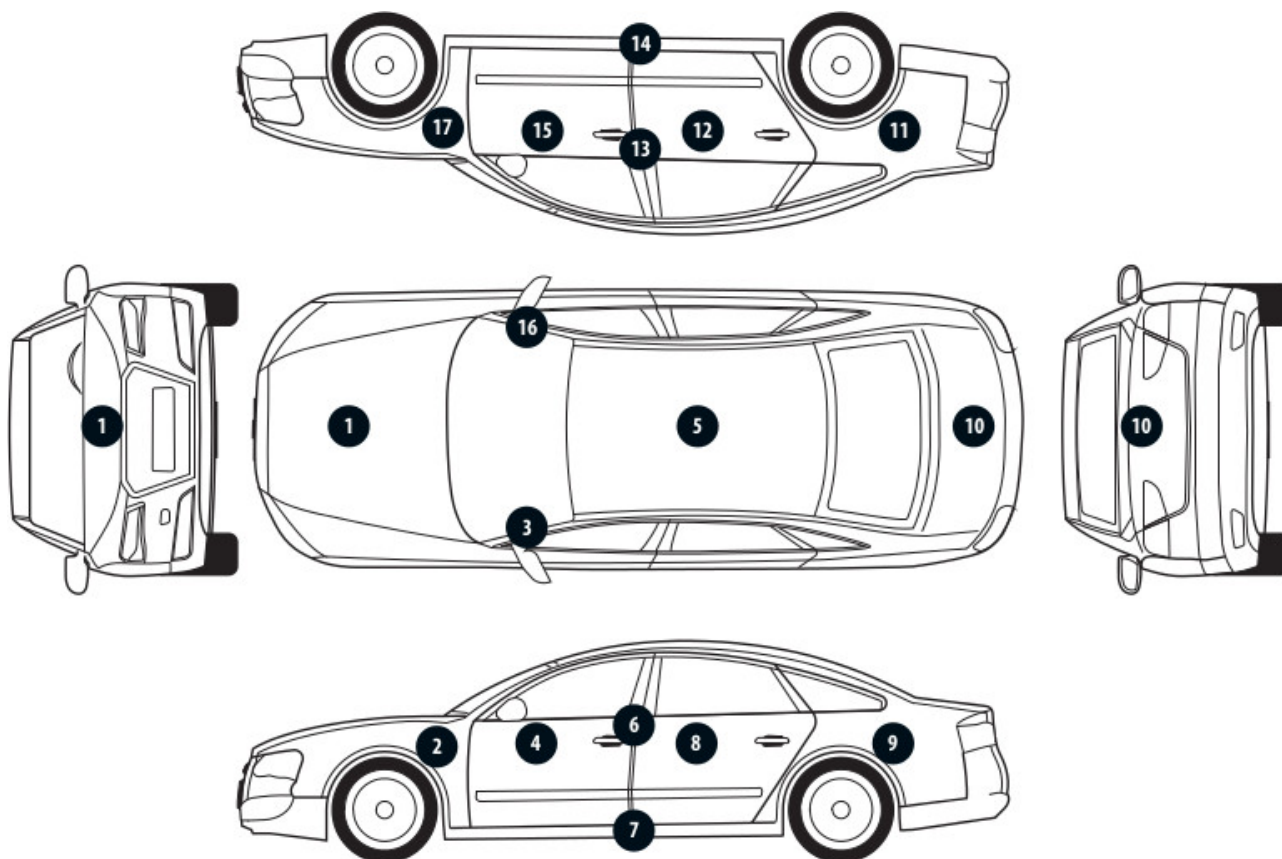

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Łotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	150 - 500
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Zniszczony dowód rejestracyjny. Nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Reflektory oklejone folią. Widoczne wady lakiernicze. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Konsola środkowa



Fot. 30.

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane




Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dowód rej. str. 2

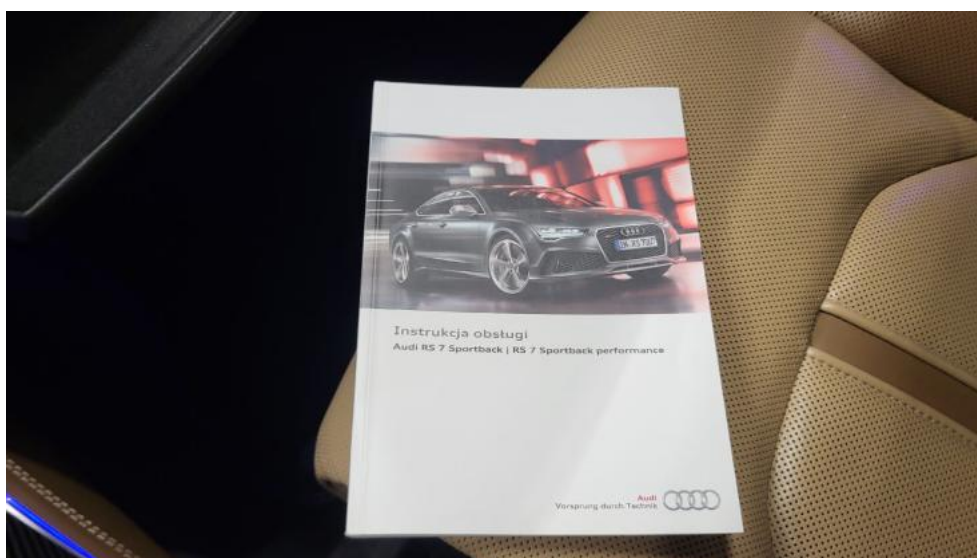

Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak - Inne 1



Fot. 48.
Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

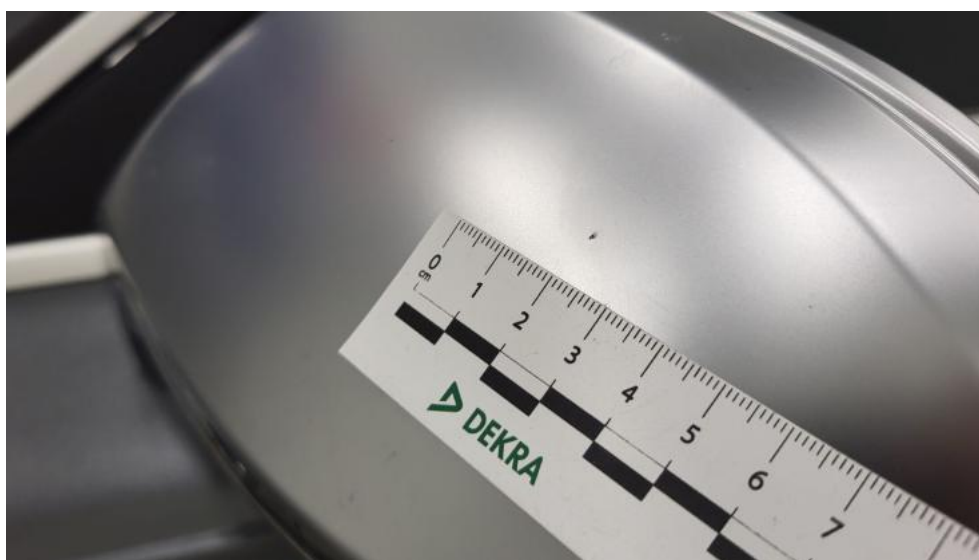

Fot. 66.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1