

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/66246/25/09/05  
commission/ damage No. : 21/058184  
Date of commission: 05-09-2025

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                           |
| EC code (Eurotax)            | 0150303                        |
| Manufacturer                 | DACIA                          |
| Model                        | Logan 21-22                    |
| Type / version               | Logan 1.0 ECO-G 100 Comfort LP |
| Body type                    | sedan                          |
| Number of doors / seats      | 4/5                            |
| Curb weight [kg]             | 1149                           |
| Gross vehicle weight [kg]    | 1605                           |
| Wheelbase 1/2                | 2649                           |
| Engine type                  | G                              |
| Pollution reduction system   | GPF                            |
| Engine capacity [ccm]        | 999                            |
| Engine Power [hp/kW]         | 100/74                         |
| Gearbox                      | manual 6- gear                 |
| Registration /record No.     | WU4272N                        |
| VIN / serial number          | UU1DJF00668118841              |
| Date of first registration   | 28-02-2022                     |
| Date of next. tech. test     | 24-02-2026                     |
| Year of manufacture          | 2022                           |
| Readout [km]                 | 194 918 (read)                 |
| Body color / type of coating | white/UNI                      |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type        | Size          | Measured profile |
|-------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| Front | right | FULDA, MONTERO 3          | 195/65 15 91T | 2,0 mm           |
|       | left  | FULDA, MONTERO 3          | 195/65 15 91T | 2,0 mm           |
| back  | right | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM32 | 195/65 15 91H | 2,0 mm           |
|       | left  | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM32 | 195/65 15 91H | 2,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

- |                                                                                                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Active Emergency Brake Assist                                                                      | 20. Gniazdo USB                                                      |
| 2. Air conditioning                                                                                   | 21. Hill holder                                                      |
| 3. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, DAB radio | 22. Interior decoration: other, Textile upholstery                   |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS)                                                                        | 23. Interior: other                                                  |
| 5. Armrest (s) front, Driver seat height adjustable                                                   | 24. LED front dim light                                              |
| 6. Automatic dimlight activation, Rain sensor                                                         | 25. Mobile Tire System                                               |
| 7. Body-coloured bumpers                                                                              | 26. Obrazowania nawiewów mat podwójnie chromowany mat                |
| 8. Central locking                                                                                    | 27. Other                                                            |
| 9. Child lock electric                                                                                | 28. Power assisted brakes                                            |
| 10. Cruise control                                                                                    | 29. Power windows front                                              |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated, Exterior thermometer      | 30. Regulator i ogranicznik prędkości                                |
| 12. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger             | 31. Steel rims                                                       |
| 13. ESP (Electronical Stabilizing Program)                                                            | 32. Steering wheel manually adjustable                               |
| 14. Exterior design: other                                                                            | 33. Telematic                                                        |
| 15. Exterior design: other                                                                            | 34. Textile upholstery                                               |
| 16. Exterior design: other                                                                            | 35. Tinted rear windows                                              |
| 17. Exterior lighting: other                                                                          | 36. Tylna kanapa ze składanym oparciem dzielona w układzie 1/3 - 2/3 |
| 18. Extra power outlet                                                                                | 37. Tyre pressure control (RDC)                                      |
| 19. Fog lamps                                                                                         | 38. Uni-Lackierung                                                   |

**Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

**Corrections**First registrationMileageTyresOther

State of the vehicle ..... -

The specific type of the operation ..... -

Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa ..... -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

---

Date: 15-09-2025

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | to 150                                                            |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                                            |
| 4                      | Front left door     | to 150                                                            |
| 5                      | Roof                | to 150                                                            |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 7                      | Right side sill     | to 150                                                            |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                                            |
| 9                      | Rear left fender    | to 150                                                            |
| 10                     | Cover/lid           | to 150                                                            |
| 11                     | Right rear fender   | to 150                                                            |
| 12                     | Right rear door     | to 150                                                            |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                                            |
| 14                     | Right side sill     | to 150                                                            |
| 15                     | Front right door    | to 150                                                            |
| 16                     | Right front pillar  | to 150                                                            |
| 17                     | Front right fender  | to 150                                                            |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

**Information concerning the origin of the vehicle**

Lack of reliable data.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:  
ograniczenia placowe

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

Comments to the commission - regarding valuation

**Kluczyki**

TAK

2

---

Expert comments - regarding valuation

Pojazd TAXI. Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka serwisu. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja skontroluj pomoc startu pod górę. Informacja radar przód skontroluj. Informacja skontroluj TPW. Informacja skontroluj układ kierowniczy. Informacja skontroluj ESC. Informacja skontroluj układ hamulcowy. Brak kołpaków. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady po grafice reklamowej.

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**  
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**  
Bagażnik




**Photo 16.**  
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 17.**  
Komora silnika

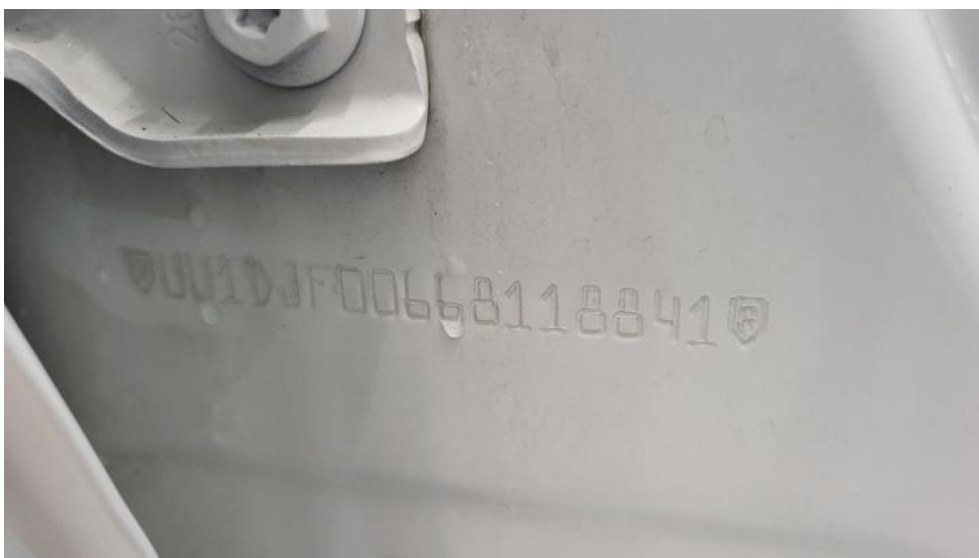

**Photo 18.**  
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

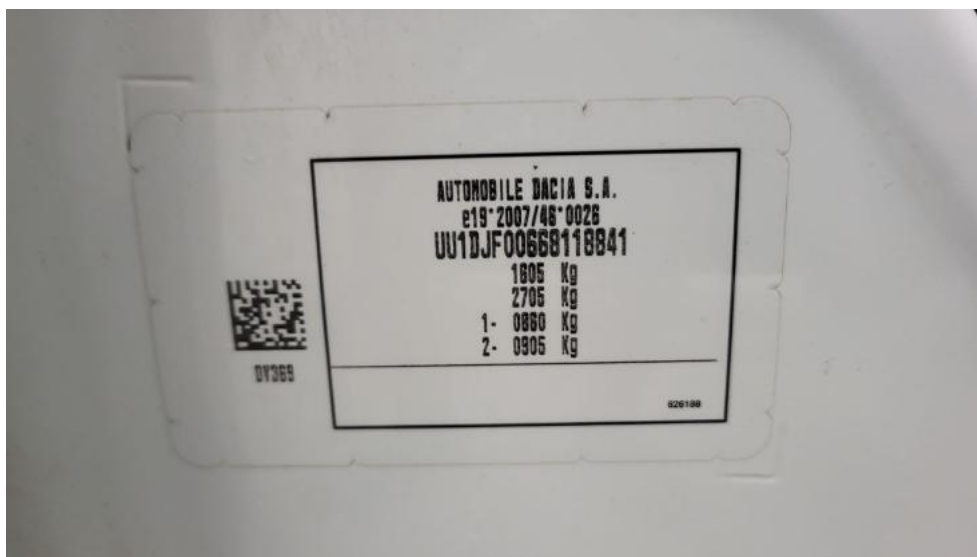

**Photo 19.**

Tabliczka znamionowa



**Photo 20.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 22.**

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Photo 24.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**  
Konsola środkowa

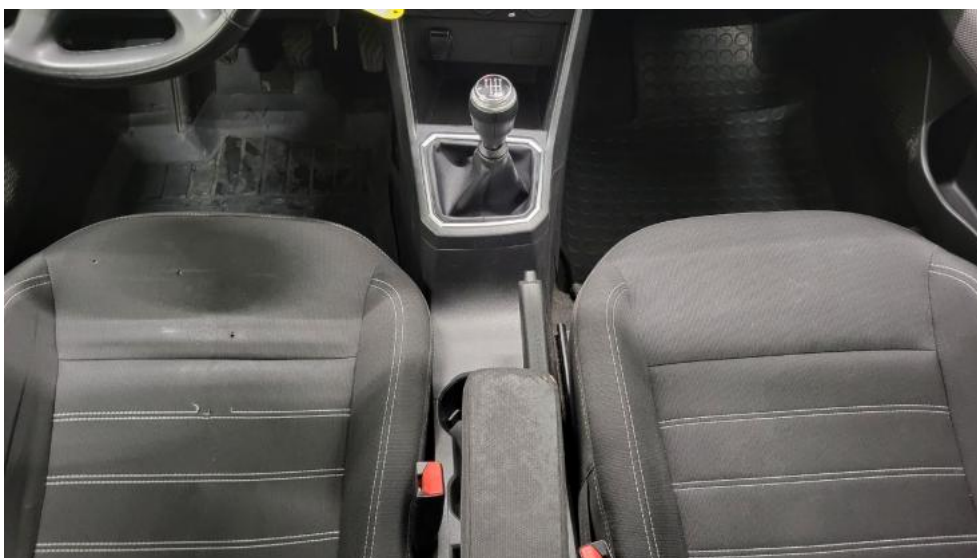

**Photo 26.**  
Tunel środkowy

## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica (na wprost)

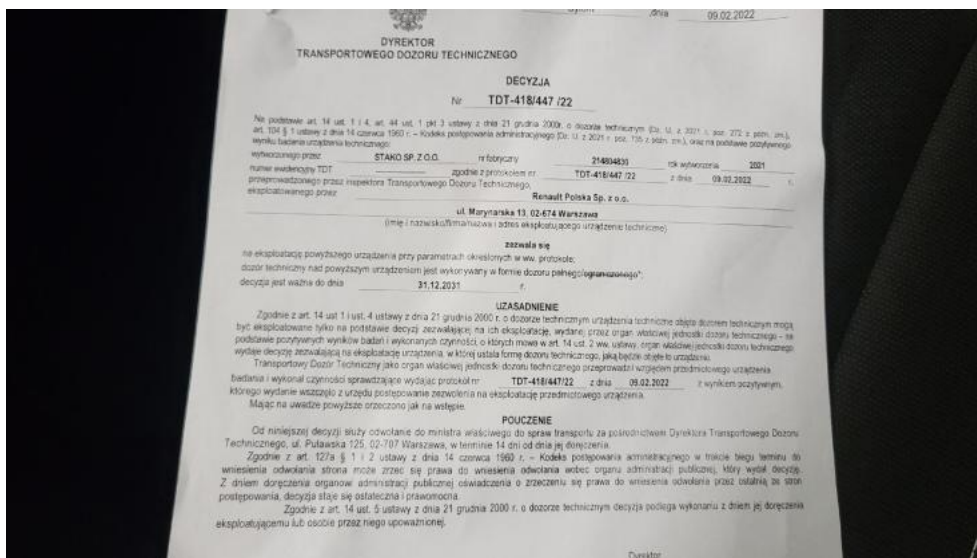


Photo 28.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 29.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 30.**

Dokumentacja instalacji gazowej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 31.**

Instrukcje



**Photo 32.**


Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 33.**


Zdjęcie do protokołu

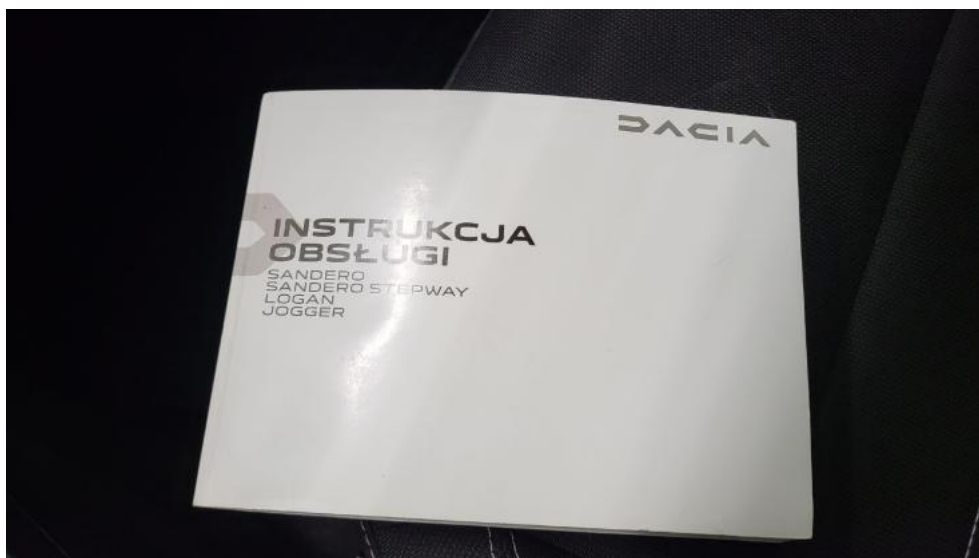


**Photo 34.**

Zdjęcie do protokołu

## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

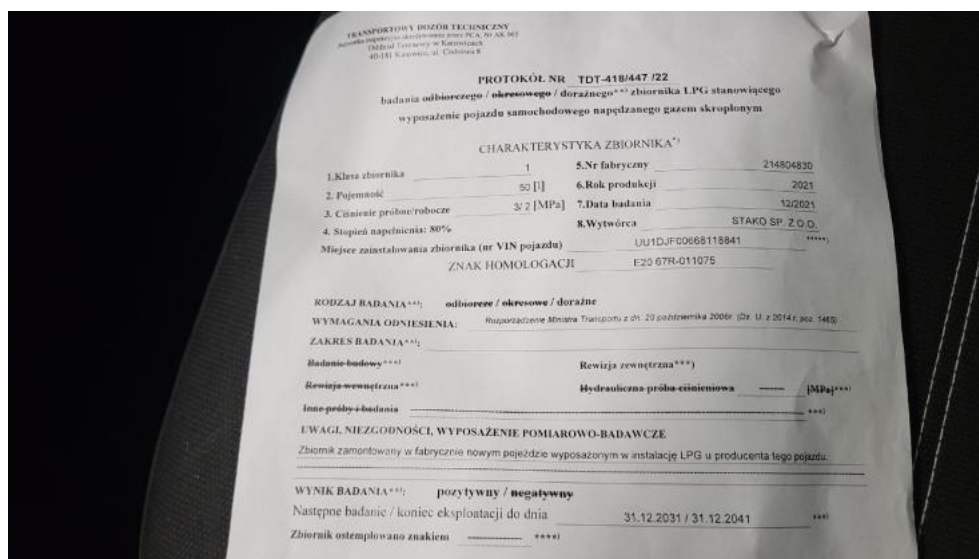

**Photo 35.**  
Zdjęcie do protokołu

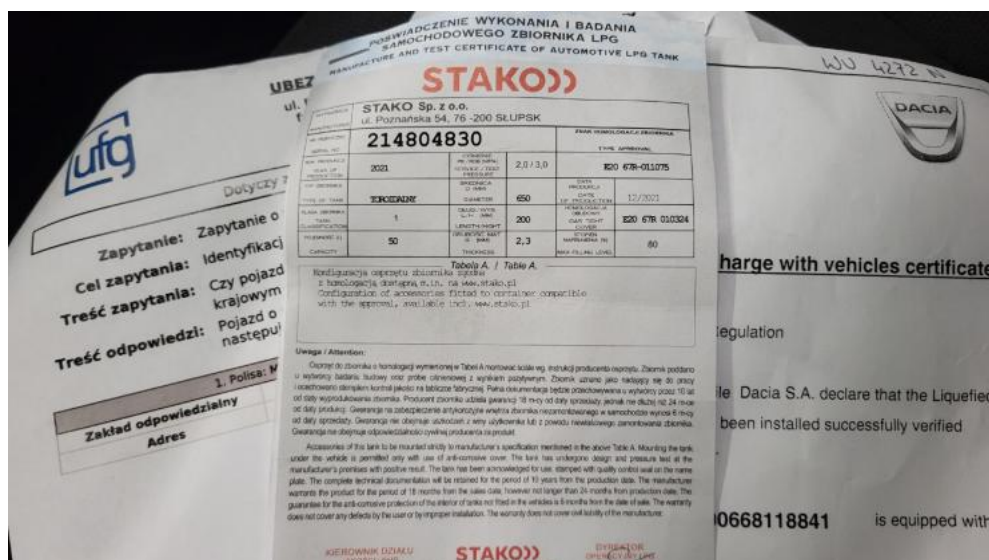

**Photo 36.**  
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 38.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Kratka/zaślepka halogenu P - Rysa/odprysk 1



**Photo 40.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 42.**

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 44.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Photo 46.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 48.**

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Photo 50.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Photo 52.**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Dach - Rysa/odprysk 1



**Photo 54.**

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 56.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 58.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 60.**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 62.**

Światnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



**Photo 64.**

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Photo 66.**

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**

Fotel prz. praw. - Inne 2



**Photo 68.**

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**


Kanapa tyl. - Inne 2



**Photo 70.**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

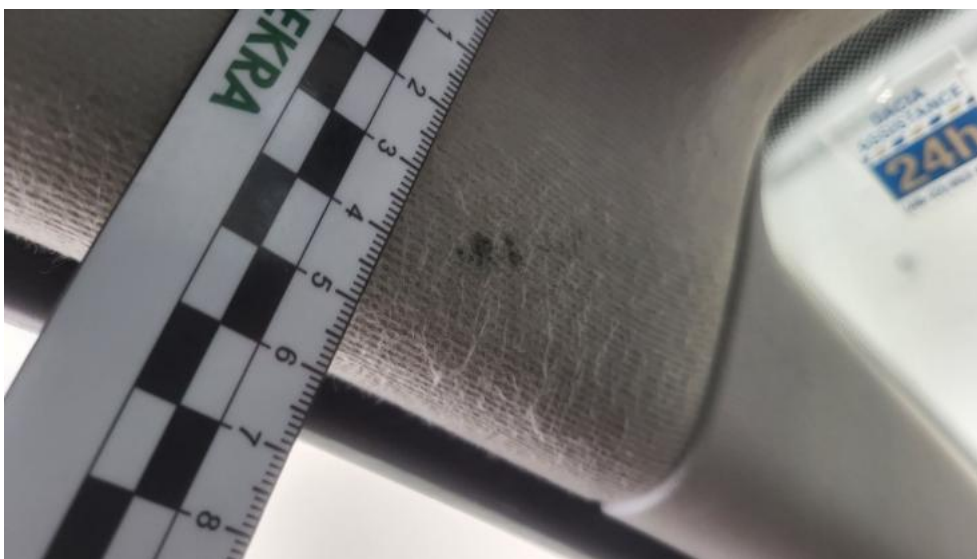

**Photo 71.**

Podsufitka - Inne 1



**Photo 72.**

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 74.**

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**

Wykładzina podłogi - Inne 1



**Photo 76.**

Wykładzina podłogi - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Wykładzina podłogi() - Inne 3