

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/19544/25/03/18
Nr zlecenia/szkody: 19/023079
Data zlecenia: 18-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0125609
Producent	JAGUAR
Model	XF 15-20
Typ/wersja	XF 2.0 T Prestige
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1750
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2260
Rozstaw osi 1/2	2960
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	250/184
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	GD512TN
VIN	SAJBB4BX2KCY81999
Data 1. rejestracji	24-05-2019
Data nast. bad. techn.	24-09-2025
Rok produkcji	2019
Stan licznika [km]	84 214 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/45 18 100Y	2,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/45 18 100Y	2,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/45 18 100Y	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/45 18 100Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Aktywny system ochrony pieszych | 22. Podsufitka wykończona zamszem |
| 2. Asystent ruszania na wzniesieniu | 23. Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki |
| 3. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód | 24. Spryskiwacze reflektorów |
| 4. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 25. System All Surface Progress Control (ASPC) |
| 5. Dywaniki premium | 26. System audio |
| 6. Felgi aluminiowe 17, 15-ramienne (wzór 1016) z ogumieniem | 27. System awaryjnego hamowania, autonomiczny |
| 7. Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie) | 28. System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS |
| 8. Funkcja iPod Integration | 29. System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód |
| 9. Kierownica sportowa wykończona skórą droбноziarnistą | 30. System łączności bezprzewodowej Bluetooth |
| 10. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | 31. Szyba przednia laminowana akustycznie |
| 11. Lakier Uni | 32. Tapicerka ze skóry ziarnistej, perforowana |
| 12. Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED | 33. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 13. Listwa klapy bagażnika chromowana | 34. Torque Vectoring by Braking |
| 14. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - ogrzewane, elektrycznie regulowane z kierunkowskazami | 35. Wloty powietrza boczne chromowane |
| 15. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) | 36. Wycieraczki automatyczne szyby przedniej z czujnikiem deszczu |
| 16. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 37. Wykończenie deski rozdzielczej - Morse Code Aluminium |
| 17. Nakładki na pedały, metalowe | 38. Wykończenie wnętrza - Gloss Black |
| 18. Nakładki na progi drzwi przednich metalowe z napisem Jaguar, podświetlane | 39. Wyświetlacz dotykowy |
| 19. Obwódki szyb bocznych chromowane | 40. Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5" |
| 20. Oświetlenie wnętrza - rozszerzone | 41. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 21. Podsufitka w kolorze Light Oyster | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach panoramiczny z elektrycznie otwieraną przednią częścią i roletami | - |
| 2. Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion, Gloss Black (wzór 5033) z ogumieniem | - |
| 3. Kamera ułatwiająca parkowanie, tył | - |
| 4. Lakier metalik | - |
| 5. Pakiet Cold Climate | - |
| Szyba przednia ogrzewana | |
| Fotele przednie i tylne podgrzewane | |
| Kierownica podgrzewana | |
| 6. System audio Meridian | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

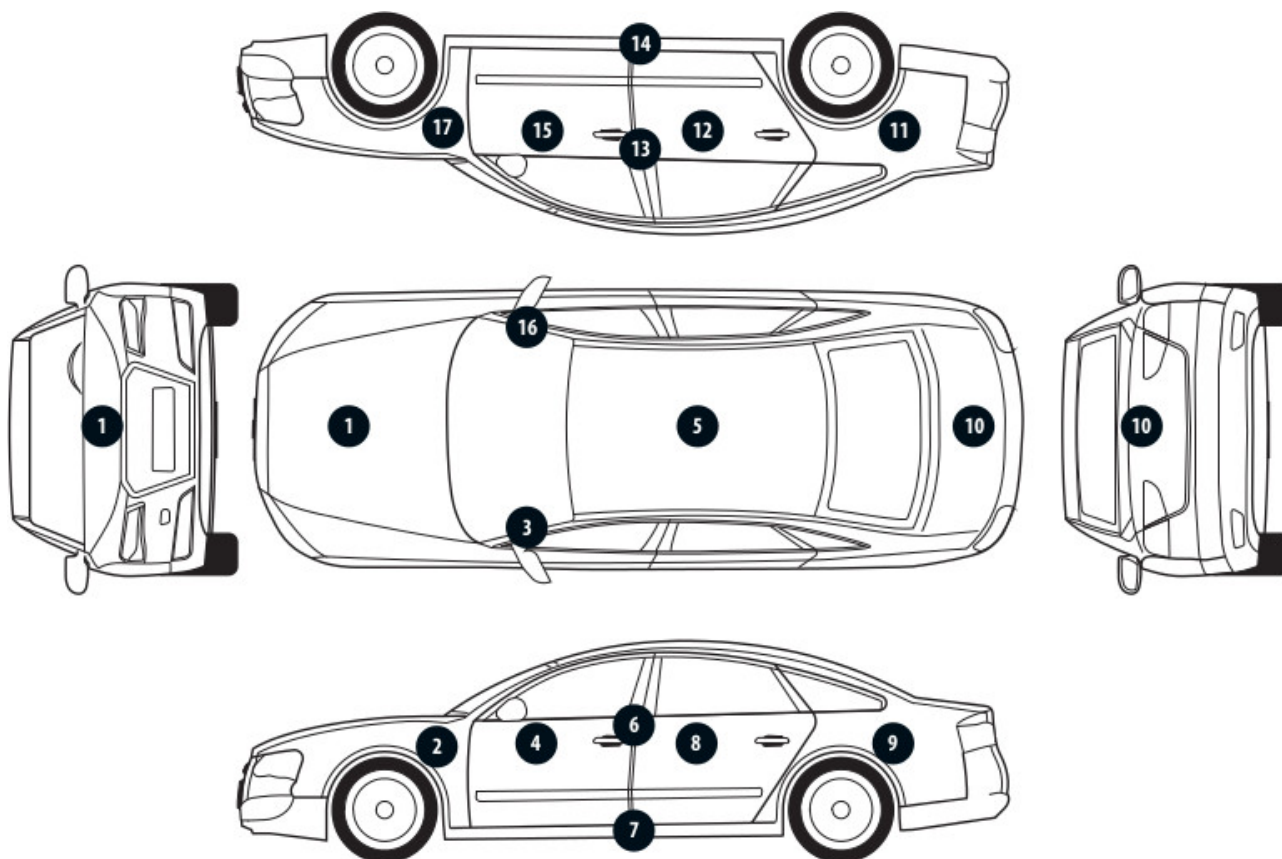

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

KSERO PC

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

OGRANICZENIA PARKINGOWE

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

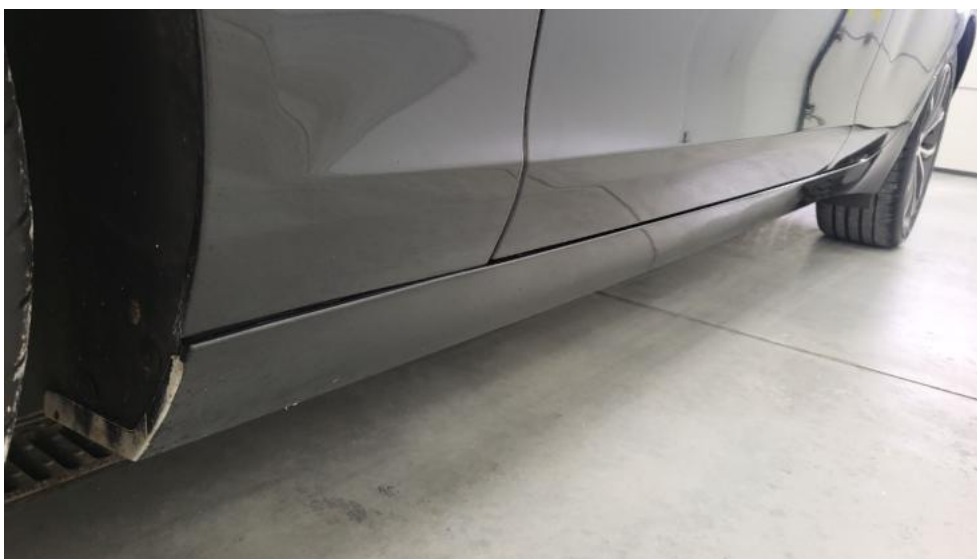

Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)

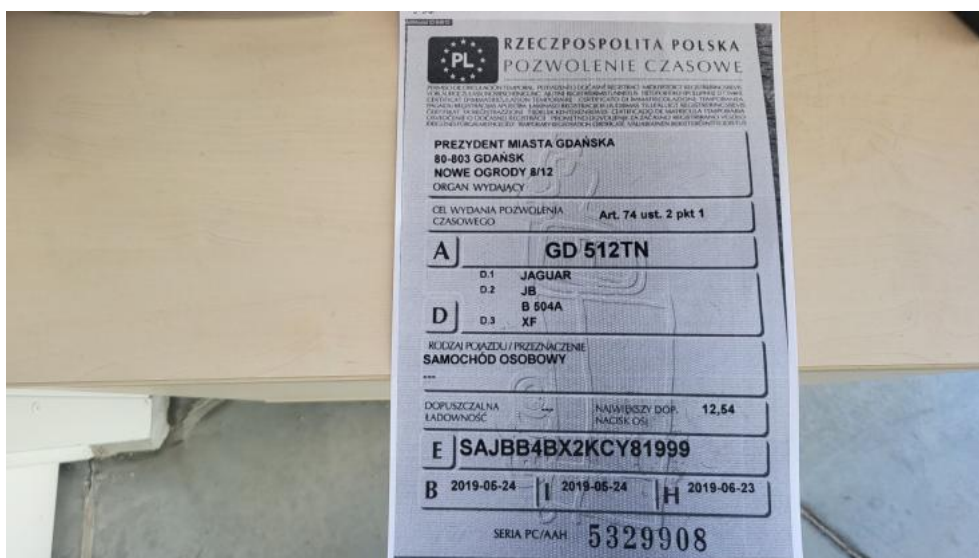

Fot. 32.
PC Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

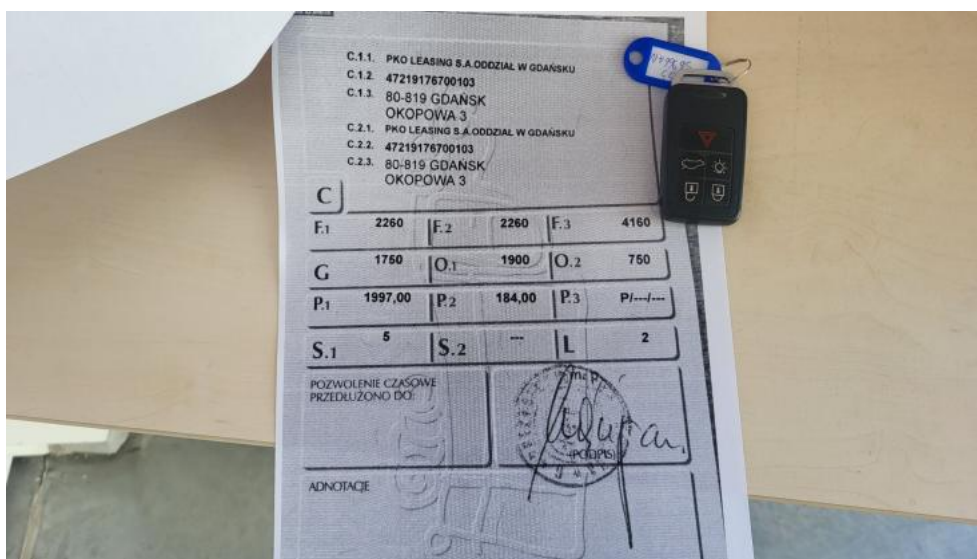

Fot. 33.
PC. ksero Str.2 i klucze



Fot. 34.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

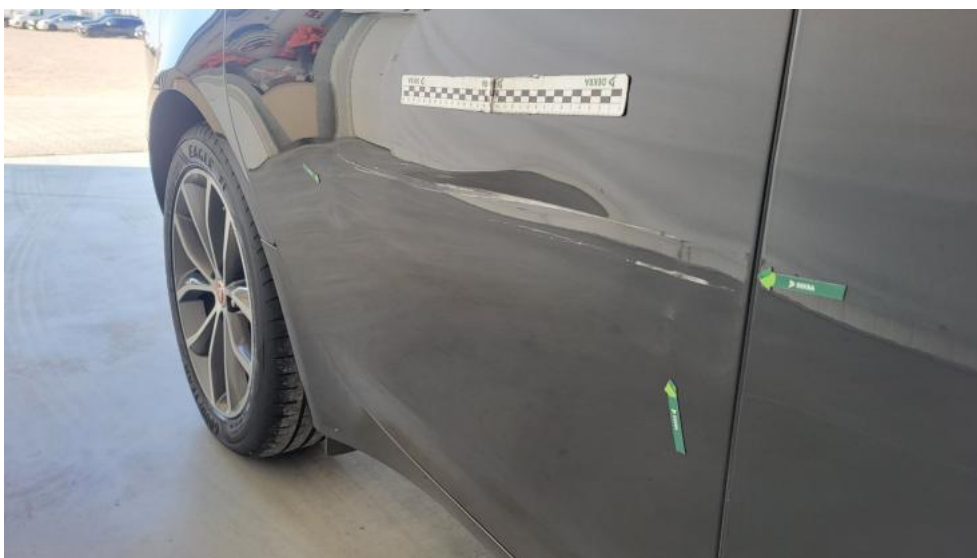

Fot. 46.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

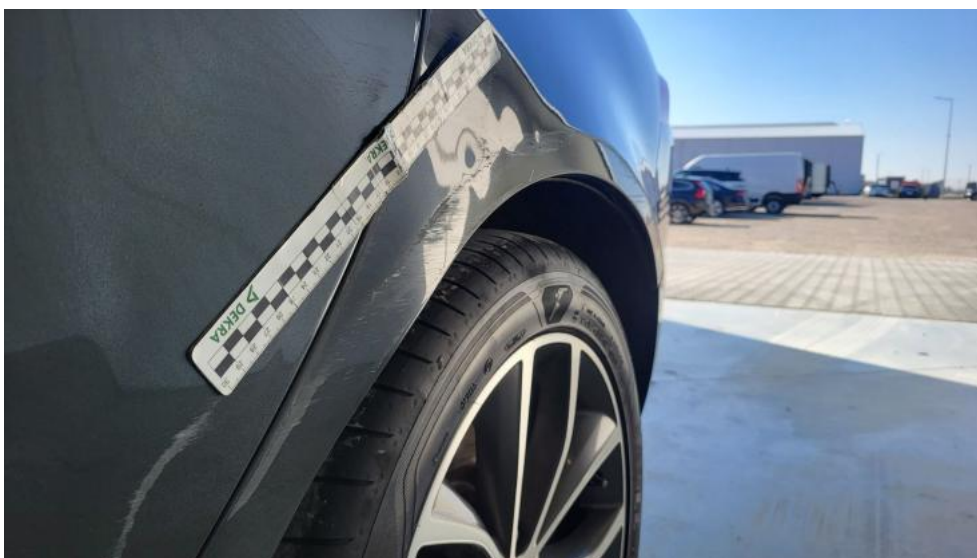

Fot. 54.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.


Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

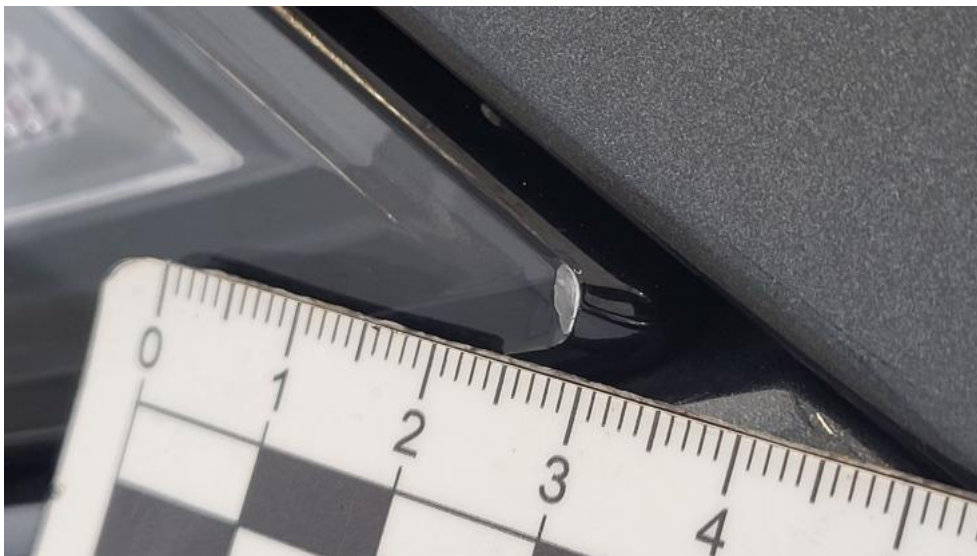

Fot. 65.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74.

Uszczelka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1