

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/82230/26/09/02
commission/ damage No. : 24/023982
Date of commission: 02-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0145282
Manufacturer	BMW
Model	Seria 5 [G30/F90] 20-23
Type / version	518d mHEV aut
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1670
Gross vehicle weight [kg]	2340
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	KSC
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1995
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	DX07559
VIN / serial number	WBA11BL070CG43324
Date of first registration	19-02-2021
Date of next. tech. test	15-01-2027
Year of manufacture	2021
Readout [km]	180 489 (read)
Body color / type of coating	white/2-warstwowy uni

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	DYNAMO, STREET-H MH01	225/55 R17 97W	4,0 mm
	left	DYNAMO, STREET-H MH01	225/55 R17 97W	4,0 mm
back	right	DYNAMO, STREET-H MH01	225/55 R17 97W	4,0 mm
	left	DYNAMO, STREET-H MH01	225/55 R17 97W	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Additional gauges, Navigation system | 27. LED front dim light |
| 2. Alarm | 28. LED rear lights |
| 3. Android Auto, Apple CarPlay | 29. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel |
| 4. Armrest (s) front | 30. Light alloy wheels from 17" |
| 5. Armrest (s) rear | 31. Mobile Tire System |
| 6. Automatic climate control | 32. Mobile phone |
| 7. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 33. Other |
| 8. Bord communication: other | 34. Other |
| 9. Bord communication: other | 35. Other |
| 10. Bord communication: other | 36. Other |
| 11. Bord entertainment: other accessories | 37. Other |
| 12. Child seat fixation | 38. Other |
| 13. Collision Warning System, Other | 39. Park Distance Control front |
| 14. Colored glass | 40. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 15. Cruise control | 41. Park Distance Control rear |
| 16. DAB radio | 42. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 17. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 43. Rear-view mirror autodimming |
| 18. Door mirrors electrically foldable | 44. Selectable driveline characteristics |
| 19. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 45. Servotronic |
| 20. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | 46. Start/Stop system |
| 21. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 47. Steering wheel manually adjustable |
| 22. Exterior design: other | 48. Telematic |
| 23. Exterior design: other | 49. Tie-down ring |
| 24. Floor mat | 50. Uni-Lackierung |
| 25. Follow me home | 51. Wheel bolt locks |
| 26. Interior decoration: other | 52. Windscreen wash-nozzle heated |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Automated High-beam assist | - |
| 2. Exterior design: other | - |
| 3. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 4. Interior lights: other accessories | - |
| 5. Leather upholstery | - |
| 6. Other, Tinted rear windows | - |
| 7. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera | - |
| Kamera cofania | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Earlier repairs -
Braki i uszkodzenia -


Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09/2026) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu. Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uzupełnienia tabliczki znamionowej pojazdu.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 09-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Document issued electronically valid without signature.

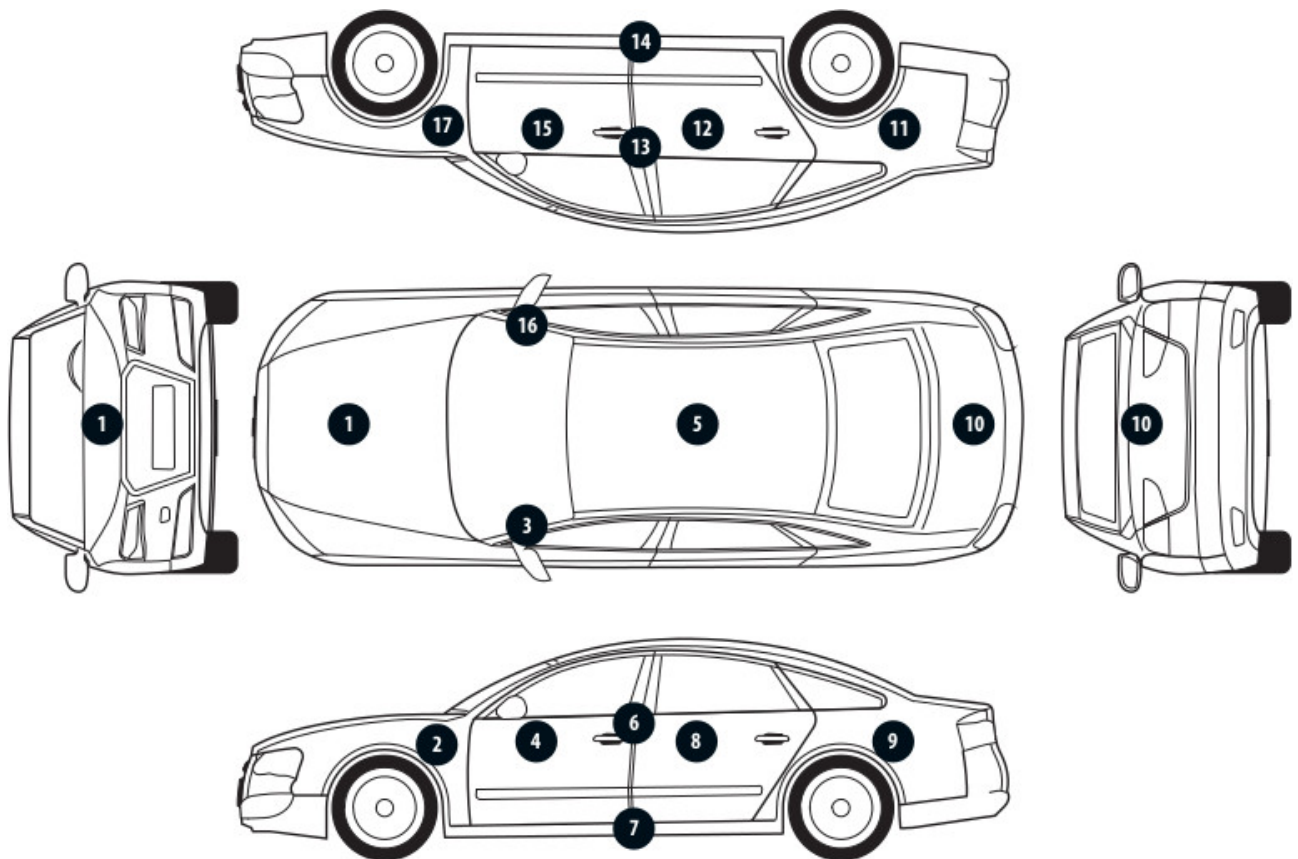Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	150 - 2000
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	150 - 2000

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/52

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Nadwozie zabrudzone lub/i mokre - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.
Brak tabliczki znamionowej pojazdu.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

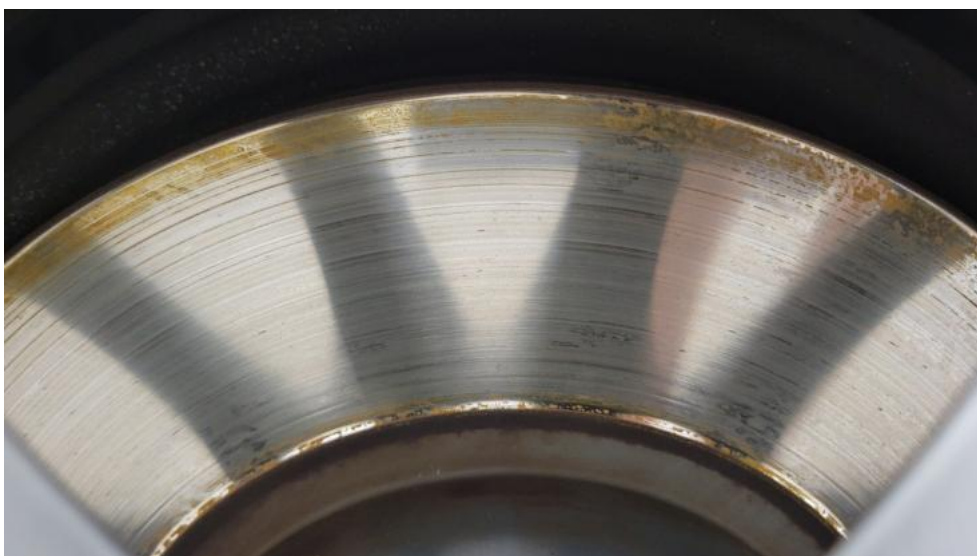


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa - brak



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Photo 30.

Konsola środkowa

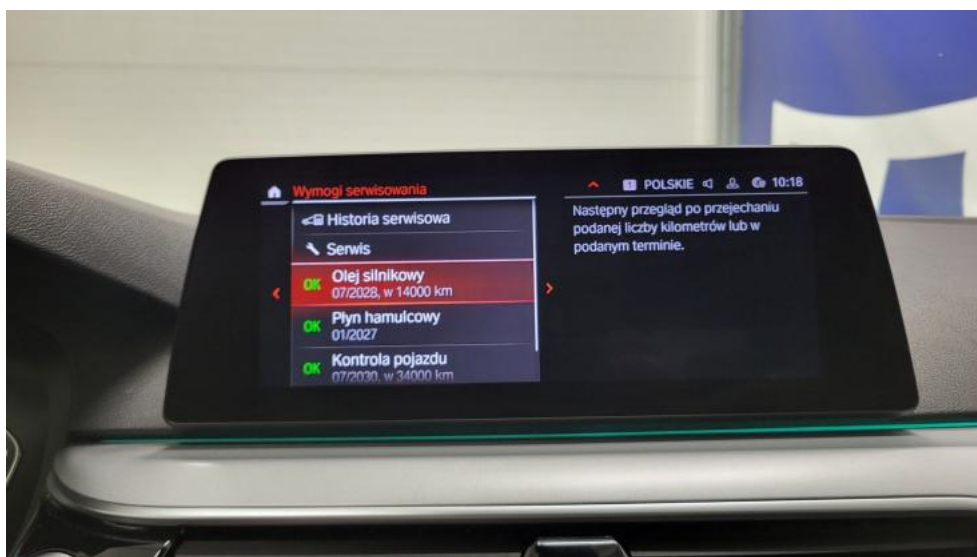
PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – dane

**Photo 34.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZIDENT WROCŁAWIA
50-032 WROCŁAW
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A DX 07559

D.1 BMW
D.2 G5L
D.3 118i IAA506L0
518D

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA
ŁADOWNOŚĆ NAWIĘKSZY DOP.
NACISK OSI 12,84

E WBA11BL070CG43324

B 2021-02-19 I 2024-06-27 H 2024-07-27

SERIA PC/AK 6267202

Photo 35.

Dow. rej. ksero Str. 1



C.1.1. PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA IV ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
C.1.2. 47219176700720
C.1.3. 50-428 WROCŁAW
KRAKOWSKA 119
C.2.1. PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA IV ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
C.2.2. 47219176700720
C.2.3. 50-428 WROCŁAW
KRAKOWSKA 119

C

F.1 2340 F.2 2340 F.3 4340

G 1670 O.1 2000 O.2 750

P.1 1995,00 P.2 110,00 P.3 D/---

S.1 5 S.2 --

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁUŻONO DO:

ADNOTACJE

PREZIDENT WROCŁAWIA

Photo 36.

Dow. Rej. ksero Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Kluczyki



Photo 38.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu

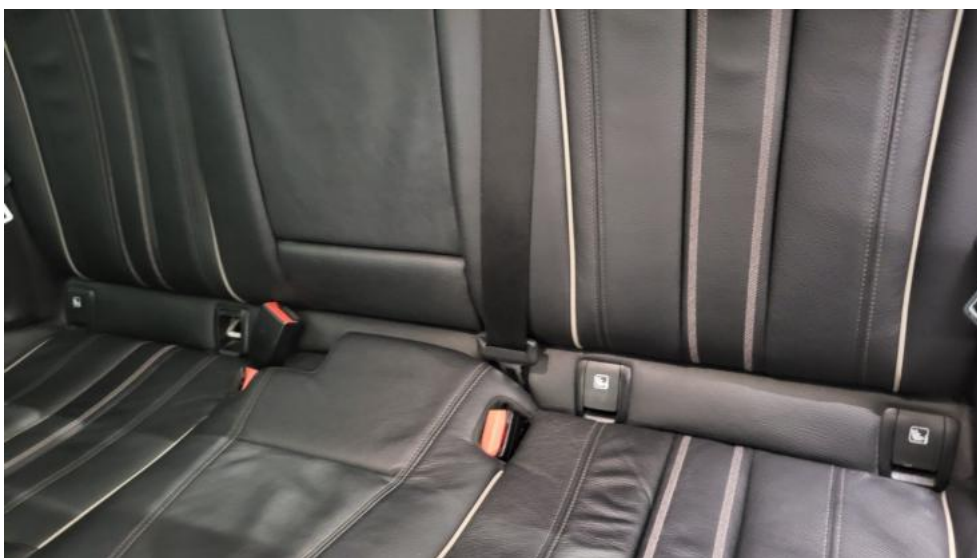


Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

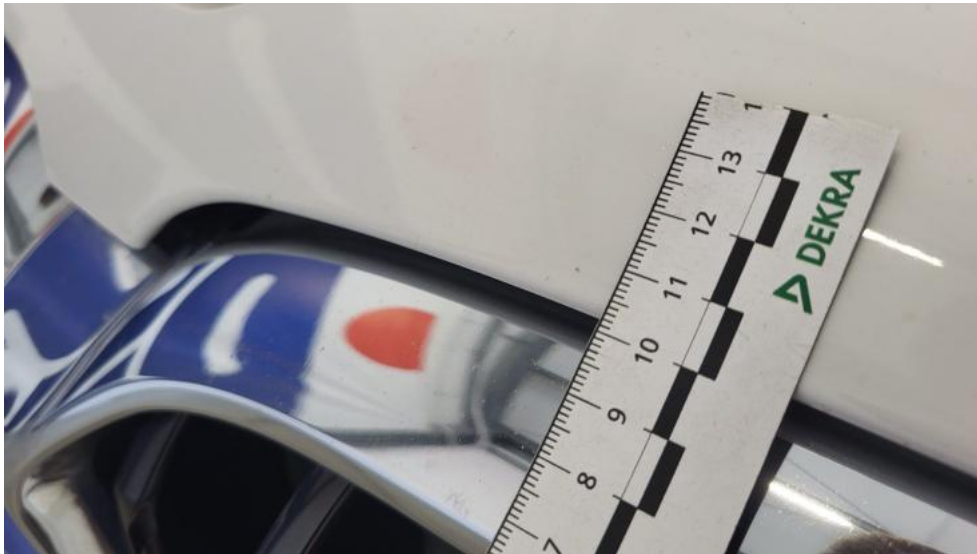


Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Photo 50.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 60.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 62.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 64.

Listwy dachu praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

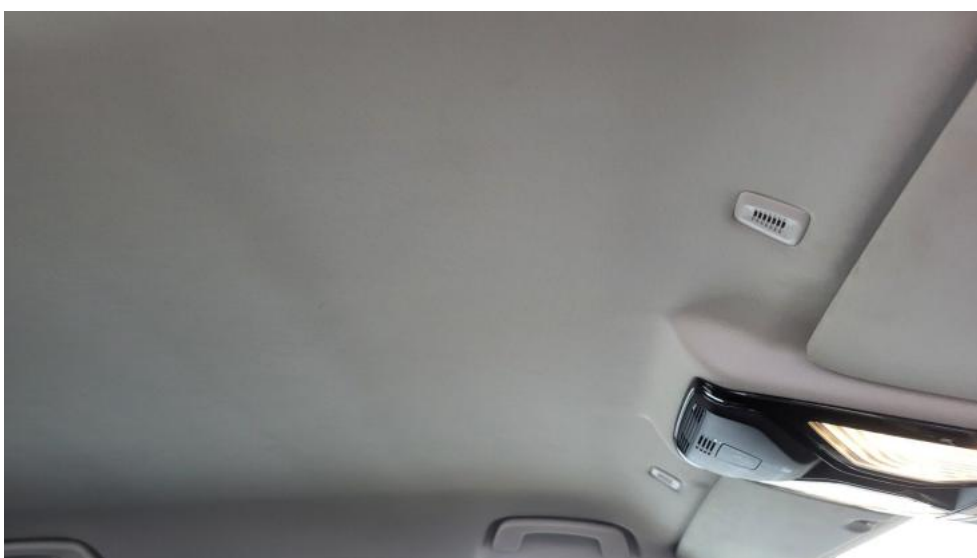


Photo 84.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Photo 86.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 88.

Listwy progowe praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Listwy progowe praw. - Inne 2



Photo 90.

Listwy progowe praw. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Wykładzina podłogi bagażnika - zabrudzenia