

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/59714/26/06/30
commission/ damage No. : PS21/08162
Date of commission: 30-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0128382
Manufacturer	LEXUS
Model	NX 17-21
Type / version	NX 300h F Sport AWD
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1864
Gross vehicle weight [kg]	2395
Wheelbase 1/2	2660
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	2494
Engine Power [hp/kW]	155/114
Gearbox	automatic
Registration /record No.	KR7XF50
VIN / serial number	JTJBJRBZ802099013
Date of first registration	05-10-2018
Date of next. tech. test	09-05-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	115 313 (read)
Body color / type of coating	blue/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	BRIDGESTONE, DUELER H/L 33	235/55 18 100V	3,0 mm
	left	BRIDGESTONE, DUELER H/L 33	235/55 18 100V	3,0 mm
back	right	DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D	235/55 18 100H	3,5 mm
	left	DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D	235/55 18 100H	3,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control, Distance control | 45. LED rear lights |
| 2. Alarm | 46. Lane control assistant |
| 3. Alarm | 47. Leather gearshifter/switch |
| 4. Alarm | 48. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with gear-switches, Steering wheel with radio operation |
| 5. Armrest (s) front | 49. Leather upholstery |
| 6. Armrest (s) rear | 50. Light Alloy wheels 18" |
| 7. Automated High-beam assist | 51. Lumbar adjust driver electric |
| 8. Automatic dimlight activation | 52. On board monitor |
| 9. Blind spot warning, Other | 53. Other |
| 10. Bluetooth interface | 54. Other |
| 11. CD-player, Navigation system | 55. Other |
| 12. Cabin air filter | 56. Other |
| 13. Carbon finish | 57. Other |
| 14. Central locking | 58. Other |
| 15. Child seat fixation | 59. Other |
| 16. Cornering Headlights, LED Fog Lamps | 60. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 17. Cruise control | 61. Power assisted brakes |
| 18. DAB radio | 62. Power windows front, Power windows rear |
| 19. Diminished spare wheel | 63. Pre-Crash System |
| 20. Distribution of braking force electronically | 64. Rain sensor |
| 21. Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 65. Rear bench foldable in two separate parts |
| 22. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 66. Rear view camera |
| 23. Driver airbag, Passenger airbag | 67. Rear-view mirror autodimming |
| 24. Driver conditioning monitoring | 68. Roof railing |
| 25. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | 69. Selectable driveline characteristics |
| 26. Dualzone automatic climate control | 70. Selectable driveline characteristics |
| 27. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 71. Servotronic |
| 28. Electric tailgate | 72. Side indicators |
| 29. Electric tailgate | 73. Side indicators |
| 30. Exterior design: other | 74. Sport seats front |
| 31. Exterior design: other | 75. Sport suspension |
| 32. Exterior design: other | 76. Steering wheel electrically adjustable |
| 33. Exterior lighting: other, Other | 77. Steering wheel with gear-switches |
| 34. Floor mat | 78. Tie-down ring |
| 35. Headlamp wash | 79. Tinted rear windows |
| 36. Heat reflecting windows | 80. Towbar preparation |
| 37. Heated seat driver, Heated seat passenger | 81. Traction control |
| 38. Hill holder | 82. Traffic sign recognition |
| 39. Interior: other | 83. Tyre pressure control (RDC) |
| 40. Interior: other | 84. USB in |
| 41. Interior: other | 85. Uni-Lackierung |
| 42. Keyless Engine start | 86. Voice control for telephone |
| 43. Keyless entry, Keyless go | 87. Whiplash-protection-system |
| 44. LED Daytime running lights, LED front dim light | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Glass sunroof fixed, Other, Steering wheel heated -
 Dach szklany, panoramiczny
 Ładowarka bezprzewodowa

Kierownica podgrzewana
2. Metalic paint, Pearl effect paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

The validity of the technical examination -
State of the vehicle -
Current market situation -
Earlier repairs -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

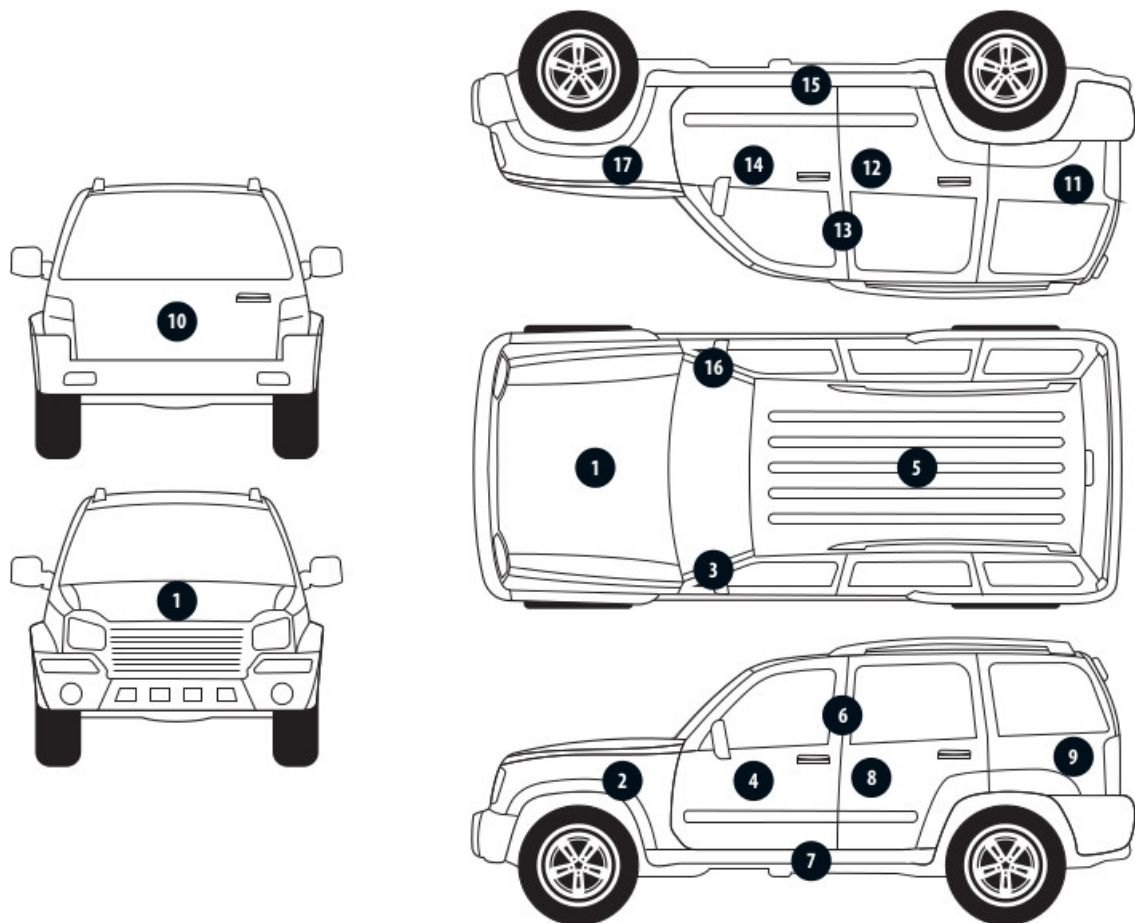Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Left front fender	150 - 500
3	Left front pillar	150 - 300
4	Left front wall	150 - 500
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 500
9	Left side wall	150 - 200
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	150 - 300
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 300
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 300
17	Right front fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Wymagana wymiana oleju. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Ruchomy podłokietnik przedni. Awaria asystenta parkowania. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznik dokonął oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

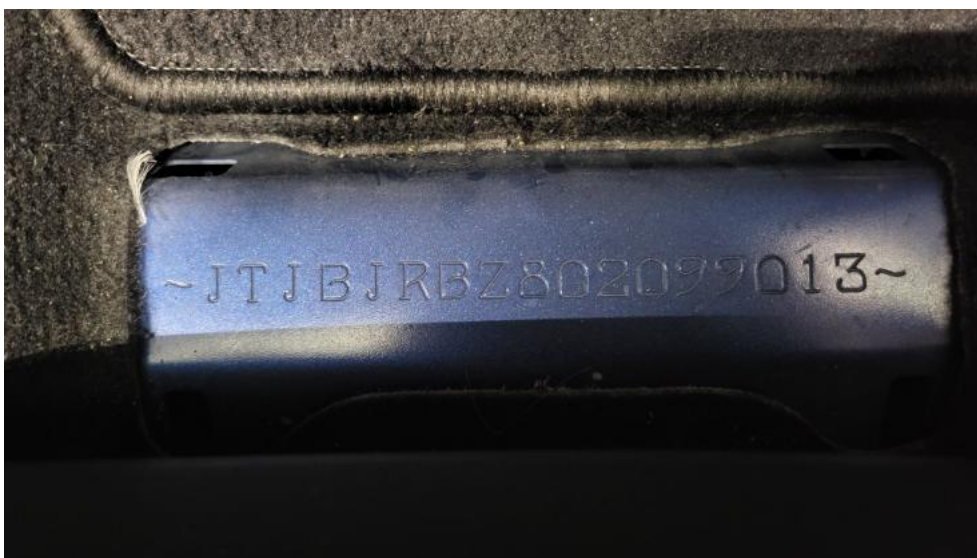


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis

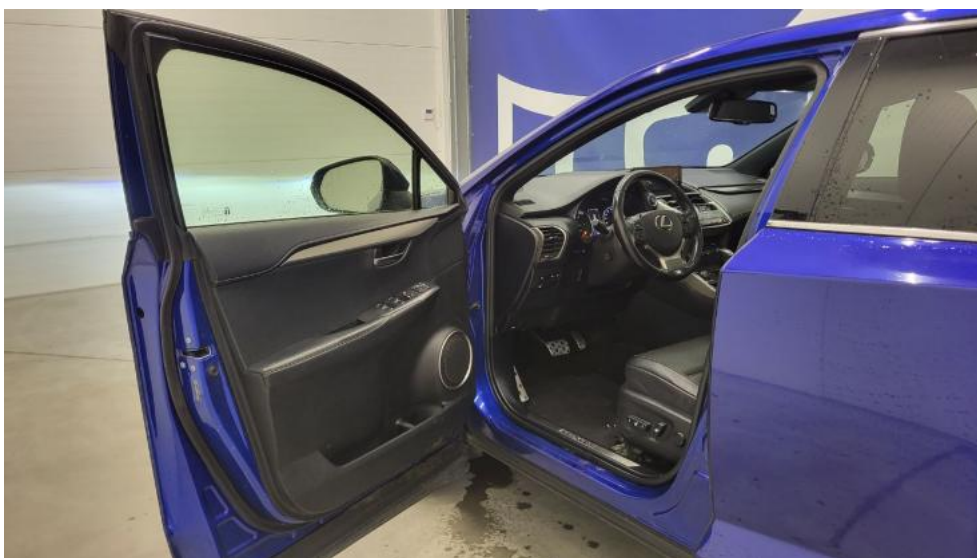


Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1



Photo 34.

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Kluczyki



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu

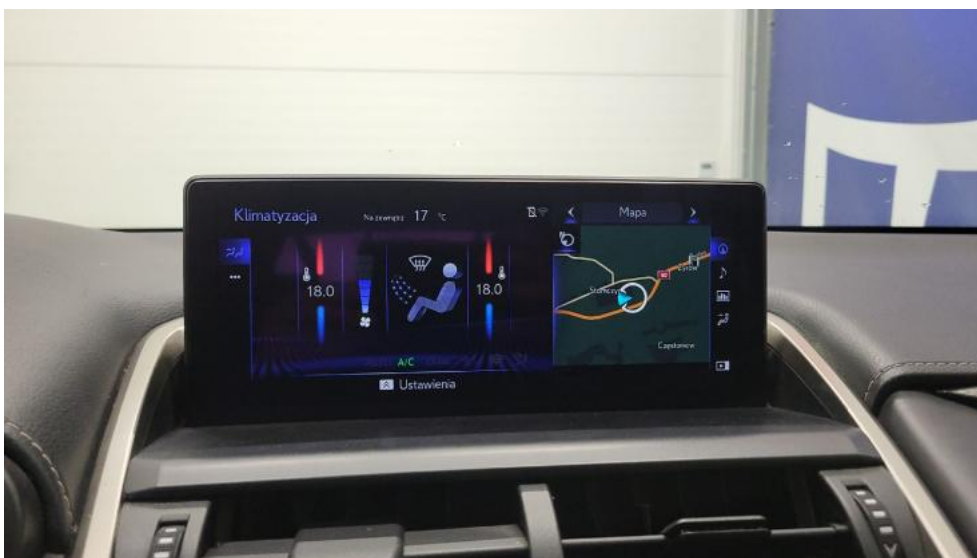


Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Listwa śr zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 44.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

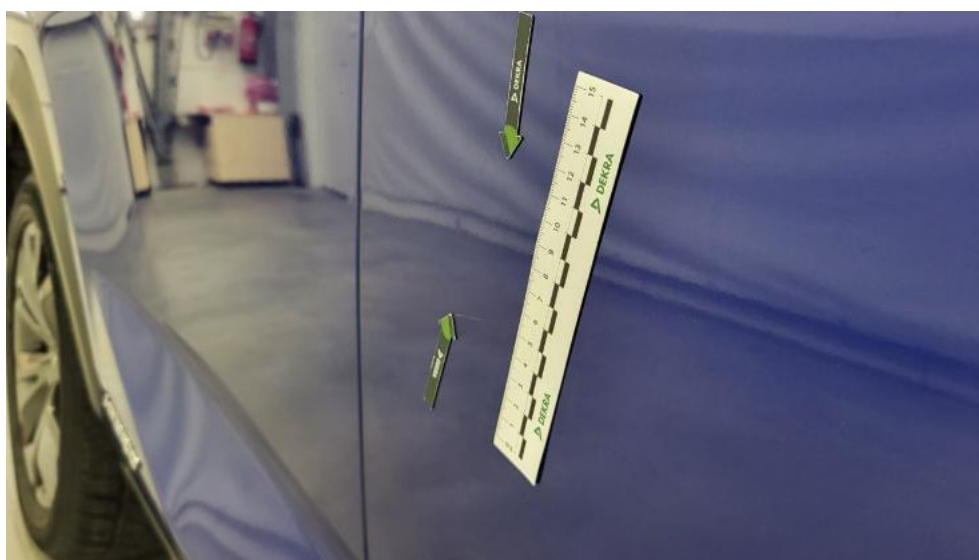


Photo 48.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

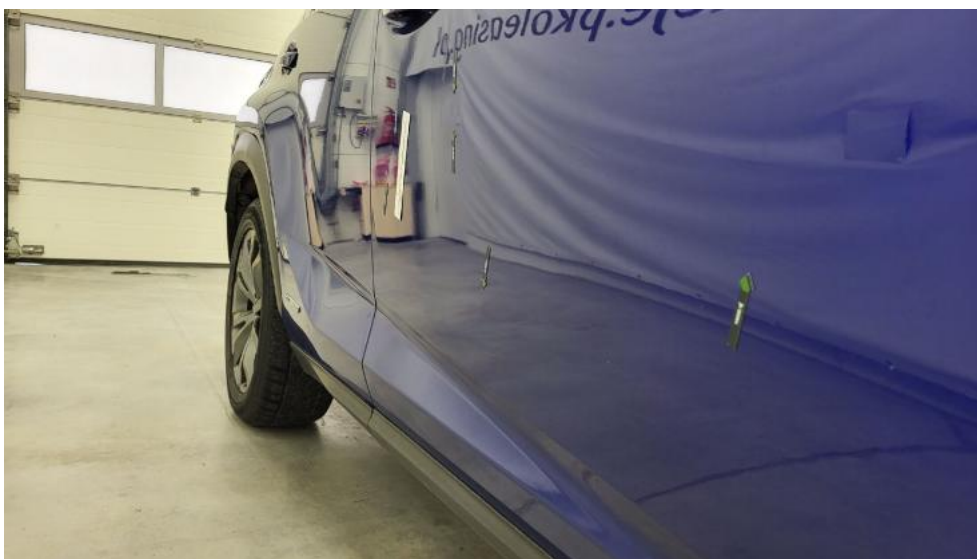


Photo 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

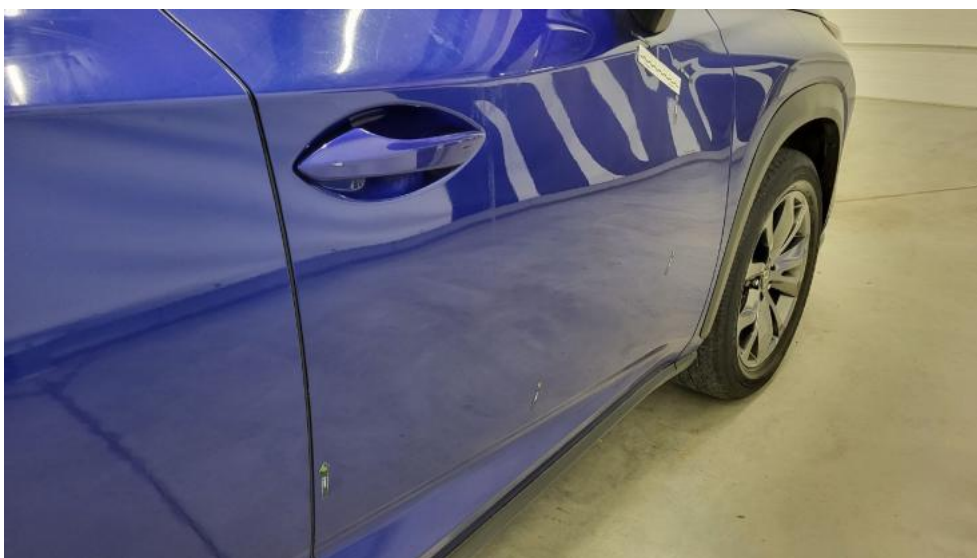


Photo 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 62.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

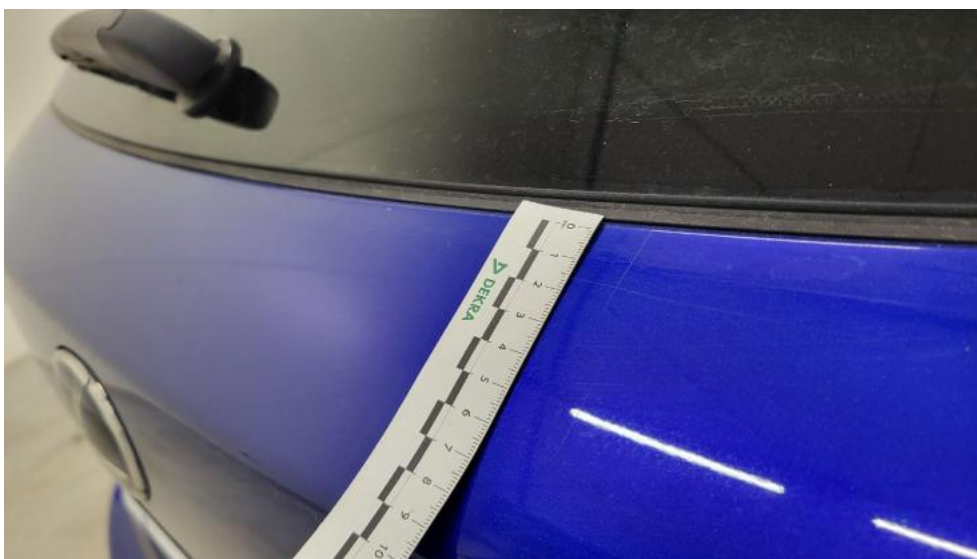


Photo 63.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 68.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

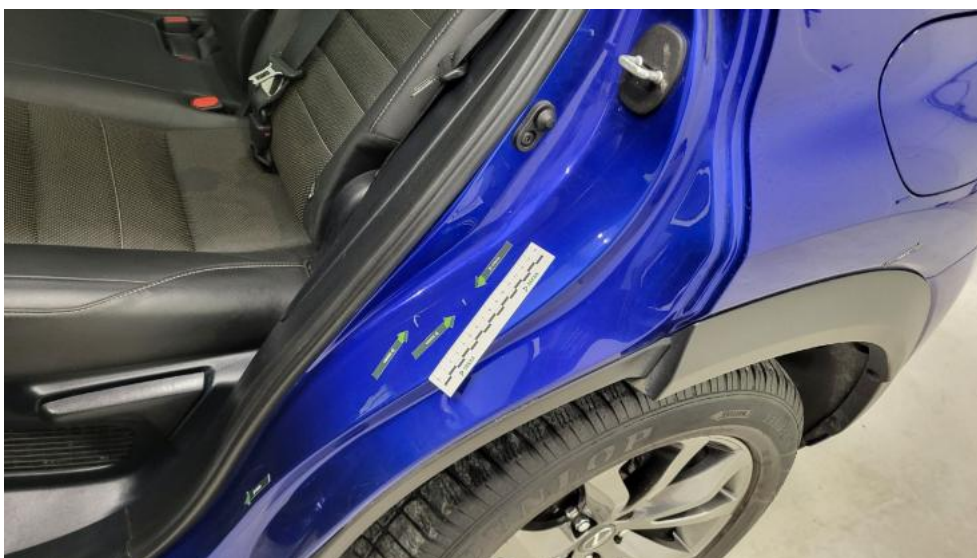


Photo 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

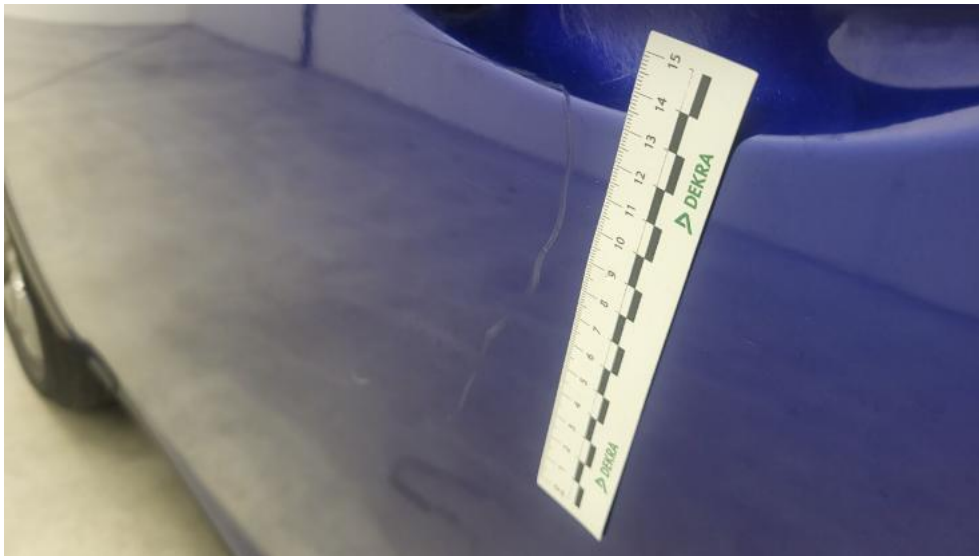


Photo 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Photo 74.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

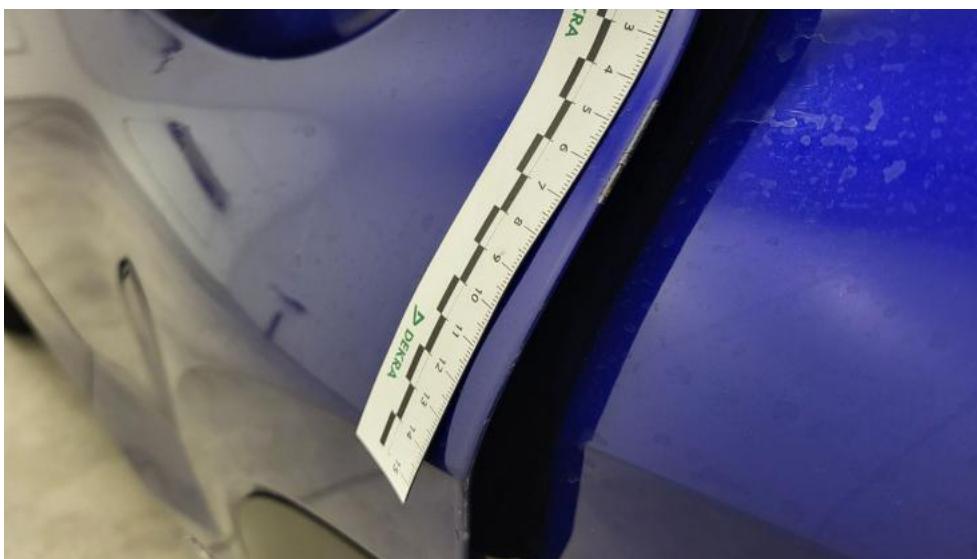


Photo 75.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

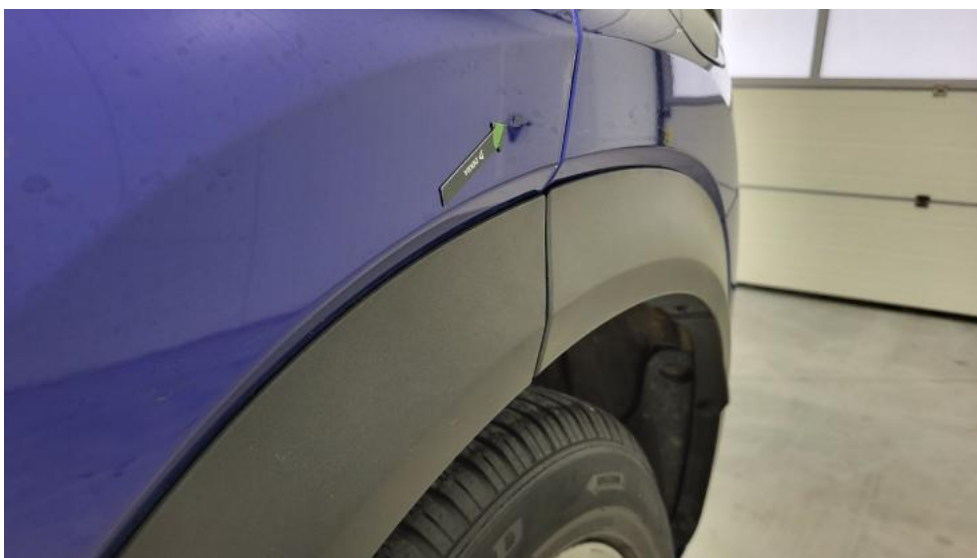


Photo 76.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi tylne L - Inne 1

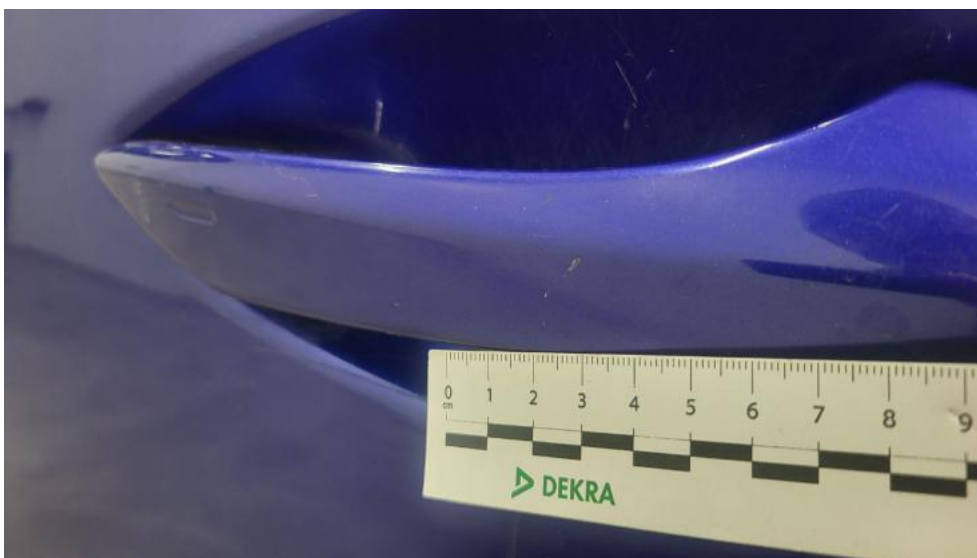


Photo 78.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

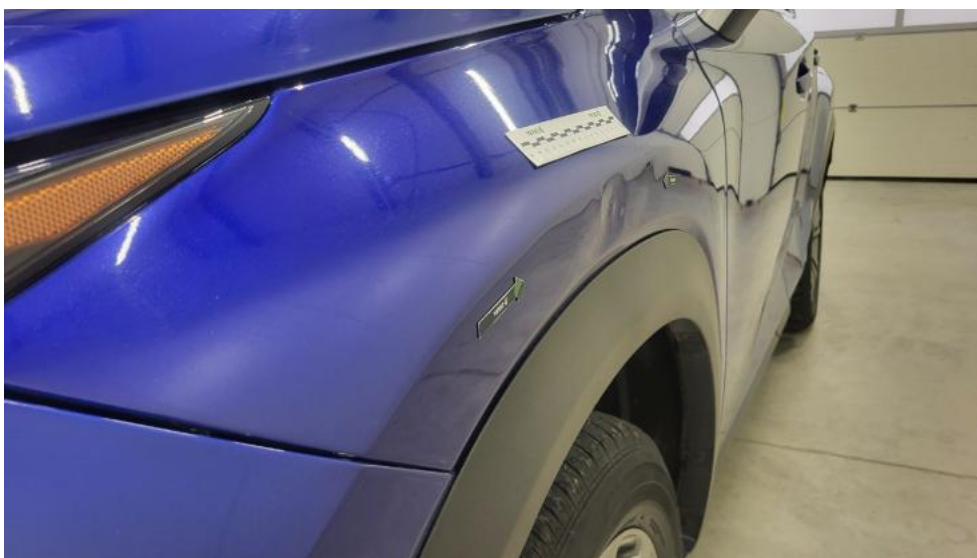


Photo 82.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

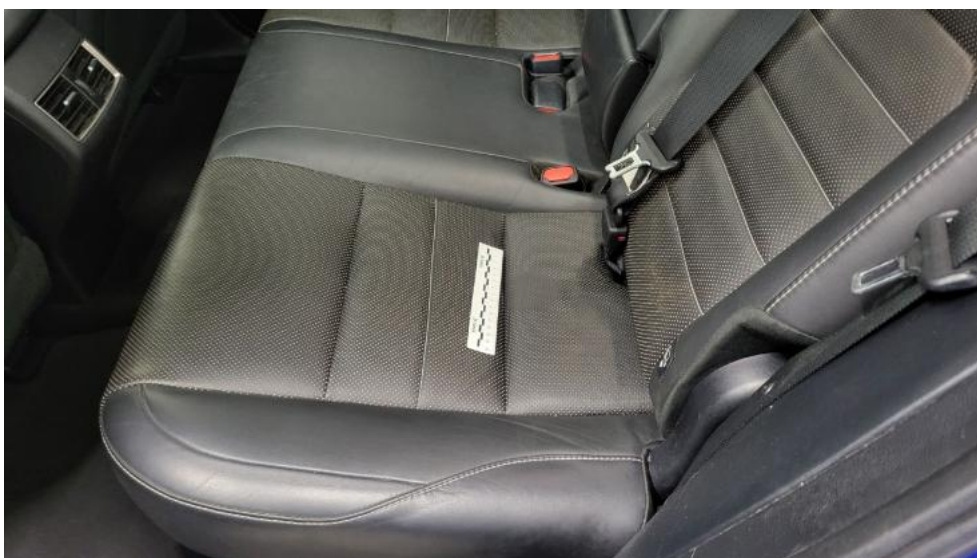


Photo 88.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Photo 90.

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 92.

Dywanik prze P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 94.

Wykładzina podłogi - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Wykładzina podłogi - Inne 2



Photo 96.

Wykładzina podłogi() - Inne 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 98.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1