

Nr zlecenia: 45/22/07/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/08/06

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUPNAF57JA004659
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	PY33540
Model pojazdu:	A5 Coupe Quattro 2.0 TFSI MR`16 E6 B9	Nr Info-Ekspert:	002-03142
Wersja:	S tronic	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	98406 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/01/01		
Data ważności badania technicznego	2027/03/23		
Rodzaj nadwozia	coupe 2 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2080 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 185kW (252KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne "Micrometallic"	30	Poduszki powietrzne boczne
2	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold	31	Pokrywa bagażnika otwierana automatycznie
3	Autoalarm	32	Radio MMI plus
4	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	33	Reflektory ksenonowe z automatyczną regulacją zasięgu
5	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	34	System "Audi pre sense city"
6	Dywaniki welurowe przód/tył	35	System Audi Drive Select
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	36	System kontroli trakcji ESC

8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	37	System Multi Media Interfece
9	Głośniki 8 szt.	38	System Start/Stop
10	Hamulec postojowy elektryczny	39	System wspomagania otwierania i zamykania pokrywy bagażnika elektryczny
11	Immobilizer	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Kierownica wielofunkcyjna sportowa skórzana 3-ramienna	41	Szyby termoizolacyjne
13	Klimatyzacja automatyczna	42	Światła do jazdy dziennej LED
14	Kolumna kierownicy regulowana	43	Światła tylne LED
15	Koło zapasowe dojazdowe	44	Tapicerka tekstylna
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	Tarcze kół aluminiowe 17" 15-ramienne
17	Listwy progowe aluminiowe	46	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
18	Listwy wykończeniowe szyb bocznych srebrne	47	Wskaźnik ograniczenia prędkości
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	48	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
20	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	49	Wyświetlacz 7" systemu MMI
21	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	50	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
22	Nagrzewnica powietrza elektryczna	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	52	Zawieszenie dynamiczne
24	Oparcie siedzeń tylnych składane	53	Zderzaki wzmocnione
25	Pakiet oświetlenia wnętrza	54	Zestaw narzędzi z podnośnikiem
26	Podłokietnik centralny przedni	55	Złącze "AUX"
27	Podsufitka tekstylna	56	Złącze "USB"
28	Poduszka powietrzna kierowcy	57	Złącze Bluetooth
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Czujnik zmierzchowy światła z czujnikiem deszczu
Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu
- 3 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
Komputer pokładowy
Wyświetlacz kolorowy
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet dla palących
Zapalniczka
Popielniczka

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Kierownica podgrzewana
- 3 Lakier czarny Brillant
- 4 System Audi parking plus z wizualizacją na ekranie MMI
- 5 Tapicerka skóra/skóra ekologiczna (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 245/45 R17 99V XL PILOT ALPIN 5	3,0
Przednie prawe:	MICHELIN 245/45 R17 99V XL PILOT ALPIN 5	3,0
Tylne lewe:	MICHELIN 245/45 R17 99V XL PILOT ALPIN 5	3,0
Tylne prawe:	MICHELIN 245/45 R17 99V XL PILOT ALPIN 5	3,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Artur Kawęcki

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

24.11.2020

Dodatkowe badanie techniczne

Wynik badania: pozytywny

Rodzaj badania: uczestniczył w wypadku lub narusza wym. ochr. środowiska

Numer SKP: FG/012/P

Odczytany stan licznika: 43 200 km

14.02.2022

Dodatkowe badanie techniczne

Wynik badania: pozytywny

Rodzaj badania: pojazd do nauki jazdy i egzaminowania

Numer SKP: FG/029/P

Odczytany stan licznika: 50 821 km

19.05.2025

Powstanie szkody istotnej

Nazwa ubezpieczyciela: INTERRISK

Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zmatowiała powierzchnia lakieru, wybrzuszenia		
2	Pokrywa przednia		Wgnieciona		
3	Drzwi boczne	L	Wygięte, odpryski powłoki lakierowej, zmatowiała powierzchnia lakierowa		
4	Drzwi boczne	P	Zmatowiała powierzchnia lakieru, wgniecione, zacieki lakieru		
5	Błotnik tylny	L	Wgnieciony		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Pokrywa tylna		Zmatowiała powierzchnia lakieru, zacieki lakieru, wgniecenie		
8	Podłużnica przednia	L	Wygięta		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

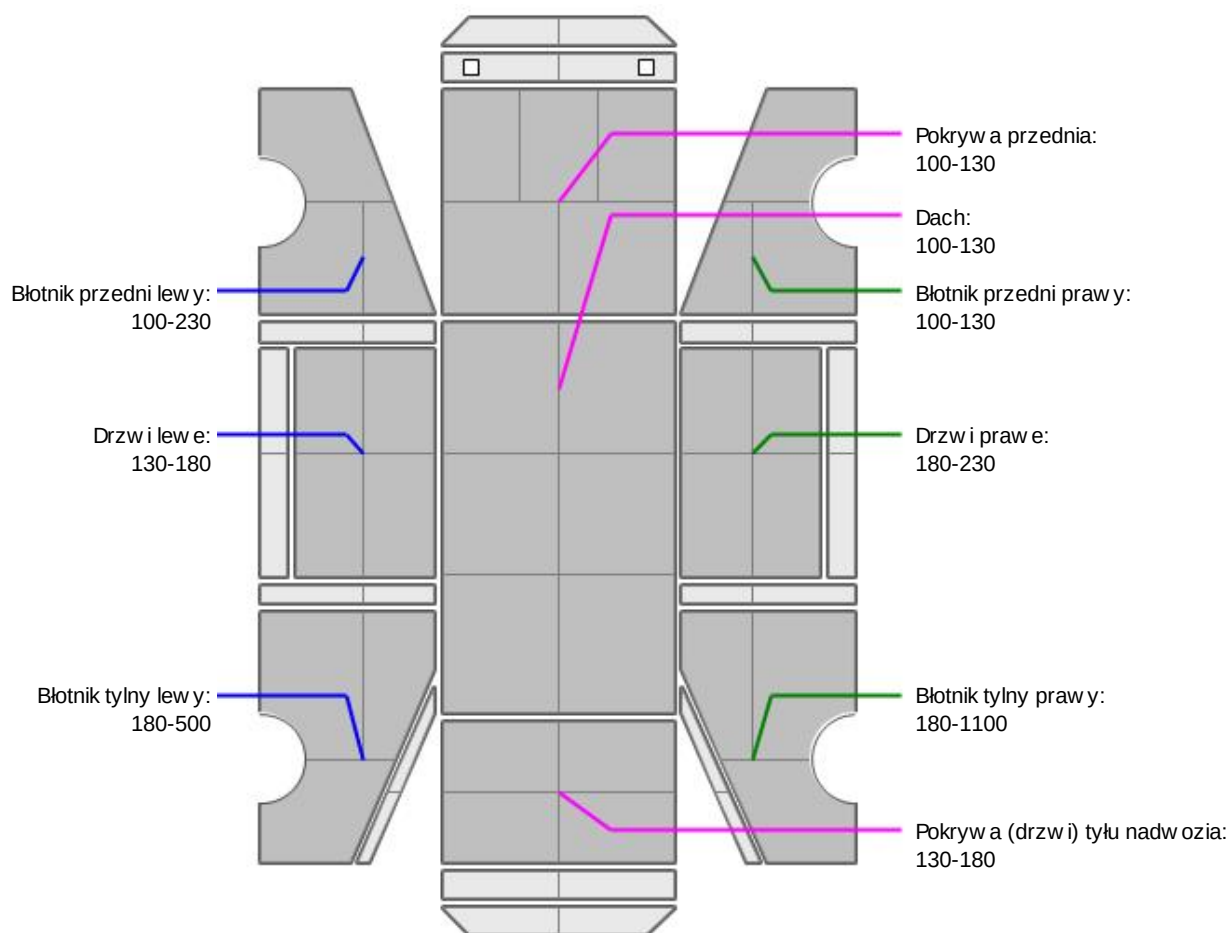
KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-230	
4	Drzwi	L	130-180	
5	Błotnik tylny	L	180-500	
6	Błotnik przedni	P	100-130	
7	Drzwi	P	180-230	
8	Błotnik tylny	P	180-1100	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-180	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.


WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Reflektor	P	Pęknięty klosz		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		

4	Zderzak tylny		Zarysowany, zmatowiała powierzchnia lakierowa		
5	Listwa progowa	L	Wybrakowana		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału, fotel zmieniony względem serii		
2	Dekory panelu środkowego		Wybrakowane		
3	Schówek		Niesprawny		
4	Wykładzina słupka	L	Zabrudzona, uszkodzona		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
6	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Niesprawny, nie zwija się		
7	Pas bezpieczeństwa przedni	P	Niesprawny, nie zwija się		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Silnik pojazdu uszkodzony, zdekompletowany, nieprzytwierdzony. Brak pól osi napędowych. Na zestawie wskaźników widnieje komunikat o sprawdzeniu stanu płynu chłodniczego, konieczności dolania oleju silnikowego, awarii układu kierowniczego, awarii ESC/ABS, awarii pre sense.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Zużyty bieżnik, przytarty bok		
2	Opona koła przedniego	P	Zużyty bieżnik		
3	Opona koła tylnego	L	Zużyty bieżnik		
4	Opona koła tylnego	P	Zużyty bieżnik		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

Drażek kierowniczy lewy- spawany. Na zestawie wskaźników widnieje komunikat o awarii układu napędowego oraz o usterce układu hamulcowego postojowego.

JAZDA KONTROLNA

Brak próby ruchowej ze względu na stan techniczny pojazdu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Kluczyki (ilość sztuk)

1szt. okazano
- 2

Dowód rejestracyjny

TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Import indywidualny
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eReczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34

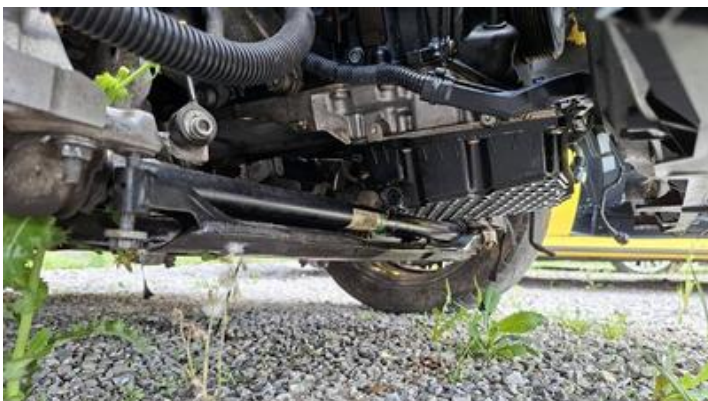

Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

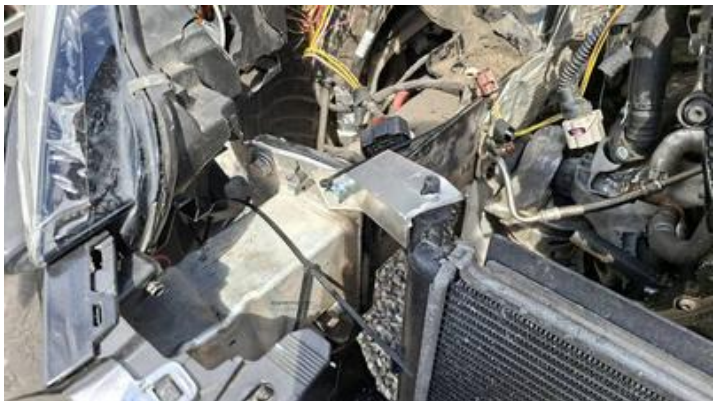

Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

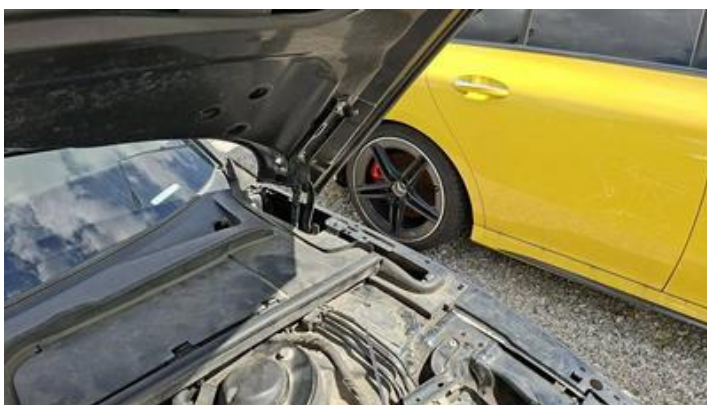

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

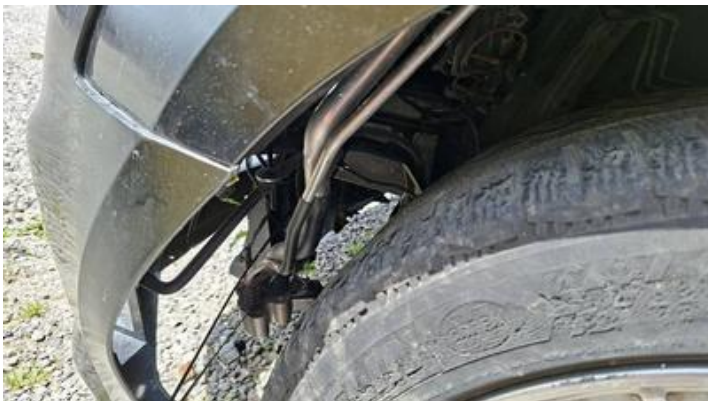

Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126

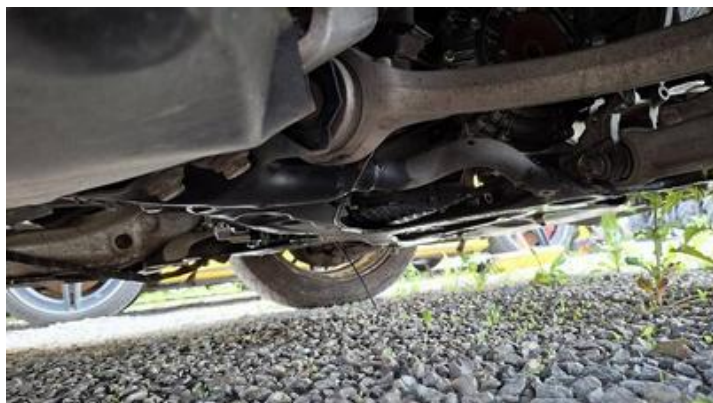

Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129







Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



3.251 Lic. 11013 Maksymilian Horyd