

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/68856/25/09/12
Nr zlecenia/szkody: 03171/LF/20
Data zlecenia: 12-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0116986
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLS 15-19
Typ/wersja	GLS 500 4-Matic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2445
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3250
Rozstaw osi 1/2	3075
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	4663
Moc silnika [KM/kW]	456/335
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU7055L
VIN	4JGDF7DE7HA835982
Data 1. rejestracji	01-01-2017
Data nast. bad. techn.	12-12-2025
Rok produkcji	2016
Stan licznika [km]	121 807 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	295/40 21 111Y	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	295/40 21 111Y	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	295/40 21 111Y	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	295/40 21 111Y	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego dla fotela kierowcy i pasażera
2. 4ETS - elektroniczny system kontroli trakcji
3. 8 głośników
4. ABS
5. ADAPTIVE BRAKE z funkcją HOLD, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, funkcja osuszania tarcz
6. ADS plus - Adaptacyjny system amortyzacji
7. ASR
8. Adaptacyjne światła hamowania (migające)
9. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, poduszki boczne, poduszki kurtynowe)
10. Airbag kolan kierowcy
11. Asystent bocznego wiatru (funkcja ESP)
12. Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji
13. BAS - asystent układu hamulcowego
14. Collision Prevention Assist - sys. ostrzegający przed zbyt małą odległością od poprzedzającego poj.
15. Czujnik deszczu
16. Czujniki zderzeniowe w przedniej strefie zgniotu (upfront) i czujnik kapotażu
17. DSR - kontrola zjazdu ze stoku
18. Dach szklany elektrycznie regulowany
19. Deska rozdzielcza (górna część) w sztucznej skórze ARTICO
20. Direct Select - łopatki zmiany biegów w kolumnie kierownicy
21. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
22. El. podnoszenie szyb, przód i tył
23. Elektrycznie składany 3. rząd siedzeń
24. Felgi aluminiowe 19, 5-ramienne, z ogumieniem 275/55
25. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pakiet pamięci
26. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
27. Fotele przednie z funkcją podgrzewania
28. Funkcja ECO Start-Stop
29. Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy)
30. Immobilizer
31. Instalacja radiowa + 8 głośników
32. Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
33. Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy
34. Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna w skórze Nappa
35. Klimatyzacja komfortowa Thermotronic - 3 strefowa
36. Kluczyk elektroniczny AMG, chromowany
37. Komputer pokładowy
38. Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)
39. Kontroler w konsoli centralnej
40. Lakier uni
41. Lampy LED ILS - światła adaptacyjne
42. Lampy tylne wykonane w technologii LED
43. Listwy boczne - chromowane
44. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane w kol. nadwozia ze zinteg. kierunkowskazami
45. Moduł Mercedes-Benz connect me
46. Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami kosmetycznymi, podświetlane
47. Parktronic z aktywnym asystentem parkowania
48. Podłokietnik tylny
49. Przedni podłokietnik ze schowkiem
50. Radio MB Audio 20 CD
51. Relingi dachowe - chromowane
52. Siatka bagażowa w przestrzeni na nogi pasażera
53. System EASY-PACK - roleta bagażnika
54. System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika
55. System ECO start/stop
56. System PRE-SAFE
57. Szyby izotermiczne, zielone
58. Tapicerka skórzana
59. Tempomat z systemem ograniczenia prędkości Speedtronic
60. Trzecie światło stop LED
61. Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
62. Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
63. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
64. Uchwyty na kubki z przodu
65. Układ wydechowy z 2 chromowanymi końcówkami rur wydechowych
66. Wielokonturowe siedzenie przednie z funkcją masażu + komfortowe zagłówki
67. Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości
68. Wykończenie wnętrza w drewnie Jesion
69. Zamek centralny z pilotem
70. Zawieszenie Airmatic

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus	-
2. Asystent świateł drogowych	-
3. Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	-
4. Fotele komfortowe, przód (wentylowane i podgrzewane)	-
5. Fotele przednie regulowane elektrycznie	-
6. Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP	-
7. Kierownica z funkcją podgrzewania	-
8. Klimatyzacja automatyczna dla pasażerów z tyłu	-
9. Lakier Designo - metalik diamond white bright	-
10. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me	-
11. Pakiet AMG Line	-
Stylizacja AMG	
Listwy progowe z aluminium z gumowymi wytłoczeniami	
Felgi aluminiowe 21 5-podwójnych ramion, z ogumieniem	
12. Pakiet Night	-
Dodatkowo przyciemnione szyby boczne tylne oraz szyba tylna	
Czarne wykończenie elementów nadwozia (listwy na osłonie chłodnicy, felgi, lusterka)	
Obramowanie okien i listwy ozdobne krawędzi nadwozia w kolorze czarnym	
13. Pakiet integracji smartphone-a	-
Carplay	
Android Auto	
Apple CarPlay	
14. Pakiet lusterek	-
Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się	
Lusterka boczne składane elektrycznie	
15. Pakiet parkowania z kamerą 360	-
Parktronic z aktywnym asystentem parkowania	
Kamery ułatwiające parkowanie 360 stopni (4 sztuki)	
16. Pakiet wnętrza Exclusive	-
Dywaniki welurowe	
Oświetlenie wnętrza Ambient	
Wykończenie wnętrza w drewnie lakier fortepianowy czarny	
Deska rozdzielcza (górna część) i krawędzie podokienne w sztucznej skórze ARTICO	
17. Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus	-
System PRE-SAFE	
Aktywny asystent martwego punktu	
Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu	
BAS PLUS z asystentem skrzyżowań - asystent układu hamulcowego	
Distronic Plus (system kontroli odległości od poprzedzającego pojazdu)	
System PRE-SAFE PLUS	
Asystent układu kierowniczego	
Asystent skrzyżowań	
System PRE-SAFE PLUS	
Hamulce PRE-SAFE	
18. Podsufitka z mikrofibry Dianamica w kolorze czarnym	-
19. Podwójna osłona przeciwsłoneczna	-
20. Rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach - mechaniczne	-
21. System dźwiękowy Bang&Olufsen BeoSound AMG (14 głośników)	-
22. System jonizacji powietrza wewnątrz z filtrem powietrza	-
23. Szyberdach panoramiczny, elektryczny	-
24. Wspomaganie domykania drzwi	-
25. Wykończenie wnętrza w drewnie Ciemny Orzech	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyWypożyczenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Import USA -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 29-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

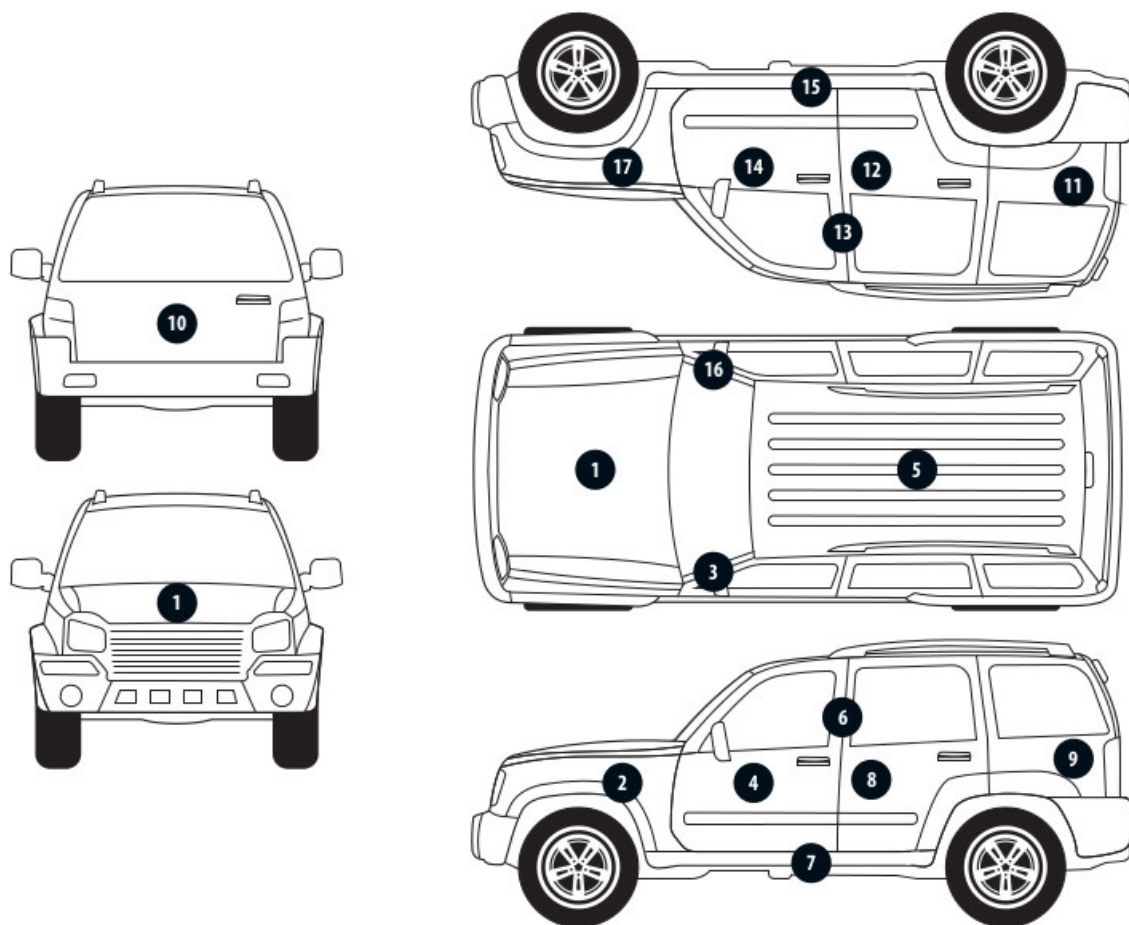

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego, sprowadzony z USA lub Kandy

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Pojazd posiada hak. Pierwsza rejestracja w kraju 06-07-2017. Aktywna kontrolka silnika. Przegląd CO wymagany od 42400km. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu

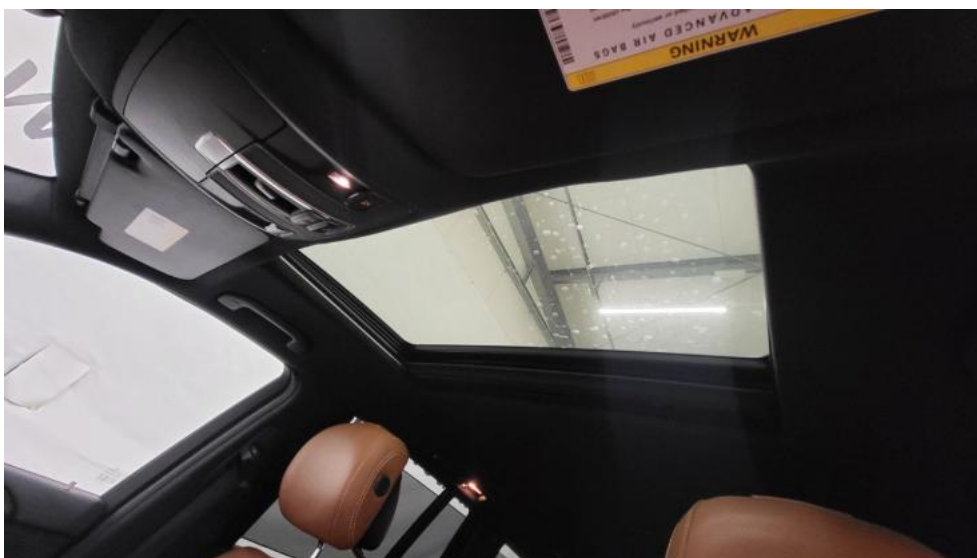

Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.


Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

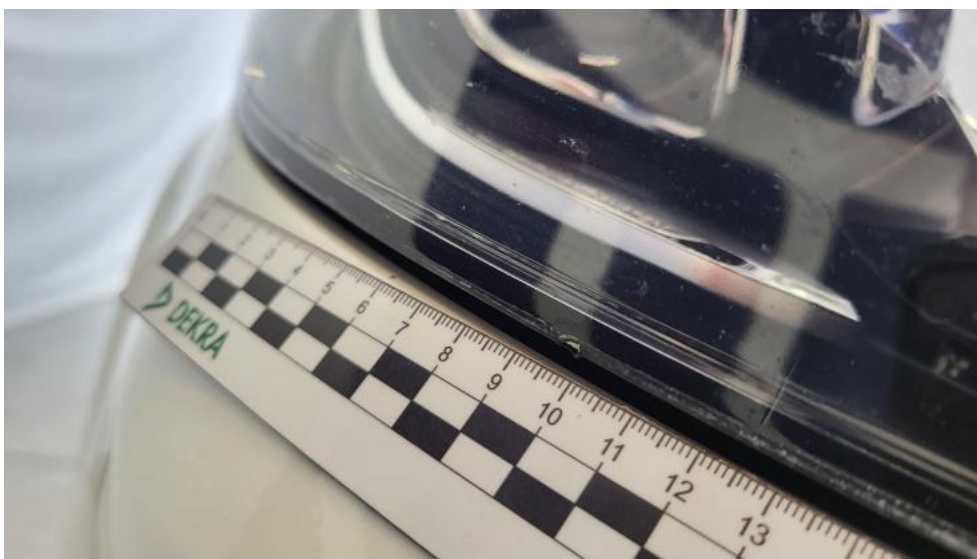

Fot. 49.

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54.

Lusterko zew P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

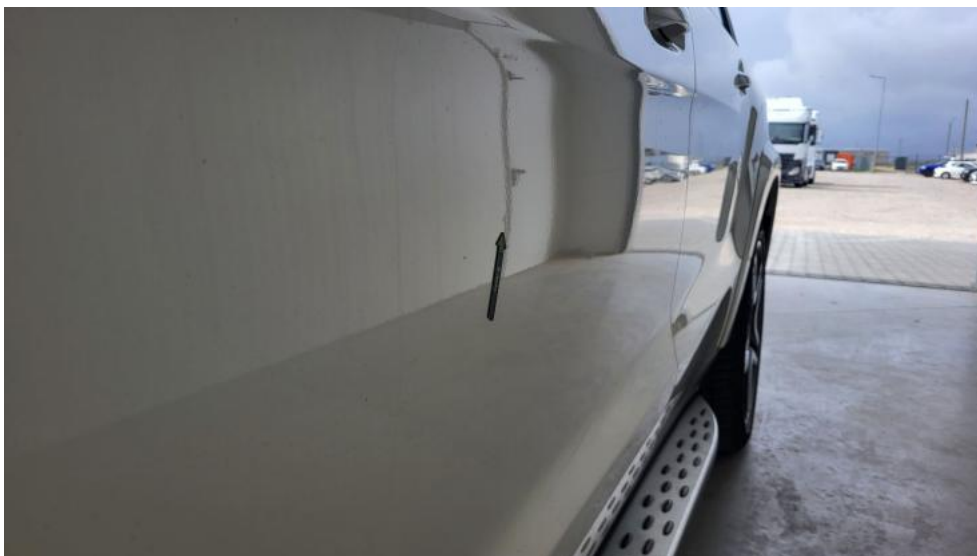

Fot. 64.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 72.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1