

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/98300/26/10/20
commission/ damage No. : 25/010308
Date of commission: 20-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0161042
Manufacturer	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Type / version	530e PHEV M Sport aut
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	2080
Gross vehicle weight [kg]	2655
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WU1068T
VIN / serial number	WBA71FJ020CU81507
Date of first registration	18-03-2025
Date of next. tech. test	18-03-2028
Year of manufacture	2025 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	57 390 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, P ZERO PNCS	255/35 21 101Y	4,0 mm
	left	PIRELLI, P ZERO PNCS	255/35 21 101Y	4,0 mm
back	right	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/30 21 98Y	1,5 mm
	left	CONTINENTAL, SPORTCONTACT	285/30 21 98Y	1,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Additional gauges
2. Additional gauges
3. Antilock-Brake-System (ABS)
4. Automatic climate control
5. Automatic dimlight activation, Rain sensor
6. BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wysł. wskaźników 12.3", wysł. 14.9", USB, Bluetooth, asys. głosowy)
7. BMW iDrive
8. Bateria wysokiego napięcia
9. Bord communication: other
10. Bord communication: other
11. Bord communication: other
12. Bord communication: other
13. Child seat fixation
14. Chłodzenie stacjonarne
15. Collision Warning System, Other
16. DAB radio
17. Dywaniki podłogowe welurowe
18. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
19. Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (nakładki na pedały o wyglądzie stali nierdzewnej)
20. Elementy stylistyczne zewnętrzne M Sport (grill, listwy progowe, zderzaki, oznaczenia, kluczyk)
21. Exterior design: other
22. Exterior design: other
23. Exterior lighting: other
24. Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 935 M Bicolour Black Grey, z ogumieniem 245/45
25. Filtr cząstek stałych
26. Follow me home
27. Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją wysokości, kąta nachylenia, nachylenia oparcia
28. Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym
29. Funkcja My Modes
30. Gniazda USB typu C (2x w przednim środkowym podłokietniku, 2x w tylnym środkowym podłokietniku)
31. Gniazda zasilania 12V
32. Gwarancja na baterię wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km
52. Other
53. Other
54. Other
55. Other
56. Other
57. Other
58. Oświetlenie ambientowe przestrzeni pasażerskiej z oświetleniem pośrednim
59. PC iBrake
60. Pakiet lusterek zew. rozszerzony (składane elektrycznie, lusterko kierowcy przyciemniane automatycz.)
61. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera
62. Pasek interakcji BMW Interaction Bar
63. Podręcznik użytkownika zintegrowany
64. Poduszka powietrzna centralna
65. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
66. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
67. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
68. Power windows front, Power windows rear
69. Rear seat-backs foldable in two separate parts
70. Rear window heating
71. Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
72. Schowek na rękawiczki
73. Selectable driveline characteristics
74. Servotronic
75. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 8-biegowa
76. Speed limiter
77. Spryskiwacz do kamery wspomagającej cofanie
78. System Hi-Fi Harman Kardon, 12 głośników i wzmacniacz cyfrowy 205W
79. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
80. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetlta temperaturę
81. System zamykania z centralnym zamkiem
82. Tapicerka materiałowa M Alcantara łączona ze skórą ekologiczną Veganza
83. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją

- | | |
|--|--|
| 33. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 84. Telematic |
| 34. Heated seat driver, Heated seat passenger | 85. Telematic |
| 35. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto) | 86. Tempomat z funkcją hamowania |
| 36. Interior lights: other accessories | 87. Tie-down ring |
| 37. Interior: other | 88. Uchwyty |
| 38. Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, trójramienna | 89. Uchwyty na napoje |
| 39. Klapka ładowania | 90. Układ wspomagania hamowania |
| 40. Kluczyk cyfrowy BMW Digital Key (smartfon jak kluczyk do pojazdu) | 91. Uni-Lackierung |
| 41. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie | 92. Vehicle charging cable |
| 42. Kontrola poziomu jazdy na jednej osi tylnej | 93. Vehicle immobilizer |
| 43. Listwy ozdobne M Aluminium Rhombicle z akcentem Dark Silver | 94. Wireless device charging |
| 44. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 95. Wiązka światła sterowana automatycznie |
| 45. Mobile Tire System | 96. Wycieraczka przedniej szyby w technologii wet-arm |
| 46. Mobile phone | 97. Zapobieganie przed kolizją z tyłu |
| 47. Multi functional steering wheel | 98. Zarządzanie ciepłem akumulatora dla zoptymalizowanego szybkiego ładowania DC |
| 48. Opcje przechowywania | 99. Zawieszenie M Sport |
| 49. Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulców | 100. Ładowanie AC Plus (maksymalna moc ładowania 11 kW) |
| 50. Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu | 101. Ładowanie prądem stałym DC |
| 51. Osłony przeciwsłoneczne | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny (bez funkcji otwierania, roleta przyciemniająca elektryczna, czarny połysk) | - |
| 2. Felgi aluminiowe 21", BMW Individual Aero 954 I Bicolour Jet Black, z ogumieniem mieszanym | - |
| 3. Free service 3 years, more than 60 000 km | - |
| 4. Metallic paint | - |
| 5. Other | - |
| 6. Pakiet Travel | - |
| Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana | |
| System Travel & Comfort (interfejsy i uchwyty do tabletów w oparciach przednich foteli, port USB) | |
| Dostęp komfortowy z BMW Digital Key Plus | |
| 7. Pakiet zewnętrzny BMW Iconic Glow (oświetlenie: konturowe osłony chłodnicy, nastrojowe strefy wsiadania) | - |
| 8. Steering wheel heated | - |
| 9. System Bowers & Wilkins Surround Sound (17 głośników, wzmacniacz 9 kanałów, moc 655W) | - |
| 10. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna | - |
| 11. Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana i pikowana | - |
| 12. Wheel bolt locks | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

State of the vehicle -
Earlier repairs -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

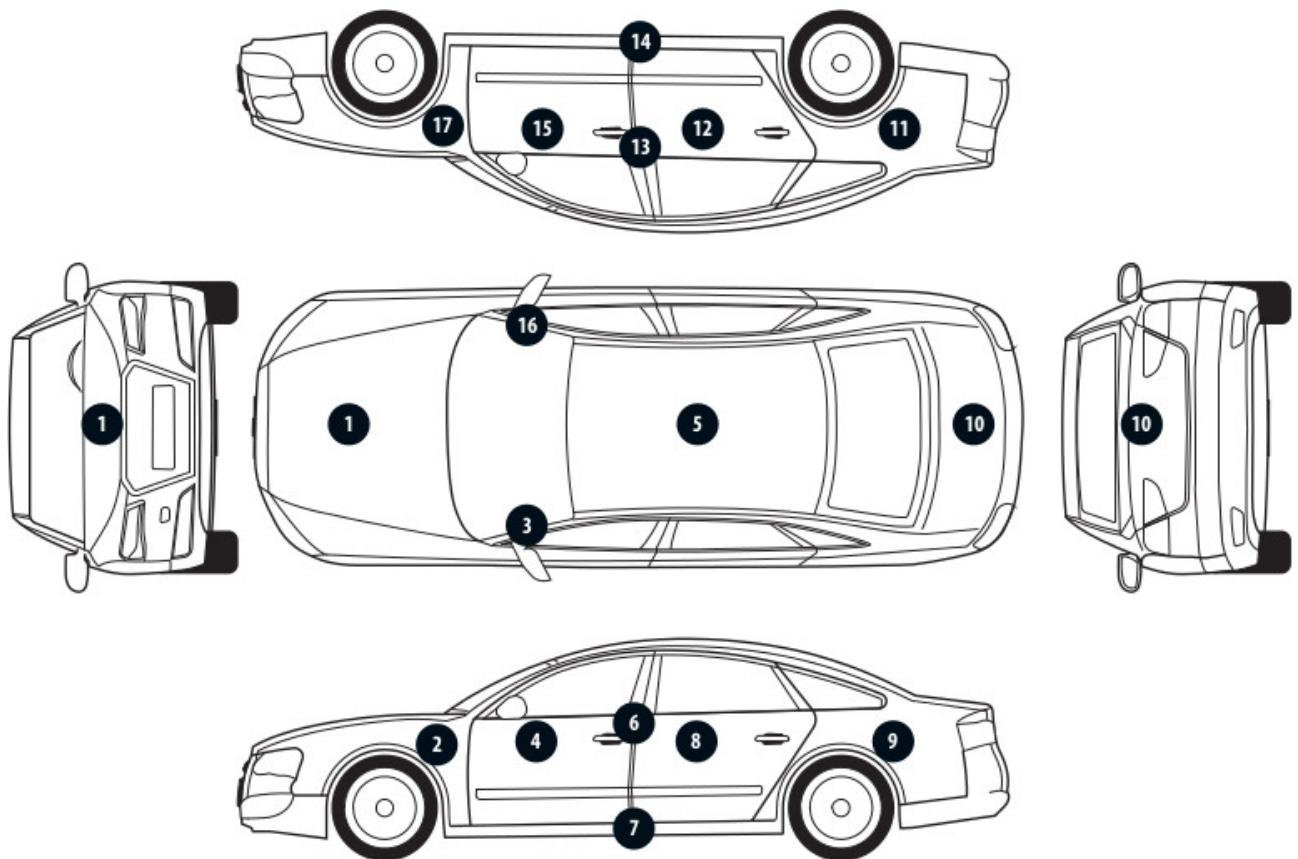Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

The test drive has been conducted on a distance and in time enabling rough estimation of the technical condition of the vehicle.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Wymagany termin kontroli wzrokowej od 5000km. Wymagany termin oleju silnikowego od 5000km. Awaria wspomagania parkowania. Różne opony na tylnej osi.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu

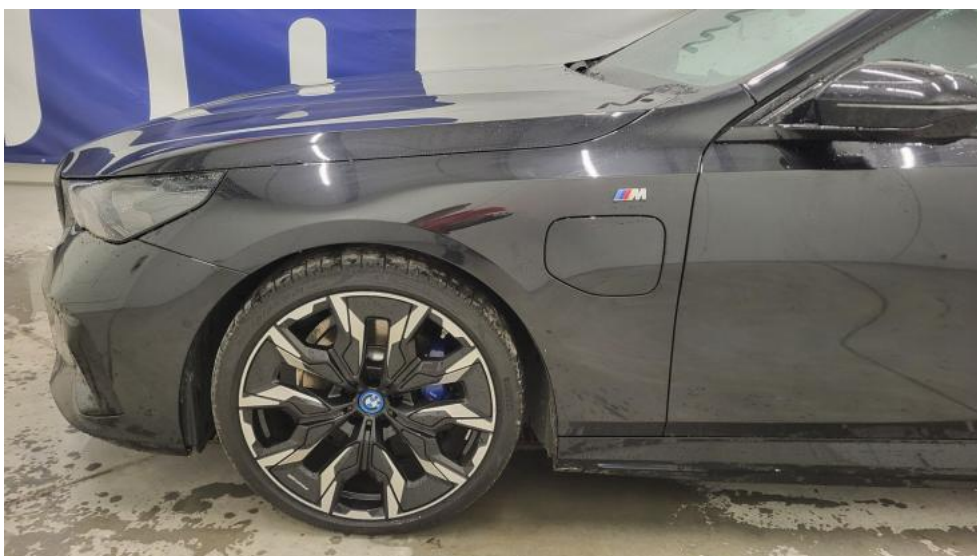


Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

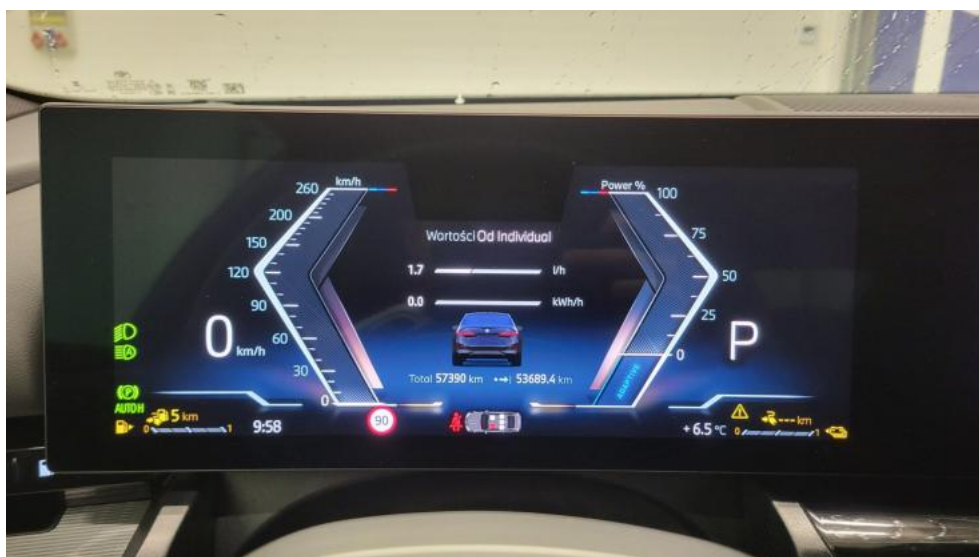


Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg

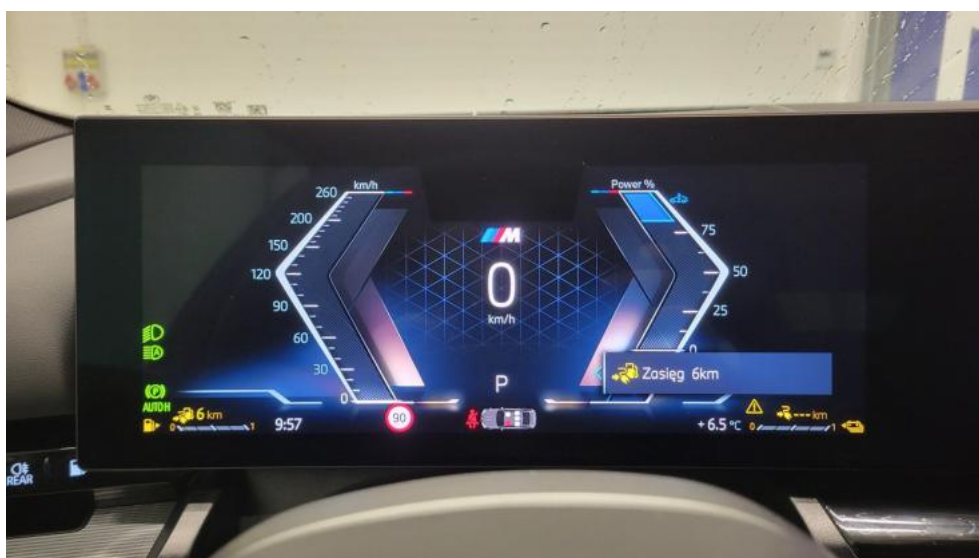


Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

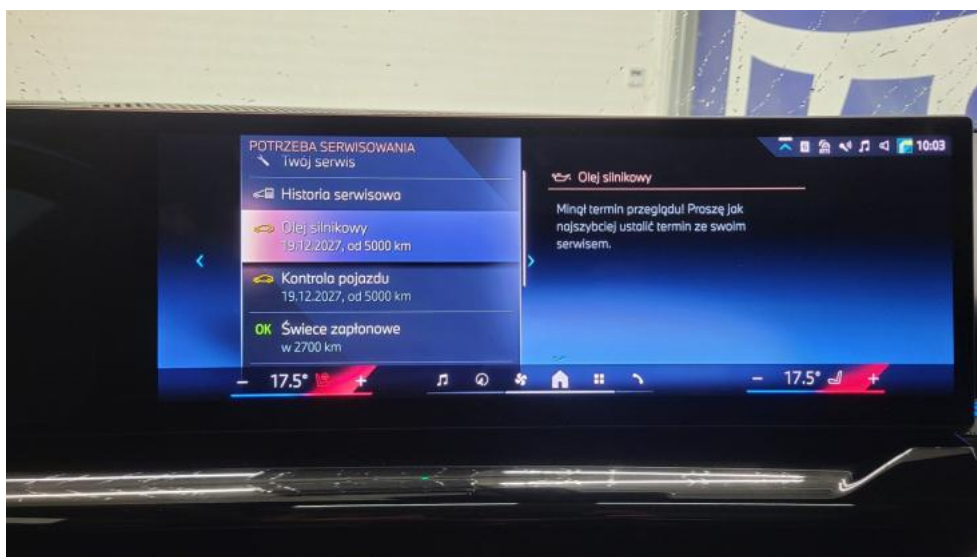


Photo 33.

Książka serwisowa – dane

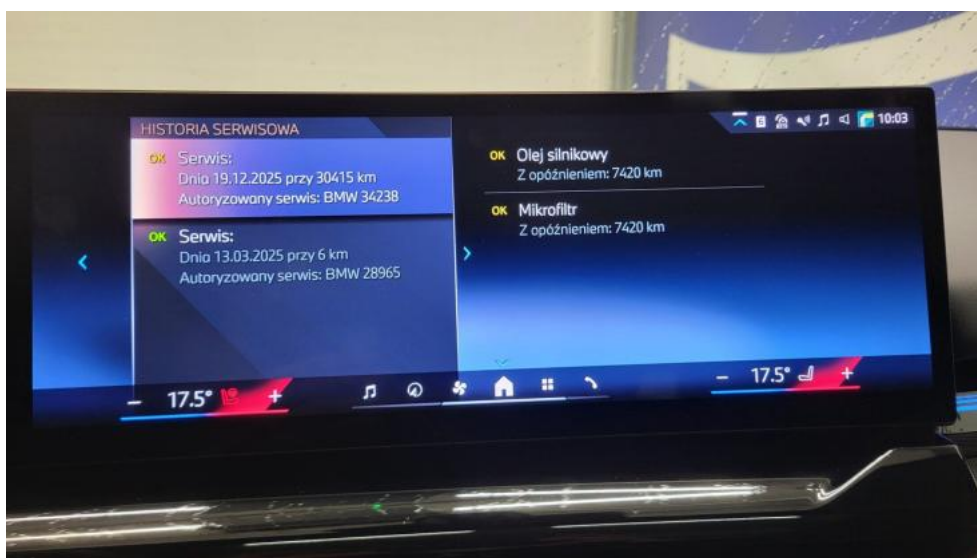


Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

**Photo 36.**

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

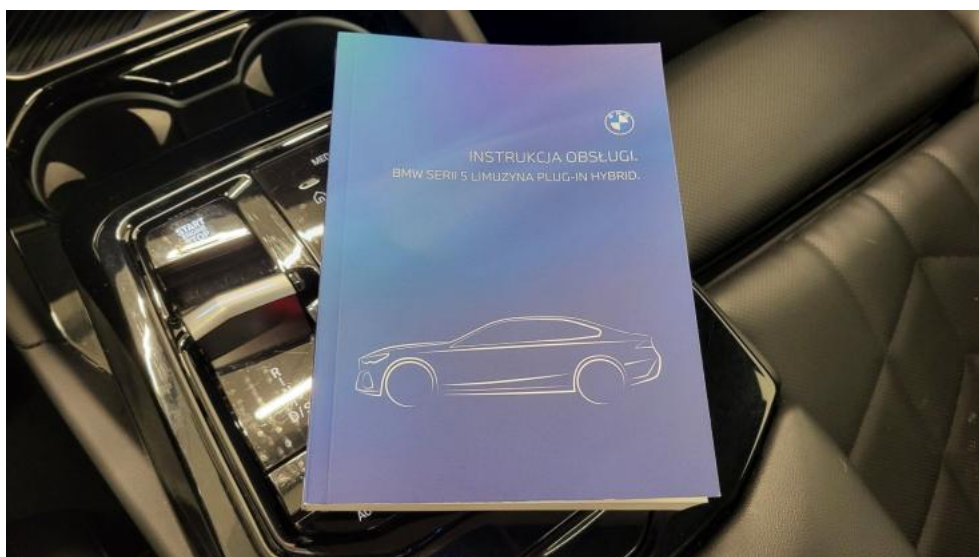


Photo 37.
Instrukcje



Photo 38.
Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Gniazdo ładowania / tankowania



Photo 40.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu

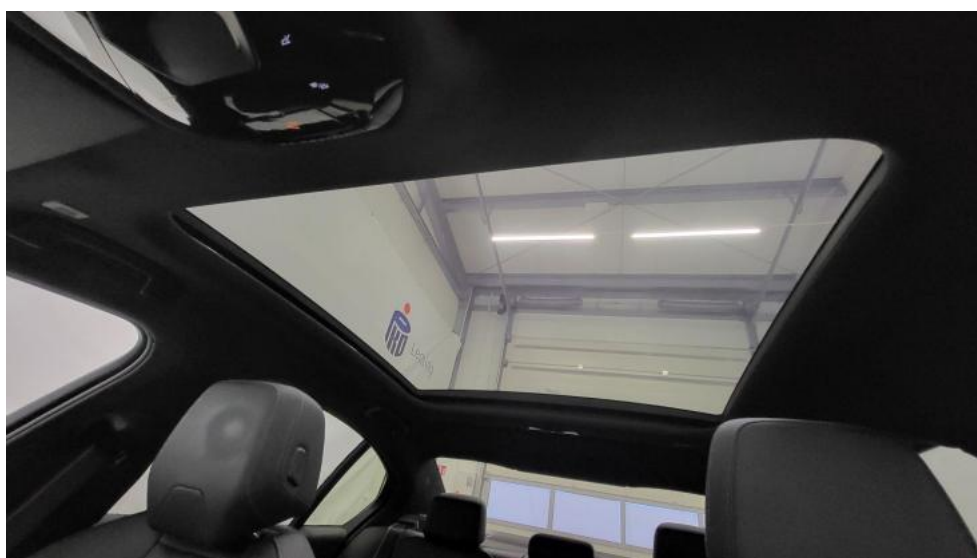


Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu

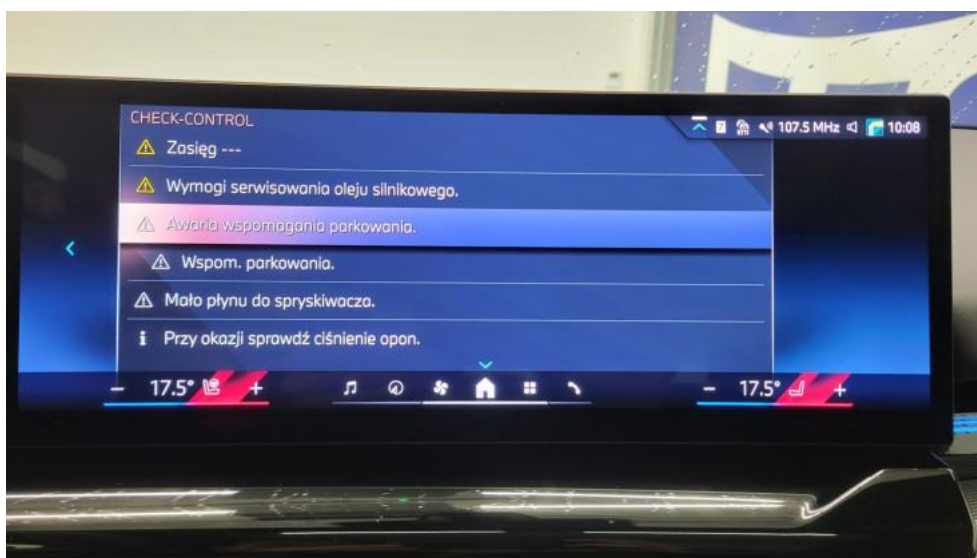


Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

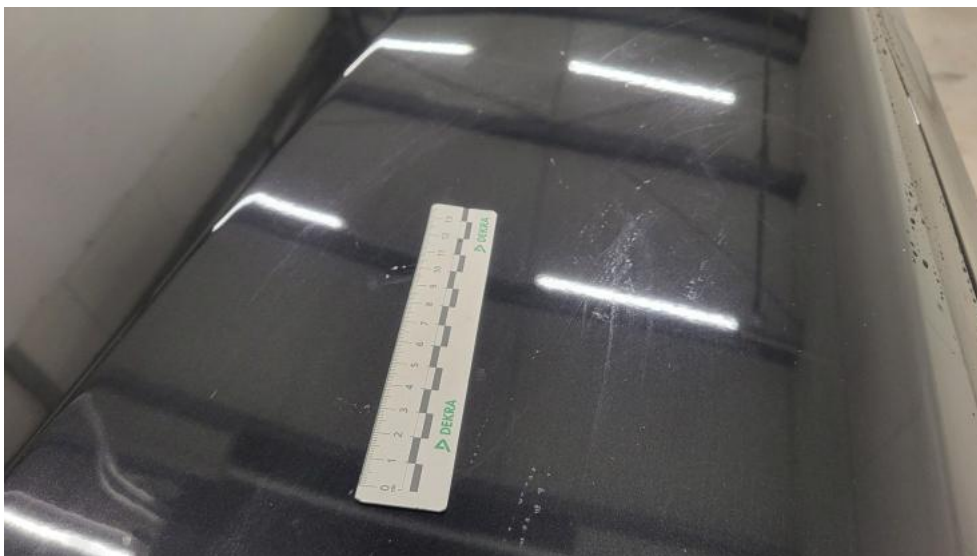


Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Zderzak - Inne 1



Photo 54.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 66.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Fotel prz. praw. - Inne 1