

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/75387/25/10/03
commission/ damage No. : 23/043669
Date of commission: 03-10-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0123766
Manufacturer	AUDI
Model	A5 Sportback 16-19
Type / version	A5 2.0 TFSI Quattro Sport S tronic
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1650
Gross vehicle weight [kg]	2130
Wheelbase 1/2	2824
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1984
Engine Power [hp/kW]	252/185
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WB9841R
VIN / serial number	WAUZZZF56JA116526
Date of first registration	28-06-2018
Date of next. tech. test	08-11-2025
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	197 620 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO	255/40 19 100V	4,0 mm
	left	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO	255/40 19 100V	4,0 mm
back	right	HANKOOK, S300	125/70 19 100M	2,5 mm
	left	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO	255/40 19 100V	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive light, LED Daytime running lights, Xenon-light | 23. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 2. Alarm | 24. Light Alloy wheels 18" |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 25. On board computer |
| 4. Automatic climate control | 26. Other |
| 5. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 27. Other |
| 6. Bluetooth interface | 28. Other |
| 7. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, Radio | 29. Other |
| 8. Brake Assist, Pre-Crash System | 30. Other |
| 9. Child seat fixation | 31. Power windows front |
| 10. Colored glass | 32. Rear bench foldable in two separate parts |
| 11. Diminished spare wheel | 33. Rear-view mirror autodimming |
| 12. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 34. Remote controlled central locking |
| 13. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 35. Selectable driveline characteristics |
| 14. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 36. Servotronic |
| 15. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 37. Sport seats front |
| 16. Electric tailgate | 38. Sport suspension |
| 17. Exterior design: other | 39. Start/Stop system |
| 18. Floor mat | 40. Steering wheel manually adjustable |
| 19. Hill holder | 41. Textile upholstery |
| 20. Interior decoration: other | 42. Tyre pressure control (RDC) |
| 21. LED Daytime running lights | 43. Uni-Lackierung |
| 22. LED rear lights | 44. Wheel bolt locks |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Additional gauges, On board computer | - |
| 2. Alcantara upholstery, Heated seat driver, Heated seat passenger, Keyless go, Leather upholstery, Park Distance Control front, Park Distance Control rear | - |
| Fotele przednie ogrzewane | |
| Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania | |
| Tapicerka łączona Alcantara/skóra | |
| Advanced key - system komfortowego kluczyka z funkcją odblokowywania bagażnika za pomocą gestów | |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | - |
| 4. Automated High-beam assist | - |
| 5. Bumpers: other, Exterior design: other | - |
| Sportowe zderzaki przód/tył | |
| Logo S-Line na listwach progowych drzwi | |
| Logo S-line na przednich błotnikach | |
| Listwy progowe w kolorze nadwozia | |
| Chromowane końcówki układu wydechowego | |
| Osłona chłodnicy Singleframe w kolorze szarym matowym z chromowanymi poprzeczkami | |
| Wloty powietrza w kolorze czarnym matowym z chromowanymi aplikacjami | |
| 6. Cornering Headlights, Exterior lighting: other, LED front dim light, LED rear lights | - |
| 7. Cruise control | - |
| 8. Door mirrors electrically foldable | - |
| 9. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | - |
| 10. Exterior design: other | - |
| 11. Interior decoration: other | - |
| Dolna część konsoli środkowej pokryta skórą ekologiczną | |
| Podparcia i uchwyty w drzwiach obszyte skórą ekologiczną | |
| 12. Interior: other | - |
| 13. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel | - |

14. Light Alloy wheels 19"	-
15. Metallic paint	-
16. Rear view camera	-
17. Tinted rear windows	-
18. Trizone automatic climate control	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle	-
Earlier repairs	-
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-10-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 1000
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/51

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Zamontowane koło dojazdowe prawy tył. Głośna praca pokrywy bagażnika. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja napęd usterka, do weryfikacji serwisowej. Informacja graniczne zużycie okładziny hamulca. Informacja system start-stop usterka, utrudnione uruchamianie pojazdu, do weryfikacji serwisowej. Przekroczony przegląd od 14700km. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu

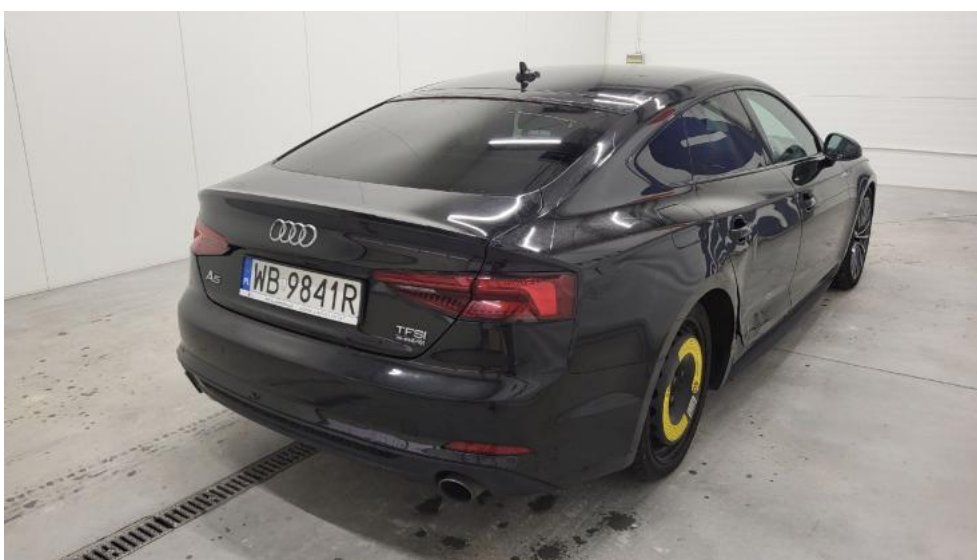


Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)

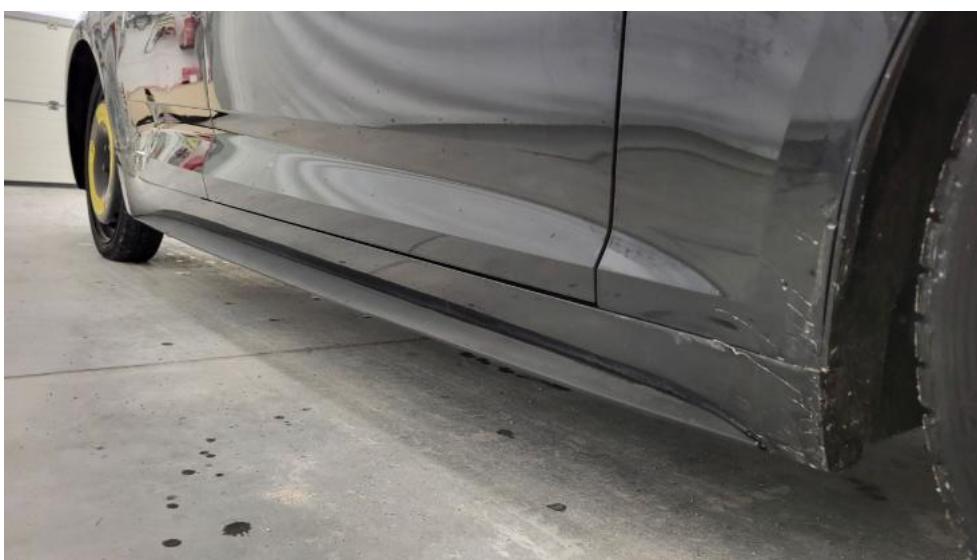


Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Photo 18.

Bagażnik

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Koło zapasowe



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Kierownica z lewej strony



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Photo 28.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Tunel środkowy



Photo 30.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Dowód rej. Str. 1



Photo 32.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

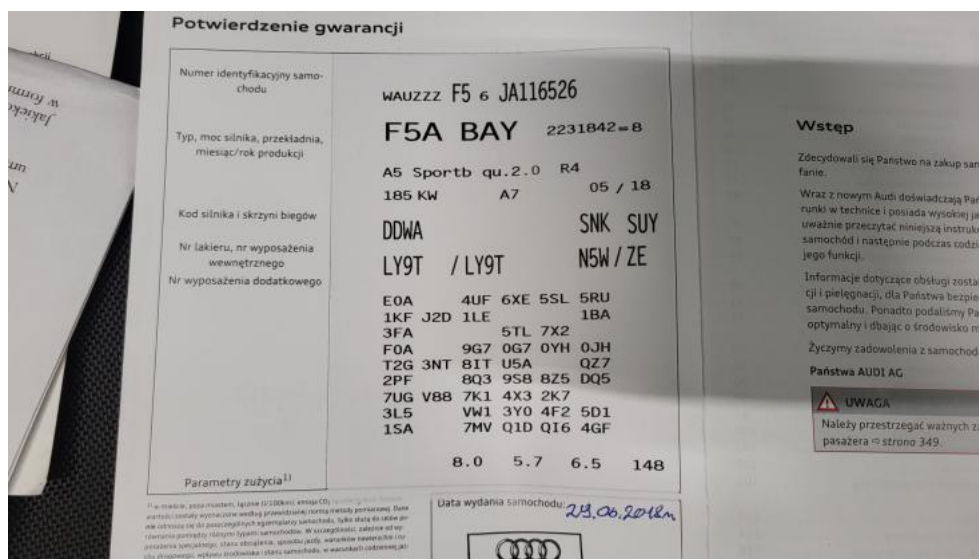


Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 40.

Kratka/zaślepka halogenu L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

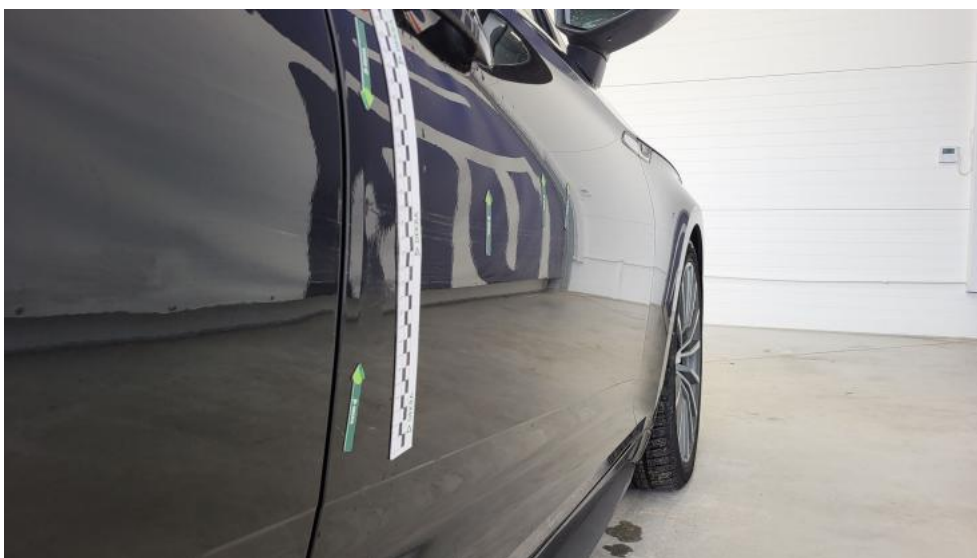


Photo 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 60.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 64.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

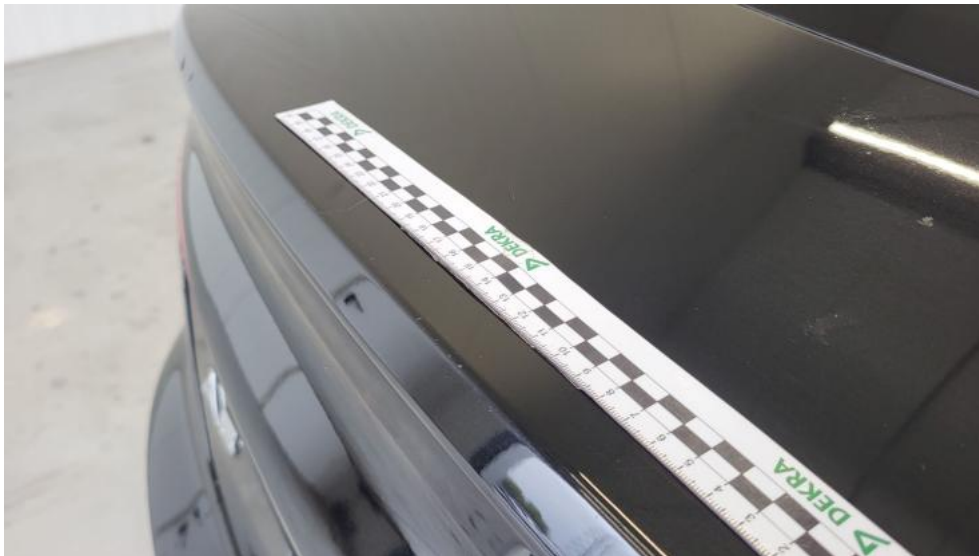


Photo 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 70.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

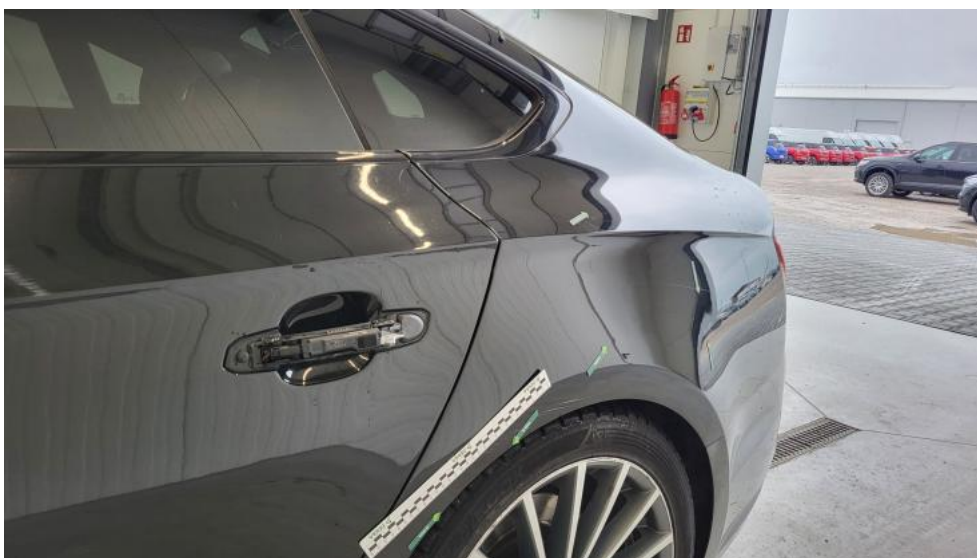


Photo 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

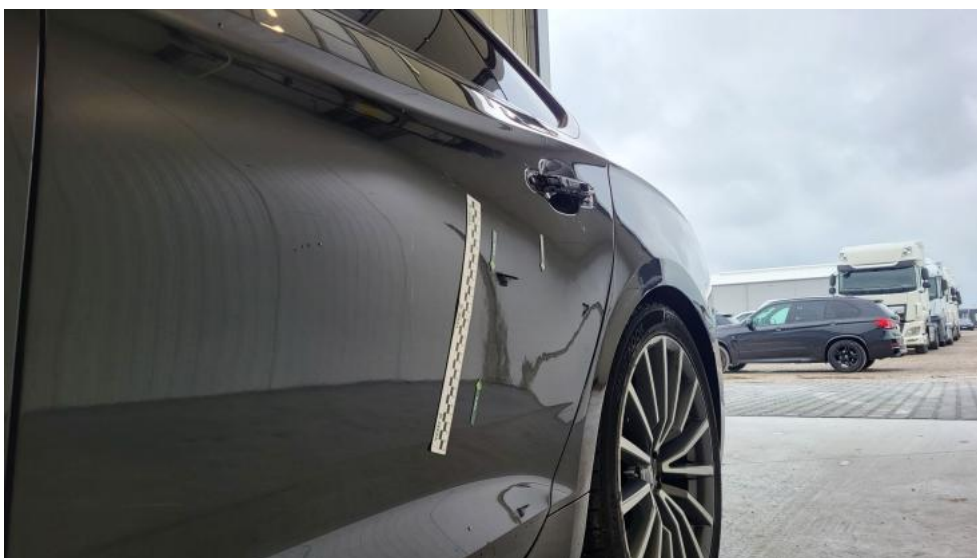


Photo 76.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi tylne L - Inne 1



Photo 78.

Klamka drzwi tyl L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Próg L - Rysa/odprysk 1

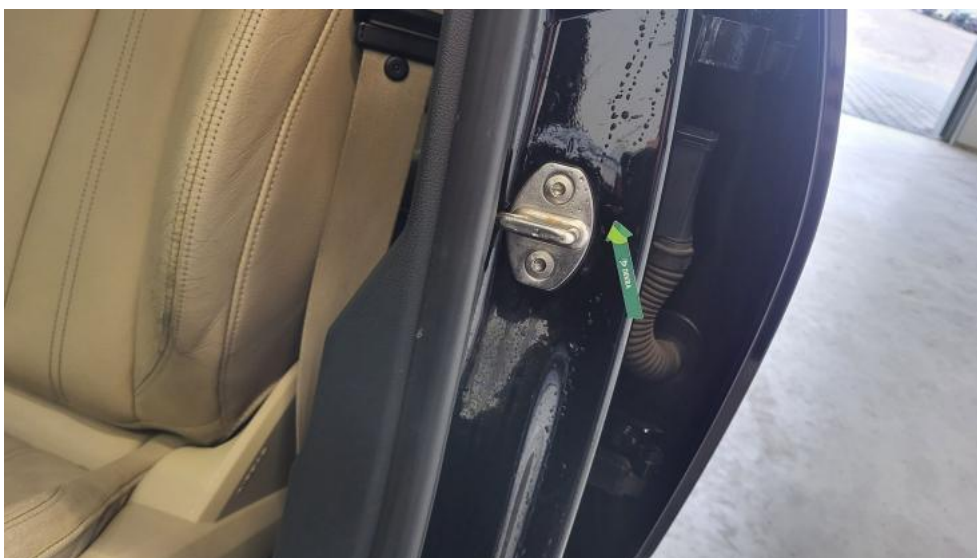


Photo 80.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 84.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 86.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Uchwyt drzwi tyl P - Pęknięcie/rozerwanie 1