

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/37063/25/05/22
Nr zlecenia/szkody: 19/031931
Data zlecenia: 22-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0105170
Producent	AUDI
Model	A6 [4G] 11-14
Typ/wersja	A6 2.0 TDI ultra S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1735
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2240
Rozstaw osi 1/2	2912
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	RZ7210W
VIN	WAUZZZ4GXEN192835
Data 1. rejestracji	28-05-2015
Data nast. bad. techn.	15-07-2025
Rok produkcji	2014
Stan licznika [km]	378 622 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	225/55 17 101V	4,5 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	225/55 17 101V	4,5 mm
tylna	prawe	DĘBICA, FRIGO HP2	225/55 17 101V	3,0 mm
	lewe	DĘBICA, FRIGO HP2	225/55 17 101V	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 4/5 zagłówki | 28. Lakier uni |
| 2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 29. Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami |
| 3. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania | 30. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) |
| 4. Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania | 31. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym |
| 5. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne) | 32. Listwy progowe z aluminium |
| 6. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 33. Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie |
| 7. Asystent hamowania | 34. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 8. Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego | 35. Ogrzewane dysze spryskiwaczy |
| 9. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 36. Popielniczka i zapalniczka |
| 10. Czujnik ciśnienia w oponach | 37. Przedni podłokietnik ze schowkiem |
| 11. Czujnik zmierzchowy światła z czujnikiem deszczu | 38. Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd |
| 12. Dodatkowe oświetlenie wnętrza | 39. Radio CD/MP3/WMA |
| 13. Dywaniki welurowe - przód i tył | 40. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 14. Dźwignia zmiany biegów w skórce | 41. System MMI (Multi Media Interface) |
| 15. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 42. System Start/Stop z systemem rekuperacji |
| 16. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego | 43. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie |
| 17. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 44. Szyby barwione |
| 18. Elementy dekoracyjne wnętrza - Micrometallic Platin | 45. Tapicerka tkaninowa Effekt |
| 19. Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 225/55 | 46. Tempomat |
| 20. Gniazdo 12V w bagażniku | 47. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 21. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 48. Tylne podłokietniki |
| 22. Immobilizer | 49. Uchwyty ISOFIX - przód i tył |
| 23. Instalacja radiowa + 8 głośników | 50. Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic |
| 24. Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana | 51. Zamek centralny z pilotem |
| 25. Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa | 52. Zbiornik paliwa - 73l |
| 26. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 53. Światła do jazdy dziennej LED |
| 27. Koło zapasowe - dojazdowe | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 2. Kamera ułatwiająca parkowanie | - |
| 3. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa | - |
| 4. Lakier metalik | - |
| 5. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwślepieniową | - |
| 6. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation | - |
| 7. Tapicerka łączona Alcantara/skóra | - |
| 8. Tuner cyfrowy stacji radiowych (DAB) | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych -

Wcześniejsze naprawy -

Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

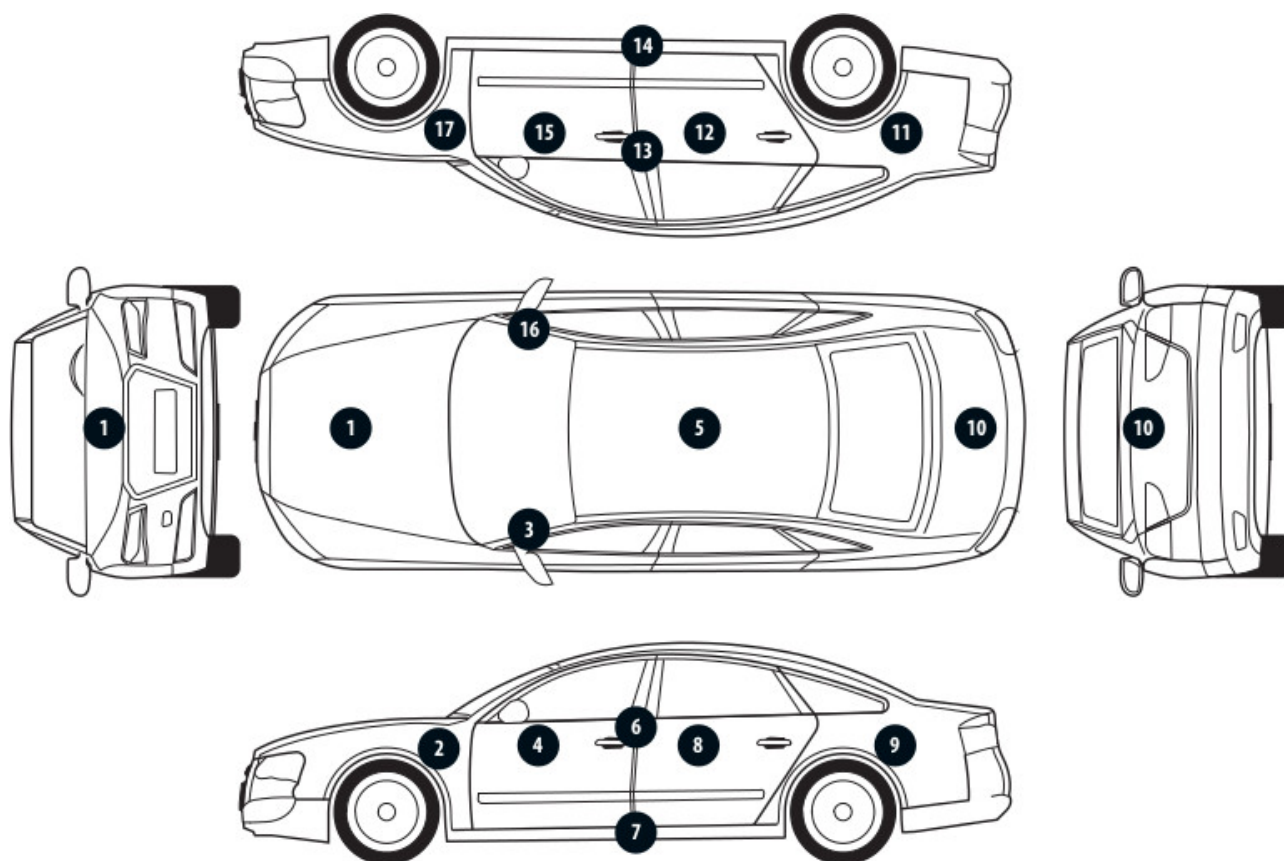

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 1000
2	Światłotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światłotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światłotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światłotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero potwierdzenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja o okładzinie hamulca. Informacja o terminie przeglądu. Nietypowe odgłosy z komory silnika do weryfikacji serwisowej. Ciężki długotrwały rozruch. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

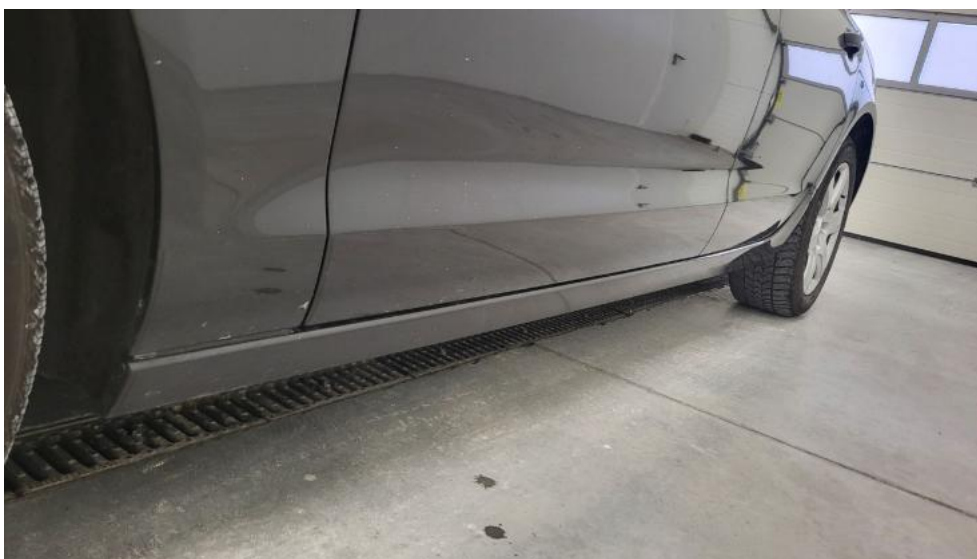

Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

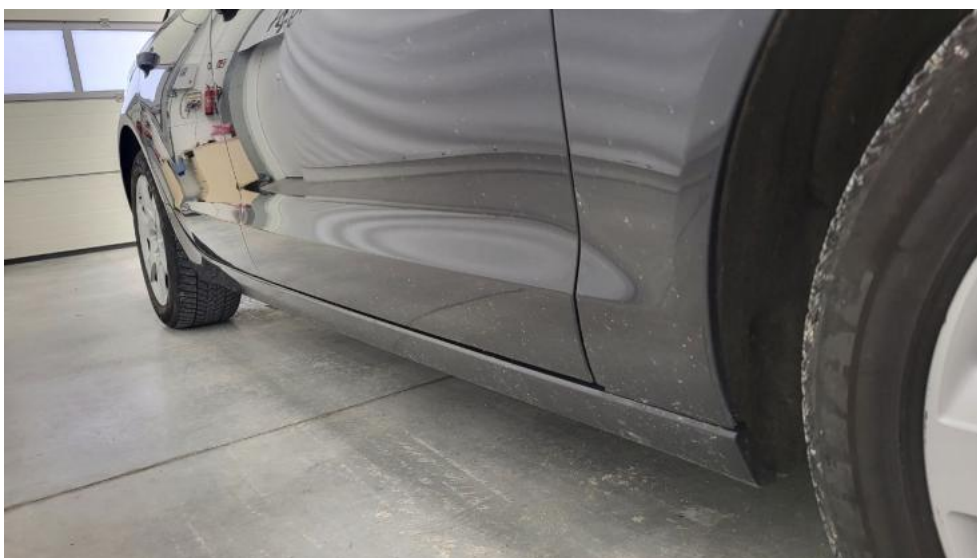

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)

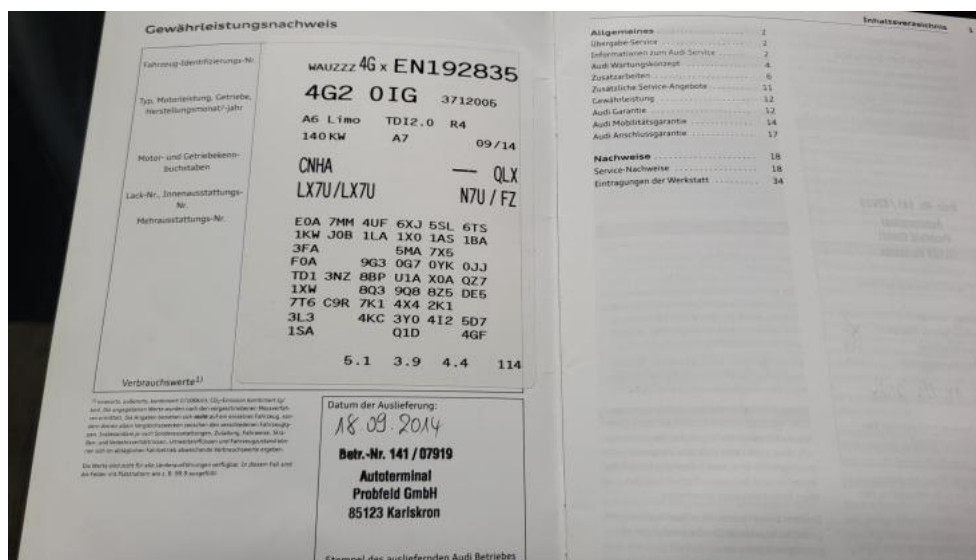

Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

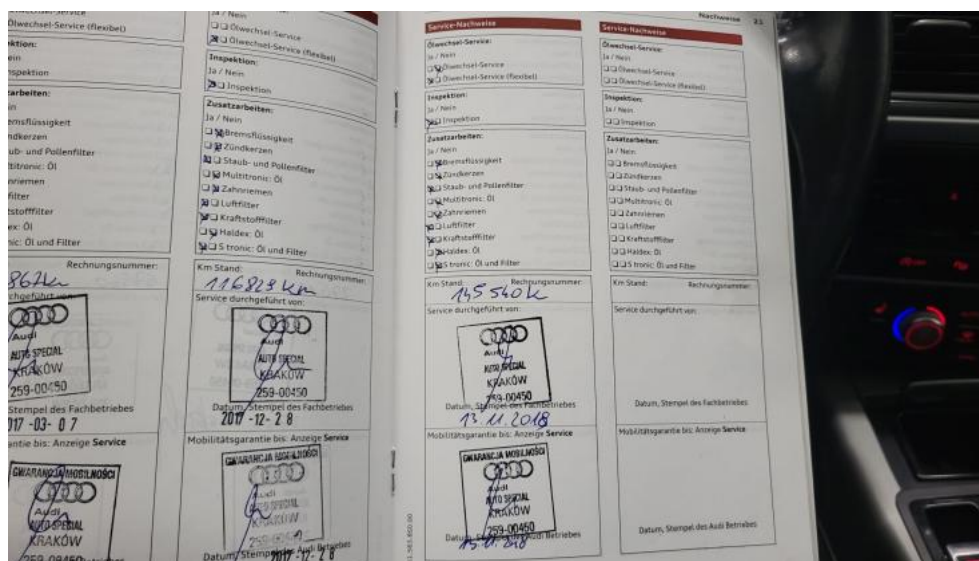

Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.


Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

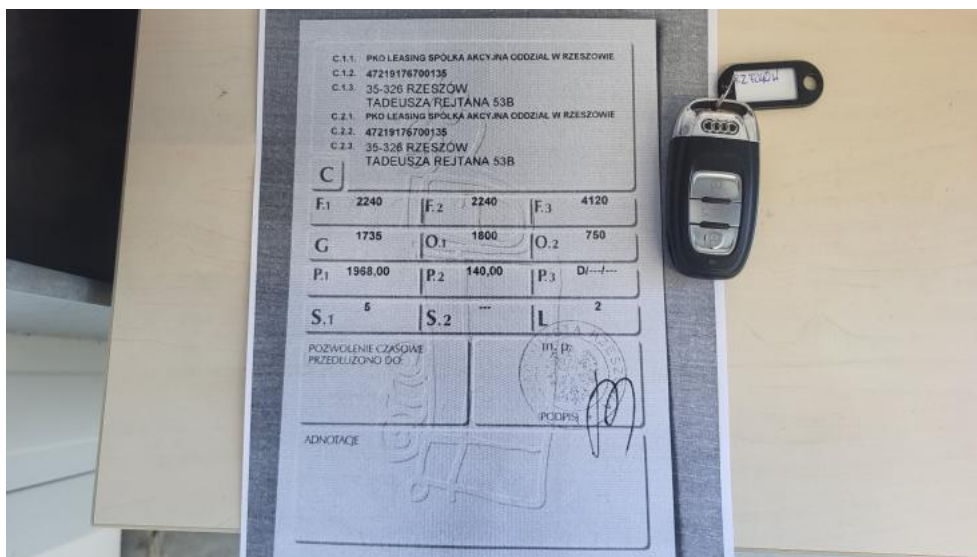

Fot. 35.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

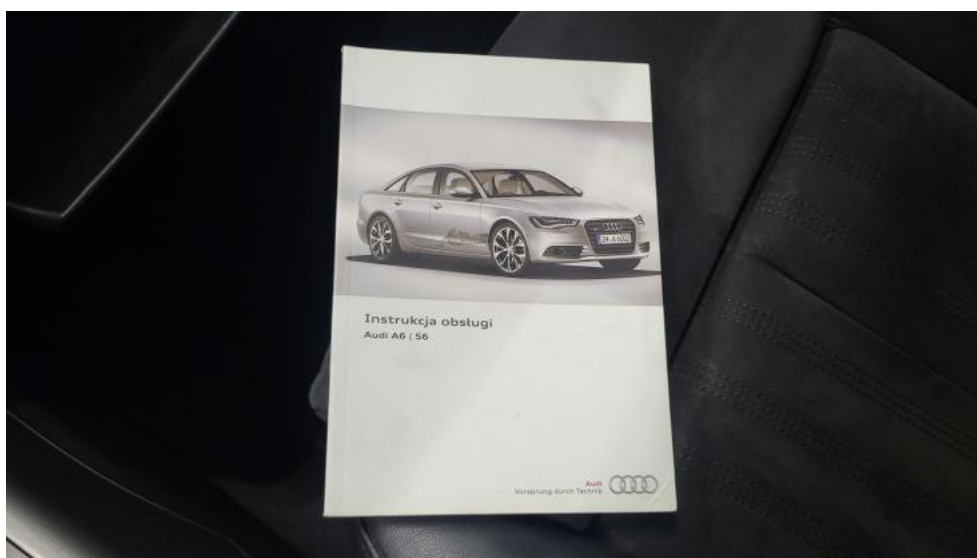

Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

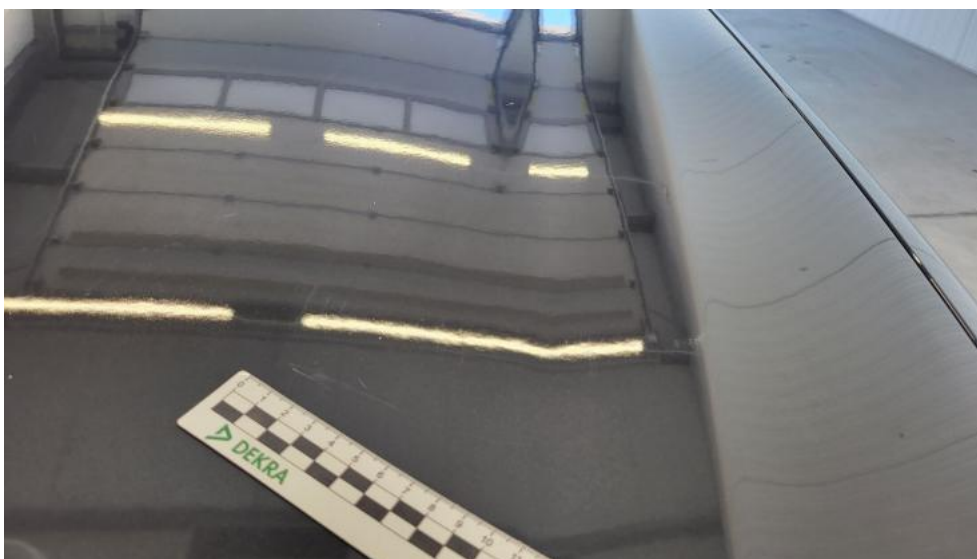

Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.


Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

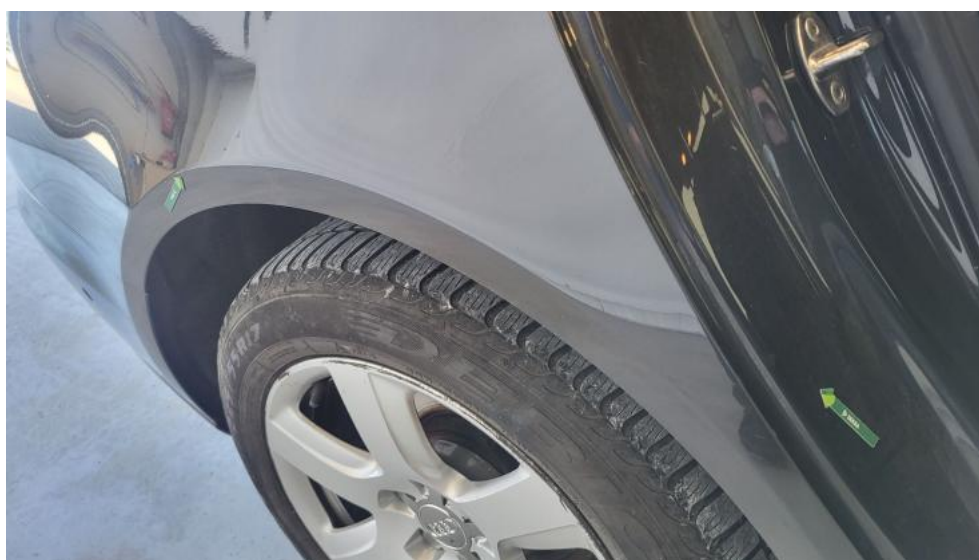

Fot. 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 52.


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

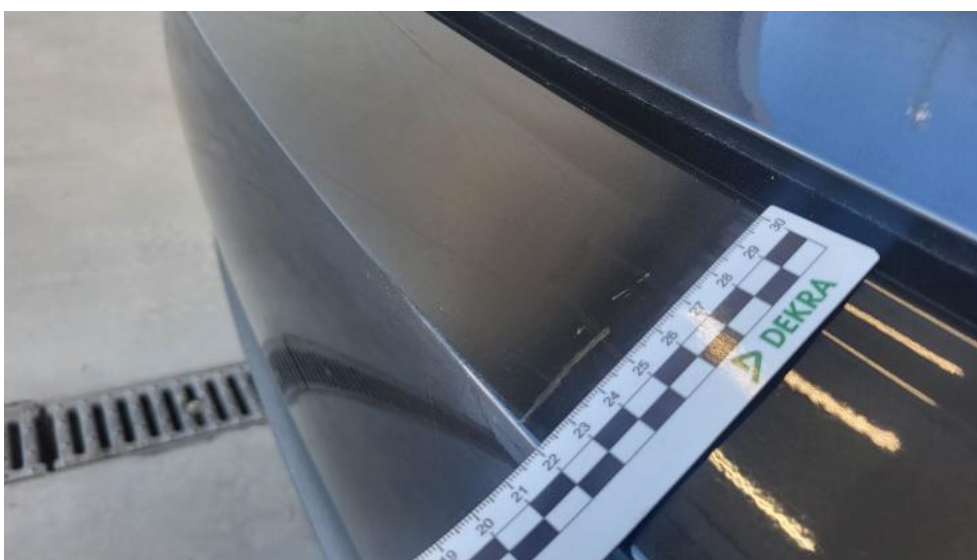

Fot. 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 62.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Podłokietnik środkowy przedni - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 70.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 72.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 74.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Fot. 76.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1