

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/07468/26/01/29
Nr zlecenia/szkody: 22/015906
Data zlecenia: 29-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0157734
Producent	OPEL
Model	Mokka 20-24
Typ/wersja	Mokka 1.2 T GS S&S aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1295
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1740
Rozstaw osi 1/2	2557
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	TK270AY
VIN	VXKUSHNSSNW022434
Data 1. rejestracji	30-03-2022
Data nast. bad. techn.	30-03-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	38 662 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	2,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Automatyczny włącznik świateł drogowych
2. Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
3. Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz
4. Czujnik deszczu
5. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
6. Czujniki odległości przy parkowaniu - z boku pojazdu
7. Dach w kolorze czarnym Diamond
8. Dodatkowe oświetlenie nastrojowe wnętrza LED
9. Elementy ozdobne deski rozdzielczej w kolorze czerwonym
10. Felgi aluminiowe 17, czarne, z ogumieniem 215/60
11. Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
12. Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
13. Fotele przednie komfortowe
14. Fotele przednie ogrzewane
15. Gniazdo ładowania USB pod podłokietnikiem
16. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
17. Interfejs Bluetooth
18. Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni
19. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
20. Kierownica ogrzewana
21. Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania
22. Kieszenie w oparciach foteli przednich
23. Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa
24. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
25. Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
26. Lakier bazowy, specjalny Białą Jade
27. Lampy tylne LED
28. Listwa boczna w linii dachu, czerwona lub czarna
29. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
30. Lusterka boczne składane elektrycznie
31. Lusterka boczne w kolorze czarnym
32. Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
33. Lusterko wsteczne światłoczułe
34. Manetki zmiany biegów na kierownicy
35. Mocowanie ISOFIX w oparciach tylnych zewnętrznych siedzeń
36. Nakładki pedałów aluminiowe
37. Pakiet wizualny Black, czarne: ramka grilla Vizor, loga Opel, nazwa modelu, nakładki na zderzaki
38. Podsufitka w kolorze czarnym
39. Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach
40. Przełącznik do zmiany trybów jazdy
41. Reflektory przeciwmgielne w technologii LED
42. Reflektory przednie LED
43. Spoiler dachowy lakierowany na czarno
44. System Multimedia, USB, kolorowy wyświetlacz dotykowy 7", Apple CarPlay, Android Auto, 6 głośników
45. System Start & Stop
46. System monitorowania ciśnienia w oponach
47. System przypominania o zapięciu pasów, przód oraz tył
48. System wykrywania zmęczenia kierowcy
49. System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego
50. Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
51. Szyby tylne przyciemniane
52. Tapicerka materiałowa łączona ze skórą syntetyczną Focus Red
53. Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
54. Tuner radia cyfrowego DAB
55. Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych
56. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
57. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control
58. Układ wentylacji i ogrzewania kabiny, z nawiewem na nogi w 2. rzędzie siedzeń
59. Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
60. Układ wykrywania pieszych i rowerzystów, zaawansowany
61. Układ zaawansowany utrzymania w linii pasa ruchu
62. Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, kolorowy 7"
63. Zestaw naprawczy do opon z kompresorem
64. Światła do jazdy dziennej LED

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Ogumienie

Inne

Ważność badania technicznego -

Wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Bartłomiej Chodakowski (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

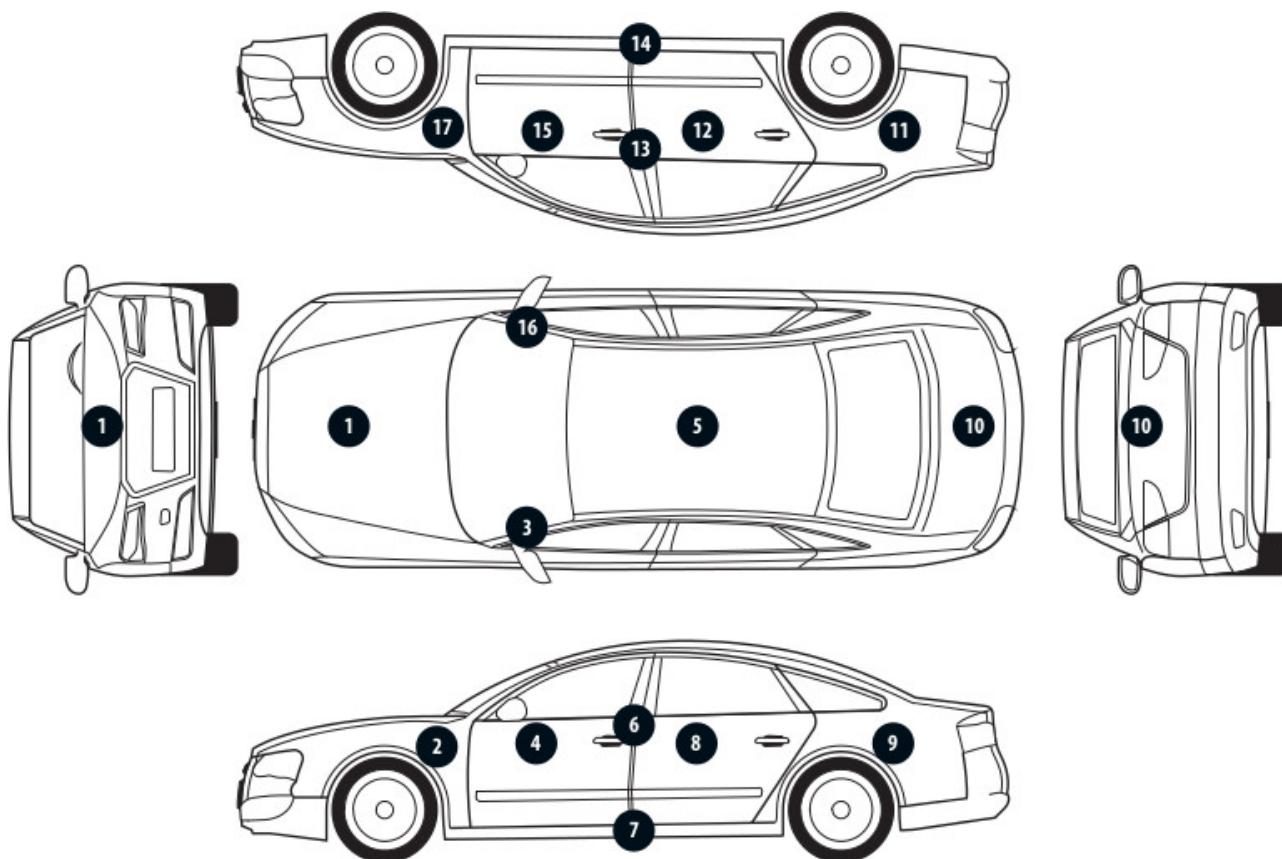

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupki środkowy prawy	150 - 500
14	Próg prawy	150 - 200
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

strona 5/37

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Lewa przednia szyba zacina się podczas podnoszenia. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Bardzo liczne wgniecenia na dachu. Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

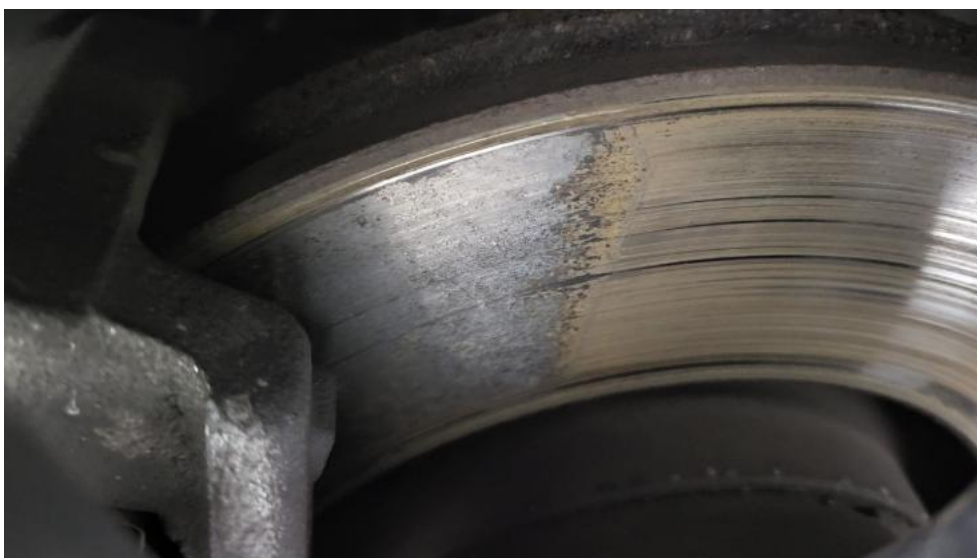

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

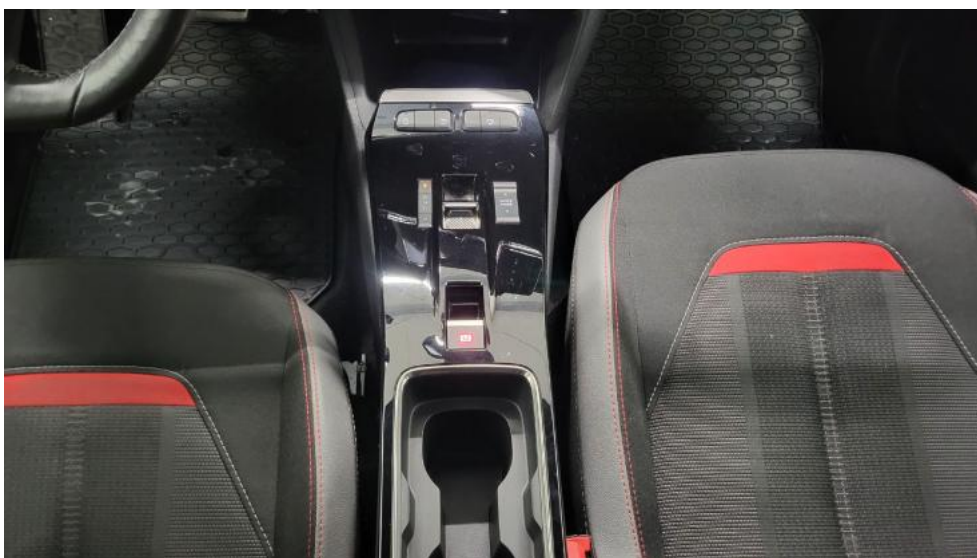

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

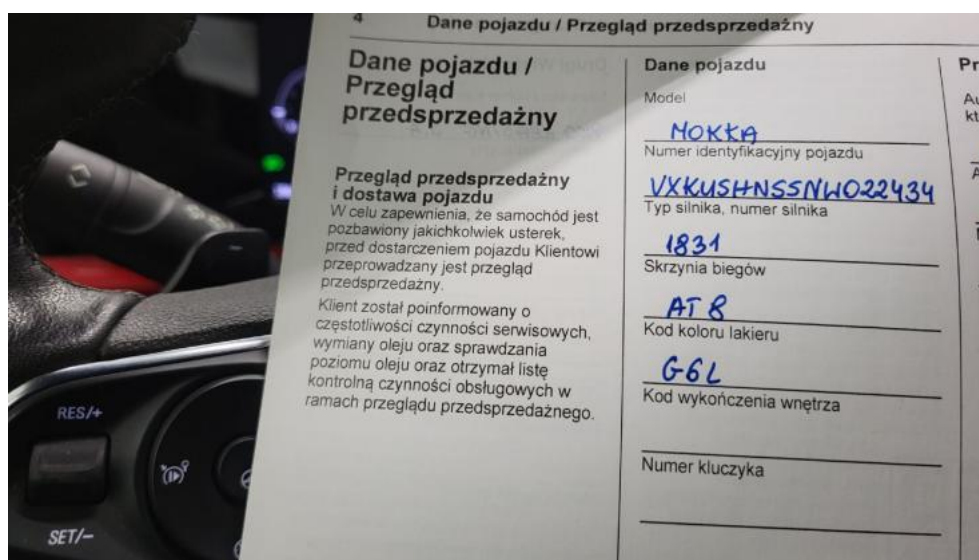

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

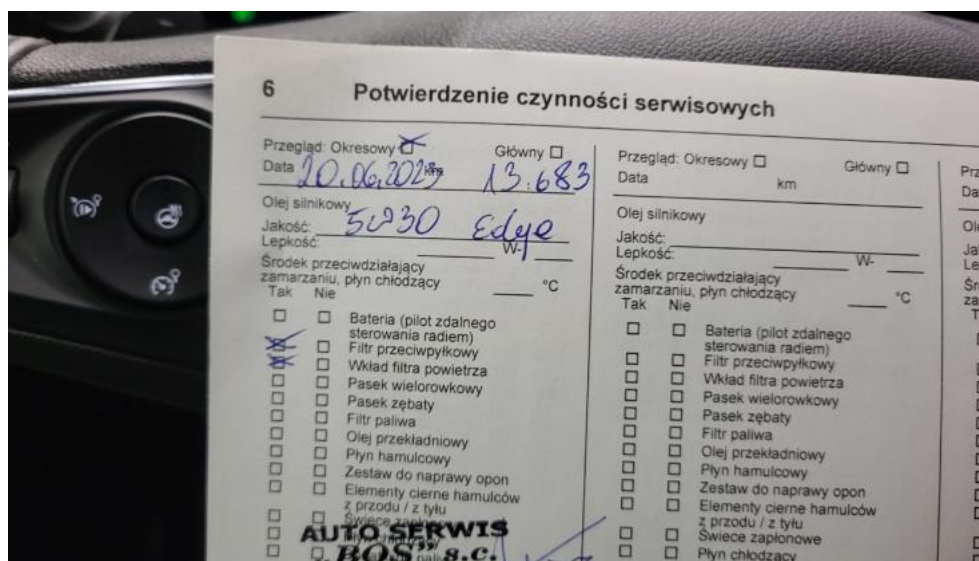

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawy koła



Fot. 38.
Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42.


Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

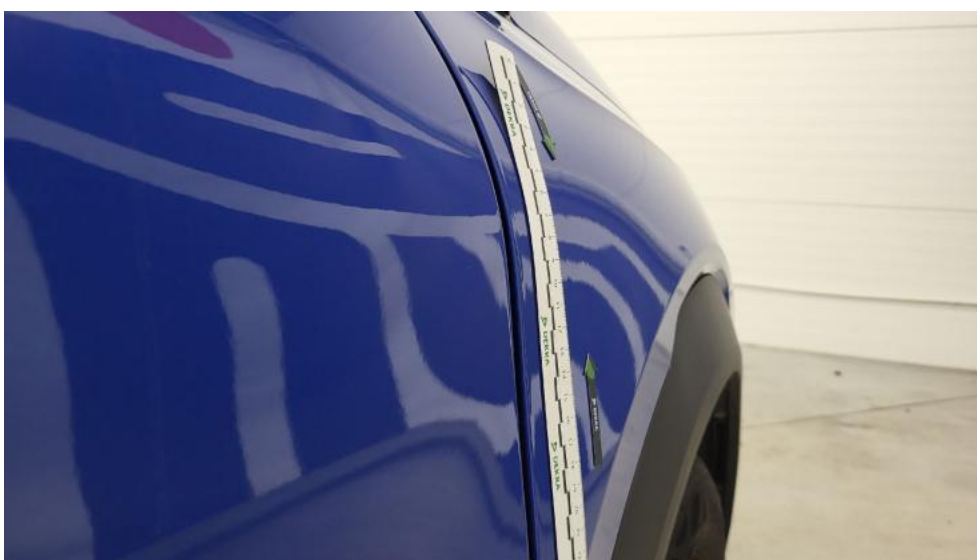

Fot. 44.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.


Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

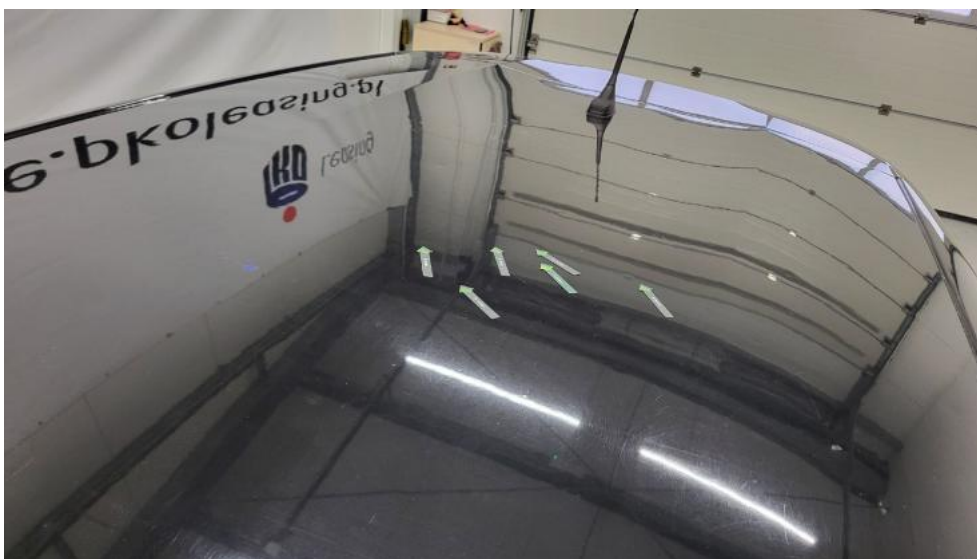

Fot. 55.


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2




Fot. 56.

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

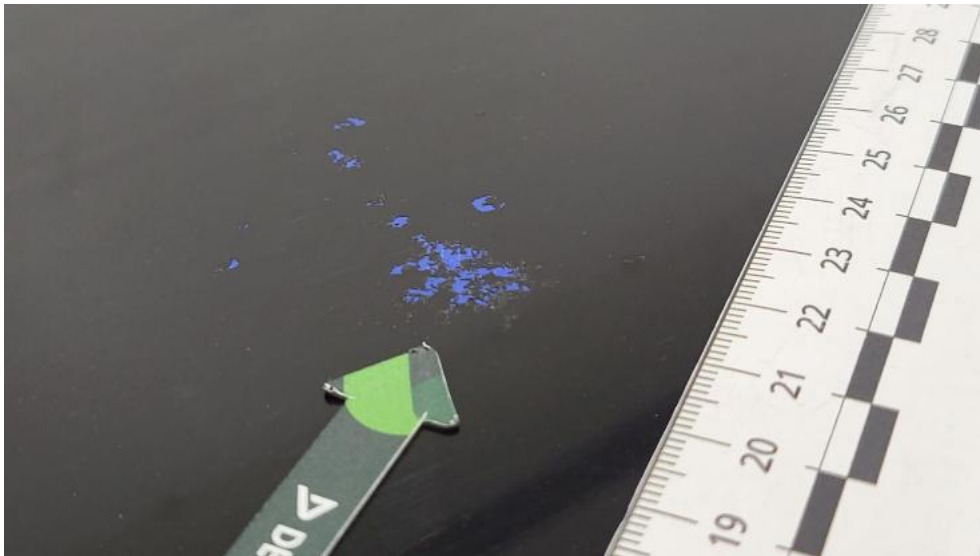


Fot. 57.
Dach - Inne 1

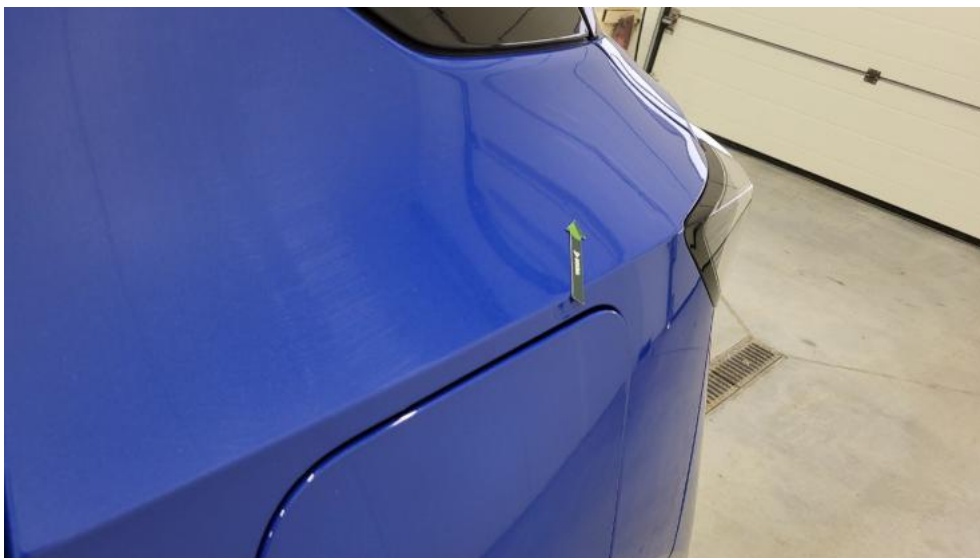

Fot. 58.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

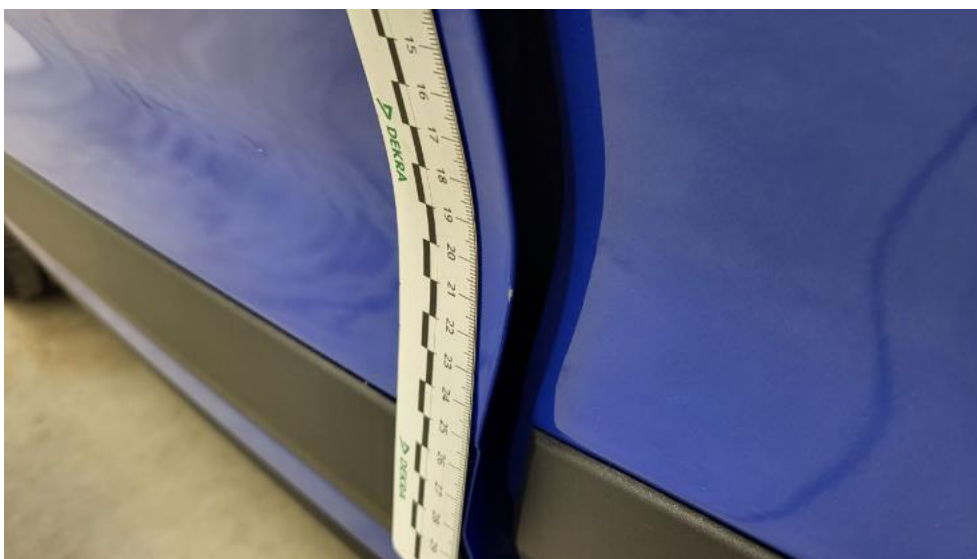

Fot. 59.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

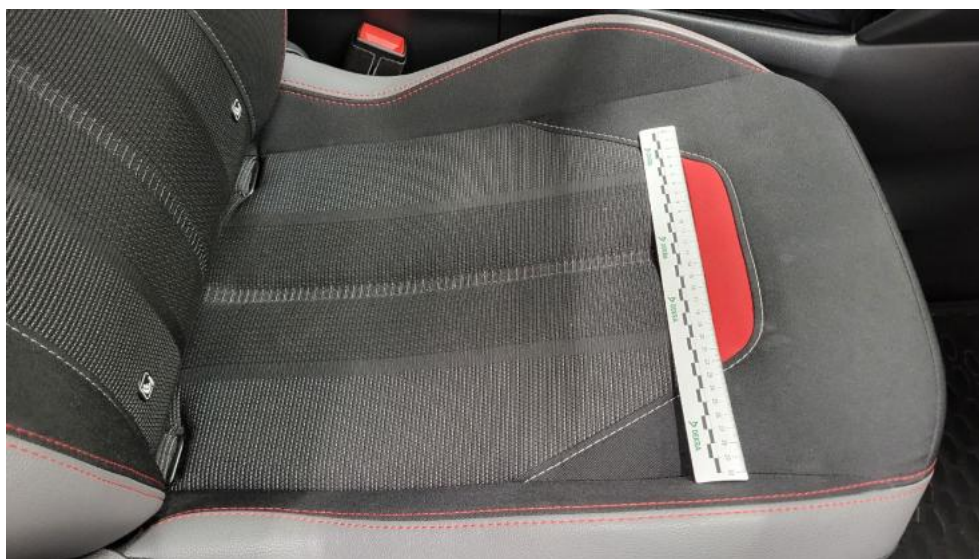

Fot. 61.

Fotel prz. praw. - Inne 1