

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/06800/26/01/27
commission/ damage No. : PS22/04287
Date of commission: 27-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0144854
Manufacturer	VOLKSWAGEN
Model	Tiguan 20-24
Type / version	Tiguan 2.0 TDI SCR 4Mot. Life DSG
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1712
Gross vehicle weight [kg]	2300
Wheelbase 1/2	2677
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	DJEJL72
VIN / serial number	WVGZZZ5NXPW009331
Date of first registration	22-12-2022
Date of next. tech. test	22-12-2025
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	77 831 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	BARUM, POLARIS 5	235/55 18 104H	5,5 mm
	left	BARUM, POLARIS 5	235/55 18 104H	5,5 mm
back	right	BARUM, POLARIS 5	235/55 18 104H	5,0 mm
	left	BARUM, POLARIS 5	235/55 18 104H	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Adaptive Cruise Control, Distance control | 29. Manual headlight elevation control |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS), Brake Assist, ESP (Electronical Stabilizing Program), Limited slip differential in general, Traction control | 30. Metal finish |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 31. On board computer, On board monitor |
| 4. Armrest (s) rear, Rear seat-backs foldable in two separate parts | 32. Other |
| 5. Automated High-beam assist | 33. Other |
| 6. Automatic dimlight activation | 34. Other |
| 7. Bluetooth interface | 35. Other |
| 8. Bord entertainment: other accessories, mp3 Player, Radio, Touchscreen monitor | 36. Other, Telematic |
| 9. Brake Assist | 37. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 10. Child seat fixation | 38. Power windows front, Power windows rear |
| 11. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | 39. Rain sensor |
| 12. DAB radio | 40. Rear-view mirror autodimming |
| 13. Diminished spare wheel | 41. Remote controlled central locking |
| 14. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated, Mirror: others | 42. Roof railing |
| 15. Driver airbag, Driver knee airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 43. Seats: other |
| 16. Driver seat height adjustable, Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger, Passenger seat height adjustable | 44. Selectable driveline characteristics |
| 17. Exterior design: other | 45. Servotronic |
| 18. Exterior design: other | 46. Start/Stop system |
| 19. Extra power outlet | 47. Storage facilities in general |
| 20. Extra power outlet | 48. Storage facilities in general |
| 21. Floor mat | 49. Textile upholstery |
| 22. Headrests front | 50. Tinted rear windows |
| 23. Interior lights: other accessories | 51. Trizone automatic climate control |
| 24. LED front dim light | 52. Tyre pressure control (RDC) |
| 25. Lane control assistant | 53. USB in |
| 26. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with gear-switches | 54. Uni-Lackierung |
| 27. Light Alloy wheels 18'', Runflat tyres | 55. Vehicle immobilizer |
| 28. Luggage: other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Driver seat electrically adjustable, Front seat with massage, Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric, Passenger seat electrically adjustable, Textile upholstery | - |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową | |
| Brak szuflad pod przednimi fotelami | |
| Brak funkcji składania oparcia przedniego fotela pasażera | |
| Tapicerka materiałowa Art Velours | |
| Fotele przednie Top-Comfort | |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z funkcją masażu | |
| 2. Electric tailgate, Keyless go | - |
| System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu | |
| System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania pokrywy bagażnika | |
| 3. Exterior design: other, Roof railing | - |

Relingi dachowe - srebrne
Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Other

The validity of the technical examination -
State of the vehicle -
Earlier repairs -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 16-02-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Bartłomiej Chodakowski (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

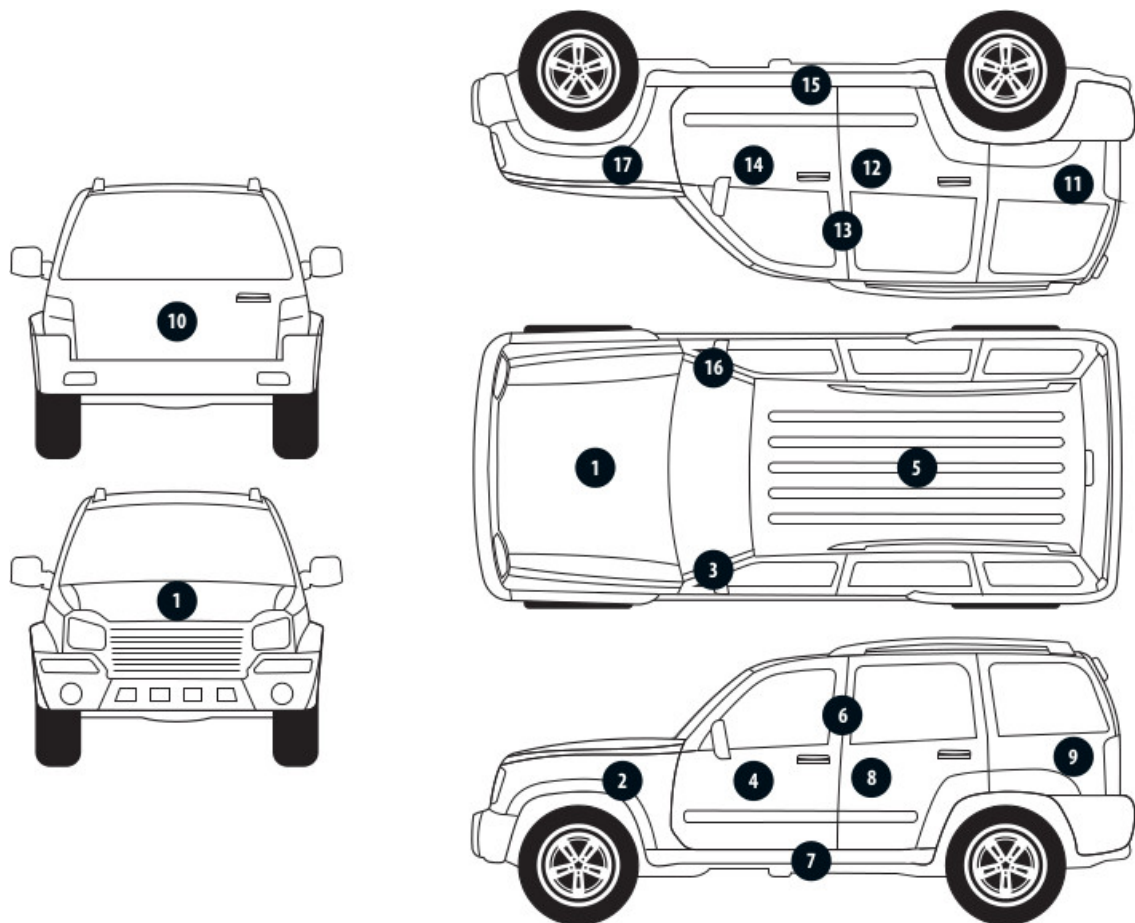Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	150 - 300
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

Elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

Warunki parkingowe, brak aktualnych badań technicznych.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

Immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Informacja usterka systemu start-stop. Informacja lane asisst obecnie niedostępny. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Aktywna kontrolka układu świece żarowych. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Nieprawny akumulator.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

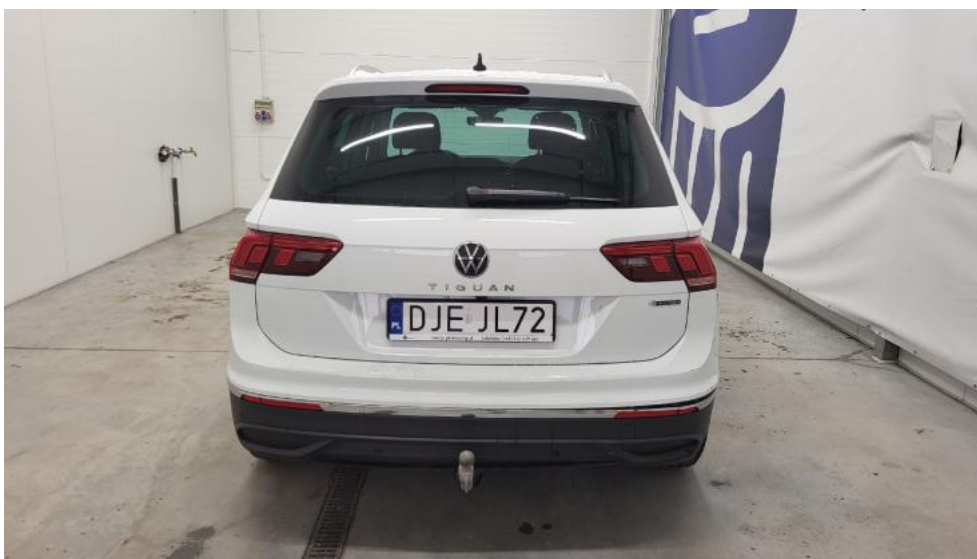


Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

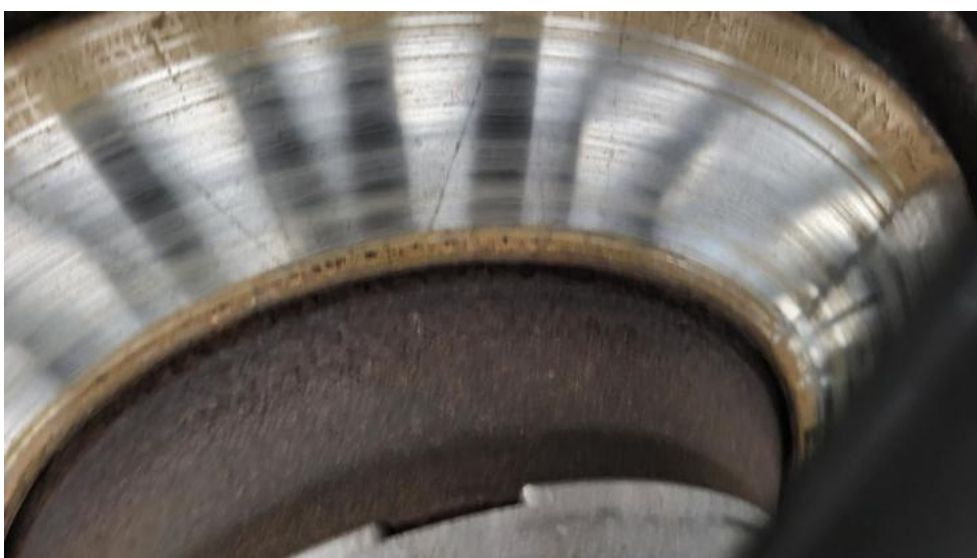


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

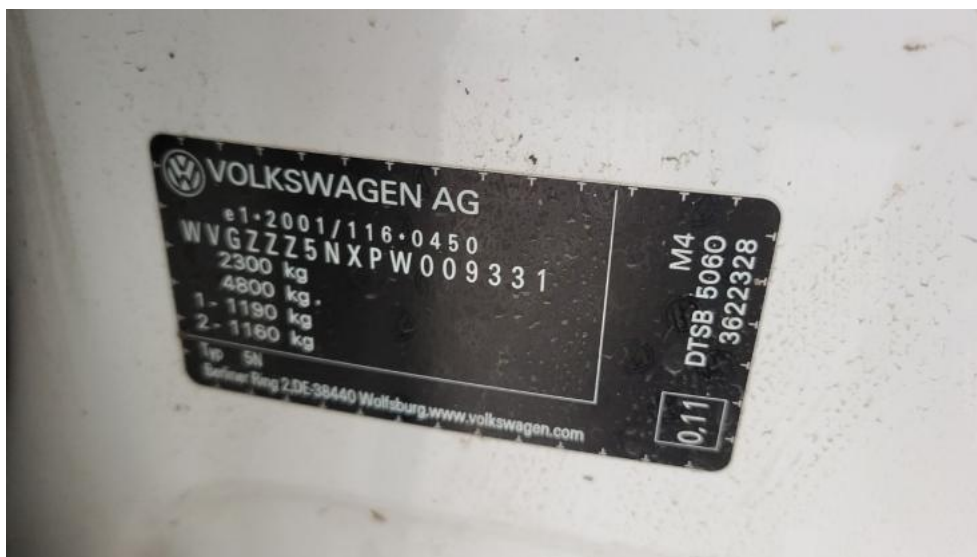


Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa

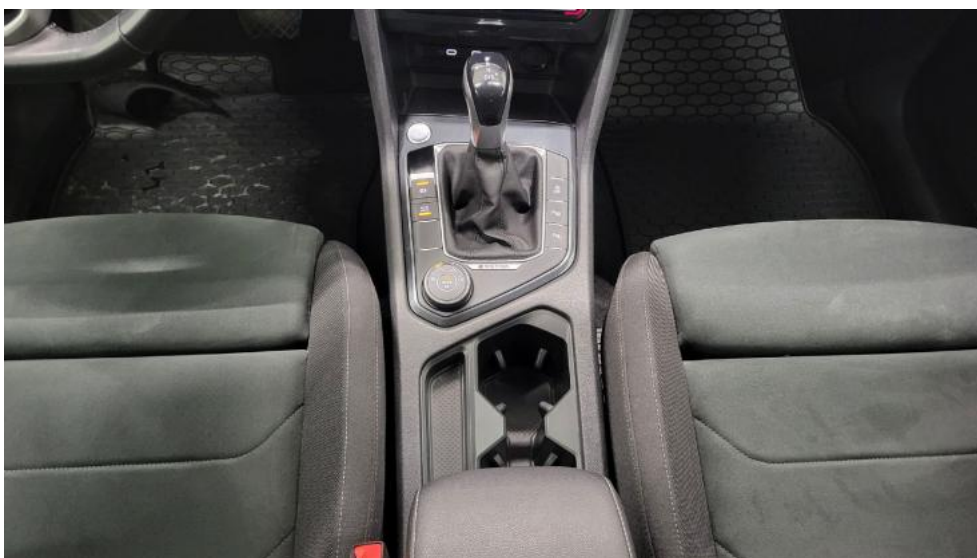


Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

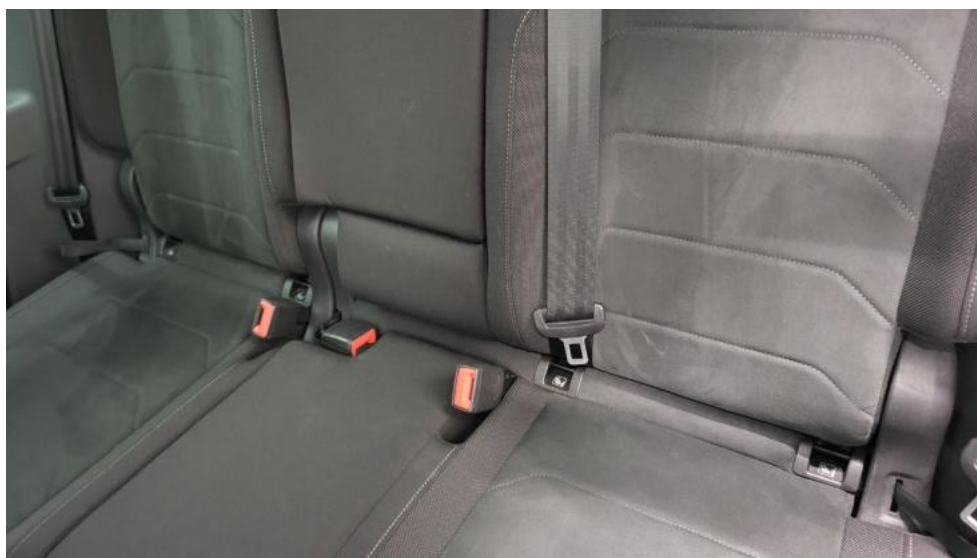


Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Krata zderzaka prz. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Krata zderzaka prz. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Listwa błotnika przedniego P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 60.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

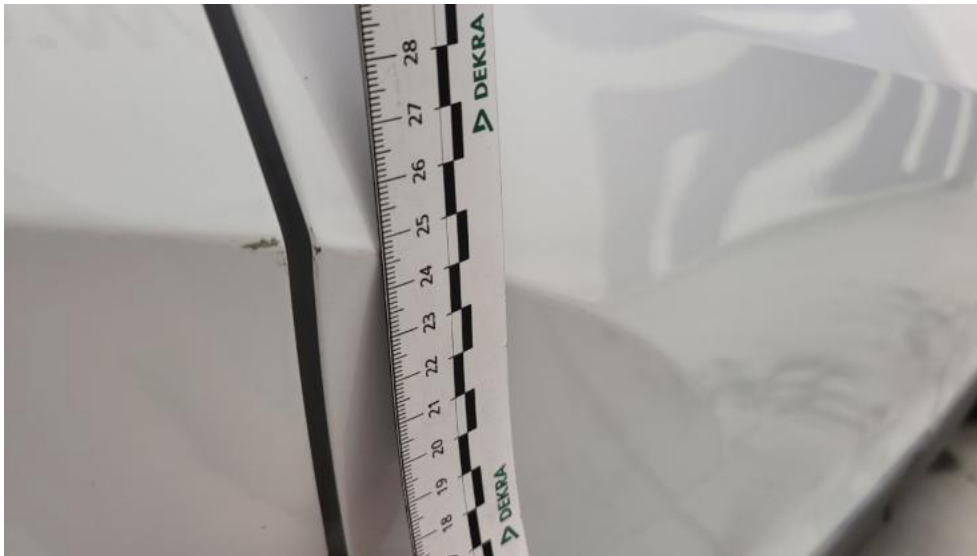


Photo 61.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Lusterko zew P - Inne 1



Photo 64.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Zderzak tylny - Inne 1



Photo 72.

Zderzak tylny - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 76.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Listwa krawędzi błotnika tył L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

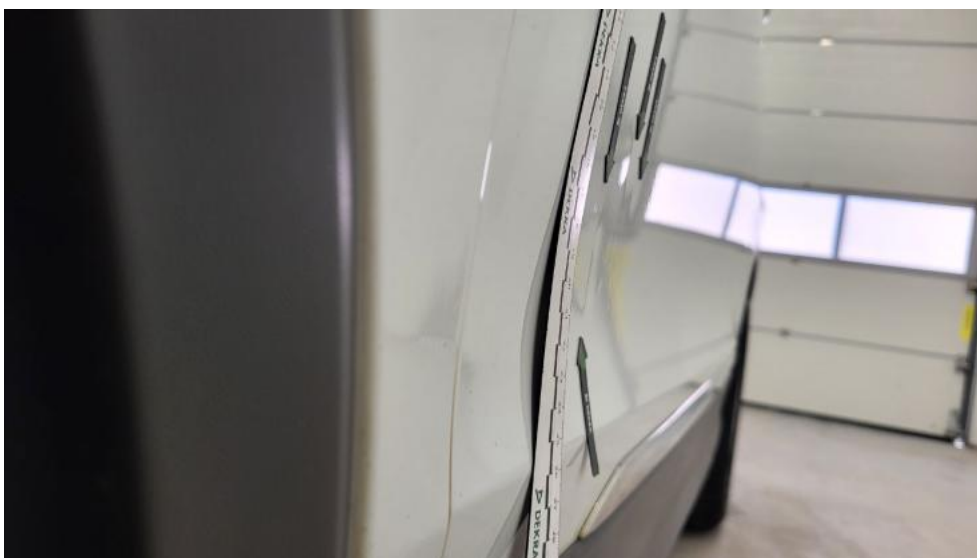


Photo 82.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 88.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 90.

Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Podsufitka - Inne 1