

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/62531/26/07/07
commission/ damage No. : 23/047418
Date of commission: 07-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0145343
Manufacturer	BMW
Model	Seria 5 [G30/F90] 20-23
Type / version	M5 Competition
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1895
Gross vehicle weight [kg]	2440
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	4395
Engine Power [hp/kW]	625/460
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SK486YT
VIN / serial number	WBS81CH090CF15546
Date of first registration	09-12-2020
Date of next. tech. test	02-07-2027
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	105 570 (read)
Body color / type of coating	white/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	2,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	2,0 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 4 or more zone automatic climate control, Air condition rear | 37. Intersection Assist, Rear Cross Traffic Alert |
| 2. Active speed sign recognition | 38. Keyless entry, Keyless go |
| 3. Additional gauges, Navigation system, On board monitor, Touchscreen monitor | 39. LED rear lights |
| 4. Alarm | 40. Leather finish dashbord |
| 5. Android Auto, Apple CarPlay | 41. Leather steering wheel, Sports steering wheel |
| 6. Armrest (s) front | 42. Leather upholstery |
| 7. Armrest (s) rear | 43. Light Alloy wheels 20" |
| 8. Automated High-beam assist | 44. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger |
| 9. Automated High-beam assist, Cornering Headlights, LED front dim light | 45. Metalic paint |
| 10. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 46. Mobile Tire System |
| 11. Blind spot warning | 47. Mobile phone, Wireless device charging |
| 12. Bord communication: other | 48. Multi functional steering wheel |
| 13. Bord communication: other | 49. Other |
| 14. Bord communication: other | 50. Other |
| 15. Carbon finish | 51. Other |
| 16. Chassis: other, Electronic controlled suspension | 52. Other |
| 17. Child seat fixation | 53. Other |
| 18. Collision Warning System | 54. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera |
| 19. Cruise control | 55. Park Distance Control front |
| 20. DAB radio | 56. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 21. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 57. Park Distance Control rear |
| 22. Door mirrors electrically foldable | 58. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 23. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 59. Rear spoiler |
| 24. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 60. Rear-view mirror autodimming |
| 25. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 61. Servotronic |
| 26. Electric tailgate | 62. Soundsystem |
| 27. Exterior design: other | 63. Sport seats front |
| 28. Exterior design: other | 64. Sport suspension |
| 29. Exterior design: other | 65. Start/Stop system |
| 30. Extra power outlet | 66. Steering wheel manually adjustabe |
| 31. Floor mat | 67. Telematic |
| 32. Follow me home | 68. Tie-down ring |
| 33. Head-Up Display | 69. Wheel bolt locks |
| 34. Heated seat driver, Heated seat passenger | 70. Windscreen wash-nozzle heated |
| 35. Interior lights: other accessories | 71. {Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy} |
| 36. Interior: other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Carbon finish | - |
| 2. Door: other | - |
| 3. Exterior design: other | - |
| 4. Exterior lighting: other | - |
| 5. Front seat with massage | - |
| 6. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating | - |
| 7. Interior: other | - |

- 8. Leather upholstery -
- 9. Other -
- 10. Other -
- 11. Other, Tinted rear windows -
- 12. Steering wheel heated -
- 13. Ventilated front seat -
- 14. {Reflektory laserowe BMW} -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

- Current market situation -
- Earlier repairs -
- Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 24-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

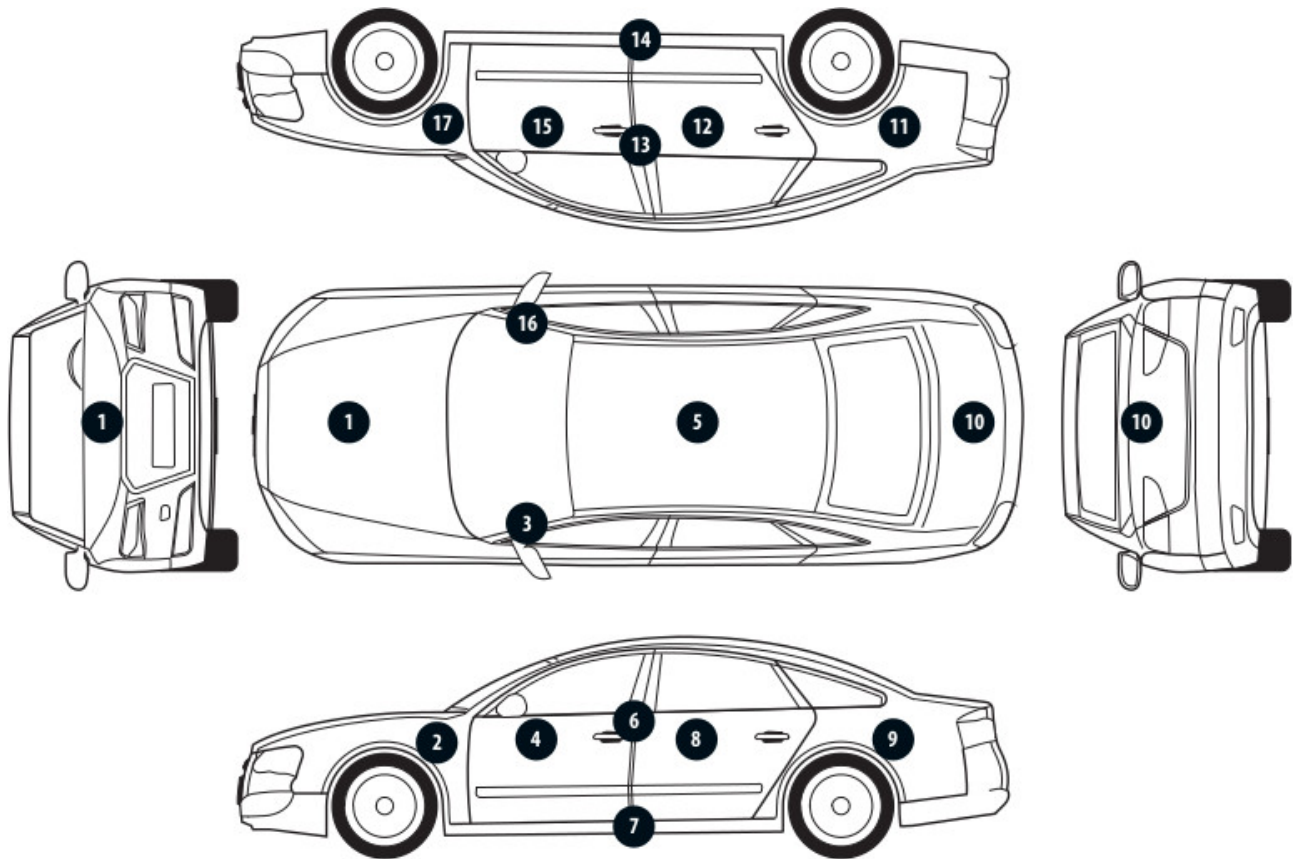Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	150 - 2000
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 2000
12	Right rear door	150 - 200
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/48

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja termin przeglądu minął 07/2025. Wymagana wymiana płynu hamulcowego od 07/2025. Reflektory oklejone folią. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii elementy: pokrywa przednia, błotnik przedni lewy/prawy. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION


Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

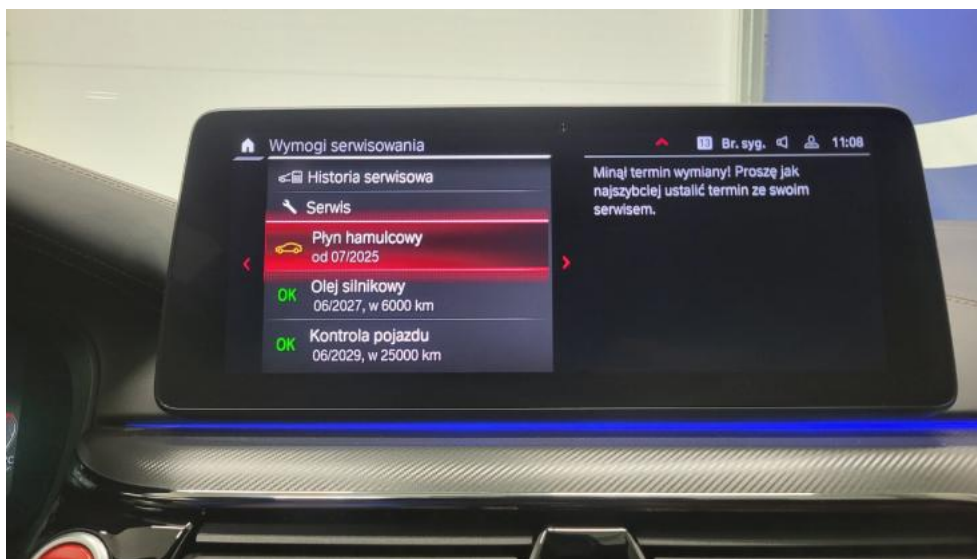PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – dane

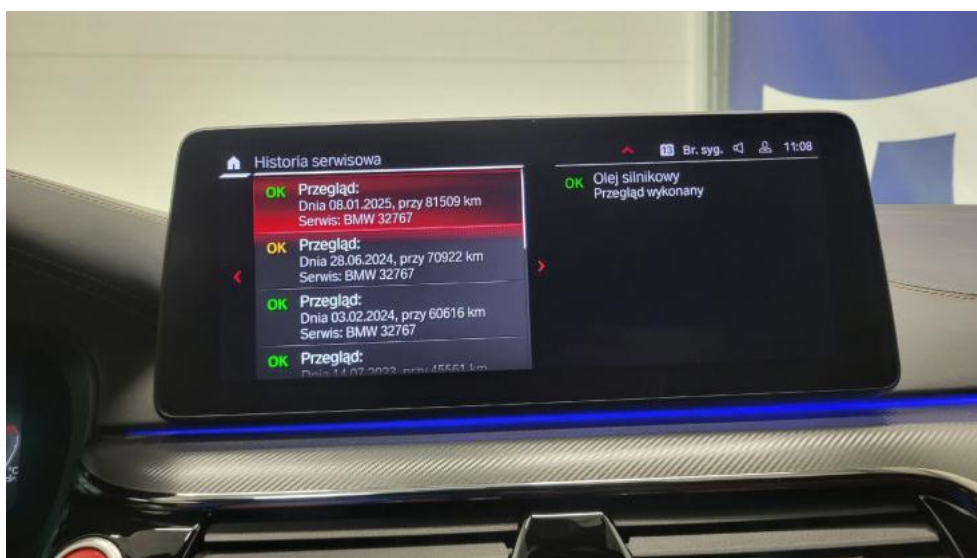**Photo 34.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dowód rej. str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

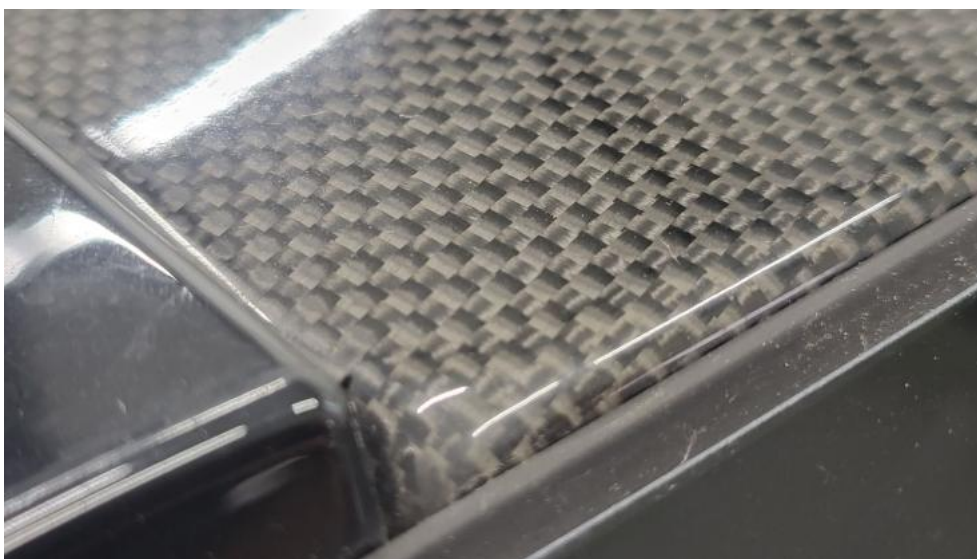


Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Zdjęcie do protokołu



Photo 46.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu

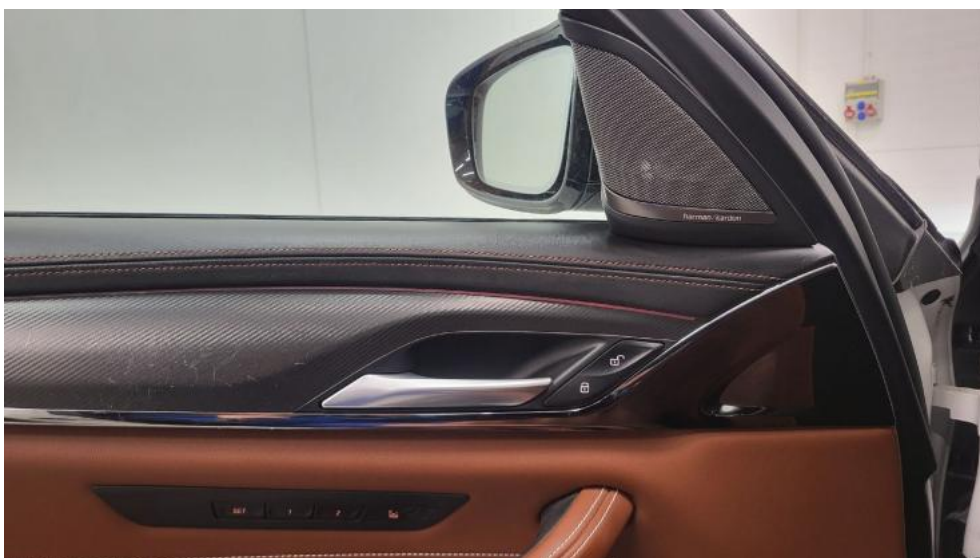


Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zdjęcie do protokołu



Photo 50.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Łotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

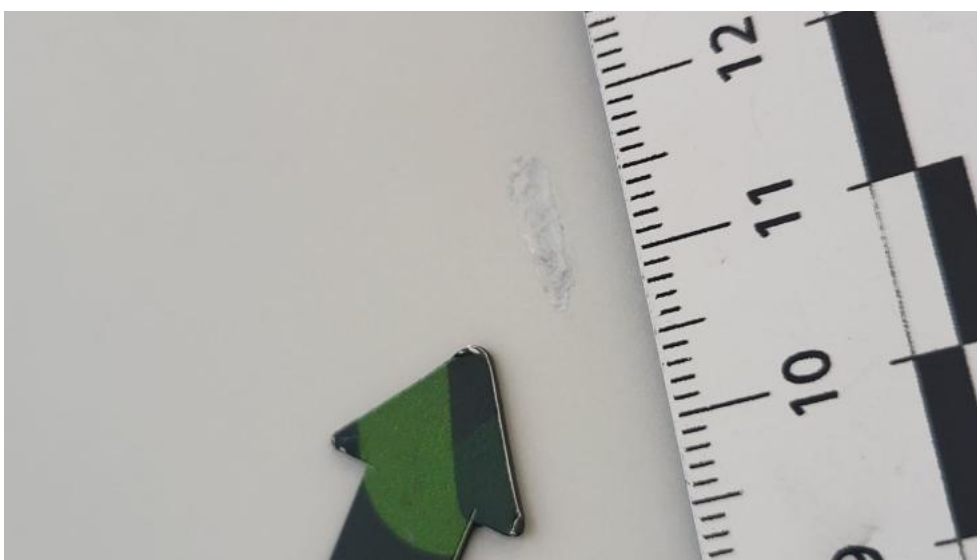


Photo 56.

Błotnik przedni P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Słupki przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Photo 66.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Słupki przedni L - Inne 1



Photo 74.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

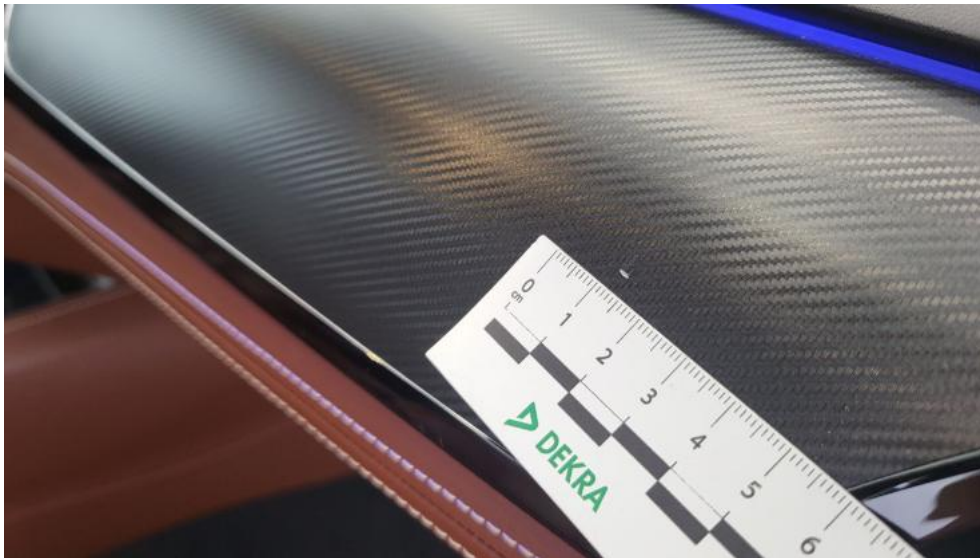


Photo 75.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1