

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/57659/26/06/23
commission/ damage No. : 23/003531
Date of commission: 23-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0120031
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	GLC Coupe [C 253] 16-19
Type / version	GLC Coupe 250 4-Matic
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1730
Gross vehicle weight [kg]	2430
Wheelbase 1/2	2873
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1991
Engine Power [hp/kW]	211/155
Gearbox	automatic
Registration /record No.	GA609KF
VIN / serial number	WDC2533461F602106
Date of first registration	15-03-2019
Date of next. tech. test	27-04-2027
Year of manufacture	2019 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	111 681 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2 SUV	235/55 19 101Y	2,0 mm
	left	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2 SUV	235/55 19 101Y	2,0 mm
back	right	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2 SUV	255/50 19 103Y	3,0 mm
	left	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2 SUV	255/50 19 103Y	3,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 23. Light Alloy wheels 18" |
| 2. Alarm | 24. On board computer |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 25. Other |
| 4. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 26. Other |
| 5. Automatic Emergency Call | 27. Other |
| 6. Automatic climate control | 28. Other |
| 7. Bluetooth interface | 29. Other |
| 8. Brake Assist | 30. Other |
| 9. Child seat fixation | 31. Other |
| 10. Cruise control | 32. Other |
| 11. Distance control | 33. Other |
| 12. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 34. Power windows front, Power windows rear |
| 13. Door mirrors heated | 35. Radio, USB in |
| 14. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 36. Rain sensor |
| 15. Driver knee airbag | 37. Remote controlled central locking |
| 16. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 38. Servotronic |
| 17. Hydro pneumatic suspension | 39. Start/Stop system |
| 18. Interior decoration: other | 40. Steering wheel manually adjustable |
| 19. Interior: other | 41. Textile upholstery |
| 20. LED Daytime running lights | 42. Third braking light |
| 21. LED rear lights | 43. Uni-Lackierung |
| 22. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive light, Automated High-beam assist | - |
| 2. Adaptive light, Automated High-beam assist, Cornering Headlights, LED front dim light | - |
| 3. Bord communication: other | - |
| Carplay | |
| Android Auto | |
| Apple CarPlay | |
| 4. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Rear-view mirror autodimming | - |
| Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się | |
| Lusterka boczne składane elektrycznie | |
| 5. Exterior design: other, Light Alloy wheels 19", Roof railing, Selectable driveline characteristics, Sport suspension | - |
| Stylizacja AMG | |
| Zawieszenie sportowe | |
| Dynamic Select - selektor trybu jazdy (Comfort, Sport, Zima, Individual) | |
| Pakiet Chrom | |
| Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem 235/55, tytanowe, polerowane | |
| 6. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 7. Interior: other | - |
| 8. Navigation system | - |
| 9. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera | - |
| Kamera parkowania - tył | |
| Parktronic z aktywnym asystentem parkowania | |
| 10. Tyre pressure control (RDC) | - |
| 11. Wood finish | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationEquipmentTyresOther

Earlier repairs -

Aktualna sytuacja rynkowa -


Uszkodzenia stan, braki -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 29-06-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

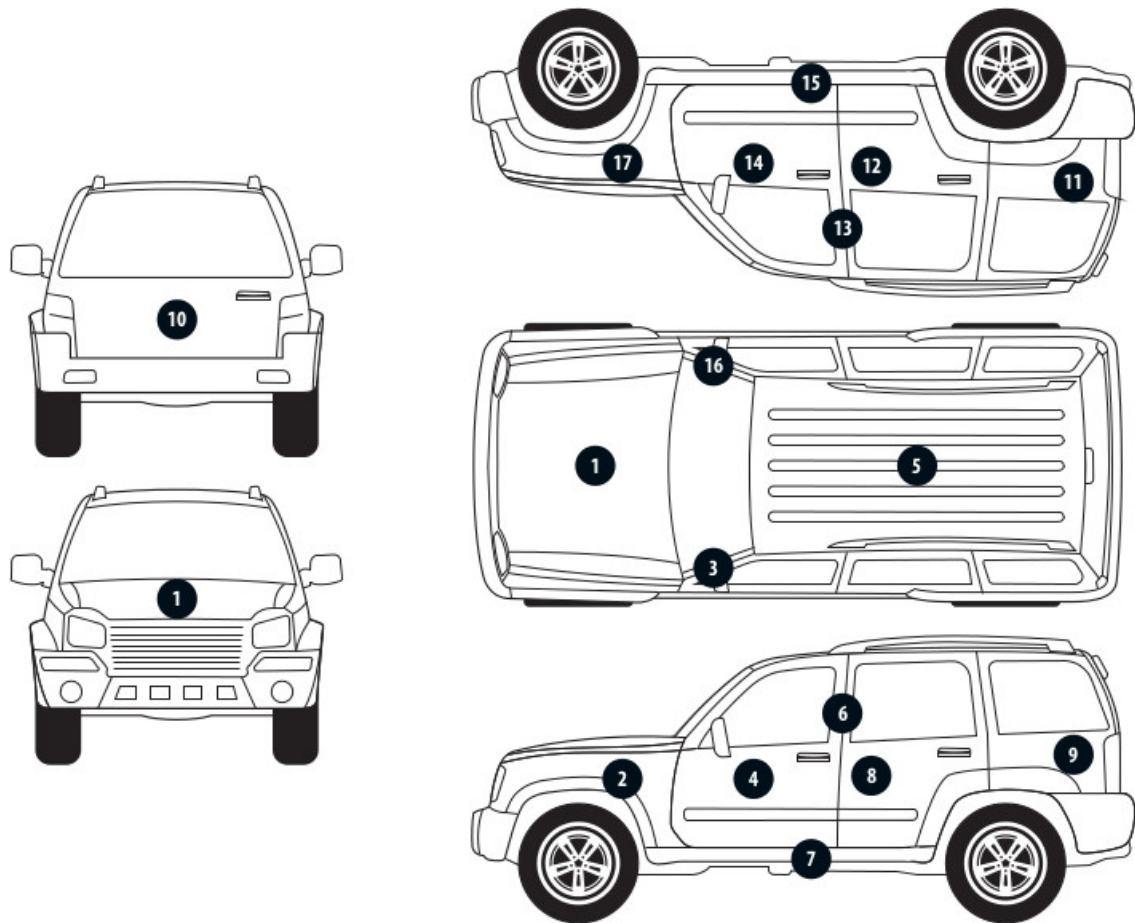Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	150 - 200
12	Rear right door	150 - 300
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Braki półki bagażnika. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Substancja na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód

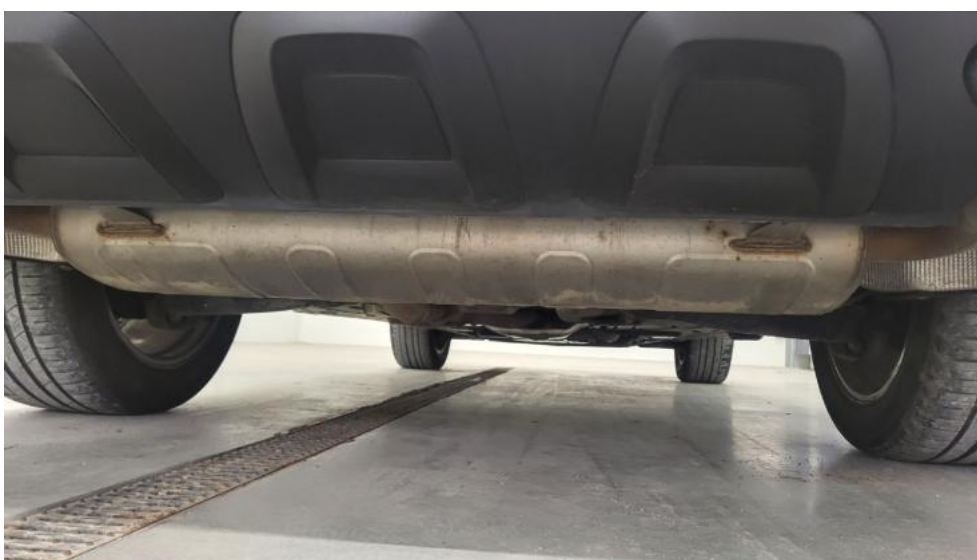


Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

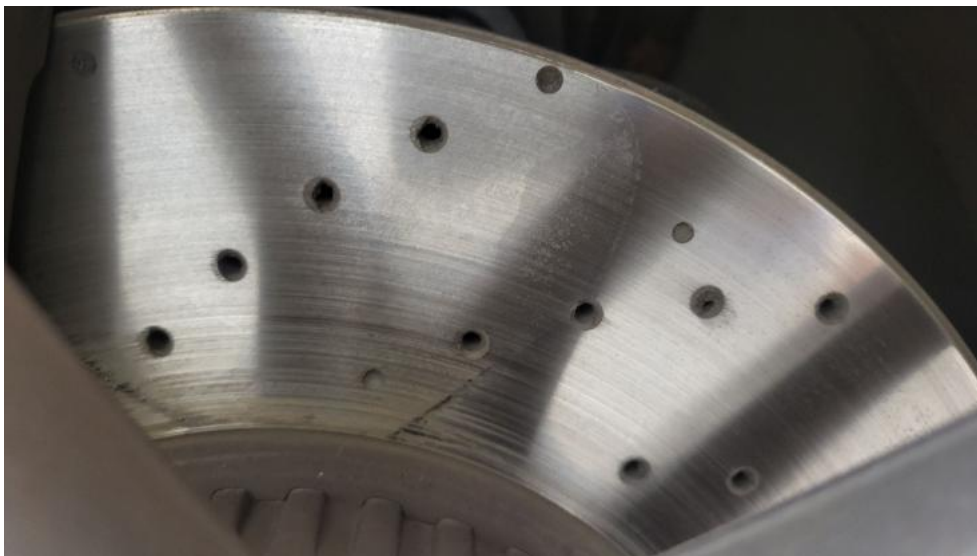


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

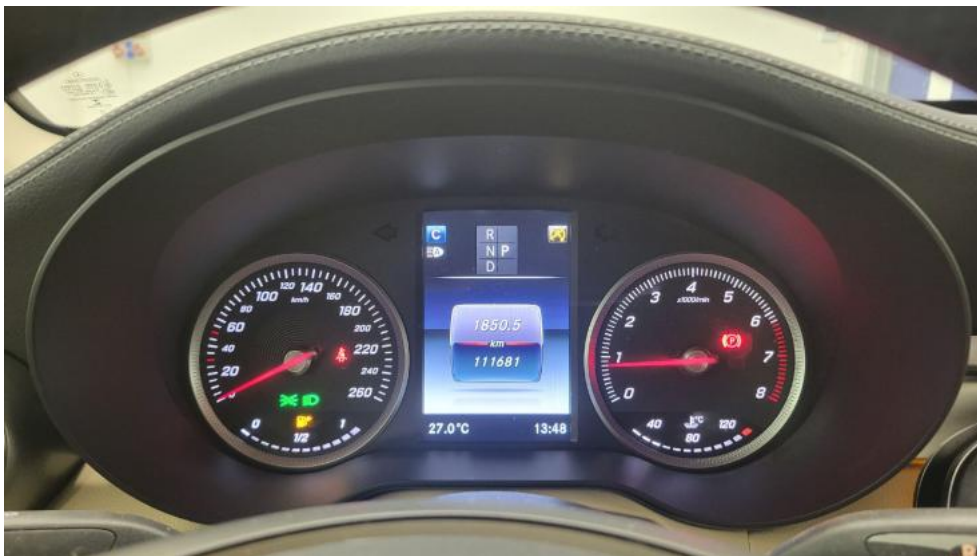


Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dowód rej. str. 2

**Photo 36.**

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Inne 1



Photo 46.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

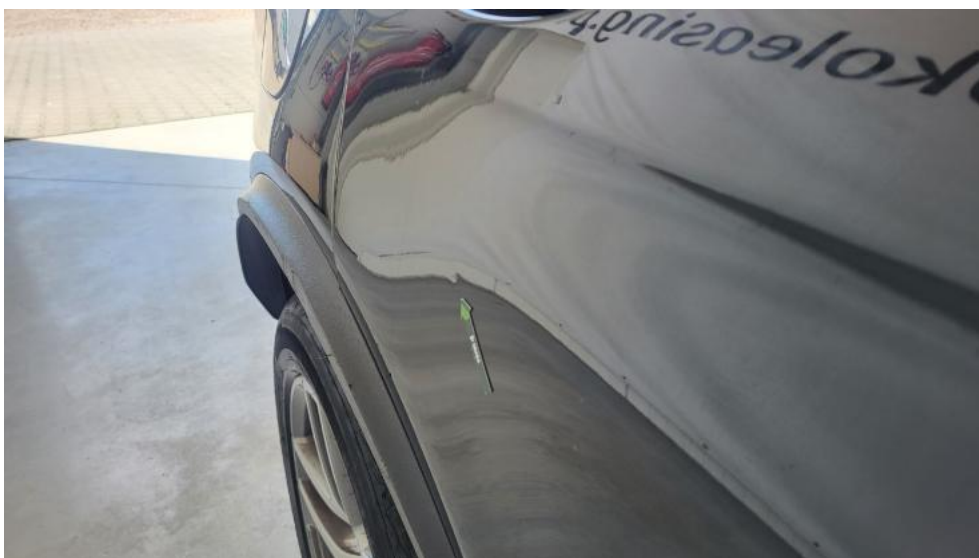


Photo 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 60.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 62.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Photo 64.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 72.

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Podsufitka - Inne 1



Photo 74.
Półka/roleta tylna - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1