

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/02762/26/01/13
Nr zlecenia/szkody: 21/011404
Data zlecenia: 13-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0137392
Producent	PORSCHE
Model	718 Cayman [982] 16-
Typ/wersja	718 Cayman GPF PDK
Rodzaj nadwozia	CPE
Liczba drzwi/liczba miejsc	2/2
Masa własna [kg]	1419
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1685
Rozstaw osi 1/2	2475
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1988
Moc silnika [KM/kW]	300/220
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	KK51421
VIN	WP0ZZZ98ZNS250876
Data 1. rejestracji	27-05-2022
Data nast. bad. techn.	27-05-2027
Rok produkcji	2022
Stan licznika [km]	63 459 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830 P	235/40 19 92V	5,0 mm
	lewo	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830 P	235/40 19 92V	6,5 mm
tylna	prawo	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830 P	265/40 19 98V	3,5 mm

strona 1/36

lewe	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830 P	265/40 19 98V	3,5 mm
------	---	---------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 27. Podsufitka w kolorze czarnym |
| 2. Asystent świateł | 28. Podsufitka z tkaniny |
| 3. Dodatkowe światła LED w przednim zderzaku ze światłami pozycyjnymi, kierunkowskazami | 29. Poduszki powietrzne: czołowe kierowcy i pasażera, boczne oraz kurtyny powietrzne |
| 4. Dźwignia zmiany biegów PDK wykończona skórą | 30. Porsche Car Connect (PCC) - zdalny dostęp i kontrola pojazdu ze smartphone-a |
| 5. Felgi aluminiowe 18", Cayman lakierowane na kolor srebrny, z ogumieniem przód: 235/45, tył: 265/45 | 31. Porsche Communication Management (PCM) z interfejsem audio i przygotowaniem do integracji z telefonem |
| 6. Filtr przeciwpyłkowy z aktywnym węglem | 32. Porsche Side Impact Protection (POSIP) |
| 7. Fotele przednie sportowe regulowane elektrycznie w 2-kierunkach, ręczna regul. wzdłużna i wysokości | 33. Porsche Stability Management (PSM) - system stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| 8. Funkcja oświetlenia drogi do domu - Welcome Home | 34. Przycisk SPORT aktywujący dynamiczne ustawienia silnika, skrzyni biegów |
| 9. Gniazdo 12 V w przestrzeni na nogi po stronie pasażera i w podręcznym schowku | 35. Schowki w drzwiach |
| 10. Hamulec postojowy - elektryczny | 36. System Auto Start-Stop |
| 11. Immobilizer | 37. System kontroli ciśnienia w oponach (TPM) |
| 12. Kierownica sportowa, skórzana o średnicy 375 mm z ręczną regulacją wzdłużną i wysokości | 38. System nagłośnienia Sound Package Plus z 8 głośnikami o mocy 150W i wzmacniaczem |
| 13. Kłapa tylna z podgrzewaną szybą, otwierana | 39. System rekuperacji Porsche Recuperation Management (PRM) |
| 14. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa | 40. Szyba przednia z przyciemnionym pasem u góry |
| 15. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości 4,6 cala | 41. Szyby elektrycznie otwierane-zamykane, impulsowo, z ochroną uszczeliek |
| 16. Konsola środkowa wznosząca się z jednym otwartym i jednym zamkniętym schowkiem | 42. Szyby termoizolujące w odcieniu zielonym |
| 17. Lakier uni | 43. Tapicerka częściowo ze skóry syntetycznej (środek foteli z materiału Race-Tex) |
| 18. Lampy Bi-ksenonowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej LED | 44. Tarcze zegarów w kolorze czarnym |
| 19. Lampy tylne w technologii LED, trójwymiarowe 4-punktowymi światłami hamowania | 45. Tuner radiowy - cyfrowy |
| 20. Listwy okien bocznych w kolorze czarnym | 46. Tylny spoiler - wysuwany automatycznie |
| 21. Listwy wykończeniowe deski rozdzielczej i elementy ozdobne konsoli środkowej, srebrne (wysoki połysk) | 47. Uchwyt na napoje (z przodu) |
| 22. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, asferyczne po stronie kierowcy | 48. Układ mycia przedniej szyby z wycieraczkami Aero i dyszami układu mycia szyb |
| 23. Osłony progów wewnętrzne z oznaczeniem modelu | 49. Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne ze zmiennym przełożeniem i generatorem impulsu na kierown |
| 24. Oznaczenie modelu na tylnym zderzaku w kolorze srebrnym (wysoki połysk) | 50. Wyświetlacz wskaźników cyfrowy |
| 25. Oświetlanie wnętrza diodami LED | 51. Zaciski hamulcowe - czarne |
| 26. Oświetlenie orientacyjne (oświetlenie: stacyjki, klamek drzwi, konsoli centralnej) | 52. Zamek centralny z pilotem |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 19", Cayman S, ogumieniem przód: 235/40 tył: 265/40 | - |
| 2. Lakier metalik | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Braki uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 10-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

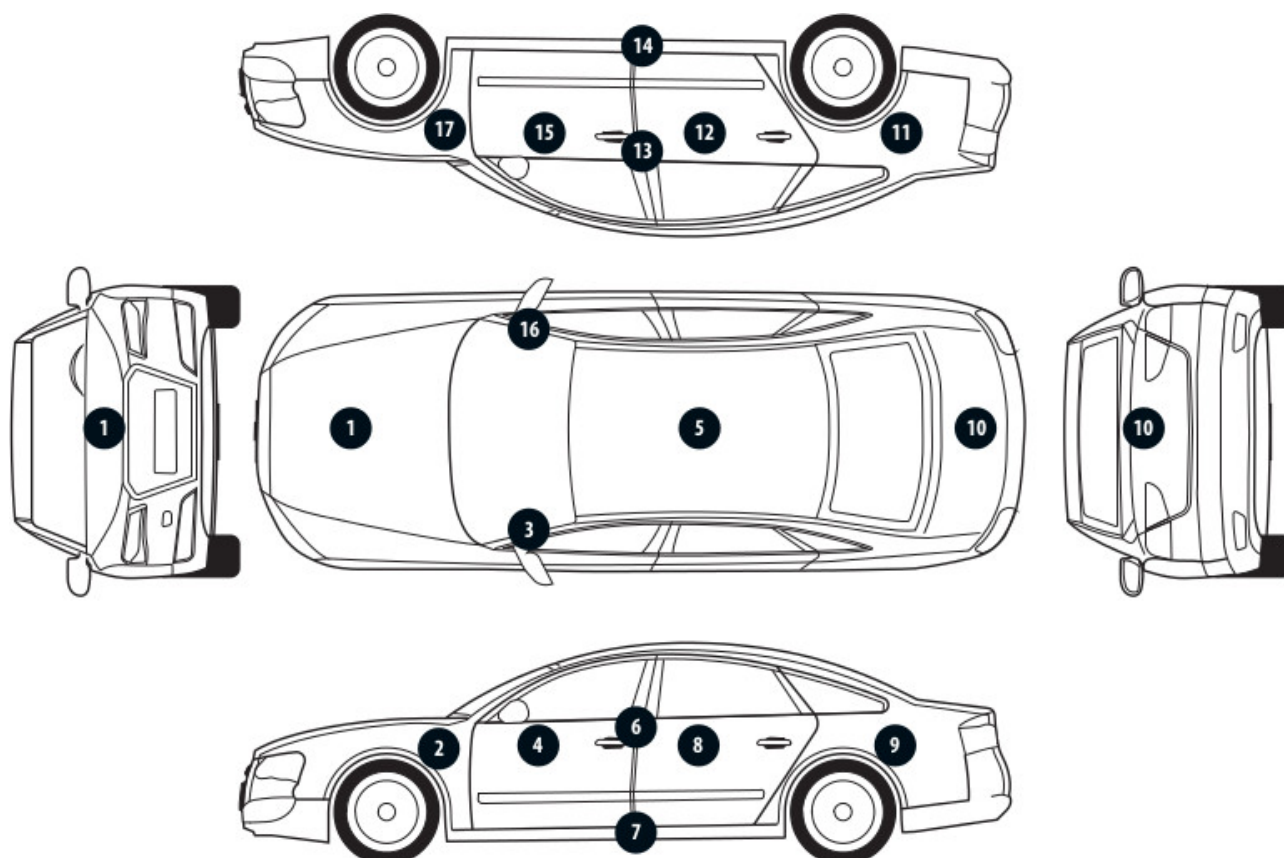

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupka przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	150 - 300
17	Światła przednie prawe	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja wymagana wymiana okładzin hamulcowych. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii elementy: pokrywa przednia, dach, słupek przedni lewy/prawy, błotnik przedni prawy. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Lusterka i lampy tylne oklejone folią. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

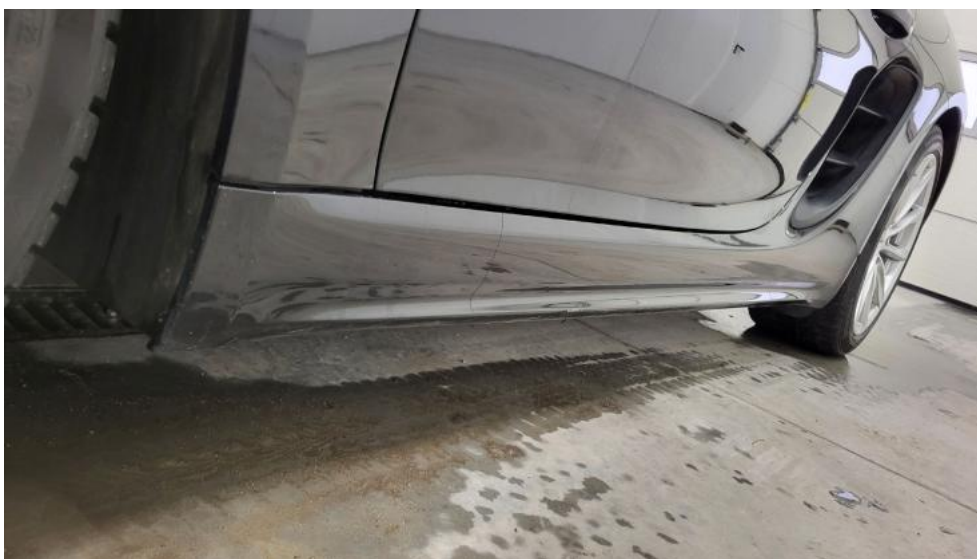

Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

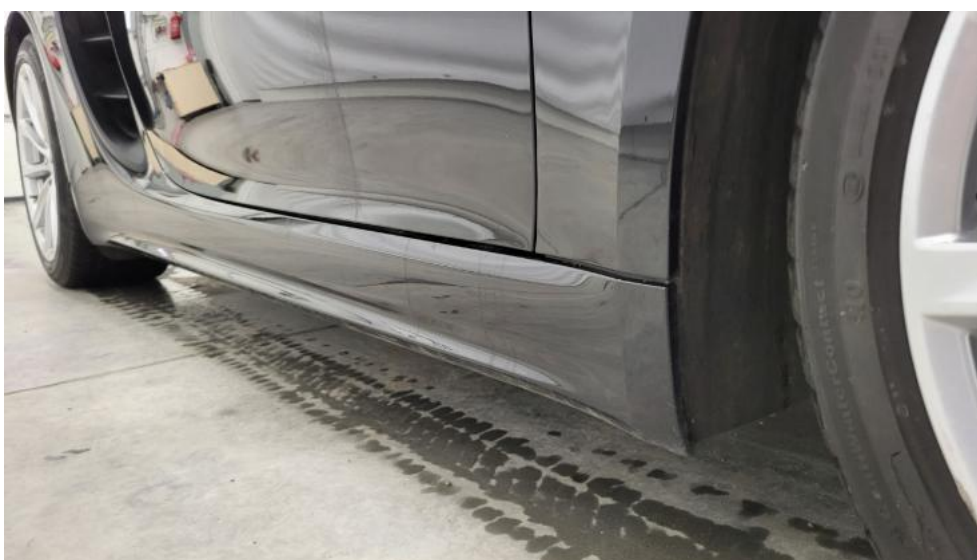

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)

Potwierdzenie przeglądu (zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pola!)

Wykonano przegląd przedprzedażny (bezpłatny)

Dnia 13/04/2022

Nr zlecenia 7827122

Przy przebiegu 1041

Tak/nie	Wymiana oleju Kontrola	Tak/nie	Wymiana oleju Kontrola
☐	Wymiana płynu hamulcowego	☐	Wymiana płynu hamulcowego
☐	Wymiana świec zapłonowych	☐	Wymiana świec zapłonowych
☐	Wymiana filtra powietrza	☐	Wymiana filtra powietrza
☐	Odwodnienie filtra paliwa	☐	Odwodnienie filtra paliwa
☐	Wymiana filtra paliwa	☐	Wymiana filtra paliwa
☐	Kontrola pasów napędowych	☐	Kontrola pasów napędowych
☐	Wymiana pasów napędowych	☐	Wymiana pasów napędowych
☐	Wymiana środka uszczelniającego do opon	☐	Wymiana środka uszczelniającego do opon
☐	Wymiana oleju w skrzyni biegów	☐	Wymiana oleju w skrzyni biegów
☐	Wymiana oleju: mechanizm różnicowy	☐	Wymiana oleju: mechanizm różnicowy
☐		☐	
☐		☐	
Dnia _____		Dnia _____	
Nr zlecenia _____		Nr zlecenia _____	
Przy przebiegu _____		Przy przebiegu _____	


Pieczętka

Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

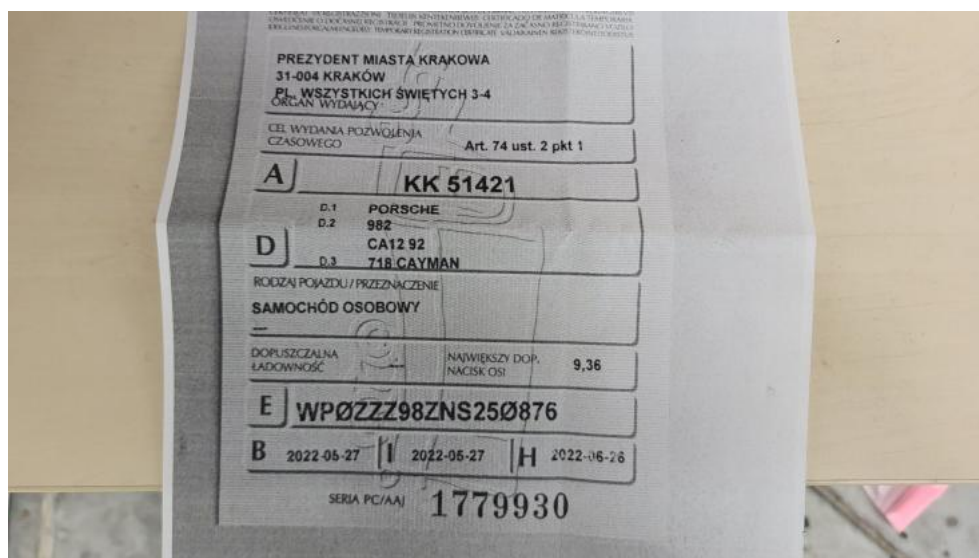

Fot. 34.
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

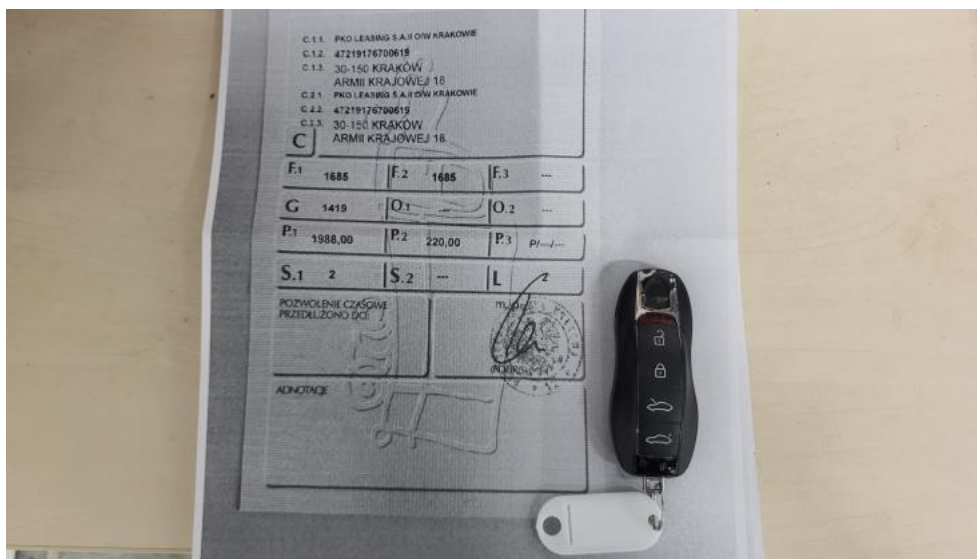

Fot. 35.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

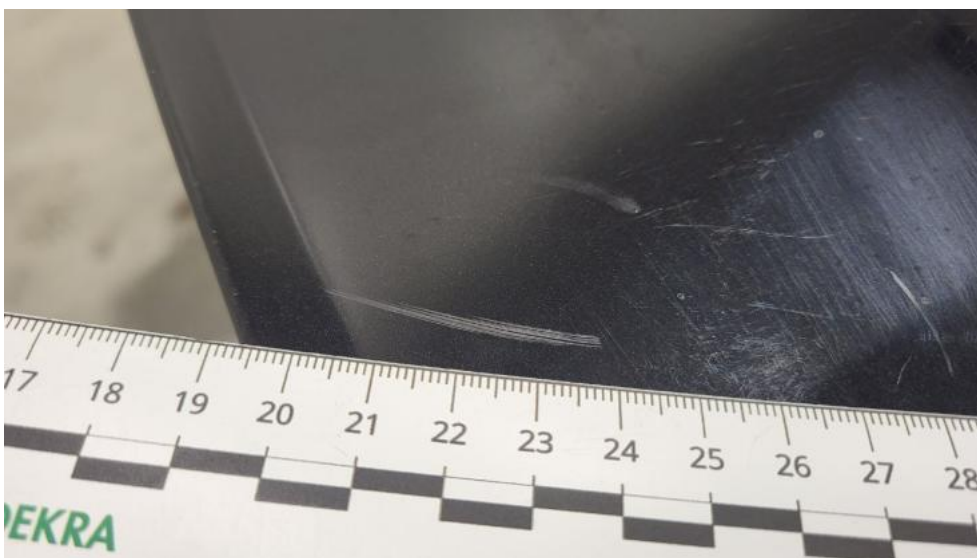

Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

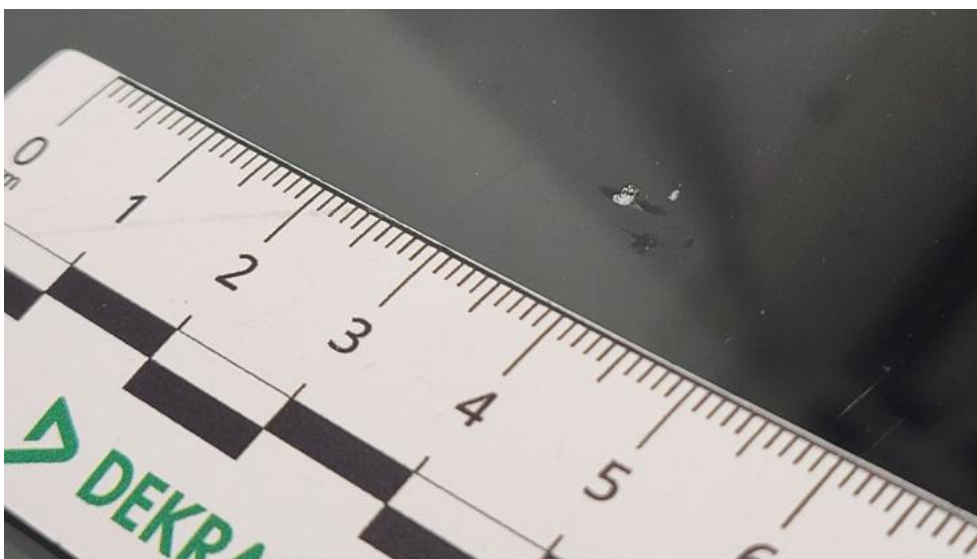

Fot. 43.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

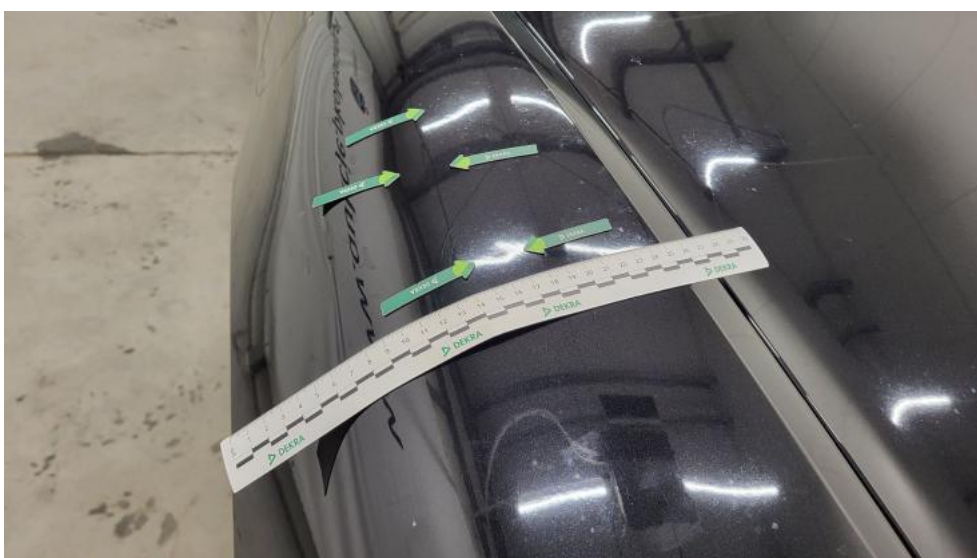

Fot. 44.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

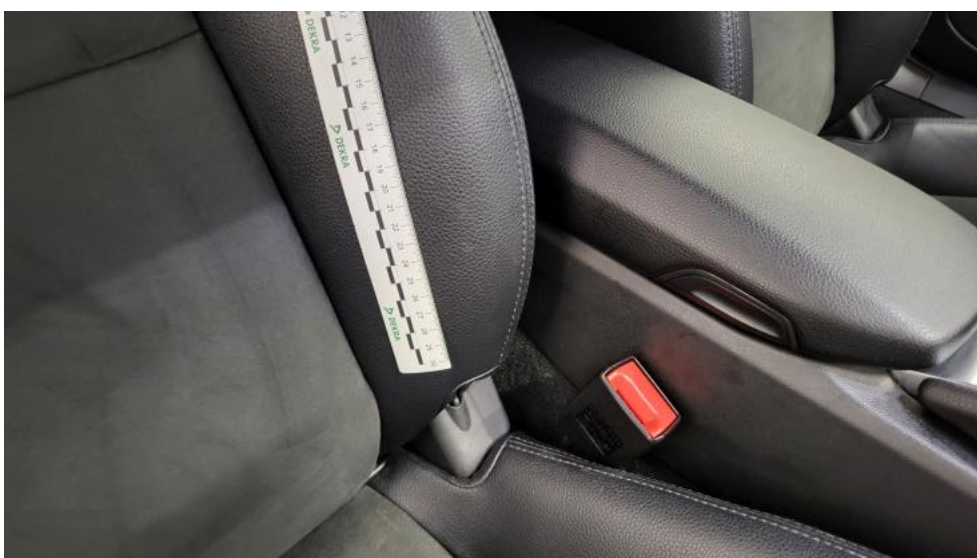

Fot. 54.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Uchwyty drzwi prze L - Rysa/odprysk 1