

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/25090/25/04/04
Nr zlecenia/szkody: 00778/EO/23
Data zlecenia: 04-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0137903
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	CLA [C 118] 19-23
Typ/wersja	AMG CLA 35 4-Matic 7G-DCT
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1555
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2115
Rozstaw osi 1/2	2729
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1991
Moc silnika [KM/kW]	306/225
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	TK478CP
VIN	W1K5J5BB8PN401684
Data 1. rejestracji	25-05-2023
Data nast. bad. techn.	25-05-2026
Stan licznika [km]	79 736 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	Continental, SportContact 6	235/40 R18 95Y	2,0 mm
	lewo	Continental, SportContact 6	235/40 R18 95Y	3,0 mm
tylna	prawo	Continental, SportContact 6	235/40 R18 95Y	5,0 mm
	lewo	Continental, SportContact 6	235/40 R18 95Y	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. AMG DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy | 27. Podsufitka materiałowa - czarna |
| 2. Aktywny asystent układu hamulcowego | 28. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy |
| 3. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem | 29. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera |
| 4. Asystent limitu prędkości | 30. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera |
| 5. Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny | 31. Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych |
| 6. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera | 32. Przygotowanie do Car Sharing |
| 7. Dywaniki AMG | 33. Przygotowanie do Live Traffic Information |
| 8. Elementy wykończenia wnętrza - aluminium | 34. Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem |
| 9. Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT) | 35. Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu |
| 10. Fotele przednie sportowe | 36. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 11. Fotele przednie wielokonturowe | 37. Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą |
| 12. Gaśnica | 38. Stylizacja AMG |
| 13. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 39. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK |
| 14. Kierownica skórzana Nappa AMG Performance | 40. System monitorowania wewnętrzny |
| 15. Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów | 41. System multimedialny MBUX |
| 16. Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC | 42. System ochrony pieszych |
| 17. Koło zapasowe, dojazdowe | 43. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system |
| 18. Kurtyny powietrzne | 44. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica |
| 19. Lakier uni | 45. Tempomat |
| 20. Lampy przednie LED high performance (diodowe) | 46. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 21. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 47. Touchpad |
| 22. Nadkola AMG poszerzone | 48. Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| 23. Oparcie tylnej kanapy składane | 49. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne |
| 24. Pakiet wizualno-oświetleniowy | 50. Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu |
| 25. Parametryczna przekładnia kierownicza | 51. Zawieszenie Multilink |
| 26. Pasy bezpieczeństwa w kolorze designo czerwonym | 52. Zawieszenie sportowe AMG |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Fotele przednie podgrzewane | - |
| 2. Pakiet AMG Night | - |
| Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji | |
| Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku (lusterka, listwy) | |
| 3. Pakiet Advantage | - |
| Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali | |
| System nawigacji satelitarnej na dysku twardym | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | |
| Pakiet Lusterka | |
| 4. Pakiet Parkowania | - |
| Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | |
| 5. Pakiet integracji smartfona | - |
| Apple CarPlay | |

- Android Auto
6. Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej -
7. Poduszki powietrzne boczne - tył -
8. System bezprzewodowego ładowania telefonu -
9. Wyświetlacz IC 10,25 cali -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

- Stan dbałości o pojazd -
- Aktualna sytuacja rynkowa -
- Wcześniejsze naprawy -
- Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-04-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

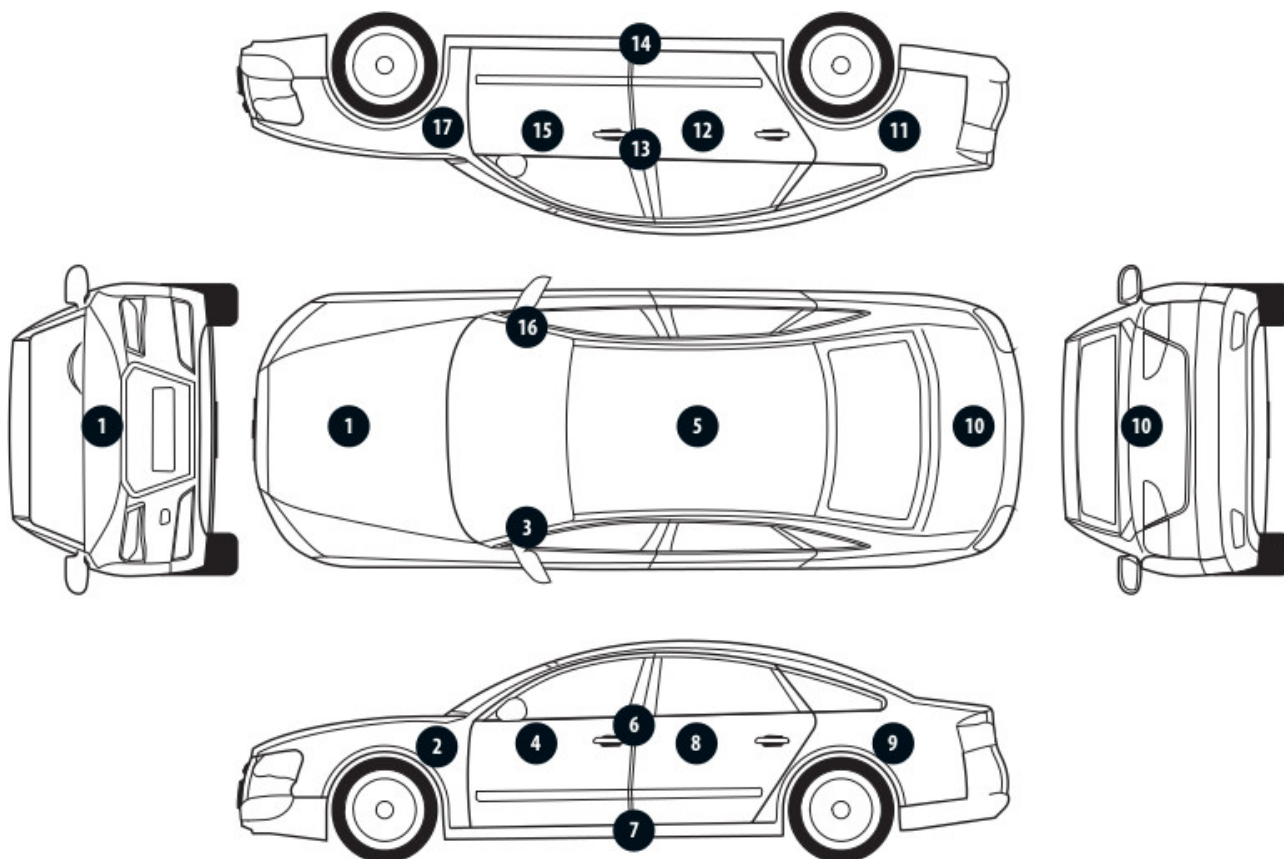

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	150 - 200
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
kserokopia tymczasowego dowodu rejestracyjnego
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Komunikat o usterce airbag lewy tył zalecana weryfikacja serwisowa. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Wymagany przegląd B3 od 3620km. Odpryski na szybie czołowej. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Tabliczka znamionowa



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

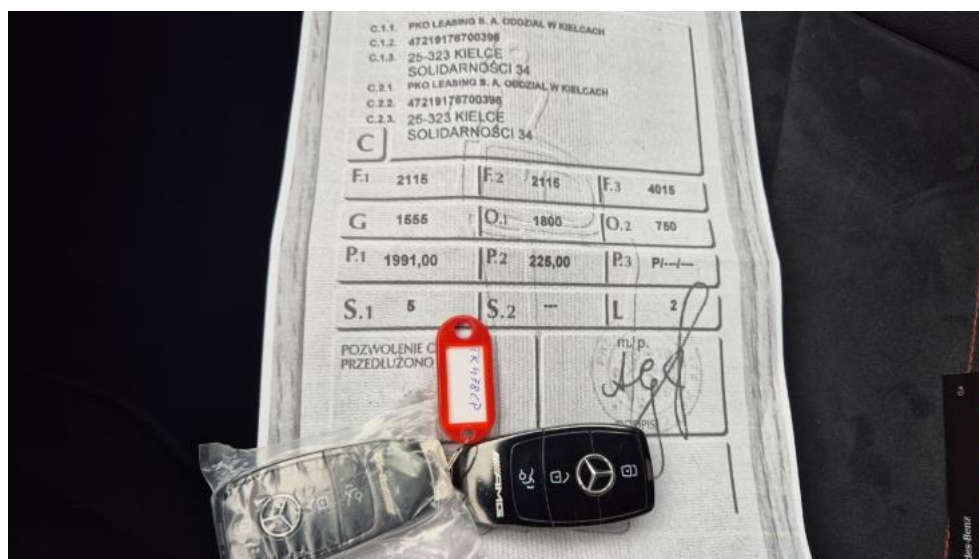

Fot. 35.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

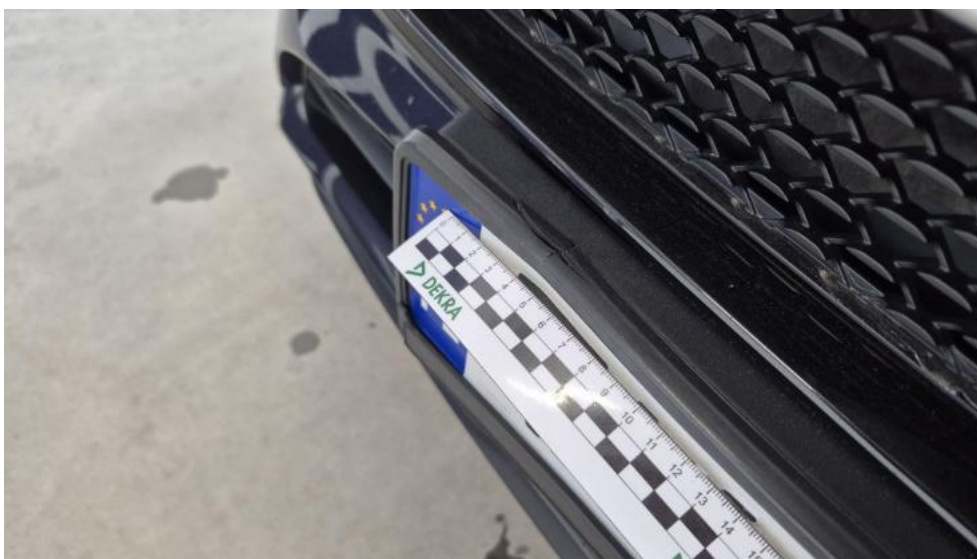

Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu

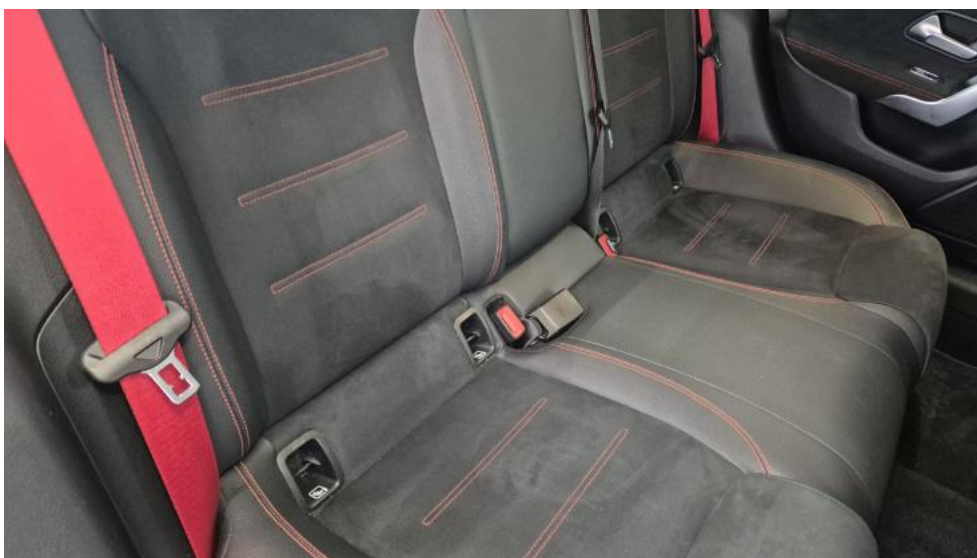

Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

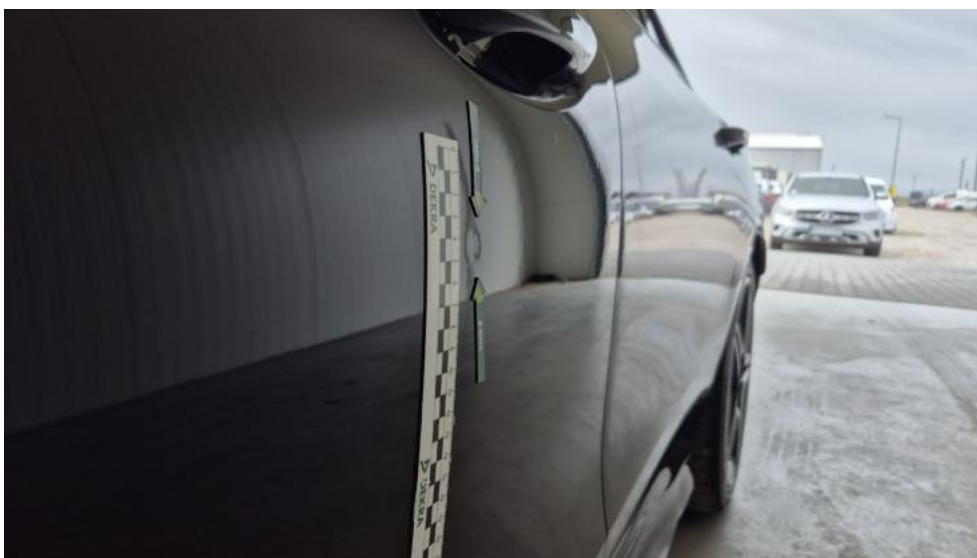

Fot. 64.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Stupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 70.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 72.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1